



ДЕФЕКТОСКОП

"PELENG" ("ПЕЛЕНГ")
УДЗ-103ВД

Руководство по эксплуатации
ДШЕК.412239.002 РЭ1

Часть I

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подг. к печ. 18.02.08

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	7
1.1 Назначение дефектоскопа	7
1.2 Технические характеристики	9
1.2.1 Общие характеристики дефектоскопа	9
1.2.2 Параметры приемо-возбудителя	9
1.2.3 Параметры панели управления и индикации	13
1.2.4 Параметры устройства обработки	13
1.2.5 Параметры электропитания дефектоскопа	15
1.2.6 Массогабаритные характеристики	15
1.2.7 Временная нестабильность параметров дефектоскопа	16
1.2.8 Устойчивость дефектоскопа к климатическим воздействиям	16
1.2.9 Устойчивость дефектоскопа к механическим воздействиям	16
1.2.10 Устойчивость дефектоскопа к электромагнитным помехам ..	16
1.3 Состав дефектоскопа	18
1.4 Структурная схема дефектоскопа	19
1.5 Описание и работа дефектоскопа	20
1.5.1 Структурная схема электронного блока	20
1.5.2 Устройство обработки	21
1.5.3 Приемо-возбудитель и устройство цифрового интерфейса ..	22
1.5.4 Пульт управления и индикации	24
1.5.5 Преобразователь напряжений	25
1.5.6 Сетевой адаптер и зарядное устройство для дефектоскопа, съемная аккумуляторная батарея	25
1.5.7 Программное обеспечение	26
1.5.8 Конструкция электронного блока	27
1.6 Комплект инструмента и принадлежностей	28
1.7 Маркировка и пломбирование	28
1.7.1 Маркировка дефектоскопа	28
1.7.2 Пломбирование дефектоскопа	28
1.8 Упаковка	29
 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕФЕКТΟΣКОПА	 30
2.1 Общие указания	30
2.2 Меры безопасности	31
2.3 Порядок технического обслуживания и текущего ремонта	32
2.3.1 Ежедневное техническое обслуживание	32
2.3.2 Периодическое техническое обслуживание	32
2.3.3 Текущий ремонт	32
2.3.4 Средний ремонт	33
2.3.5 Регистрация ремонта и замены узлов	33
2.3.6 Технические требования на текущий и средний ремонт дефектоскопа	33
2.4 Консервация и расконсервация	35

3 ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЕФЕКТΟΣКОПА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	36
4 ХРАНЕНИЕ	39
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	40
6 УТИЛИЗАЦИЯ	40

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения, позволяющие обеспечить в полном объеме технические возможности дефектоскопа "PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УДЗ-103ВД версий 3.80, 6.82, 7.30, 7.80 (далее – дефектоскоп).

РЭ состоит из следующих частей:

Наименование	Обозначение	Краткое описание
Часть I "ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ"	ДШЕК.412239.002 РЭ1	Сведения о технических характеристиках, конструкции, принципе действия, составных частях, техническом обслуживании, хранении, транспортировании и утилизации
Часть II "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ"	ДШЕК.412239.002 РЭ2	Сведения и указания для правильной и безопасной эксплуатации (подготовка к работе, проведение ультразвукового и вихретокового контроля), а также методика проведения измерений
Часть III "ОТЛИЧИЕ ВЕРСИЙ" (включается в комплект поставки только при необходимости)	ДШЕК.412239.002 РЭ3	Дополнительные сведения об особенностях работы с версией, неуказанные в частях I и II РЭ

Каждая из версий предназначена для использования дефектоскопа в определенной области промышленности:

- 3.80 – дефектоскоп общего назначения ("универсальный");
- 6.82 – дефектоскоп для приемочного контроля железнодорожных осей и колес;
- 7.30 – дефектоскоп для нефтяной и газовой промышленности ("нефтегазовый");
- 7.80 – дефектоскоп для судостроительной промышленности ("судостроительный").

Любой из специализированных дефектоскопов имеет режим дефектоскопа общего назначения ("универсальный").

Номер версии индицируется на экране при включении дефектоскопа.

Действие настоящего РЭ распространяется на дефектоскопы различных версий и их программное обеспечение (ПО) и, при необходимости, дополняются соответствующими приложениями.

Дефектоскоп обслуживается одним оператором.

Рекомендуется к работе с дефектоскопом приступать лицам, которые:

- прошли теоретическую и практическую подготовку по ультразвуковому и вихретоковому контролю согласно утвержденной программе;
- прошли курс обучения работе с дефектоскопом;
- изучили настоящее РЭ;
- выдержали экзаменационные испытания;
- прошли аттестацию (переаттестацию) и имеют II или III уровень квалификации по акустическим и электромагнитным видам контроля либо I уровень (после производственной стажировки со специалистом II уровня в течение не менее 1 месяца).

При эксплуатации дефектоскопа следует пользоваться отраслевыми нормативными документами на проведение ультразвукового или вихретокового контроля.

При разработке дефектоскопа использованы изобретения, защищенные патентами Российской Федерации: №№ 2131123 и 24149393.

Дефектоскоп "PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УДЗ-103ВД сертифицирован. Получены:

- сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.27.003.A № 30198 (выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии),
- лицензия на изготовление средств измерений № 000322-ИР (выданная Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии).

Авторские права защищены и принадлежат фирме "Алтек".

В РЭ приняты следующие сокращения и условные обозначения:

АРУ – автоматическая регулировка усиления;

АСД – автоматическая сигнализация дефектов;

БЭ – блок электронный;

ВРЧ – временная регулировка чувствительности;

ВС – временная селекция;

ВТП – вихретоковый преобразователь;

ГИВ – генератор импульсов возбуждения;

ЗТМ – зеркально-теневой метод;

КПУ – кнопочная панель управления;

П – приемный (ПЭП);

ПВ – приемо-возбудитель;

ПН – преобразователь напряжения;

ПО – программное обеспечение;

ПУИ – пульт управления и индикации;

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;

ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь;

РС – раздельно-совмещенный (ПЭП);

САЗУ – сетевой адаптер и зарядное устройство;

УЗК – ультразвуковые колебания;

УО – устройство обработки;

УЦИ – устройство цифрового интерфейса;

ЭЛД – электролюминесцентный дисплей;

– примечание;

 – внимание;

γ – запрещается.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение дефектоскопа

1.1.1 Дефектоскопы версий 3.80, 6.82, 7.30; 7.80 предназначены для ультразвукового контроля основного металла и сварных соединений листовых элементов, труб, котлов и других конструкций, измерения толщины изделий из металла и других материалов, а также для вихретокового контроля конструкций из электропроводящих материалов.

Дефектоскоп имеет ультразвуковой и вихретоковый каналы¹. Для активации отключенного вихретокового канала Заказчик должен ввести специальный код (подробнее в п. 3.3.7 II части РЭ).

Дефектоскопы версии 6.82 дополнительно имеют типовые варианты работы, обеспечивающие проведение приемочного ультразвукового контроля железнодорожных осей и колес в соответствии с действующими нормативными документами. Дефектоскопы версии 7.30 дополнительно имеют типовые варианты работы, обеспечивающие проведение ультразвукового контроля ответственных деталей нефтяной и газовой промышленности в соответствии с действующими нормативными документами. Дефектоскопы версии 7.80 дополнительно имеют типовые варианты работы, обеспечивающие проведение ультразвукового контроля заготовок и сварных соединений судокорпусных конструкций из стали, титана и алюминия в соответствии с действующими нормативными документами.

1.1.2 Дефектоскопы могут использоваться при монтаже, эксплуатации и ремонте в строительстве, машиностроении, энергетике, металлургической промышленности, на транспорте и др. отраслях.

1.1.3 Дефектоскоп предназначен для выявления дефектов типа нарушения сплошности (трещины, поры и другие) с измерением и регистрацией в памяти дефектоскопа характеристик выявленных дефектов (амплитуда отраженного сигнала, координаты, эквивалентная площадь и другие в ультразвуковом режиме), оценкой глубины поверхностных дефектов (в вихретоковом режиме) при контроле вручную и (или) с использованием устройств сканирования.

1.1.4 В дефектоскопе предусмотрено:

- типовое представление результатов ультразвукового контроля (А-развертка) и визуализация контролируемого сечения изделия (В- и W-развертки);
- представление результатов вихретокового контроля в виде бегущей развертки с автоматической остановкой при удалении преобразователя от объекта контроля;
- определение координат выявленных дефектов в ультразвуковом режиме с учетом кривизны сканируемой поверхности;
- возможность отображения на экране отраженных сигналов в виде радио- (высокочастотных) импульсов;
- проведение ультразвукового контроля с использованием двух зон временной селекции (ВС), временной регулировки чувствительности (ВРЧ), а также режимов "АРД", "СТОП-КАДР", "ОГИБАЮЩАЯ", "ЛУПА" и других;

¹ По согласованию с Заказчиком дефектоскоп может поставляться с включенным или отключенным вихретоковым каналом.

- энергонезависимая память для созданных настроек и записанных результатов контроля (протоколов);
- возможность создания и сохранения в памяти дефектоскопа блоков этапов (для реализации многоэтапного контроля);
- ведение и сохранение в памяти дефектоскопа отчетов о проведении контроля однотипных изделий;
- использование автоматической регулировки усиления (АРУ), обеспечивающей оперативную корректировку чувствительности при изменении затухания ультразвуковых колебаний (УЗК) и качества акустического контакта по опорному (например, донному) сигналу;
- измерение толщины изделий с возможностью регистрации полученных результатов в виде отчета по ультразвуковой толщинометрии;
- существенное упрощение процедуры создания ультразвуковых настроек, а также повышение их достоверности благодаря наличию типовых вариантов работы (для дефектоскопов версий 6.82; 7.30; 7.80);
- возможность подключения дефектоскопа к типовой ПЭВМ.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Общие характеристики дефектоскопа

1	Методы ультразвукового контроля, реализуемые дефектоскопом	эхо-, зеркально-теневой (ЗТМ), теневой
2	Методы вихретокового контроля, реализуемые дефектоскопом.....	фазовый, амплитудный
3	Режимы вихретокового контроля	динамический, статический
4	Количество ультразвуковых каналов приемо-возбудителя	1
5	Количество вихретоковых каналов приемо-возбудителя.....	1
6	Основной индикатор дефектоскопа	экран ЭЛД
7	Дополнительные индикаторы дефектоскопа	встроенный звуковой индикатор; светодиод на панели дефектоскопа, светодиод на вихретоковом преобразователе

1.2.2 Параметры приемо-возбудителя

1.2.2.1 Параметры генератора импульсов возбуждения ультразвукового канала

- 1 Параметры зондирующих импульсов на эквивалентной нагрузке [последовательное соединение резистора и конденсатора с номиналами, указанными в таблице, для замещения пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП)]:

номинальное значение частоты УЗК, МГц0,4; 0,62; 1,25;
1,8; 2,5; 5,0 и 10,0

допускаемое отклонение частоты УЗК

от номинального значенияв соответствии с таблицей

Номинальное значение частоты УЗК, МГц	Допустимые значения параметров зондирующих импульсов		Эквивалентная нагрузка		Максимальная чувствительность приемника, мкВ, не менее
	Отклонение частоты УЗК, МГц	Длительность, мкс, не более	Емкость, пФ	Сопротивление, Ом	
0,40	±0,04	5,0	3300	100	48
0,62	±0,06	3,3			40
1,25	±0,12	1,6	3000	—	40
1,80	±0,18	1,2			40
2,50	±0,25	0,8			40
5,00	±0,50	0,4			45
10,00	±1,00	0,2	240	20	65

амплитуда, В, не менее, электрических колебаний при возбуждении УЗК:

высокой амплитуды 120

низкой амплитуды 4,5

длительность на уровне 0,3 в режиме высокой амплитуды

УЗК при двух периодах зондирующего импульса

в соответствии с таблицей на с.9

допускаемое отклонение длительности

от номинального значения, % 20

2 Частота следования зондирующих импульсов УЗК, Гц от 25 до 5000

1.2.2.2 Параметры приемного тракта ультразвукового канала

1 Максимальная чувствительность приемного тракта в соответствии с таблицей на с.10

2 Динамический диапазон амплитудной характеристики при нелинейности не более 2 дБ, дБ, не менее 18

3 Диапазон регулировки усиления (чувствительности) ультразвукового канала, дБ от 0 до 80

4 Дискретность регулировки усиления (чувствительности), дБ 1

5 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности* установки усиления (измерения отношения амплитуд сигналов с использованием регулировки усиления) для номинального значения частоты УЗК 2,5 МГц, дБ: ±2

6 Номинальное значение усиления дефектоскопа (номинальное значение условной чувствительности) при выявлении отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм в образце СО-3Р (СО-2), дБ, не менее, для ПЭП с номинальным значением частоты 2,5 МГц и углом ввода:

0° 75

40° 55

7 Диапазон зоны ультразвукового контроля для заданных эталонных отражателей, мм в соответствии с таблицей на с.10-12

8 Номинальное значение усиления дефектоскопа (номинальное значение условной чувствительности) по глубине залегания заданных эталонных отражателей, дБ в соответствии с таблицей на с.10-12

Условное обозначение ПЭП	Условное обозначение образца	Отраженный сигнал	Диапазон зоны контроля по глубине залегания Y_{MIN} / Y_{MAX} , мм	Глубина залегания отражателя Y , мм	Номинальное значение усиления дефектоскопа, дБ, для	
					Y_{MAX}	Y
1	2	3	4	5	6	7
П111-0,4	МД4-0-Х-14	Первый	—	190	—	24

* Здесь и далее символом * обозначены параметры, значения которых определены для нормальных климатических условий по ГОСТ 23667-85 и номинального значения напряжения питания (9,6 В)

П111-0,62	МД4-0-Х-14	донный	–	190	–	24
-----------	------------	--------	---	-----	---	----

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7
П111-1,25	МД4-0-Х-18 МД4-0-Х-19	От отверстия Ø3,2 мм	15/180	–	16	–
П112-1,25	МД4-0-Х-11 МД4-0-Х-13	От отверстия Ø1,6 мм	2/30	–	30	–
П111-1,8	МД4-0-Х-18 МД4-0-Х-19	От отверстия Ø3,2 мм	15/180	–	18	–
П112-1,8	МД4-0-Х-11 МД4-0-Х-13	От отверстия Ø1,6 мм	2/30	–	30	–
П111-2,5	МД4-0-Х-18 МД4-0-Х-19	От отверстия Ø3,2 мм	15/180	–	20	–
П112-2,5	МД4-0-Х-11 МД4-0-Х-13	От отверстия Ø1,6 мм	2/30	–	30	–
П111-5,0	МД4-0-Х-21 МД4-0-Х-10	От отверстия Ø1,2 мм	10/70	–	26	–
П112-5,0	МД4-0-Х-11 МД4-0-Х-13	От отверстия Ø1,6 мм	2/30	–	30	–
П111-10,0	МД4-0-Х-21 МД4-0-Х-8	От отверстия Ø1,2 мм	10/25	–	34	–
П112-10,0	МД4-0-Х-4 МД4-0-Х-22	От отверстия Ø1,2 мм	1/15	–	55	–
П121-0,4-40	СО-3Р (СО-2)	От нижнего двугранного угла	–	59	–	14
П121-0,4-50			–	59	–	14
П121-0,62-40			–	59	–	10
П121-0,62-50			–	59	–	14
П121-1,25-40	МД2-0-Х-1	От отверстия Ø1,6 мм	40/50	–	24	–
П122-1,25-40			5/50	–	36	–
П121-1,25-50			15/50	–	26	–
П121-1,25-65			10/50	–	39	–
П121-1,8-40			15/50	–	30	–
П122-1,8-40			1/50	–	44	–
П121-1,8-50			15/50	–	40	–
П121-1,8-65			10/50	–	46	–
П121-2,5-18			20/50	–	17	–
П121-2,5-40			20/50	–	28	–
П121-2,5-45 (41/49)			10/50	–	30	–
П121-2,5-50			10/50	–	30	–
П121-2,5-58 (60)			5/45	–	36	–
П121-2,5-65			5/45	–	40	–
П121-2,5-70			5/40	–	40	–
П121-5,0-40			10/50	–	42	–
П121-5,0-50			5/50	–	48	–
П121-5,0-65			5/40	–	58	–
П122-5,0-70			2/35	–	58	–
П121-5,0-70			2/35	–	58	–
П121-5,0-75	2/25	–	58	–		

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7
П121-0,4-90	СО-3Р (СО-2)	От верхнего двугранного угла	–	$L_{CO} - L_{ПЭП}$, где L_{CO} – длина контактной поверхности стандартного образца (для СО-3Р $L_{CO}= 200$ мм; для СО-2 $L_{CO}= 210$ мм); $L_{ПЭП}$ – длина корпуса ПЭП	–	28
П121-0,62-90			–		–	22
П121-1,25-90			–		–	14
П121-2,5-90			–		–	10
П121-5-90			–		–	45

9 Допустимое отклонение усиления дефектоскопа (условной чувствительности) от номинального значения, дБ, не более, для ПЭП:

П111-2,5-А-001 и П121-2,5-40-А-001±10
других типов±16

10 Запас чувствительности (отношение амплитуды сигнала от эталонного отражателя согласно таблице на с. 10-12 к половине амплитуды шумов), дБ, не менее, для ПЭП с углом ввода:

0° 6
более 0° 10

11 Мертвая зона*, измеренная по образцу СО-3Р при положении порога автоматической сигнализации дефекта (АСД) 50%, мм, не более для наклонных ПЭП с номинальным значением частоты УЗК 2,5 МГц и углом ввода:

от 40° до 50° 8
от 55° до 60° 6
от 65° до 75° 3

12 Диапазон регулировки компенсированной отсечки

УЗК, % высоты А-развертки от 0 до 25

13 Точность работы АРУ, дБ, не более±1

1.2.2.3 Параметры приемо-возбудителя вихретокового канала

1 Параметры задающего генератора вихретокового канала

реализуемая частота вихретокового
контроля, кГц от 10 до 100
с шагом 1

размах сигнала задающего генератора, В,
электрических колебаний 0,8; 1,5;
3,4; 8,3

2 Диапазон регулировки усиления (чувствительности)

приемного тракта вихретокового канала,
относительные единицы от 0 до 63

1.2.2.4 Параметры временной регулировки чувствительности ультразвукового канала

1 Пределы изменения зоны временной регулировки чувствительности (ВРЧ)

в пределах максимальной
длительности развертки

2 Регулировка формы ВРЧ, диапазон градацийот минус 20 до +25

- 3 Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБопределяется установленным значением усиления, но не более 60

1.2.3 Параметры панели управления и индикации

- 1 Количество кнопок панели управления, шт.....21
 2 Размер кнопок панели управления, мм17
 3 Число нажатий на одну кнопку, не менее $0,5 \times 10^6$
 4 Размеры рабочей части экрана, мм108×57,5
 5 Количество элементов отображения на экране240×128

1.2.4 Параметры устройства обработки

1.2.4.1 Характеристики центрального процессора

- 1 Система командсовместима с IBM PC
 2 Тактовая частота, МГц24

1.2.4.2 Параметры отображаемой информации

- 1 Количество градаций яркости изображения на экране ЭЛД16
 2 Типы разверток в режиме:
 ультразвукового контроля.....А-развертка (в том числе режимы: "ОГИБАЮЩАЯ", "СТОП-КАДР", "ЛУПА");
 W-развертка (режим "ХОД ЛУЧЕЙ");
 В-развертка
 вихретокового контролябегущая развертка
 3 Длительность А-развертки, мкс:
 максимальная3048
 текущая..... $6; 12n$, где n – натуральное число

1.2.4.3 Параметры автоматического сигнализатора дефектов

- 1 Количество зон временной селекции (ВС) для ультразвукового канала1 или 2
 2 Регулировка начала и конца зоны ВСв пределах максимальной длительности развертки
 3 Дискретность регулировки параметров зоны ВС, мкс, не более1
 4 Частота тона звуковой сигнализации, Гц..... $2500 \pm 10; 5000 \pm 10$
 5 Величина порога АСД на экране, % высоты А-разверткиот 5 до 95
 6 Быстродействие АСД, количество импульсов (в последовательных периодах возбуждения-приема УЗК), не менее, для:
 эхо-метода2
 ЗТМ и теневого метода4

1.2.4.4 Параметры измеряемых величин при проведении ультразвукового контроля

- 1 Диапазон изменения углов ввода УЗК, град от 0 до 90
- 2 Допускаемые значения отклонения углов ввода УЗК от номинального значения, град, для ПЭП с углом ввода:
 - менее 60° ±1,5
 - 60° и более ±2,0
- 3 Диапазон изменения скорости распространения УЗК, м/с от 300 до 9000
- 4 Диапазон измерения глубины Y выявленного дефекта в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 0°, мм от 1 до 8850
- 5 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения координат X и Y выявленного дефекта, мм, не более для ПЭП с номинальным значением частоты 2,5 и 5 МГц и углом ввода:
 - 0° (при расположении величины Y в диапазоне от 5 до 180 мм) ±(0,5+0,01 Y)
 - от 40° до 70° (при расположении величины Y в диапазоне от 5 до 50 мм)..... ±(1+0,03 X) и ±(1+0,03 Y)
- 6 Дискретность измерения величин X и Y в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" при длительности развертки 12 мкс, мм, не более, для ПЭП с углом ввода:
 - 0° 0,15
 - от 40° до 50° 0,07
- 7 Предел допускаемой абсолютной погрешности* измерения отношения N амплитуд эхо-сигналов от дефектов, дБ ±1
- 8 Дискретность измерения величины N , дБ 1
- 9 Предел допускаемой абсолютной погрешности* измерения эквивалентной площади $S_{ЭКВ}$, мм², дефектов, расположенных на глубине не менее трех ближних зон и имеющих $S_{ЭКВ}$ от 1 до 15 мм², при отношении $S_{ЭКВ}$ к площади пьезоэлемента не более 0,4 для совмещенных ПЭП с номинальным значением частоты 0,2 и 5 МГц и углом ввода:
 - 0° ±(1,5+0,15
 - от 40° до 60° $S_{ЭКВ}$) ±(0,4 $S_{ЭКВ}$ -0,3)
- 10 Дискретность измерения величины $S_{ЭКВ}$, мм² ±0,1

1.2.4.5 Параметры измеряемых величин при толщинометрии (ультразвуквой канал)

- 1 Диапазон измерения толщины (для изделий из стали), мм ... от 3 до 5000
- 2 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности* измерения толщины Y , мм, плоскопараллельных изделий шероховатостью R_z не более 20 мкм в диапазоне от 3 до 300 мм при использовании двух донных сигналов для ПЭП с номинальным значением частоты 5 и 10 МГц ±(0,07+0,0004 Y)

- 3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения толщины, мм:
- плоскопараллельных стандартных образцов в диапазоне значений шероховатости R_z не более 160 мкм при вводе УЗК со стороны шероховатой поверхности $\pm 0,2$
 - плоскопараллельных стандартных образцов в диапазоне значений шероховатости R_z не более 320 мкм при вводе УЗК со стороны гладкой поверхности $\pm 0,2$
 - стандартных образцов в виде полого цилиндра с минимальным радиусом кривизны поверхности 10 мм при вводе УЗК со стороны выпуклой поверхности $\pm 0,1$
 - стандартных образцов, имеющих непараллельность не более 3° , в диапазоне измерения толщин от 3 до 20 мм $\pm 0,3$
- 4 Разрешающая способность измерения величины Y , мм 0,01

1.2.4.6 Параметры измеряемых величин при вихретоковом контроле

- 1 Диапазон измерения глубины трещин, мм от 0,1 до 9,9
- 2 Предел основной абсолютной погрешности измерения глубины трещины H , мм, не более для частоты 70 кГц $\pm(0,1+0,3H)$

1.2.5 Параметры электропитания дефектоскопа

- 1 Параметры сетевого адаптера и зарядного устройства (САЗУ):
 - напряжение питания переменного тока, В 220 ± 22
 - номинальное значение выходного напряжения постоянного тока, В 12,0
 - максимальный выходной ток, А 0,7
- 2 Максимальный потребляемый ток, А, не более 0,70
- 2 Номинальное значение напряжения аккумуляторной батареи, В 9,6
- 3 Время автономной работы от аккумуляторной батареи, ч, не менее, при средних значениях яркости экрана 6
- 4 Номинальное значение емкости аккумуляторной батареи, А·ч .. 1,65
- 5 Время полного заряда, ч, не более, для аккумуляторной батареи 4
- 6 Число циклов разряда/заряда, не менее, для аккумуляторной батареи: 500

1.2.6 Массогабаритные характеристики

- 1 Масса, кг, не более:
 - блока электронного (БЭ) 1,2
 - сетевого адаптера и зарядного устройства (САЗУ) 0,37
 - съёмной аккумуляторной батареи 0,23
- 2 Габаритные размеры (без ручки для переноски), мм, не более: $140 \times 220 \times 42$

1.2.7 Временная нестабильность параметров дефектоскопа

- 1 Временная нестабильность чувствительности за 8 ч работы дефектоскопа, дБ, не более $\pm 0,5$
- 2 Временная нестабильность порога АСД за 8 ч работы дефектоскопа, дБ, не более 0,5

1.2.8 Устойчивость дефектоскопа к климатическим воздействиям

- 1 Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С...от минус 20 до +50
- 2 Верхнее значение относительной влажности воздуха, %, при температуре:
 - +40° С и более низких (без конденсации влаги) 93 ± 3
 - +35° С 98
- 3 Отклонение условной чувствительности дефектоскопа относительно значений, установленных при нормальной температуре, дБ, не более, для температуры окружающего воздуха:
 - +50° С ± 4
 - минус 20° С ± 6
- 4 Дополнительная погрешность измерения координат дефектов при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10° С в любом участке рабочих температур, не более 1/2 значения предела основной погрешности

1.2.9 Устойчивость дефектоскопа к механическим воздействиям

- 1 Устойчивость и прочность БЭ дефектоскопа к воздействию синусоидальных вибраций со следующими параметрами:
 - диапазон частот, Гц от 10 до 55
 - амплитуда смещения, мм 0,15
- 2 Прочность БЭ дефектоскопа к одиночным механическим ударам со следующими параметрами:
 - значение пикового ускорения, m/c^2 50
 - предел длительности ударного импульса, мс от 0,5 до 30
- 3 Степень защиты БЭ дефектоскопа и ПЭП от проникновения внутрь твердых тел (пыли) и воды (по ГОСТ 14254-80) IP53

1.2.10 Устойчивость дефектоскопа к электромагнитным помехам

- 1 Сохранение работоспособности БЭ дефектоскопа при воздействии на него гармонических помех магнитного поля со следующими параметрами:
 - диапазон частот, кГц от 0,03 до 50
 - предельное значение напряженности поля, дБ от 130 до 70

2 Сохранение работоспособности БЭ дефектоскопа при воздействии на него гармонических помех внешнего электрического поля со следующими параметрами:

полоса частот, МГцот 0,15 до 10

эффективное значение напряженности поля, дБ120



Значения напряженности поля электромагнитных помех выражаются в децибелах относительно 1 мкВ/м для электрического поля и 1 мкА/м для магнитного поля.

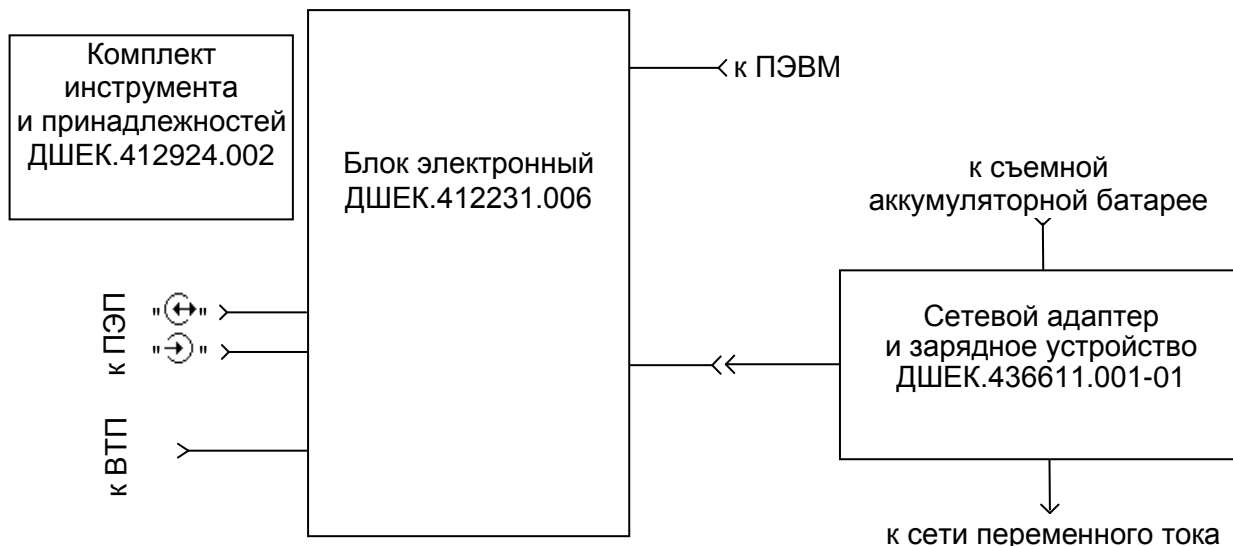
1.3 Состав дефектоскопа

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Блок электронный	ДШЕК.412231.006	1 шт.	
Сетевой адаптер и зарядное устройство для дефектоскопа (САЗУ)	ДШЕК.436611.001-01	1 шт.	
Комплект инструмента и принадлежностей	ДШЕК.412924.002	1 шт.	Комплект формируется по желанию Заказчика. Перечень входящего в него оборудования приведен в п. 4.2 Формуляра
Комплект эксплуатационной документации	ДШЕК.410226.002	1 компл.	Руководство по эксплуатации, Формуляр, Методика поверки
Чехол		1 шт.	Для БЭ
Упаковка		1 шт.	Сумка
Кейс		1 шт.	Для переноски всего комплекта
<input checked="" type="checkbox"/>	Полный перечень комплекта поставки (предварительно согласованного с Заказчиком) приведен в разделе 4 Формуляра.		

1.4 Структурная схема дефектоскопа

1.4.1 Дефектоскоп "PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УДЗ-103ВД является переносным одноканальным ультразвуковым и вихретоковым дефектоскопом со встроенным микропроцессорным управлением.

Структурная схема дефектоскопа на рисунке:



1.4.2 Необходимые для нормального функционирования ручные ПЭП (ВТП), кабели для подключения ПЭП, программное обеспечение (ПО) для ПЭВМ и др. входят в комплект инструмента и принадлежностей.

1.4.3 БЭ предназначен для генерации импульсных УЗК необходимой частоты (для ультразвукового канала), возбуждения вихревых токов в объекте контроля посредством ВТП (для вихретокового канала), приема и усиления отраженных сигналов, их временной и амплитудной селекции и отображения на экране, а также для измерения характеристик дефектов, управления АСД и сохранения/вызова информации в/из памяти дефектоскопа.

1.4.4 Дефектоскоп может реализовать совмещенный, раздельно-совмещенный и раздельный режимы работы ПЭП, а также статический или динамический режим работы вихретокового канала.

Ручные ПЭП подключаются к соответствующим разъемам "⊕" и "⊖" БЭ. Ручные ВТП подключаются к разъему "ВТП".

1.4.5 В качестве внешней АСД (порогового индикатора) используется звуковая и световая сигнализации. Типовой интерфейс RS232 предназначен для подключения персонального компьютера с принтером.

1.4.6 Внешнее энергообеспечение БЭ осуществляется с помощью САЗУ с возможностью одновременного заряда/подзаряда аккумуляторной батареи. Для увеличения времени автономного питания предусмотрена замена аккумуляторной батареи. Возможен заряд съемной аккумуляторной батареи вне электронного блока.

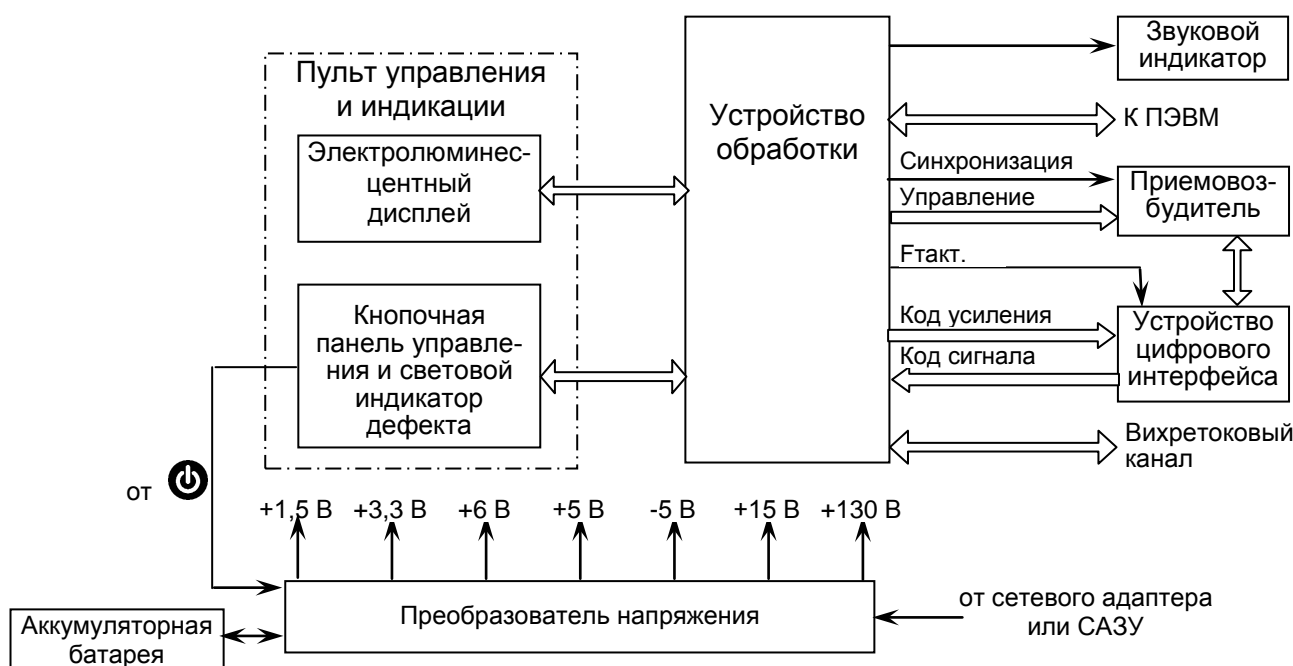
1.5 Описание и работа дефектоскопа

1.5.1 Структурная схема электронного блока

1.5.1.1 БЭ состоит из следующих основных узлов:

- устройство обработки (УО);
- приемо-возбудитель (ПВ);
- пульт управления и индикации (ПУИ);
- преобразователь напряжения (ПН);
- устройство цифрового интерфейса (УЦИ);
- встроенный звуковой и световой индикаторы;
- аккумуляторная батарея.

1.5.1.2 УО управляет работой всех узлов БЭ, устанавливает требуемые режимы работы дефектоскопа и параметры настройки. Сигналы УО, поступающие на ПВ и УЦИ, управляют выходной мощностью генератора импульсов возбуждения, переключают аттенюатор приемника, изменяя его чувствительность, а также задают режим работы ПВ в соответствии со схемой прозвучивания.



1.5.1.3 Отраженные сигналы с выхода ПВ поступают на УЦИ, которое преобразует их в цифровую форму и выдает в УО для вторичной обработки и выдачи на экран – основной индикатор дефектоскопа.

1.5.1.4 Изменение установленных параметров настройки, режимов работы, выводимой на экран информации и др. осуществляется с помощью клавиатуры кнопочной панели управления (КПУ).

1.5.1.5 ПН формирует необходимые напряжения для нормального функционирования всех узлов дефектоскопа.

1.5.2 Устройство обработки

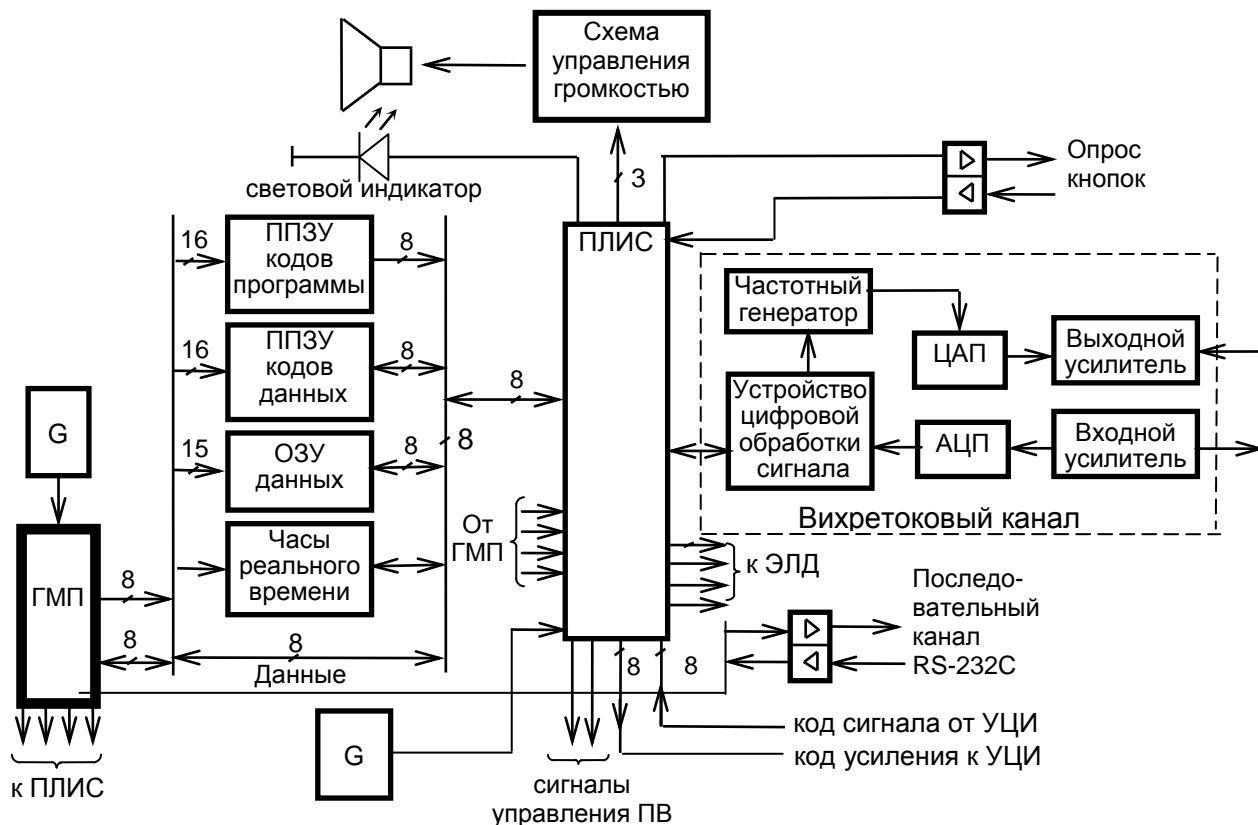
1.5.2.1 УО – микропроцессорная система, служащая для управления дефектоскопом во всех режимах работы. Основные функции УО следующие:

- прием входного сигнала, поступающего в виде восьмиразрядного кода с выхода аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
- амплитудная и временная селекция входного сигнала после детектирования, то есть выделение сигналов, превышающих порог (для эхо-метода контроля) или расположенных ниже порога (для ЗТМ и теневого метода). При наличии признака дефекта формируется сигнал для зажигания светодиода индикации наличия признака дефекта, а также с помощью схемы генерации звуковых сигналов УО формируется звуковой сигнал, поступающий через усилитель на звуковые индикаторы;
- управление генерацией зондирующих импульсов;
- отображение сигналов (А- либо В-развертка, развертка вихретокового контроля), меню, измеренных характеристик дефекта и справочной информации на экране в соответствии с режимом работы дефектоскопа;
- опрос кнопок панели управления;
- измерение и запоминание параметров настройки дефектоскопа;
- самоконтроль и тестовая проверка УО при включении питания.

1.5.2.2 На структурной схеме показаны основные микросхемы и тракты передачи данных между ними. Эти микросхемы выполняют обработку, хранение и пересылку данных.

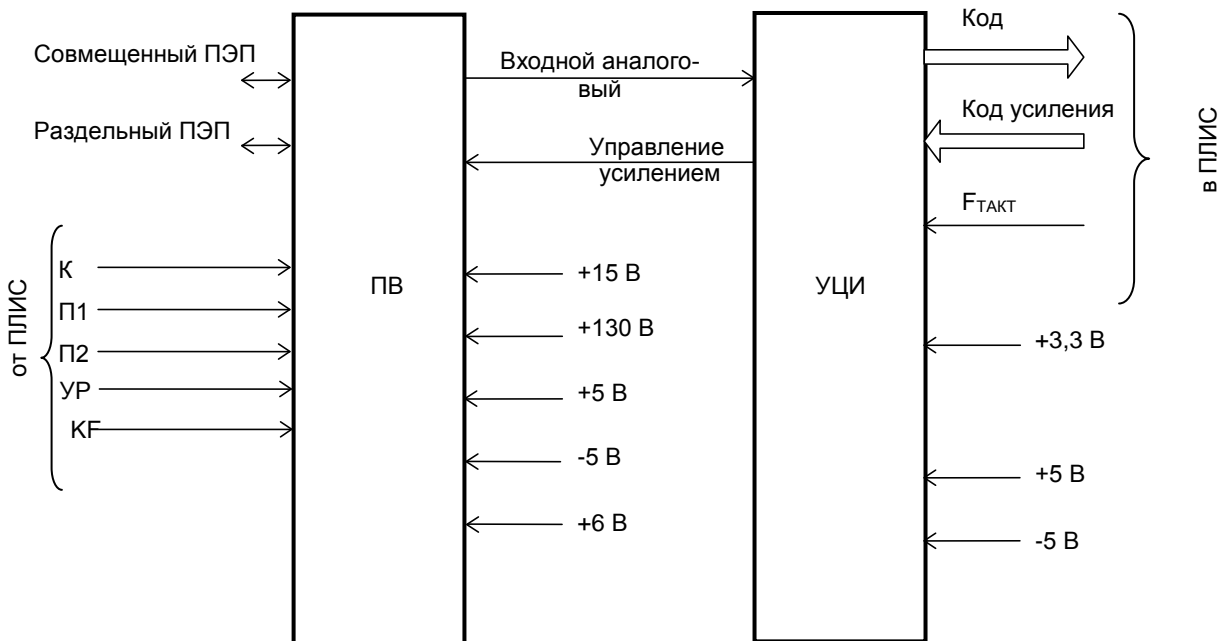
1.5.2.3 УО включает в себя следующие большие микросхемы:

- 1) главный микропроцессор (ГМП);
- 2) энергонезависимая память программы ГМП – перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) кодов программы;



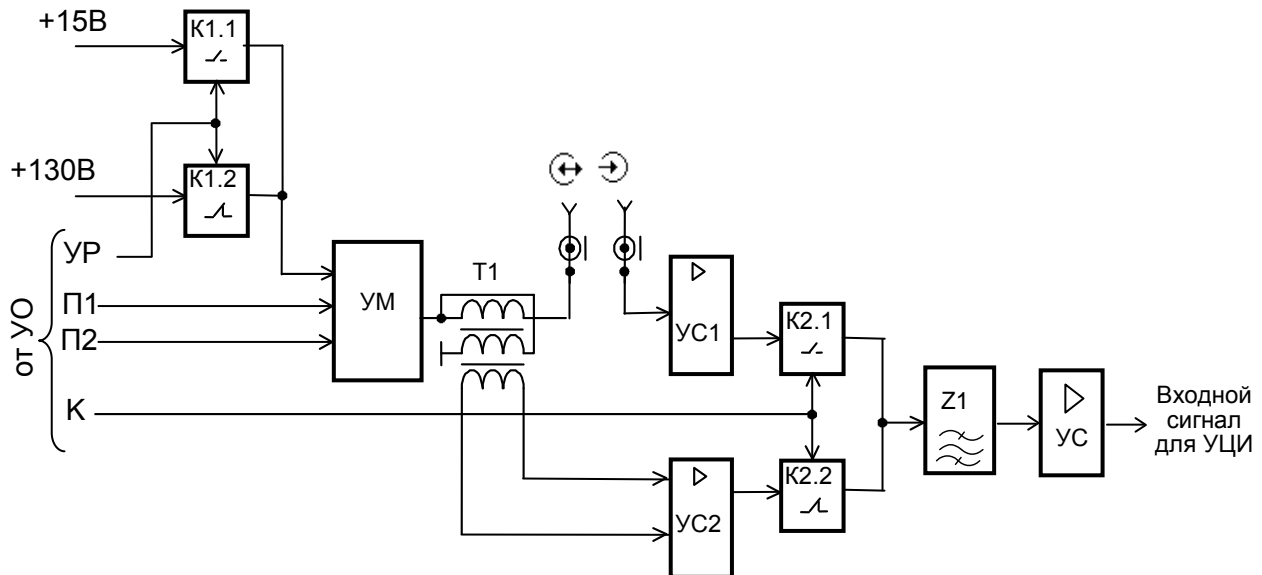
- 3) энергонезависимая память, хранящая параметры настройки дефектоскопа, – ППЗУ кодов данных;
- 4) программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС), выполняющая все функции аппаратной логики УО;
- 5) часы реального времени с энергонезависимым ОЗУ.

1.5.3 Приемо-возбудитель и устройство цифрового интерфейса



1.5.3.1 Приемо-возбудитель предназначен для возбуждения УЗК и предварительного усиления их при приеме. На структурной схеме ПВ показаны:

- К – строб коммутатора;
- К1 – коммутатор уровня мощности;
- К2 – коммутатор отдельного и совмещенного канала;
- П1, П2 – модулирующие импульсы;
- УМ – усилитель мощности;
- Т1 – выходной трансформатор УМ;
- УР – уровень мощности;
- УС1 – усилитель отдельного канала;
- УС2 – усилитель совмещенного канала;
- КФ – код частоты;
- Z1 – переключаемый полосовой фильтр;
- УС – усилитель радиосигнала.



1.5.3.2 УМ работает в ключевом режиме. Входными сигналами УМ являются сигналы управления П1 и П2, поступающие из УО. На выходной обмотке Т1 и соответственно на выходном разъеме совмещенного ПЭП "⊕" генерируются один или несколько периодов двуполярного зондирующего импульса. Сигналом УР переключается коммутатор уровня мощности К1, управляющий амплитудой зондирующих импульсов.

1.5.3.3 Приемная часть ПВ содержит:

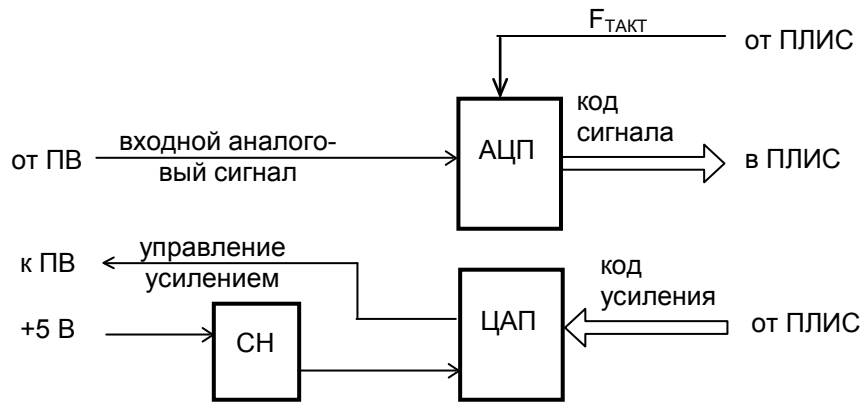
- два усилителя: УС1 – для отдельного канала и УС2 – для совмещенного канала.
- коммутатор выходных сигналов приемника при работе в режимах отдельного и совмещенного ПЭП К2.

1.5.3.4 Устройство цифрового интерфейса предназначено для:

- формирования сигнала управления усилением приемника;
- преобразования отраженного радиосигнала в 8-разрядный код и выдачу его в ПЛИС.

1.5.3.5 На структурной схеме УЦИ показаны:

- АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
- ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь;
- СН – стабилизатор напряжения;
- $F_{\text{такт}}$ – тактовая частота;



1.5.3.7 УЦИ состоит из тракта усиления, фильтрации и преобразования радиосигнала в цифровую форму, а также тракта преобразования цифрового сигнала усиления приемника – в аналоговый. Цифровой сигнал усиления в виде 8-разрядного кода поступает из УО.

1.5.3.8 Внутренний СН формирует опорное напряжение ($U_{оп}$) для ЦАП.

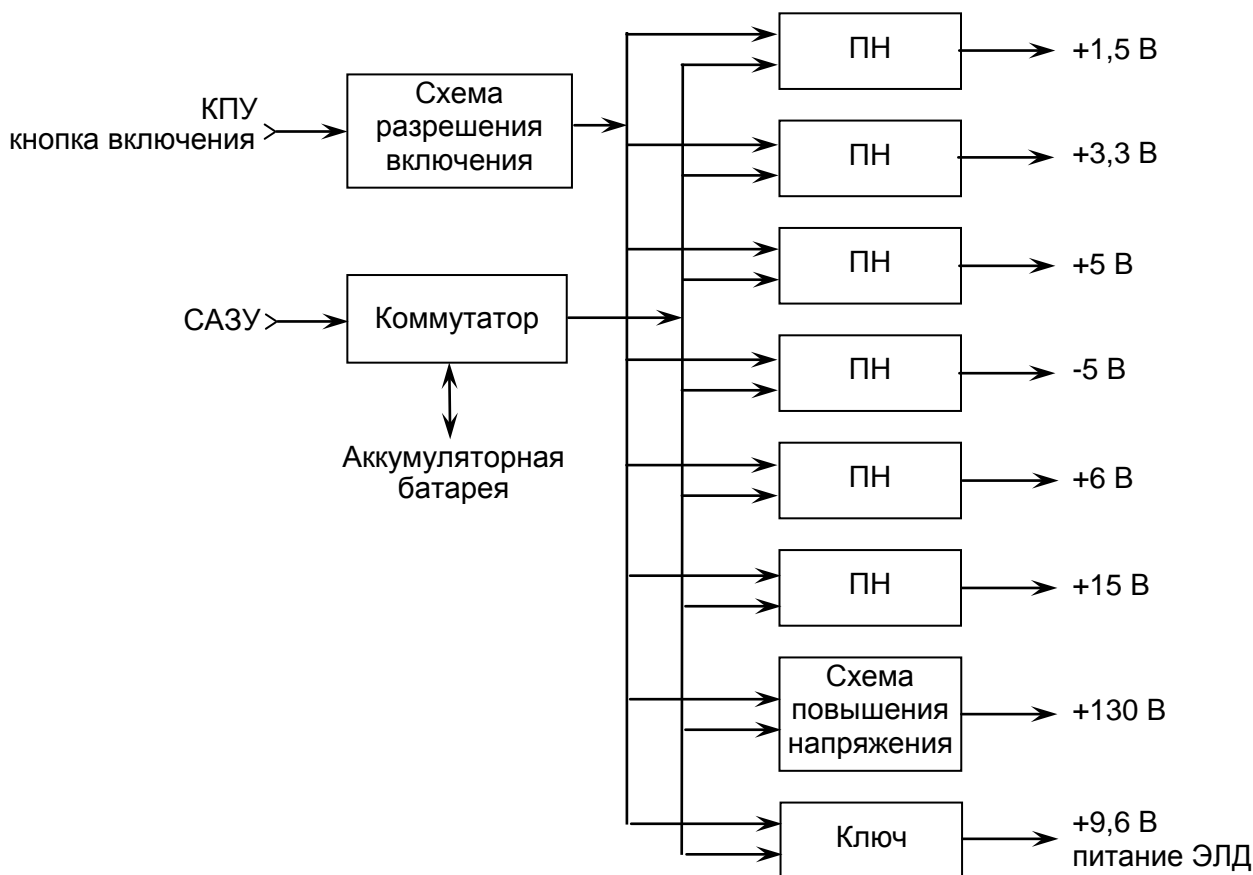
1.5.4 Пульт управления и индикации

ПУИ состоит из следующих конструктивных элементов:

- ЭЛД типа EL240.128.45 (фирмы PLANAR);
- КПУ, выполненной по пленочной технологии;
- светодиодов которые входят в состав КПУ.

1.5.5 Преобразователь напряжений


ПН (структурная схема приведена на рисунке) предназначен для преобразования напряжения аккумуляторной батареи в следующие напряжения:



- +3,3 В(D) – для питания микросхем УО и УЦИ;
- +130 В, минус 5 В(A), +5 В(A), +15 В – для питания ПВ и УЦИ.

1.5.6 Сетевой адаптер и зарядное устройство для дефектоскопа, съёмная аккумуляторная батарея

1.5.6.1 Съёмная аккумуляторная батарея предназначена для энергопитания БЭ в автономном режиме, а сетевой адаптер и зарядное устройство (САЗУ) для обеспечения внешнего энергообеспечения БЭ с возможностью одновременного заряда/подзаряда съёмной аккумуляторной батареи, как внутри БЭ, так и подсоединенной к соответствующему разъёму САЗУ.

1.5.6.2 При подключении САЗУ к сети переменного напряжения 220 В на его корпусе загорается зелёный светодиод. После подключения разъёма САЗУ к разъёму "12V==0,7A" и нажатия кнопки  питание БЭ осуществляется от САЗУ. Одновременно с этим осуществляется (при необходимости) заряд съёмной аккумуляторной батареи внутри БЭ. При этом левый светодиод на передней панели БЭ постоянно светится.

Для индикации заряда съёмной аккумуляторной батареи внутри БЭ служит жёлтый светодиод на корпусе САЗУ. После окончания заряда съёмная ак-

кумуляторная батарея внутри БЭ переводится в режим "капельного" заряда (желтый светодиод гаснет).

Заряд съемной аккумуляторной батареи внутри БЭ можно проводить и при выключенном БЭ. При этом левый светодиод на передней панели БЭ не светится.

1.5.6.3 С помощью САЗУ можно проводить заряд съемной аккумуляторной батареи, извлеченной из БЭ. Для этого она подключается к соответствующему разъему под красным светодиодом. Заряд съемной аккумуляторной батареи, извлеченной из БЭ, можно проводить при неподключенном, включенном и выключенном БЭ.

Для индикации заряда съемной аккумуляторной батареи, извлеченной из БЭ, служит красный светодиод на корпусе САЗУ. После окончания заряда съемная аккумуляторная батарея, извлеченная из БЭ, переводится в режим "капельного" заряда (красный светодиод гаснет). Это означает, что батарея полностью заряжена, и ее можно отключать.



При подключенной запасной съемной аккумуляторной батарее непосредственно к САЗУ заряд батареи внутри БЭ не производится.

1.5.6.4 Если подключено электропитание от САЗУ, а съемная аккумуляторная батарея полностью заряжена и время по прошествии ее заряда составляет до 5 мин, САЗУ осуществляет ее заряд в течение 6 мин. Это необходимо для анализа состояния батареи. Если время по прошествии полного заряда съемной аккумуляторной батареи составляет до 5 ч, САЗУ осуществляет ее заряд в течение 30 мин.

1.5.6.5 В случае автономной работы при снижении напряжения на съемной аккумуляторной батарее до $(8,8 \pm 0,2)$ В возникает мигание левого светодиода на передней панели БЭ. Дальнейшее уменьшение напряжения на съемной аккумуляторной батарее до $(8,0 \pm 0,1)$ В приводит к автоматическому отключению дефектоскопа.

1.5.6.6 Для извлечения съемной аккумуляторной батареи из корпуса БЭ необходимо сдвинуть вниз крышку батарейного отсека на задней панели БЭ, извлечь за ремешок съемную аккумуляторную батарею и вынуть штекер из разъема батарейного отсека.

1.5.6.7 Для установки съемной аккумуляторной батареи в корпус БЭ необходимо вставить штекер в разъем батарейного отсека, установить в отсек съемную аккумуляторную батарею и вдвинуть снизу вверх крышку батарейного отсека.

1.5.7 Программное обеспечение

1.5.7.1 ПО дефектоскопа обеспечивает функционирование прибора в целом, интерфейс с оператором и алгоритм прозвучивания контролируемых объектов.

1.5.7.2 При включении питания программа центрального процессора иницирует центральный процессор, загружает программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) (алгоритм работы основных узлов дефектоскопа), тестирует память и другие устройства, устанавливает интерфейсы с экраном и с клавиатурой и переходит в основной цикл опроса клавиатуры и ожидания команд от центрального процессора. После этого программа центрального процессора иницирует режим работы дефектоскопа по умолчанию и переходит в основной цикл обработки событий.


 

1.5.7.3 Программа центрального процессора построена на основе механизма управления от событий. Основной цикл работы – один раз в 25 мс осуществляется прием из аппаратуры буфера АЦП объемом 240 байт (являющихся кодами амплитуд принятых сигналов в данном отсчете), после чего он отрисовывается на экране. После этого проверяется факт нажатия кнопки. Если "да", то принимается код кнопки, после чего вызывается обработчик событий для данного меню. В меню происходит обработка события и изменение параметров меню или переход в другое меню, после чего меню перерисовывается. При изменении параметров меню происходит автоматический перерасчет схемы прозвучивания. Меню выполнено как ресурс в форме вектора указателей на записи данного пункта меню.

1.5.7.4 Все настройки, протоколы, отчеты и другие запоминаемые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти типа FLASH, которая организована как ресурс записей данных. Каждая запись имеет поля типа записи, длины записи, контрольных сумм и собственно данных. Все записи хранятся последовательно в стираемых сегментах FLASH.

1.5.8 Конструкция электронного блока

1.5.8.1 БЭ представляет собой пластиковый ударопрочный корпус. Конструкция БЭ пылевлагозащищенная и рассчитана на эксплуатацию в диапазоне окружающей температуры от минус 20 до +50° С.

1.5.8.2 На корпусе БЭ установлены:

- КПУ с прозрачным окном для ЭЛД;
- разъем для подключения питающего кабеля от САЗУ;
- разъем "RS232" – для подключения дефектоскопа к ПЭВМ;
- кнопка  для включения/отключения дефектоскопа;
- разъемы "" и "" – для подключения ПЭП;
- разъем для подключения ВТП
- светодиодные индикаторы разряда аккумуляторной батареи и наличия признака дефекта;

1.5.8.3 На корпусе закреплена ручка, предназначенная для переноски дефектоскопа и установки его на плоскости. Ручка фиксируется в нескольких положениях и служит дополнительной опорой в настольном варианте работы.

1.6 Комплект инструмента и принадлежностей

1.6.1 Дефектоскоп содержит комплект инструмента и принадлежностей. Составные части, входящие в комплект инструмента и принадлежностей, перечислены в разделе 4.2 Формуляра.

1.6.2 Необходимые для проведения контроля составные части комплекта инструмента и принадлежностей располагаются в непосредственной близости от БЭ дефектоскопа в упаковке (сумке) или пенале.

1.7 Маркировка и пломбирование

1.7.1 Маркировка дефектоскопа

1.7.1.1 Маркировка, нанесенная на дефектоскоп, содержит:

- наименование предприятия-изготовителя – "АЛТЕК";
- условное обозначение дефектоскопа – "PELENG" ("ПЕЛЕНГ");
- тип дефектоскопа (сокращенно) – "УДЗ-103ВД";
- знак утверждения типа средств измерений;
- обозначение степени защиты – "IP53";
- десятичный номер технических условий – "ДШЕК.412239.002 ТУ".

1.7.1.2 Все органы управления БЭ имеют соответствующие обозначения.

1.7.1.3 Маркировка ПЭП, нанесенная на верхнюю либо боковую плоскость, содержит условное обозначение ПЭП, дату изготовления и заводской номер,

1.7.1.4 Маркировка САЗУ содержит:

- название устройства – "Сетевой адаптер и зарядное устройство для дефектоскопа УДЗ-103ВД";
- десятичный номер – "ДШЕК.436611.001-01";
- заводской номер, первая цифра которого соответствует последней цифре года изготовления.

1.7.2 Пломбирование дефектоскопа

1.7.2.1 БЭ дефектоскопа опломбирован пломбой.

1.7.2.2 САЗУ опломбирован пломбой.

1.8 Упаковка

1.9.1 Упаковка дефектоскопа производится в кейс. Кейс, а также сумка, входящая в комплект поставки, используются для переноски дефектоскопа в условиях эксплуатации.

1.9.2 При эксплуатации БЭ должен быть в чехле.

1.9.3 В кейс уложены:

- БЭ (в чехле);
- комплект инструмента и принадлежностей;
- САЗУ;
- сумка;
- комплект эксплуатационной документации.

2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕФЕКТΟΣКОПА****2.1 Общие указания**

2.1.1 Система технического обслуживания, планового ремонта и поверки (калибровки) дефектоскопа составляет комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на:

- 1) повышение работоспособности и увеличения ресурса работы дефектоскопа;
- 2) своевременное его техническое обслуживание и ремонт;
- 3) снижение стоимости и сокращение сроков проведения ремонтных работ.

2.1.2 Плановая система предусматривает выполнение технического обслуживания и ремонтов в зависимости от отработанного дефектоскопом времени. Виды и периодичность выполнения технического обслуживания приведены в таблице.

<i>Вид обслуживания</i>	<i>Норма эксплуатации</i>	<i>Простой при обслуживании</i>
Ежесменное техническое обслуживание	Ежесменно	
Периодическое техническое обслуживание	1 месяц	1 смена
Текущий ремонт и поверка	12 месяцев	3 смены
Средний ремонт и поверка	4 года	10 смен

2.1.3 При внезапном отказе дефектоскопа выполняется внеплановый ремонт, средняя продолжительность которого 1 смена.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 К работе с дефектоскопом допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и ознакомившиеся с настоящим РЭ.

2.2.2 Дефектоскоп по способу защиты от поражения электрическим током относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.3 При работе с дефектоскопом используется электропитание с параметрами, безопасными для человека согласно ГОСТ 12.2.003-74.

2.2.4 Дефектоскоп безопасен по пиковому значению виброскорости ультразвука в зоне контакта рук оператора с ПЭП согласно ГОСТ 12.1.001-89.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

g

- **производить ремонт дефектоскопа в цеховых условиях;**
- **пользоваться открытым огнем вблизи емкостей с контактирующей жидкостью (минеральное масло, спирт этиловый).**

2.2.5 При проведении работ следует обеспечить хранение:

- ветоши (для подготовки поверхности стандартных образцов) – в железном закрываемом ящике. По окончании смены помещение должно быть очищено от промасленной ветоши;
- минерального масла (контактирующей жидкости) в количестве не более суточной потребности – в закрываемых металлических сосудах.

2.2.6 При использовании средств измерений, приборов и других вспомогательных инструментов и устройств необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в РЭ на конкретное изделие.

2.3 Порядок технического обслуживания и текущего ремонта

2.3.1 Ежемесянное техническое обслуживание

2.3.1.1 Ежемесянное техническое обслуживание выполняют операторы дефектоскопа перед началом работы и при необходимости во время перерывов в работе и после ее окончания.

2.3.1.2 При обслуживании провести следующие работы:

- внешний осмотр, очистку составных частей дефектоскопа от загрязнений;
- проверку исправности кабелей, ПЭП и ВТП;
- проверку рабочего комплекта принадлежностей, наличия инструмента, образцов, журнала для записи результатов контроля;
- проверку аккумуляторных батарей на наличие механических повреждений;
- подготовку к работе в соответствии с указаниями второй части РЭ, включая проверку чувствительности.

2.3.2 Периодическое техническое обслуживание

2.3.2.1 Периодическое техническое обслуживание дефектоскопа выполняется наладчиком подразделения неразрушающего контроля в соответствии с утвержденным графиком или при внезапном отказе.

2.3.2.2 При обслуживании выполнить все мероприятия, предусмотренные ежемесячным техническим обслуживанием, а также провести следующие работы:

- осмотр, проверку и ремонт соединителей, кабелей, отдельных проводов;
- удаление пыли (грязи) с КПУ;
- осмотр и очистку ПЭП и ВТП от влаги и загрязнений;
- очистку корпуса БЭ и САЗУ от загрязнений;
- осмотр и очистка разъемов от влаги и загрязнений.

2.3.3 Текущий ремонт

2.3.3.1 Текущий ремонт заключается в проверке и поддержании эксплуатационных характеристик дефектоскопа в течение межремонтного срока. Текущий ремонт производится специализированными центрами по ремонту и техническому обслуживанию приборов неразрушающего контроля.

2.3.3.2 При текущем ремонте произвести следующие работы:

- проверку параметров дефектоскопа с заменой (при необходимости) вышедших из строя блоков (плат), исчерпавших ресурс аккумуляторных батарей, а также соединителей, переключателей, кабелей, проводов и др.



1 Ремонт и замена вышедших из строя плат БЭ, САЗУ, а также замена аккумуляторных батарей может осуществляться по отдельному договору ремонтной службой предприятия-изготовителя или его представителями.

2 Ремонт БЭ, САЗУ должен выполняться специалистами высокой квалификации;

- очистку дефектоскопа от загрязнений;
- сборку, настройку и проверку работоспособности дефектоскопа;
- поверку дефектоскопа в соответствии с Методикой поверки.

2.3.4 Средний ремонт

2.3.4.1 Средний ремонт заключается в восстановлении эксплуатационных характеристик дефектоскопа заменой и ремонтом составных частей. Средний ремонт производится сервисными центрами по ремонту и техническому обслуживанию приборов неразрушающего контроля.

2.3.4.2 Состав работ при среднем ремонте аналогичен составу работ при текущем ремонте. Кроме того, подлежат замене (при необходимости) КПУ, тумблеры, высокочастотные кабели.

2.3.5 Регистрация ремонта и замены узлов

2.3.5.1 Сведения о произведенном ремонте дефектоскопа заносятся в раздел 12 Формуляра.

2.3.5.2 Сведения об изменениях в конструкции дефектоскопа и его составных частей, произведенных в процессе эксплуатации и ремонта заносятся в раздел 13 Формуляра. Все изменения в конструкцию дефектоскопа вносятся после их согласования с предприятием-разработчиком.

2.3.6 Технические требования на текущий и средний ремонт дефектоскопа

2.3.6.1 Материалы, из которых изготавливаются детали взамен дефектных, полуфабрикаты, крепежные и комплектующие изделия должны соответствовать стандартам или техническим условиям и иметь необходимые сертификаты.

2.3.6.2 Шайбы и прокладки не должны иметь трещин и отколов, а гайки и головки болтов – смятых или срубленных граней и углов. Не допускается установка винтов, имеющих срыв шлица.

2.3.6.3 При осмотре БЭ должны быть проверены:

- надежность крепления деталей и узлов;
- качество покрытия плат лаком;
- отсутствие в БЭ посторонних предметов, механических повреждений, коротких замыканий деталей между собой и на корпус;
- отсутствие следов подгорания у резисторов, трансформаторов;
- качество монтажных проводов и их изоляции;
- надежность пайки;
- заземление металлической оплетки экранированных проводов и общих точек плат.

2.3.6.4 Номинальное значение и допуск вновь устанавливаемых радиоэлектронных элементов должны быть проверены по маркировке или измерением фактического значения.

2.3.6.5 Вновь устанавливаемые радиоэлектронные элементы не должны иметь нарушений маркировки и должны быть проверены на отсутствие меха-

нических повреждений. Замена транзисторов и микросхем на другой тип не допускается. Замена радиоэлектронных элементов на другой тип допускается, если их параметры соответствуют заменяемым.

Замена программируемых микросхем возможна только ремонтной службой предприятия-изготовителя. По указанной причине, а также из-за плотного монтажа радиоэлементов отказавшая цифровая плата БЭ дефектоскопа, как правило, подлежит замене.

При замене радиоэлектронных элементов, время до окончания гарантийного срока хранения этих элементов, должно быть не менее 1/3 общего гарантийного срока на момент установки.

2.3.6.6 Технические требования к разделке проводов и креплению жил должны соответствовать ГОСТ 23587-79 вариант 1.1.

2.3.6.7 Монтаж элементов должен производиться пайкой припоем не ниже ПОС-61 ГОСТ 21931-76. Пайка полупроводниковых элементов должна продолжаться не более 3 с (прогрев одного соединения) с перерывом до следующего прогрева не менее 10 с.

Припой должен покрывать соединение сплошным тонким слоем, поверхность слоя должна быть гладкой. Дополнительная обработка паяных соединений режущим инструментом запрещается.

Расстояние от монтажного соединения до изоляции провода должно быть не более 3 мм.

2.3.6.8 На концы проводов, заканчивающиеся контактными наконечниками или закрепленные на платах и соединителях, должны быть надеты изолирующие полихлорвиниловые трубки ГОСТ 19034-82 соответствующего диаметра и необходимой длины.

2.3.6.9 Покрытие монтажа должно выполняться лаком УР-231 В2.2 ТУ6-21-14-90.

2.3.6.10 Все резьбовые соединения должны быть законтрены шайбами или краской.

2.3.6.11 При включенном САЗУ (вместо аккумуляторной батареи) должны быть проверены величины напряжений в контрольных точках. Если напряжение не соответствует требуемому, должны быть выявлены и устранены влияющие на это неисправности.

2.3.6.12 При проверке электрической схемы под напряжением не должно быть электрических пробоев, перегрева транзисторов и резисторов.

2.3.6.13 Загрязнение дефектоскопа удаляется ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте. Допускается удаление грязи ватным тампоном или ветошью, смоченными в теплой мыльной воде с последующей просушкой. Применение других средств для очистки БЭ, САЗУ недопустимо.



Не допускается воздействие на КПУ режущих и колющих предметов.

2.4 Консервация и расконсервация

2.4.1 Перед упаковкой и длительным хранением (более 6 месяцев) должна быть проведена консервация дефектоскопа.



Перед консервацией дефектоскопа необходимо зарядить аккумуляторную батарею и извлечь ее из дефектоскопа.

2.4.2 Для консервации дефектоскопа его поверхности должны быть очищены от загрязнений в соответствии с п. 2.3.6.13 настоящего РЭ. Применение других средств (кроме этилового спирта и воды) для очистки недопустимо.

2.4.3 Консервацию дефектоскопа проводить в следующем порядке:

1) промыть разъемы уайт-спиритом с помощью кисти с последующей сушкой сжатым воздухом;



Батарейный отсек дефектоскопа должен быть закрыт крышкой;

2) удалить загрязненную смазку с ПЭП бензином (уайт-спиритом) и протереть насухо и смазать;

3) удалить загрязненную смазку со стандартных образцов бензином (уайт-спиритом), протереть насухо и смазать смазкой пушечной ГОСТ 19537-83 (смазку наносить кистью, толщина смазки – не менее 0,5 мм);

4) детали комплекта инструмента и принадлежностей уложить в заводскую упаковку (сумку для переноски и транспортирования дефектоскопа).

2.4.4 По завершении консервации сделать необходимые записи в разделе 9 Формуляра на дефектоскоп.

2.4.5 Расконсервацию проводить в следующем порядке:

1) проверить дефектоскоп на наличие пломб и отсутствие повреждений;

2) очистить детали комплекта инструмента и принадлежностей от консервирующей смазки при помощи ветоши, смоченной в бензине или уайт-спирите.




 
 

 

 

После расконсервации дефектоскопа необходимо зарядить аккумуляторную батарею.

3

ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЕФЕКТОСКОПА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

<i>Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки</i>	<i>Вероятная причина</i>	<i>Метод устранения</i>	<i>Примечания</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1) При подключении САЗУ к сети переменного тока светодиод на нем не загорается	Неисправно САЗУ	САЗУ сдать в ремонт	
2) При включении дефектоскопа отсутствует звуковой сигнал от встроенного динамика. <i>Питание дефектоскопа осуществляется от сети переменного тока</i>	Отсутствует электрический контакт в разъеме "12V $\overline{=}$ 0,7A" БЭ или неисправен подсоединяемый к этому разъему кабель	Повторить соединение, проверить контакт в разъеме, проверить целостность кабеля. При наличии неисправности САЗУ или БЭ сдать в ремонт	
3) При включении дефектоскопа отсутствует звуковой сигнал от встроенного динамика. <i>Питание дефектоскопа осуществляется от аккумуляторной батареи</i>	"Глубокий" разряд или неисправность аккумуляторной батареи	Зарядить или заменить аккумуляторную батарею, либо перейти на питание дефектоскопа от сети	
	Срабатывание термозащиты БЭ	Выждать ориентировочно 40 мин, после чего повторно включить дефектоскоп	

Продолжение таблицы

1	2	3	4
<p>4) При включении дефектоскопа раздается звуковой сигнал, изображение на экране бледное либо отсутствует</p>	<p>Неоптимально выставлена яркость экрана</p>	<p>Нажать кнопку  (вход в меню "ИНДИКАТОРЫ") и далее кнопками  и  добиться удовлетворительной яркости экрана</p>	<p>Исходные значения параметров меню "ИНДИКАТОРЫ" могут быть восстановлены путем последовательного нажатия кнопок  и  (сразу после включения дефектоскопа)</p>
<p>5) При появлении признака дефекта срабатывает световая сигнализация, а звуковая сигнализация от встроенного в БЭ динамика отсутствует</p>	<p>Отключена звуковая сигнализация</p>	<p>Нажать кнопку  (убедиться в индикации меню "ПОИСК"), нажать кнопку  (убедиться в индикации состояния "-" правее символа "3") и далее нажать кнопку </p>	
	<p>Неисправны встроенный динамик, ПВ, УО или электрическая схема БЭ дефектоскопа</p>	<p>БЭ дефектоскопа сдать в ремонт</p>	

Продолжение таблицы

1	2	3	4
<p>6) При последовательном подсоединении к разъему "⊕" БЭ и отсоединении от данного разъема кабеля с совмещенным ПЭП в левой части А-развертки для обоих состояний зондирующий импульс отсутствует, либо не изменяется по длительности.</p> <p>При этом установлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • совмещенная схема включения ПЭП; • время в ПЭП – не более 10 мкс; • высокая амплитуда зондирующего импульса; • максимальное усиление; • ВРЧ – отключена; • режим "ЛУПА" – отключен 	<p>Неисправен ПЭП</p> <p>Отсутствует электрический контакт в разъемах кабеля, соединяющего БЭ и ПЭП</p> <p>Неисправен кабель, соединяющий БЭ и ПЭП</p>	<p>Для подтверждения данного факта подключить другой совмещенный ПЭП и убедиться, что указанная неисправность не проявляется</p> <p>Проверить контакт в указанных разъемах</p> <p>Заменить кабель</p>	<p>Имеется в комплекте инструмента и принадлежностей</p>
<p>7) Занижена чувствительность для всех ПЭП или только для РС-ПЭП и ПЭП, реализующих отдельную схему включения.</p> <p>При этом установлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высокая амплитуда зондирующего импульса; • максимальное усиление; • ВРЧ – отключена 	<p>Неисправны ПВ или электрическая схема</p>	<p>БЭ дефектоскопа сдать в ремонт</p>	
<p>8) Занижена чувствительность только для одного ПЭП</p>	<p>Неисправен ПЭП</p>	<p>Для подтверждения данного факта подключить другой аналогичный ПЭП и убедиться, что указанная неисправность не проявляется</p>	
<p>9) Выполнение каких-либо действий вызывает сбой в работе (появление соответствующих предупреждений либо произвольное "замораживание" или исчезновение изображения с экрана и т.д.) или "зависание" дефектоскопа (не действует ни одна из кнопок БЭ).</p> <p>При заряженной аккумуляторной батарее или работе от сети</p>	<p>Сбой в работе ПО дефектоскопа</p>	<p>Выполнить требование предупреждения. Если предупреждение отсутствует, выключить и повторно включить дефектоскоп, после чего повторить необходимые действия. При последующих проявлениях данного эффекта проконсультироваться с ремонтной службой или предприятием-изготовителем (указывая точную последовательность выполняемых действий)</p>	<p>Эффект сбоя в работе дефектоскопа может быть обусловлен некорректными действиями оператора</p>

4

ХРАНЕНИЕ

4.1 Поставленный предприятием-изготовителем дефектоскоп должен храниться в заводской упаковке в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 15 до +40° С и относительной влажности до 80% при температуре +25° С.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров, кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

4.2 В перерывах между эксплуатацией дефектоскоп может храниться без упаковки (без сумки) в закрытых неотапливаемых помещениях. При этом:

- 1) БЭ дефектоскопа должен быть отключен;
- 2) от БЭ дефектоскопа должен быть отсоединены все кабели;
- 3) БЭ дефектоскопа должен быть в чехле.



В зимних условиях рекомендуется БЭ дефектоскопа хранить в закрытом отапливаемом помещении.

4.3 При хранении по пп. 3.1 и 3.2 должны быть исключены падения и удары.

5

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Транспортирование *упакованного дефектоскопа* производится в закрытом автомобильном или железнодорожном транспорте при температуре окружающего воздуха от минус 15 до +40° С и верхнем значении относительной влажности 100% при температуре +25° С.

6

УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Дефектоскоп не содержит экологически вредных веществ.

6.2 При окончании срока эксплуатации из БЭ должны быть изъяты в установленном порядке драгоценные металлы, дефектоскоп отправлен на утилизацию.

6.3 Утилизация аккумуляторных батарей должна производиться в установленном порядке.



**ДЕФЕКТОСКОП
"PELENG" ("ПЕЛЕНГ")
УДЗ-103ВД**

***Руководство по эксплуатации
ДШЕК.412239.002 РЭ2***

Часть II

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!

Если при включении дефектоскопа на его экране **отсутствует изображение,** необходимо последовательно нажать кнопки **F** и **YRT** (подробнее – п. 3.3.6; см. также п. 3.3.2).

При изменении наклона ручки дефектоскопа необходимо имеющиеся на ней кнопки-фиксаторы удерживать в нажатом состоянии.

Для извлечения съемной аккумуляторной батареи из корпуса БЭ необходимо нажать на крышку батарейного отсека на задней панели БЭ и сдвинуть ее по направлению стрелки, извлечь за ремешок аккумуляторную батарею и вынуть штекер из разъема батарейного отсека.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМА МЕНЮ ДЕФЕКТΟΣКОПА	9
1.1 Органы управления электронного блока	9
1.2 Элементы индикации и коммутации САЗУ и съемной аккумуляторной батареи	16
1.3 Система меню дефектоскопа	17
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕФЕКТΟΣКОПА	21
2.1 Эксплуатационные ограничения	21
2.2 Меры безопасности при подготовке и работе с дефектоскопом	22
3 ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТΟΣКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ	24
3.1 Внешний осмотр дефектоскопа	24
3.2 Включение, ввод шифра оператора и выбор режима работы дефектоскопа	25
3.2.1 <i>Включение дефектоскопа при питании его от сети переменного тока</i>	<i>25</i>
3.2.2 <i>Включение дефектоскопа при питании его от съемной аккумуляторной батареи</i>	<i>25</i>
3.2.3 <i>Подтверждение включения дефектоскопа</i>	<i>25</i>
3.2.4 <i>Ввод шифра оператора</i>	<i>26</i>
3.2.5 <i>Меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". Выбор режима работы дефектоскопа</i>	<i>27</i>
3.3 Меню "ИНДИКАТОРЫ". Установка режимов индикаторов, встроенных часов и подсказок.....	30
3.3.1 <i>Вызов меню "ИНДИКАТОРЫ" и обратный переход в исходное меню</i>	<i>30</i>
3.3.2 <i>Настройка изображения на экране дефектоскопа (корректировка яркости изображения)</i>	<i>30</i>
3.3.3 <i>Настройка параметров автоматической сигнализации дефекта ...</i>	<i>31</i>
3.3.4 <i>Включение/отключение подсказок</i>	<i>31</i>
3.3.5 <i>Проверка (установка) встроенных часов</i>	<i>31</i>
3.3.6 <i>Восстановление исходных значений параметров меню "ИНДИКАТОРЫ"</i>	<i>32</i>
3.3.7 <i>Пункт "Код ВТК". Активация вихретокового канала</i>	<i>33</i>
3.4 Заряд аккумуляторных батарей	34
3.4.1 <i>Заряд съемной аккумуляторной батареи внутри БЭ.....</i>	<i>34</i>
3.4.2 <i>Заряд съемной аккумуляторной батареи, извлеченной из БЭ.....</i>	<i>34</i>
4 ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТΟΣКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ НАСТРОЕК ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ	35
4.1 Рекомендации по настройке дефектоскопа	35
4.2 Часто используемые операции при настройке дефектоскопа	36
4.2.1 <i>Перемещение меню по экрану дефектоскопа</i>	<i>36</i>
4.2.2 <i>Возврат в текущую настройку</i>	<i>36</i>
4.2.3 <i>Включение/отключение и использование режима "ОГИБАЮЩАЯ"</i>	<i>36</i>
4.2.4 <i>Включение/отключение и использование режима "СТОП-КАДР" ..</i>	<i>38</i>
4.2.5 <i>Включение/отключение и использование W-развертки (режим "ХОД ЛУЧЕЙ")</i>	<i>38</i>
4.2.6 <i>Корректировка параметров первой зоны временной селекции</i>	<i>40</i>
4.2.7 <i>Включение/отключение и использование режима "НАСТРОЙКА ПО СО"</i>	<i>40</i>

5 ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТΟΣКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: НАСТРОЙКА НА ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ


5.1	Вызов меню "НАСТРОЙКА"	43
5.2	Подключение ПЭП к дефектоскопу	45
5.2.1	Совмещенная схема включения ПЭП	45
5.2.2	Раздельная схема включения ПЭП	45
5.2.3	Раздельно-совмещенная схема включения ПЭП	45
5.3	Меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ". Установка общих параметров дефектоскопа	47
5.3.1	Вызов меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ" и обратный переход к меню "НАСТРОЙКА"	47
5.3.2	Установка частоты ультразвуковых колебаний	47
5.3.3	Установка схемы включения ПЭП	47
5.3.4	Установка амплитуды зондирующих импульсов	48
5.3.5	Установка длительности (количества периодов) зондирующего импульса	48
5.3.6	Установка уровня отсечки	48
5.3.7	Установка частоты синхронизации (частоты следования зондирующих импульсов)	49
5.4	Меню "ГЛУБИНОМЕР". Настройка глубиномера	50
5.4.1	Вызов меню "ГЛУБИНОМЕР" и обратный переход к меню "НАСТРОЙКА"	50
5.4.2	Настройка глубиномера для наклонных ПЭП	50
5.4.3	Настройка глубиномера для прямых ПЭП	58
5.4.4	Установка толщины контролируемого изделия	62
5.5	Меню "РАЗ, ЗОНА ВС1". Настройка параметров развертки и первой зоны временной селекции	63
5.5.1	Вызов меню "РАЗ, ЗОНА ВС1" и обратный переход к меню "НАСТРОЙКА"	63
5.5.2	Настройка длительности развертки	63
5.5.3	Настройка параметров первой зоны временной селекции	64
5.6	Меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ". Настройка параметров второй зоны временной селекции и зоны автоматической регулировки усиления	68
5.6.1	Вызов меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ" и обратный переход к меню "НАСТРОЙКА"	68
5.6.2	Настройка параметров второй зоны временной селекции	68
5.6.3	Настройка параметров зоны автоматической регулировки усиления	70
5.7	Меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ". Настройка чувствительности	71
5.7.1	Вызов меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ" и обратный переход к меню "НАСТРОЙКА"	71
5.7.2	Настройка чувствительности по моделям дефектов в стандартных образцах предприятий или по стандартному образцу СО-1	71
5.7.3	Настройка чувствительности по опорному сигналу (режим АРД отключен)	74
5.7.4	Настройка чувствительности с использованием режима АРД	78
5.7.5	Настройка чувствительности по донному или прошедшему сигналу	82
5.8	Меню "ВРЧ". Настройка параметров временной регулировки чувствительности	85
5.8.1	Вызов меню "ВРЧ" и обратный переход к меню "НАСТРОЙКА"	87
5.8.2	Включение/отключение индикации ВРЧ (кривой усиления)	87
5.8.3	Включение/отключение ВРЧ	87
5.8.4	Настройка параметров ВРЧ	88

5.9	Настройка криволинейного порога	93
5.10	Ввод дополнительных параметров	94
5.10.1	<i>Ввод номера ПЭП</i>	<i>94</i>
5.10.2	<i>Ввод объекта контроля</i>	<i>94</i>
5.10.3	<i>Ввод блокировки</i>	<i>94</i>
6	ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТΟΣКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: ЗАПИСЬ НАСТРОЕК ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ И СОЗДАНИЕ БЛОКОВ ЭТАПОВ	95
6.1	Запись настройки в память дефектоскопа	95
6.2	Создание блоков этапов	96
7	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТΟΣКОПА: ВЫЗОВ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ НАСТРОЕК И БЛОКОВ ЭТАПОВ	99
7.1	Установка (проверка) номера отчета	99
7.1.1	<i>Проверка правильности ранее установленного номера отчета ...</i>	<i>99</i>
7.1.2	<i>Установка номера отчета через меню "РЕЖИМ РАБОТЫ"</i>	<i>99</i>
7.1.3	<i>Установка номера отчета через меню "ПОИСК"</i>	<i>100</i>
7.2	Вызов требуемого блока этапов	101
7.3	Вызов требуемой настройки	102
8	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТΟΣКОПА: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ	103
8.1	Рекомендации по проведению контроля	103
8.2	Часто используемые операции при проведении контроля	105
8.2.1	<i>Включение/отключение и использование режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ"</i>	<i>105</i>
8.2.2	<i>Включение/отключение и использование режима "ЛУПА"</i>	<i>106</i>
8.2.3	<i>Включение/отключение звуковой сигнализации</i>	<i>108</i>
8.2.4	<i>Корректировка настроек. Запись откорректированной настройки</i>	<i>113</i>
8.3	Особые способы проведения контроля	110
8.3.1	<i>Проведение контроля с использованием АРУ</i>	<i>110</i>
8.3.2	<i>Использование В-развертки</i>	<i>111</i>
8.3.3	<i>Использование режима "РАДИОСИГНАЛ"</i>	<i>113</i>
8.3.4	<i>Использование режима "УЧЕТ КРИВИЗНЫ"</i>	<i>114</i>
8.4	Измерение толщины изделий	116
8.4.1	<i>Подготовительные операции до входа в режим измерений толщины</i>	<i>116</i>
8.4.2	<i>Вход в режим измерений толщины</i>	<i>117</i>
8.4.3	<i>Подготовительные операции после входа в режим измерений толщины</i>	<i>118</i>
8.4.4	<i>Проведение измерений</i>	<i>120</i>
9	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТΟΣКОПА: ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ	121
9.1	Создание и запись протокола контроля в память дефектоскопа	121
9.1.1	<i>Запись протоколов А-развертки и протоколов вихретокового контроля из меню "ПОИСК"</i>	<i>122</i>
9.1.2	<i>Запись протоколов А-развертки и протоколов вихретокового контроля из блока этапов</i>	<i>123</i>
9.1.3	<i>Запись протоколов В-развертки</i>	<i>124</i>

9.2	Запись строки в отчет о контроле	126
9.2.1	<i>Запись строки в отчет из меню "ПОИСК"</i>	<i>126</i>
9.2.2	<i>Запись строки в отчет из блока этапов</i>	<i>126</i>
9.3	Запись строки в отчет измерения толщины	128
10	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТΟΣКОПА: ПРОСМОТР И УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕК, БЛОКОВ ЭТАПОВ, ПРОТОКОЛОВ И ОТЧЕТОВ	129
10.1	Просмотр и удаление настроек	129
10.2	Просмотр и удаление блоков этапов	131
10.3	Просмотр и удаление протоколов контроля	133
10.4	Просмотр и удаление отчетов о контроле	136
10.5	Просмотр и удаление отчетов измерения толщины	138
11	МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ КОНТРОЛЕ	140
11.1	Общие положения	140
11.2	Выполнение измерений с использованием автоматической измерительной метки	143
11.3	Выполнение измерений с использованием ручной измерительной метки (А-развертка)	144
11.3.1	<i>Изменение длины строка ручной измерительной метки</i>	<i>144</i>
11.3.2	<i>Измерение характеристик дефекта с использованием ручной измерительной метки</i>	<i>144</i>
11.4	Определение условных размеров выявленного дефекта	145
11.5	Выполнение измерений с использованием ручной измерительной метки (В-развертка)	147
11.6	Определение координат дефектов с учетом кривизны поверхности	148
12	ОТКЛЮЧЕНИЕ ДЕФЕКТΟΣКОПА	149
12.1	Кратковременное отключение дефектоскопа	149
12.2	Полное отключение дефектоскопа	149
12.2.1	<i>Отключение дефектоскопа при питании его от сети переменного тока</i>	<i>149</i>
12.2.2	<i>Отключение дефектоскопа при питании его от съемной аккумуляторной батареи</i>	<i>149</i>
13	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕФЕКТΟΣКОПА К КОМПЬЮТЕРУ	150
14	НАЗНАЧЕНИЕ, РАБОТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИХРЕТОКОВОГО КАНАЛА ДЕФЕКТΟΣКОПА	151
14.1	Назначение вихретокового канала	151
14.2	Подключение ВТП к дефектоскопу	152
14.3	Создание и запись настройки для вихретокового канала	153
14.4	Настройка вихретокового канала	154
14.4.1	<i>Установка амплитуды и частоты генератора вихретокового канал</i>	<i>154</i>
14.4.2	<i>Установка порога срабатывания АСД</i>	<i>155</i>
14.4.3	<i>Установка режима вихретокового контроля (динамический, статический)</i>	<i>155</i>

14.4.4 Установка метода вихретокового контроля (амплитудный, фазовый).....	156
14.4.5 Настройка автоматической остановки бегающей развертки (калибровка на воздух)	156
14.4.6 Настройка нулевого уровня при работе в статическом режиме (калибровка на материал).....	157
14.4.7 Настройка чувствительности вихретокового канала.....	157
14.4.8 Настройка режима оценки глубины выявленной трещины	158
14.4.9 Выбор используемого типа ВТП и ввод его номера.....	159
14.5 Вызов настройки и проведение вихретокового контроля	160
14.6 Создание и запись протоколов и отчетов вихретокового контроля	161
14.7 Просмотр и удаление протоколов и отчетов вихретокового контроля	161
Приложение А СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ МЕНЮ ДЕФЕКТОСКОПА	162

Во второй части руководства по эксплуатации (РЭ) приняты следующие сокращения и условные обозначения:

- АРД – амплитуда–расстояние–диаметр (дефекта);
- АРУ – автоматическая регулировка усиления;
- АСД – автоматическая сигнализация дефектов;
- БЭ – блок электронный;
- ВРЧ – временная регулировка чувствительности;
- ВС – временная селекция;
- ВТП – вихретоковый преобразователь;
- ГИВ – генератор импульсов возбуждения;
- ДВАБ – дополнительная внешняя аккумуляторная батарея;
- ЗТМ – зеркально-теневой метод;
- И – излучающий (ПЭП);
- ИП – излучающий и приемный (ПЭП);
- КПУ – кнопочная панель управления;
- НТД – нормативно-техническая документация;
- П – приемный (ПЭП);
- ПВ – приемо-возбудитель;
- ПН – преобразователь напряжения;
- ПО – программное обеспечение;
- ПУИ – пульт управления и индикации;
- ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;
- ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь;
- РС – раздельно-совмещенный (ПЭП);
- САЗУ – сетевой адаптер и зарядное устройство;
- СО – стандартный образец;
- СОП – стандартный образец предприятия;
- УЗК – ультразвуковые колебания;
- ЭЛД – электролюминесцентный дисплей;
- примечание;
-  – внимание;
- γ – запрещается

1

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
И СИСТЕМА МЕНЮ ДЕФЕКТОСКОПА

1.1 Органы управления электронного блока

1.1.1 В дефектоскопе предусмотрено три режима работы кнопок, расположенных на передней панели дефектоскопа:

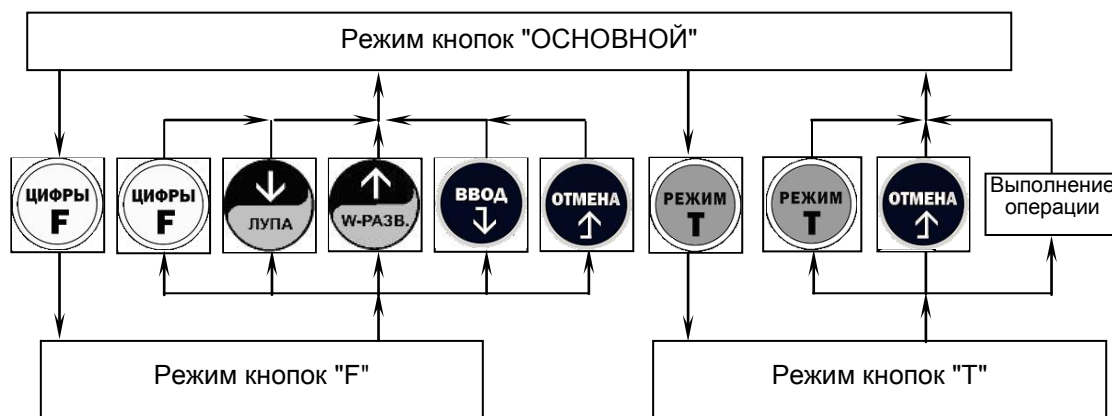
"основной";

"F";

"T".

В связи с этим каждая кнопка имеет несколько назначений.

Режимы работы кнопок дефектоскопа и переходы между ними показаны на рисунке.



1.1.2 В режиме кнопка "ОСНОВНОЙ" используются символьные обозначения кнопок \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow , \leftarrow , \rightarrow , \leftarrow , \rightarrow и другие. Данный режим кнопка устанавливается по умолчанию. В строке-подсказке (над меню) индицируются символы основных действующих кнопок.

1.1.3 В режиме кнопка "F" используются цифровые обозначения кнопок $\boxed{0}$, $\boxed{1}$, $\boxed{2}$, $\boxed{3}$, $\boxed{4}$, $\boxed{5}$, $\boxed{6}$, $\boxed{7}$, $\boxed{8}$, $\boxed{9}$, а также в некоторых случаях $\boxed{\cdot}$ и $\boxed{-}$. Реализация данного режима возможна в тех случаях, когда на экране индицируется меню, в выделенном пункте которого допускается изменение параметра с помощью цифровых кнопок. В этом случае в строке-подсказке (над меню) в левой позиции индицируется символ "F". Переход в режим кнопка "F" осуществляется нажатием кнопки \boxed{F} . Для режима кнопка "F" в строке-подсказке индицируются символы "F 0123456789".

Возврат в режим кнопка "ОСНОВНОЙ" осуществляется кнопками:

- \boxed{F} или $\boxed{\downarrow}$;
- $\boxed{\downarrow}$ или $\boxed{\uparrow}$ с одновременным перемещением соответственно вниз или вверх на один пункт меню;
- $\boxed{\uparrow}$ с одновременной заменой введенного значения на ранее индицируемое.






1.1.4 В режиме кнопок "Т" используются текстовые обозначения кнопок [+ДБ], [ЗВУК], [ЛУПА], [ОГИБ.], [W-РАЗВ.], [СТОП] и [АРУ]. Реализация данного режима возможна в тех случаях, когда на экране индицируется меню "НАСТРОЙКА" либо любое его подменю, меню "ПОИСК" либо его подменю "В-РАЗВЕРТКА", меню "ВИХРЕТОК". В этом случае в строке-подсказке (над меню) слева индицируется символ "Т".






 
 

 
 


 


 
 


 
 
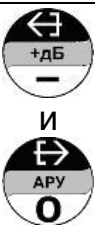



Переход в режим кнопок "Т" осуществляется кнопкой [Т]. При выполнении требуемой операции, при повторном нажатии кнопки [Т] либо нажатии кнопки [↑] происходит возврат в режим кнопок "ОСНОВНОЙ". Если требуемая операция дефектоскопом не могла быть выполнена, то сохраняется режим кнопок "Т".

Для режима кнопок "Т" в строке-подсказке имеются выделенные фоном следующие символы "З" (управление кнопкой [ЗВУК]), "Д" ([+ДБ]), "Л" ([ЛУПА]), "С" ([СТОП]), "О" ([ОГИБ.]), "W" ([W-РАЗВ.]), "А" ([АРУ]), правее которых индицируются состояния "+" (включение) либо "-" (отключение данного режима). Если символ "+" либо "-" выделен фоном, то это значит, что данная функция заблокирована, то есть ее включение или отключение временно невозможно (несовместимо с другими реализованными функциями).









 


 
 
 
1.1.5 Назначение кнопок, расположенных на передней панели блока электронного (БЭ) дефектоскопа приведено в таблице.

Обозначение	Назначение кнопки в режимах		
	"ОСНОВНОЙ"	"F"	"T"
1	2	3	4
	Включение/отключение дефектоскопа		
	F Переход в режим кнопок "F" – ввод числовых параметров в пунктах меню непосредственно с помощью цифровых кнопок	F Отмена режима кнопок "F" (переход в режим кнопок "ОСНОВНОЙ")	–
	T Переход в режим кнопок "T" – быстрое включение/отключение режимов, выведенных на кнопки с текстовым обозначением. <i>При выполнении требуемой функции режим "T" автоматически отключается</i>	–	T Отмена режима кнопок "T" (переход в режим кнопок "ОСНОВНОЙ")
	◀ и ▶ Соответственно уменьшение и увеличение усиления дефектоскопа. <i>Изменение усиления осуществляется "по кругу". Если настройка сохранена с блокировкой чувствительности, то при ее вызове уменьшение усиления ниже сохраненного значения невозможно.</i> <i>В режиме "ОГИБАЮЩАЯ" вместе с изменением усиления осуществляется перезапуск режима "ОГИБАЮЩАЯ".</i> <i>Кнопки действуют:</i> <ul style="list-style-type: none"> • при индикации А-развертки кроме случаев, когда установлены режимы: "СТОП-КАДР" и "АРУ"; • при установленном состоянии "СБРОС" В-разверток; • при индикации развертки ВТК. <i>Кнопки не действуют при вызове протоколов</i>	1 и 2 Соответственно ввод цифры "1" и "2"	–
	⊕ Вызов/перемещение/удаление с экрана меню "НАСТРОЙКА" и соответствующих подменю	3 Ввод цифры "3"	–


 
 


 
 
 

 
 
Продолжение таблицы

1	2	3	4
 <p>4 и 5</p>	 <p>Соответственно уменьшение и увеличение параметра либо включение/отключение режима, либо переключение состояний в выделенном пункте меню. <i>Изменение параметра осуществляется "по кругу" (для кнопки  после максимального значения появляется минимальное и наоборот для кнопки )</i></p>	 <p>Соответственно ввод цифры "4" и "5"</p>	—
 <p>6</p>	 <p>Вызов/перемещение/удаление с экрана меню "ИЗМЕРЕНИЕ"</p>	 <p>Ввод цифры "6"</p>	—
 <p>7 и 8</p>	 <p>Для ультразвукового канала: 1) При индикации А-развертки УЗК: перемещение строба ручной метки соответственно влево и вправо по развертке; 2) При индикации В-развертки: перемещение ручной метки (линии) соответственно вверх и вниз. <i>Перемещение метки осуществляется "по кругу", переходя от одного края экрана к другому</i></p>	 <p>Соответственно ввод цифры "7" и "8"</p>	—
 <p>7 и 8</p>	 <p>Для вихретокового канала:  – калибровка на воздух;  – калибровка на материал в статическом режиме работы вихретокового канала</p>	 <p>Соответственно ввод цифры "7" и "8"</p>	—
 <p>9</p>	 <p>Вызов/перемещение/удаление с экрана меню "ПОИСК" и соответствующих подменю</p>	 <p>Ввод цифры "9"</p>	—
 <p>+дБ — и APY 0</p>	 <p>1) При индикации А-развертки УЗК: переход соответственно к предыдущему и следующему этапу контроля (вызов предыдущей и очередной настройки из блока этапов или меню для записи строки в отчет об ультразвуковом контроле или протокола А-развертки); 2) При индикации В-развертки: выполнение соответственно операции "СБРОС" (очистка развертки) и "СТАРТ" (запуск развертки)</p>	 <p>Соответственно ввод символа "-" и цифры "0"</p>	 <p>Соответственно включение/отключение дополнительного усиления (поисковой чувствительности) и режима автоматической регулировки усиления (APY)</p>

Продолжение таблицы

1	2	3	4
	 <p>Вызов/удаление с экрана меню "ИНДИКАТОРЫ"</p>	 <p>Ввод символа "•"</p>	 <p>Включение/отключение режима звуковой сигнализации</p>
	 <p>Переключение измеряемых и индицируемых величин, а также единиц измерения в верхней измерительной строке, соответствующих подменю меню "НАСТРОЙКА" и меню "ИЗМЕРЕНИЕ"</p>	<p>—</p>	 <p>Включение/отключение режима "ОГИБАЮЩАЯ"</p>
	 <p>Переход в режим "ПАУЗА" (экономичный режим работы дефектоскопа) <i>Для обратного перехода дефектоскопа из режима "ПАУЗА" в предыдущий режим работы используется любая кнопка</i></p>	<p>—</p>	 <p>Включение/отключение режима "СТОП-КАДР"</p>
	 <p>Перемещение вверх по пунктам текущего меню</p>	 <p>Отмена режима кнопок "F" (переход в режим кнопок "ОСНОВНОЙ") с одновременным перемещением вверх на один пункт меню</p>	 <p>Включение/отключение режима "W-РАЗВЕРТКА"</p>

Продолжение таблицы

1	2	3	4
	 Перемещение вниз по пунктам текущего меню	 Отмена режима кнопка "F" (переход в режим кнопка "ОСНОВНОЙ") с одновременным перемещением вниз на один пункт меню	 Включение/отключение режима "ЛУПА". Вид лупы устанавливается в пункте "ЛУПА" меню "ПОИСК"
	 Переход из текущего меню в предыдущее (ранее индицируемое) меню	 Отмена режима кнопка "F" (переход в режим кнопка "ОСНОВНОЙ") с одновременной заменой введенного значения на ранее индицируемое	 Отмена режима "Т" (переход в режим кнопка "ОСНОВНОЙ")
	 1) Переход из текущего меню в подменю (меню нижнего уровня); 2) Выполнение некоторых операций типа "ВВОД"	 Отмена режима "F" (переход в режим кнопка "ОСНОВНОЙ")	—

1.1.6 Назначение светодиодов, расположенных на передней панели дефектоскопа:

левый светодиод – индикация состояния аккумуляторов:

светодиод горит красным светом – питание дефектоскопа от сети переменного тока;

светодиод начинает мигать красным светом – ориентировочно через 20 мин дефектоскоп отключится (при питании его от аккумуляторной батареи);

светодиод не горит – питание дефектоскопа от аккумуляторной батареи.

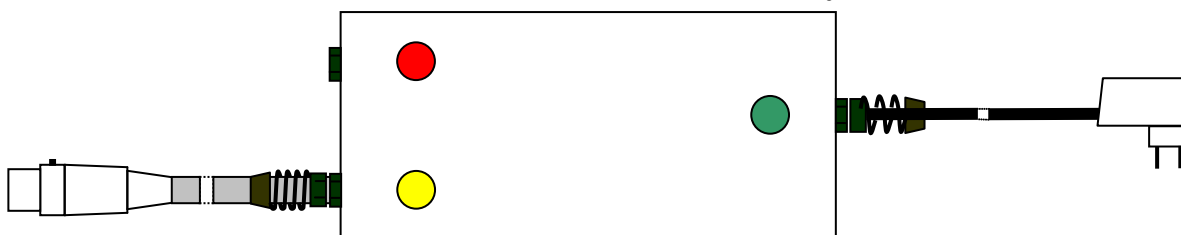
- **правый светодиод** – индикация признака наличия дефекта: постоянное свечение (при отключенном режиме "УДЛИНЕНИЕ АСД") либо мигание (при включенном режиме "УДЛИНЕНИЕ АСД").

1.1.7 Назначение элементов коммутации, расположенных в верхней части передней панели дефектоскопа:

- разъем "**12V==0,7A**" – для подключения питающего кабеля от сетевого адаптера и зарядного устройства (САЗУ);
- разъем "**RS232**" – для подключения дефектоскопа к ПЭВМ;
- разъемы "⊕" и "⊖" – для подключения ПЭП;
- разъем "ВТП" – для подключения ВТП.

1.2 Элементы индикации и коммутации САЗУ и съемной аккумуляторной батареи

1.2.1 Назначение элементов индикации и коммутации САЗУ:



- зеленый светодиод – индикация подключения САЗУ к сети переменного тока;
- желтый светодиод – заряжается аккумуляторная батарея в дефектоскопе;
- красный светодиод – заряжается аккумуляторная батарея, подключенная непосредственно к САЗУ;

кабель с разъемом – для подключения к разъему "12V==0,7A" передней панели БЭ;

- разъем – для подключения непосредственно к аккумуляторной батарее;
- кабель с вилкой – для подключения САЗУ к сети переменного тока 220 В 50 Гц.

1.2.2 Назначение элементов коммутации съемной аккумуляторной батареи:

- разъем – для подключения к САЗУ или к дефектоскопу.

1.3 Система меню дефектоскопа

1.3.1 Вводимые (установленные) параметры настройки дефектоскопа отображаются на экране дефектоскопа в виде меню.

1.3.2 В общем случае меню состоит из трех частей:

- строки-подсказки;
- заголовка (названия) меню;
- пунктов меню.

В меню "ИЗМЕРЕНИЕ" отсутствуют строка-подсказка и пункты меню.

При вызове *заблокированной настройки* вместо меню "НАСТРОЙКА" индицируется справочное меню с указанием номера настройки, в котором заголовок и пункты меню отсутствуют.

При вызове *блока этапов* вместо меню "НАСТРОЙКА" индицируется справочное меню, в котором высвечивается информация о блоке этапов и текущем этапе (заголовок и пункты меню отсутствуют).

 
 
1.3.3 Строка-подсказка находится в самой верхней части меню и выделена фоном. В ней изображаются символы основных действующих в данный момент кнопок дефектоскопа.

1.3.4 Заголовок меню находится под строкой-подсказкой и отделен от пунктов меню жирной линией. Заголовок состоит из одной-двух строк и в некоторых случаях в правой части содержит символ кнопки, с помощью которой данное меню было вызвано и может быть перемещено или удалено с экрана.



 
 
1.3.5 Основная часть меню состоит из пунктов, один из которых выделен фоном.

 
 
1.3.6 Перемещение по пунктам меню осуществляется кнопками  (вниз) и  (вверх).



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.7 Если имеется большое количество пунктов, то в ряде случаев на экран меню выводится не полностью. Оставшиеся пункты можно увидеть в процессе продвижения по меню с помощью кнопок  и .


 
О наличии "невидимых" пунктов можно судить по индикации символов "↓" или "↑" в строке-подсказке при установке курсора соответственно в нижний или верхний "видимый" пункт меню.



1.3.8 В выделенном пункте меню фоном отмечены название устанавливаемого параметра (название выполняемой операции) и, если имеются, единицы измерения (в ряде случаев единицы измерения обозначены буквами "У" или "Т"; подробнее п. 1.3.12). Цифровые значения изменяемого параметра, названия переключаемых состояний, а также состояния режимов "+" (включено) или "-" (отключено) изображены в обычном виде.


 
1.3.9 Переключение режимов (в том числе фиксированных численных значений параметров) осуществляется кнопками  и .



1.3.10 Изменение состояния "-" на состояние "+" и наоборот осуществляется любой из кнопок  и .



1.3.11 Ввод плавно регулируемых значений параметров возможен кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок , , , , , , , ,  и . При этом:

 
 
- если параметр имеет более четырех разрядов, то его изменение возможно только через режим кнопок "F". При этом наряду с цифровыми кнопками можно использовать кнопки  (ввод десятичной точки) и  (ввод тире);

- в режиме кнопок "F" нет необходимости вводить впереди стоящие нули. Например, для ввода номера настройки 065 достаточно нажать кнопки  и .

- если до нажатия кнопки  значение параметра содержало десятичную точку, а после входа в режим "F" десятичная точка отсутствует, то при необходимости ее можно ввести с помощью кнопки .

- если до нажатия кнопки  значение параметра содержало десятичную точку, а после входа в режим "F" десятичная точка остается на том же месте, то ее положение следует учитывать при вводе значения. Кнопку  нажимать не следует;

- если в режиме "F" введено неверное значение, то необходимо нажать кнопку  либо два раза нажать кнопку , после чего с помощью цифровых кнопок ввести значение;

- если в режиме кнопок "F" введено недопустимое значение, то выдается сообщение "ОШИБКА ВВОДА" с указанием границ диапазона допустимых значений. В этом случае для очистки и повторного ввода значения необходимо использовать кнопку . Если осуществлено нажатие кнопки , то воспроизводится исходное значение параметра.



В ряде случаев происходит автоматическая корректировка введенных значений без выдачи сообщения "ОШИБКА ДИАПАЗОНА".

1.3.12 В пунктах регулировки временных параметров вместо единиц измерения постоянно выделены фоном буквы "Y", "R" или "T", что означает:

- "Y" – значение параметра указано в миллиметрах по глубине контроля изделия. Исключение составляют случаи применения ПЭП с углом ввода 90°, когда временные параметры (характеристики) определяются расстоянием (в миллиметрах) от передней грани ПЭП по поверхности изделия;
- "R" – значение параметра указано в миллиметрах расстояния по центральному ультразвуковому лучу ПЭП;
- "T" – значение параметра указано в микросекундах.

Переключение единиц измерения в данных пунктах меню осуществляется кнопкой . Данная кнопка используется также для переключения измеряемых параметров в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" и верхней измерительной строке.

1.3.13 Установка требуемого значения в пунктах меню временных параметров осуществляется следующим образом:

Диапазон значений параметра	Вид индикации значения параметра в пункте меню	Шаг изменения значения параметра кнопками и
0,0 – 9,9	X.X	0,1
10,0 – 99,9	XX.X	1±0,1
100 – 9999	XXX или XXXX	1

Требуемое значение параметра можно ввести также с использованием режима кнопок "F".

1.3.14 Ввод кода для выполнения некоторых ответственных операций осуществляется только с помощью цифровых кнопок в режиме "F".

1.3.15 Если крайний левый символ пункта меню выделен фоном, то это значит, что данный пункт меню заблокирован и переход к нему невозможен.


 
 
Пункт блокируется в том случае, если предварительно осуществлены какие-либо операции, после которых выполнение указанной в заблокированном пункте меню операции (изменение параметра, переключение состояний или включение/отключение режима) невозможно.

 
 

Кроме того, в заблокированном пункте меню могут индицироваться справочные и временно неиспользуемые значения, а это значит, что выполнение каких-либо действий в данном пункте меню не требуется.



1.3.16 Если название пункта меню отображается с левым отступом (в один символ), то это значит, что для выполнения данной операции требуется (при необходимости) нажатие кнопки , то есть имеется подменю (которое в дальнейшем также называется меню) или предусмотрено выполнение операции типа "ВВОД".

1.3.17 Обратный переход к предыдущему меню (в том числе переход к меню верхнего уровня) осуществляется кнопкой .


1.3.18 Структура основных меню дефектоскопа приведена в приложении А.

 
1.3.19 Практически на всех этапах работы с дефектоскопом по нажатию кнопки  осуществляется переход в меню "ИНДИКАТОРЫ". Второе нажатие кнопки  или нажатие кнопки  гасит данное меню и воспроизводит индикацию предыдущего меню.


1.3.20 В процессе проведения контроля возможен вызов меню "НАСТРОЙКА", "ПОИСК" или "ИЗМЕРЕНИЕ" соответственно кнопками ,  и . При первом нажатии какой-либо кнопки вызываемое меню отображается в правом верхнем углу экрана дефектоскопа, при втором – в левом верхнем углу. Третье нажатие кнопки гасит текущее меню.


 
В любой момент кнопками ,  и  возможно заменить одно индицируемое меню на другое.

 


1 Если работа осуществляется с заблокированной настройкой или с блоками этапов, то меню "НАСТРОЙКА" не индицируется. Кнопкой  осуществляется управление справочным меню.

2 При измерении толщины кнопка  не действует, и соответствующее меню не вызывается.

3 При просмотре протоколов с кадром А-развертки кнопка  не действует, и соответствующее меню не вызывается.

4 При индикации В-развертки кнопки  и  не действуют и соответствующие им меню не вызываются;

5 При работе в режиме вихретокового контроля нажатие кнопки  приведет к переходу в режим ультразвукового контроля.

2

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕФЕКТОСКОПА

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Внешнее электропитание дефектоскопа должно осуществляться только с помощью штатного средства – САЗУ

2.1.2 Заряд съемной аккумуляторной батареи должен производиться только с использованием штатного устройства – САЗУ.

2.1.3 Температура окружающего воздуха должна находиться в пределах от минус 20 до +50° С.

2.2 Меры безопасности при подготовке и работе с дефектоскопом

2.2.1 Все виды работ при подготовке и проведении ультразвукового и вихретокового контроля должны проводиться при строгом соблюдении требований техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности, изложенных в соответствующих правилах и инструкциях по охране труда, а также в НТД на проведение ультразвукового и вихретокового контроля.

2.2.2 К работе с дефектоскопом допускаются лица:

- прошедшие специальную подготовку и ознакомившиеся с настоящим РЭ;
- прошедшие обучение и инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90.

2.2.3 Оборудование участков и рабочих мест ультразвуковыми дефектоскопами, вспомогательными устройствами и механизмами, а также их обслуживание должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-79, "Правилами устройства электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Госэнергонадзором 01.06.85 г. и 21.12.84 г. соответственно.

2.2.4 Размещение, хранение, транспортирование и использование дефектоскопических и вспомогательных материалов и отходов производства должно проводиться с соблюдением требований защиты от пожаров по ГОСТ 12.1.004-85.

2.2.5 Переносные электрические светильники должны иметь напряжение питания не более 36 В.

2.2.6 На участке дефектоскопии должна быть вывешена на видном месте инструкция по технике безопасности и пожарной безопасности, утвержденная главным инженером предприятия.

2.2.7 Дефектоскоп по способу защиты от поражения электрическим током относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.8 При работе с дефектоскопом от аккумуляторной батареи используется электропитание с параметрами, безопасными для человека согласно ГОСТ 12.2.003-74.

2.2.9 Дефектоскоп безопасен по пиковому значению виброскорости ультразвука в зоне контакта рук оператора с ПЭП согласно ГОСТ 12.1.001-89.

2.2.10 При проведении контроля оператор должен руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потреби-

лей", а также "Правилами безопасности и производственной санитарии", действующими на предприятии.

2.2.11 При проведении работ следует обеспечить хранение:

- ветоши (для подготовки поверхностей деталей к контролю) – в железном закрываемом ящике. По окончании смены участок дефектоскопии должен быть очищен от промасленной ветоши;
- контактирующей жидкости (минерального масла) в количестве не более суточной потребности – в закрываемых металлических сосудах.

2.2.12 Использованная ветошь должна собираться в металлический ящик с крышками и отправляться на утилизацию.

9

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить ремонт дефектоскопа на участке дефектоскопии;
- пользоваться открытым огнем вблизи емкостей с контактирующей жидкостью (минеральным маслом).

3

ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТОСКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

3.1 Внешний осмотр дефектоскопа

3.1.1 Провести внешний осмотр дефектоскопа:

- БЭ дефектоскопа;
- необходимого для проведения контроля комплекта ПЭП, ВТП и подходящих к ним кабелей;

- САЗУ и подходящих к ним кабелей.

При необходимости устранить замеченные недостатки.

3.1.2 Проверить наличие комплекта инструмента и принадлежностей дефектоскопа, а также другого оборудования¹⁾:

- стандартных образцов (СО) для настройки основных параметров дефектоскопа;

- рулетки металлической Р5УЗК (0–5000 мм) по ГОСТ 7502-89;
- металлической линейки по ГОСТ 427-75 длиной не менее 300 мм;
- переносной лампы напряжением 36 В;
- зеркала;
- лупы (с увеличением не менее $\times 4$);
- щетки металлической, шабера или скребка;
- волосяной щетки;
- шлифовальной шкурки;
- обтирочного материала (ветоши) по ТУ 63-178-77-82;
- емкости с контактирующей жидкостью (смазкой);
- краски масляной (светлых тонов);
- кистей:
 - для нанесения контактирующей жидкости;
 - для нанесения маркировки на дефектные детали;

- мела;
- рабочего журнала.

¹⁾ Данный перечень носит рекомендательный характер и в комплект поставки дефектоскопа входит только по специальному заказу

3.2 Включение, ввод шифра оператора и выбор режима работы дефектоскопа

3.2.1 Включение дефектоскопа при питании его от сети переменного тока

подсоединить вилку САЗУ к сети переменного тока 220 В 50 Гц;

убедиться, что на корпусе САЗУ загорелся светодиод зеленого цвета;

подсоединить кабель от САЗУ к разъему "12V===0,7A" на лицевой панели БЭ дефектоскопа.



1 Если в дефектоскоп установлена съемная аккумуляторная батарея, то на корпусе САЗУ загорается светодиод желтого цвета, что свидетельствует о начавшемся заряде съемной аккумуляторной батареи.

2 Если съемная аккумуляторная батарея подсоединена непосредственно к САЗУ, то на его корпусе загорается светодиод красного цвета, что свидетельствует о начавшемся заряде этой батареи.

3 Если процесс заряда закончился, то соответствующий светодиод на корпусе САЗУ гаснет;

нажать кнопку .



При этом загорается левый светодиод на лицевой панели БЭ, что свидетельствует о питании дефектоскопа от сети.

3.2.2 Включение дефектоскопа при питании его от съемной аккумуляторной батареи

открыть крышку батарейного отсека и подсоединить вилку съемной аккумуляторной батареи к разъему, расположенному внутри батарейного отсека;

вставить съемную аккумуляторную батарею в батарейный отсек и закрыть крышку;

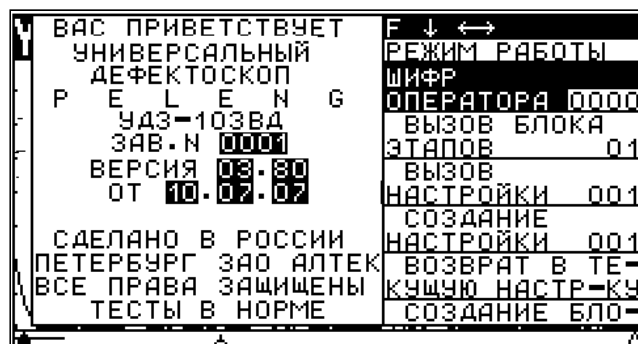
нажать кнопку .

3.2.3 Подтверждение включения дефектоскопа

убедиться, что в момент включения дефектоскопа раздается звуковой сигнал, после которого на экране индицируется приветствие (с указанием версии, заводского номера дефектоскопа и другой информации), а также меню "РЕЖИМ РАБОТЫ".



1 Если изображение на экране нечеткое (неконтрастное, неяркое) или полностью отсутст-

 
 
 
 
 
 


вует, то необходимо настроить изображение согласно пп. 3.3.1 и 3.3.2.

2 Если питание дефектоскопа осуществляется от сети переменного тока и при включении отсутствует звуковой сигнал и (или) несмотря на все попытки, экран продолжает оставаться погасшим, то это свидетельствует о неисправности дефектоскопа. Необходимый ремонт выполняется ремонтной организацией.

3.2.4 Ввод шифра оператора

убедиться, что фоном выделен пункт "ШИФР ОПЕРАТОРА" (меню "РЕЖИМ РАБОТЫ");

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок , , ...  ввести требуемый шифр оператора.



1 Шифр оператора позволяет:

 
 
- защитить настройки и блоки этапов от несанкционированных корректировок и удаления другими операторами. Для этого используются все четыре цифры шифра оператора;

- определить оператора, проводившего контроль. С этой целью в настройках, протоколах и отчетах выводятся две последние цифры шифра оператора.

2 По умолчанию устанавливается шифр оператора "0000".

3.2.5 Меню "РЕЖИМ РАБОТЫ".

Выбор режима работы дефектоскопа

 
 
выбрать требуемый режим работы дефектоскопа в соответствии с таблицей. При необходимости воспользоваться кнопками  и  для перемещения по пунктам меню;

выполнить операции в соответствии с указанными в таблице пунктами или разделами РЭ.


F ↓ ↔
РЕЖИМ РАБОТЫ
ШИФР
ОПЕРАТОРА 0000
ВЫЗОВ БЛОКА
ЭТАПОВ 01
ВЫЗОВ
НАСТРОЙКИ 001
СОЗДАНИЕ
НАСТРОЙКИ 001
ВОЗВРАТ В ТЕ-
КУЩЮ НАСТР-КУ
СОЗДАНИЕ БЛО-
КА ЭТАПОВ 01
ПРОСМОТР БЛО-
КА ЭТАПОВ 01
ПРОСМОТР
НАСТРОЕК 001
ПРОСМОТР
ПРОТОКОЛОВ 001
ПРОСМ. ПРОТОК.
В-РАЗВЕРТКИ 001
ПРОСМ. ОТЧЕТА
О КОНТРОЛЕ 01
ТЕСТ КНОПОК
↑

Пункт меню	Выполняемая функция	
	основная	дополнительная
1	2	3
"ВЫЗОВ БЛОКА ЭТАПОВ"	Вызов одного из ранее созданных блоков этапов для проведения многоэтапного контроля изделия (п. 7.2)	
"ВЫЗОВ НАСТРОЙКИ"	Вызов одной из ранее созданных и сохраненных настроек для проведения контроля изделия (п. 7.3)	Корректировка вызванной настройки, а также создание и сохранение новых настроек (под другими номерами) на базе вызванной настройки (если вызванная настройка не заблокирована)
"СОЗДАНИЕ НАСТРОЙКИ"	Настройка дефектоскопа на требуемые параметры для проведения контроля изделия и запись созданной настройки в памяти дефектоскопа (разд. 5 и п. 6.1)	Создание нескольких настроек (под разными номерами), отличающихся значениями некоторых параметров

Продолжение таблицы

1	2	3
"ВОЗВРАТ В ТЕКУЩУЮ НАСТРОЙКУ"	Возвращение в текущую настройку, если при создании настройки или при работе с вызванной из памяти настройкой случайно была нажата кнопка  (в результате чего дефектоскоп из меню "НАСТРОЙКА" перешел в меню верхнего уровня) (п. 4.2.2)	Если настройка была сохранена с блокировкой (п. 5.10.3), то для получения доступа к меню "НАСТРОЙКА" и соответствующим подменю необходимо выйти в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" с помощью кнопки  , а затем выбрать режим "ВОЗВРАТ В ТЕКУЩУЮ НАСТРОЙКУ"
"СОЗДАНИЕ БЛОКА ЭТАПОВ"	Создание блока этапов для проведения многоэтапного контроля изделия (п. 6.2)	
"ПРОСМОТР БЛОКА ЭТАПОВ"	Просмотр параметров ранее созданных блоков этапов (п. 10.2)	Удаление просматриваемого блока этапов
"ПРОСМОТР НАСТРОЕК"	Просмотр значений параметров ранее созданных и сохраненных настроек (для выбранной настройки – быстрый просмотр значений параметров) (п. 10.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Вызов просматриваемой настройки • Удаление просматриваемой настройки
"ПРОСМ. ПРОТОК" и "ПРОСМ. ПРОТОК В-РАЗВЕРТКИ"	Просмотр соответственно протоколов А-, В-развертки ультразвукового контроля, либо протоколов вихретокового контроля.	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение измерений с использованием ручной метки (разд. 11) • Быстрый просмотр кадров развертки (без значений параметров) (п. 10.3) • Удаление просматриваемого протокола (п. 10.3) • Удаление всех протоколов (п. 10.3); • Быстрое воспроизведение настройки (со значениями параметров, указанными в протоколе) (п. 10.3)
"ПРОСМОТР ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ"	<ul style="list-style-type: none"> • Установка (проверка) номера используемого отчета (п. 7.1) • Просмотр ранее созданных отчетов (для выбранного отчета – просмотр строк, сохраненных в памяти дефектоскопа, со значениями введенных параметров) (п. 10.4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Удаление просматриваемого отчета (п. 10.4) • Удаление всех отчетов (п. 10.4)

Продолжение таблицы

1	2	3
"ПРОСМ. ОТЧЕТА ИЗМЕР. ТОЛЩ."	<ul style="list-style-type: none"> • Установка (проверка) номера используемого отчета (п. 7.1) • Просмотр ранее созданного отчета (просмотр строк, сохраненных в памяти дефектоскопа, с измеренными значениями толщины и значениями введенных параметров) (п. 10.5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Продолжение измерения толщины с продолжением записи результатов в просматриваемый отчет (п. 10.5) • Удаление просматриваемого отчета (п. 10.5) • Удаление всех отчетов (п. 10.5)
"ТЕСТ КНОПОК"	Тестирование кнопок путем последовательного нажатия требуемых кнопок. Выход из режима кнопкой 	

3.3 Меню "ИНДИКАТОРЫ". Установка режимов индикаторов, встроенных часов и подсказок


Вход в меню "ИНДИКАТОРЫ", а также указанные в этом пункте операции следует выполнять только в случае необходимости.

Работа с подменю "ПОВЕРКА" описана в Методике поверки

Вход в подменю "СЛУЖЕБНОЕ" – запрещен!

3.3.1 Вызов меню "ИНДИКАТОРЫ" и обратный переход в исходное меню

3.3.1.1 Вызов меню "ИНДИКАТОРЫ"

нажать кнопку . При этом:

- фоном выделен первый пункт меню "ЯРКОСТЬ";
- рядом с меню индицируется дата и время (соответствующее моменту вхождения в меню "ИНДИКАТОРЫ" или выделения указанного пункта меню).

ДАТА	F ↓ ↔ ↑
31.08.07	ИНДИКАТОРЫ 
ВРЕМЯ	ЯРКОСТЬ 15
11:43:42	ЗВУК СИГНАЛ -
	УДЛИНЕНИЕ АСД+
	ПОДСКАЗКА +
	ВРЕМЯ 00
	ПОВЕРКА 255
	КОД ВТК 0000
	СЛУЖЕБНОЕ 00


3.3.1.2 Выход из меню "ИНДИКАТОРЫ" и переход в исходное меню

нажать кнопку  или .



В момент выхода из меню "ИНДИКАТОРЫ" значения всех установленных в данном меню параметров (кроме параметров поверочных настроек в подменю "ПОВЕРКА" и постоянно изменяющихся значений подменю "ВРЕМЯ") сохраняются в энергонезависимой памяти дефектоскопа

3.3.2 Настройка изображения на экране дефектоскопа (корректировка яркости изображения)

если после вызова меню "ИНДИКАТОРЫ" осуществлялись какие-либо перемещения по пунктам меню, то с помощью кнопки  выделить фоном пункт меню "ЯРКОСТЬ";

кнопками  и  установить требуемую яркость изображения.



1 В пункте меню "ЯРКОСТЬ" значение изменяется в пределах от "00" до "15". Большие значения устанавливаются для работы в условиях высокой освещенности. Однако, следует иметь в виду, что при меньшем значении яркости изображения увеличивается время непрерывной работы дефектоскопа от встроенной аккумуляторной батареи.


 
2 При необходимости указанным выше способом следует корректировать яркость изображения в дальнейшем, в процессе работы с дефектоскопом.

3 Для защиты экрана при ярком свете рекомендуется использовать тубус (на "липучках"), прикрепленный к чехлу БЭ дефектоскопа.

3.3.3 Настройка параметров автоматической сигнализации дефекта

3.3.3.1 Включение/отключение звуковой сигнализации дефекта

кнопками  и  выделить фоном пункт меню "ЗВУК СИГНАЛ";


 
кнопками  и  установить состояние "+" (звуковая сигнализация включена) или "-" (отключена).



При работе с настройками включение/отключение звуковой сигнализации возможно также другими способами, указанными в п. 8.2.3.

3.3.3.2 Включение/отключение режима "УДЛИНЕНИЕ АСД"

кнопками  и  выделить фоном пункт меню "УДЛИНЕНИЕ АСД";

кнопками  и  установить состояние "+" (удлинение автоматической сигнализации дефекта (АСД) включено) или "-" (отключено).

 


1 При включенном режиме "УДЛИНЕНИЕ АСД" звуковая сигнализация и светодиод "ДЕФЕКТ" работают с "удлинением", что повышает надежность выявления дефектов (в первую очередь – с малыми условными размерами).

2 При наличии признака дефекта для включенного состояния "УДЛИНЕНИЕ АСД" звуковая и световая индикации работают в прерывистом режиме; для отключенного состояния "УДЛИНЕНИЕ АСД" – в непрерывном режиме.

3.3.4 Включение/отключение подсказок

кнопками  и  выделить фоном пункт меню "ПОДСКАЗКА";

кнопками  и  установить состояние "+" (подсказки включены) или "-" (отключены).

 

 


В подсказках (рядом с меню) индицируется перечень возможных значений параметров, состояний и режимов, реализуемых дефектоскопом.

3.3.5 Проверка (установка) встроенных часов

Встроенные часы используются для автоматической фиксации моментов создания настроек, протоколов и отчетов. Ход часов осуществляется постоянно (независимо от того включен или отключен дефектоскоп, а также от состояния его аккумулятора).

3.3.5.1 Определение текущего времени (проверка встроенных часов)

если после вызова меню "ИНДИКАТОРЫ" осуществлялись какие-либо перемещения по пунктам меню, то с помощью кнопки  выделить фоном первый пункт меню либо кнопками  и  выделить фоном пункт меню "ВРЕМЯ";

считать текущее время (рядом с меню "ИНДИКАТОРЫ").



 

 
Под текущим временем понимается момент выделения требуемого


 
 
 
пункта меню. Дальнейший ход встроенных часов оперативно не индицируется.

 
 
 
 
3.3.5.2 Корректировка встроенных часов

(в частности, если дефектоскоп стал использоваться в другом часовом поясе или осуществлен переход на сезонное время)

кнопками  и  выделить фоном пункт меню "ВРЕМЯ";

нажать кнопку . С помощью цифровых кнопок ввести код входа в данное подменю "42", после чего нажать кнопки  и . Убедиться, что на экране индицируется меню "ВРЕМЯ";

кнопками  и  осуществить перемещение по пунктам меню "ЧИСЛО", "МЕСЯЦ", "ГОД" (две последние цифры года), "ЧАСЫ", "МИНУТЫ" и "СЕКУНДЫ". Требуемые параметры выставить с помощью кнопок  и 

или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок. При этом, если при вводе последнего (перед выходом из данного меню) параметра предварительно нажималась кнопка , то по завершении ввода численного значения необходимо также нажать кнопку  или 

ДАТА	F ↓ ↔ ↑
31.08.07	ИНДИКАТОРЫ
ВРЕМЯ	ЯРКОСТЬ 15
11:43:42	ЗВУК СИГНАЛ -
	УДОЛЖЕНИЕ АСА+
	ПОДСКАЗКА +
	ВРЕМЯ 00
	ПОВЕРКА 255
	КОД ВТК 0000
	СЛУЖЕБНОЕ 00



ВРЕМЯ	32
ЧИСЛО	31
МЕСЯЦ	08
ГОД	07
ЧАСЫ	11
МИНУТЫ	59
СЕКУНДЫ	54

для возвращения в меню "ИНДИКАТОРЫ" нажать кнопку .

3.3.6 Восстановление исходных значений параметров меню "ИНДИКАТОРЫ"

Выполнение данной операции – один из способов восстановления работоспособности дефектоскопа. В отличие от других способов корректировки значений параметров изображения и звуковой индикации, данный способ реализует указанные функции весьма просто и быстро. Восстановление исходных значений параметров меню "ИНДИКАТОРЫ" следует выполнять лишь в том случае, если:

- при включении дефектоскопа на его экране отсутствует изображение либо оно нечеткое (неконтрастное);
- необходимо восстановить работу звуковой индикации и режима подсказок.

нажать последовательно кнопки  и . Убедиться, что на экране восстановилось изображение, если ранее оно отсутствовало.



 
 
Реализация данной функции возможна только для выделенного пункта меню "ШИФР ОПЕРАТОРА" (меню "РЕЖИМ РАБОТЫ"). Поэтому, после включения дефектоскопа никакие другие кнопки (кроме указанных) нажиматься не должны. Если все-таки какие-либо кнопки были нажаты, то необходимо перейти к указанному пункту меню (если это возможно благодаря имеющемуся на экране изображению) либо выключить, а затем вновь включить дефектоскоп. Далее выполнить указанные выше действия.



 
3.3.7 Пункт "Код ВТК". Активация вихретокового канала.

Дефектоскоп "PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УДЗ-10ЗВД имеет ультразвуковой и вихретоковый каналы. Вихретоковый канал по согласованию с Заказчиком в момент поставки дефектоскопа может быть включен или отключен.

Если вихретоковый канал включен, то активировать данную функцию не следует, а пункт "КОД ВТК" (меню "ИНДИКАТОРЫ") заблокирован.

Для активации выключенного вихретокового канала, необходимо получить у организации-разработчика специальный ключ (код) и проделать следующие действия:

кнопками  и  выделить фоном пункт меню "КОД ВТК";

нажать кнопку  и с помощью цифровых кнопок ввести код, полученный от организации-разработчика, после чего нажать кнопки  и .



1 Если был введен неправильный код, необходимо повторить попытку снова.

2 После успешного ввода кода п. "КОД ВТК" заблокируется, а вихретоковый канал можно будет использовать для работы.

3.4 Заряд аккумуляторных батарей

3.4.1 Заряд съемной аккумуляторной батареи внутри БЭ

подсоединить вилку САЗУ к сети переменного тока 220 В 50 Гц;

убедиться, что на корпусе САЗУ загорелся светодиод зеленого цвета;

выключить дефектоскоп, подсоединить кабель с разъемом от САЗУ к разъему "12V===0,7A" на лицевой панели БЭ дефектоскопа;

на корпусе САЗУ загорится светодиод желтого цвета, который свидетельствует о заряде аккумуляторной батареи в составе дефектоскопа. По окончании заряда желтый светодиод гаснет.



Одновременно вместе с зарядом аккумуляторной батареи может осуществляться работа дефектоскопом для чего его следует включить (см. п. 3.2.3);

по окончании заряда:

- если дефектоскоп включен, то выключить его;
- отсоединить вилку САЗУ от сети переменного тока;
- отсоединить кабель САЗУ от разъема "12V===0,7A" на лицевой панели

БЭ дефектоскопа.

3.4.2 Заряд съемной аккумуляторной батареи, извлеченной из БЭ

подсоединить вилку САЗУ к сети переменного тока 220 В 50 Гц;

убедиться, что на корпусе САЗУ загорелся светодиод зеленого цвета;

подключить съемную аккумуляторную батарею к свободному разъему САЗУ под красным светодиодом;

на корпусе САЗУ загорится светодиод красного цвета, который свидетельствует о заряде съемной аккумуляторной батареи вне дефектоскопа. По окончании заряда красный светодиод гаснет.



1 Одновременно вместе с зарядом съемной аккумуляторной батареи может осуществляться работа дефектоскопом, для чего его следует включить (см. п. 3.2.3).

2 Если помимо аккумуляторной батареи, непосредственно подсоединенной к САЗУ, в дефектоскопе имеется другая аккумуляторная батарея, то заряд будет осуществляться только аккумуляторной батареи, непосредственно подключенной к САЗУ;

по окончании заряда:

- отсоединить вилку САЗУ от сети переменного тока;
- отсоединить съемную аккумуляторную батарею от САЗУ.

4

**ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТΟΣКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ НАСТРОЕК
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ****4.1 Рекомендации по настройке дефектоскопа**

4.1.1 В зависимости от конкретных условий (конструктивных особенностей контролируемых объектов и специальных требований, изложенных в отраслевой нормативно-технической документации (НТД) на ультразвуковой контроль) и, учитывая широкие возможности дефектоскопа, его настройка может осуществляться различными способами и в отличной (от предложенной ниже) последовательности.

4.1.2 Для сохранения созданной настройки необходимо осуществить ее запись в энергонезависимую память дефектоскопа. В противном случае при выполнении некоторых операций созданная настройка может быть потеряна. При отключении дефектоскопа незапомненные параметры настройки аннулируются.

 

4.1.3 При замене (на аналогичные) или сильном износе ПЭП ранее созданные настройки должны быть откорректированы.

4.1.4 Следует иметь в виду, что:

меню "НАСТРОЙКА" состоит из нескольких подменю, в которых пункты меню сгруппированы по определенным параметрам;

некоторые этапы настройки предусматривают установку ПЭП в положение максимума отраженного сигнала от требуемого отражателя. Для отыскания максимума сигнала *рекомендуется использовать режим дефектоскопа "ОГИБАЮЩАЯ"* (подробнее – в п. 4.2.3).

при настройке автоматическим способом нуля глубиномера и чувствительности необходимо использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ" либо найденный вручную максимум сигнала должен быть зафиксирован режимом "СТОП-КАДР" (п. 4.2.4). При этом:

- вершина сигнала от требуемого эталонного отражателя, соответствующая максимальной амплитуде, должна быть в пределах от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки. Для изменения усиления следует использовать кнопки  и .

- сигнал от требуемого эталонного отражателя должен располагаться в пределах зоны временной селекции (ВС): первой (ВС1) или второй (ВС2). В противном случае надо воспользоваться одним из двух вариантов: либо *откорректировать положения начала и конца зоны ВС1* (п. 4.2.6), либо *воспользоваться специальным режимом дефектоскопа "НАСТРОЙКА ПО СО"* (со "своими" значениями начала и конца зоны ВС) (подробнее – в п. 4.2.7).



 
При использовании автоматического способа и успешном выполнении настройки нуля глубиномера или чувствительности происходит отключение режимов "ОГИБАЮЩАЯ" и "СТОП-КАДР";

для правильной идентификации отраженного сигнала от эталонного отражателя в виде зарубок и угловых отражателей в плоскопараллельных образцах (контролируемых изделиях) целесообразно *использовать представление в виде W-развертки* (подробнее – в п. 4.2.5).

 
4.2 Часто используемые операции при настройке дефектоскопа

 
4.2.1 Перемещение меню по экрану дефектоскопа

 
 
Данный режим используется в том случае, если отраженный сигнал (используемый для настройки или анализируемый при поиске дефектов) "закрыт" меню.

 
нажать необходимое число раз кнопку  (если используется меню "НАСТРОЙКА" или соответствующее подменю),  (если используется меню "ИЗМЕРЕНИЕ") или  (если используется меню "ПОИСК" или соответствующее подменю). После очередного нажатия кнопки меню будет перемещаться из правого верхнего угла в левый верхний угол, затем удаляться с экрана, после чего процесс будет продолжаться "по кругу".

4.2.2 Возврат в текущую настройку

Данная операция выполняется в том случае, если в процессе работы в результате случайного нажатия кнопки  дефектоскоп из меню "НАСТРОЙКА" перешел в меню верхнего уровня.

один или несколько раз нажать кнопку , добиваясь индикации меню "РЕЖИМ РАБОТЫ";

кнопкой  () выделить фоном пункт "ВОЗВРАТ В ТЕКУЩУЮ НАСТР-КУ" (меню "РЕЖИМ РАБОТЫ");

нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА".

РЕЖИМ РАБОТЫ
ОПЕРАТОРА 0000
ВЫЗОВ БЛОКА
ЭТАПОВ 01
ВЫЗОВ
НАСТРОЙКИ 001
СОЗДАНИЕ
НАСТРОЙКИ 001
ВОЗВРАТ В ТЕ-
КУЩУЮ НАСТР-КУ
СОЗДАНИЕ БЛО-
КА ЭТАПОВ 01


 
T↓
НАСТРОЙКА 00
ОБЩИЕ ПАР-РЫ
ГЛУБИНОМЕР
РАЗВ. ЗОНА ВС1
ЗОНЫ ВС2, АРУ
ЧУВСТВИТ-ТЬ
ВРЧ
N ПЭП 00000000
ОБЪЕКТ КОНТР.
ОСНОВН. МЕТАЛЛ
БЛОКИР. ОТКЛ
ЗАП. НАСТР. 001

4.2.3 Включение/отключение и использование режима "ОГИБАЮЩАЯ"

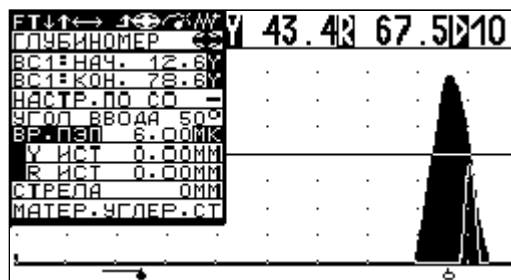
В режиме "ОГИБАЮЩАЯ" на А-развертке осуществляется отображение всех полученных сигналов в процессе перемещения ПЭП. При этом текущий сигнал отображается тонкой линией поверх выделенной фоном огибающей отраженных сигналов. Режим "ОГИБАЮЩАЯ" может использоваться для:

- уточнения максимума отраженного сигнала в процессе настройки дефектоскопа и проведения контроля;
- фиксации отраженного от дефекта сигнала при поиске дефектов, что существенно упрощает процедуру поиска дефектов и повышает достоверность контроля. Благодаря тому, что любой в пределах длительности развертки отраженный сигнал сохраняется на экране дефектоскопа, при проведении контроля наблюдение за экраном может быть сведено к минимуму. Кроме того, при анализе сигналов в данном режиме появляется возможность оценки условной высоты ΔY выявленного дефекта.

При использовании режима "ОГИБАЮЩАЯ" следует иметь в виду:



- при уточнении максимума отраженного сигнала возможно использование кнопок  и . При этом вместе с изменением усиления осуществляется автоматический перезапуск режима "ОГИБАЮЩАЯ";

 
- в данном режиме автоматическая измерительная метка устанавливается против вершины сигнала огибающей (а не против вершины текущего сигнала). Благодаря этому, при настройке автоматическим способом нуля глубиномера и чувствительности достаточно один или несколько раз переместить ПЭП в зоне эталонного отражателя для получения сигнала огибающей, после чего ПЭП может быть снят с образца (контролируемого изделия);




- изменение длительности развертки (в том числе использование режима "ЛУПА") и параметров зон ВС1, ВС2 и АРУ – заблокировано;
- включение/отключение АРУ – заблокировано;
- применение данного режима может быть осложнено наличием сильного уровня промышленных помех, множеством отражений от конструктивных отражателей или большой шероховатостью поверхности сканирования;
- настройка может быть сохранена в памяти дефектоскопа с включенным режимом "ОГИБАЮЩАЯ";
- полученные в режиме "ОГИБАЮЩАЯ" сигналы могут быть сохранены в протоколе А-развертки.


 
 
4.2.3.1 Основной способ включения/отключения режима "ОГИБАЮЩАЯ" (через режим кнопок "Т")

убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  или ;

нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом правее обозначения "О" индицируется текущее состояние режима "ОГИБАЮЩАЯ": "-" (режим отключен) или "+" (включен);

 
 
нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло изменение состояния режима "ОГИБАЮЩАЯ" на противоположное (при одновременном отключении режима кнопок "Т").

 
 


Если требуется сохранить текущее состояние режима "ОГИБАЮЩАЯ", то вместо кнопки  следует нажать кнопку  либо .

4.2.3.2 Дополнительный способ включения/отключения режима "ОГИБАЮЩАЯ" (через меню "ПОИСК")

нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК";

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ОГИБАЮЩАЯ";

при необходимости любой из кнопок  или  заменить состояние "-" (режим "ОГИБАЮЩАЯ" отключен) либо "+" (режим включен) на противоположное.

4.2.4 Включение/отключение и использование режима "СТОП-КАДР"

В режиме "СТОП-КАДР" осуществляется "замораживание" изображения сигналов А-развертки. Данный режим может использоваться:

- для фиксации отраженного сигнала от требуемого отражателя в процессе настройки дефектоскопа;

- для анализа и протоколирования отраженных сигналов при поиске дефектов.

При использовании режима "СТОП-КАДР" заблокированы следующие функции и режимы дефектоскопа:

- изменение усиления кнопками  и .

- изменение длительности развертки (в том числе использование режима "ЛУПА") и параметров зон ВС1, ВС2 и АРУ;

 
- включение/отключение АРУ;


- включение/отключение режима "ОГИБАЮЩАЯ".

В дефектоскопе предусмотрена возможность "замораживания" сигнала огибающей (то есть сначала может быть включен режим "ОГИБАЮЩАЯ", затем получен требуемый сигнал огибающей, после чего включен режим "СТОП-КАДР").


 
 
4.2.4.1 Основной способ включения/отключения режима "СТОП-КАДР" (через режим кнопок "Т")

убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  или .

нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом правее обозначения "С" индицируется текущее состояние режима "СТОП-КАДР": "-" (режим отключен) или "+" (включен);

нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные обозначения кнопок заменились на символные. Это значит, что произошло изменение состояния режима "СТОП-КАДР" на противоположное (при одновременном отключении режима кнопок "Т").

 
 


Если требуется сохранить текущее состояние режима "СТОП-КАДР", то вместо кнопки  следует нажать кнопку  либо .

4.2.4.2 Дополнительный способ включения/отключения режима "СТОП-КАДР" (через меню "ПОИСК")

нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК";

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "СТОП-КАДР";

при необходимости любой из кнопок  или  заменить состояние "-" (режим "СТОП-КАДР" отключен) либо "+" (режим включен) на противоположное.

4.2.5 Включение/отключение и использование W-развертки (режим "ХОД ЛУЧЕЙ")

При создании настроек (с применением эталонных отражателей в виде зарубок или угловых отражателей) либо при контроле плоскопараллельных изделий наряду с А-разверткой целесообразно использовать представление в виде W-раз-

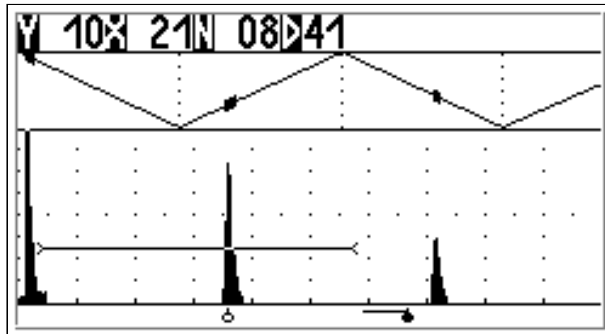
вертки. В этом случае на экране отображается распространение лучей по толщине контролируемого изделия (включая возможные переотражения от донной и контактной поверхностей). При наличии сигналов на А-развертке, превышающих определенный порог, на W-развертке указывается расположение дефектов по высоте детали. Таким образом, использование W-развертки позволяет правильно идентифицировать внутренние и поверхностные дефекты, а также определять каким (прямым, однократно отраженным и т.д.) лучом выявлен дефект.

Для реализации данного режима предварительно должны быть введены:

- толщина контролируемого изделия (пункт "ТОЛЩИНА" в меню "ГЛУБИНОМЕР" или меню "ПОИСК") в соответствии с п. 5.4.6;
- порог W-развертки (пункт "W-ПОРОГ" меню "ПОИСК") в соответствии с п. 4.2.5.1.

При использовании W-развертки следует иметь в виду:

- исключена одновременная индикация кривой временной регулировки чувствительности (ВРЧ) и W-развертки;
- в компьютерном протоколе А-развертки отсутствует W-развертка.



4.2.5.1 Установка порога W-развертки

кнопкой вызвать меню "ПОИСК";

кнопкой () выделить фоном пункт меню "W-ПОРОГ";

кнопками и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок выставить требуемое значение порога. Если использовались цифровые кнопки, то необходимо нажать кнопку , , или .



По умолчанию устанавливается высота порога, равная 50%. Порог регулируется в пределах от 5 до 95% высоты А-развертки от ее нижней горизонтали.

4.2.5.2 Основной способ включения/отключения индикации W-развертки (через режим кнопок "Т")

убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку либо ;

нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом правее обозначения "W" индицируется текущее состояние режима "W-РАЗВЕРТКА": "-" (режим отключен) или "+" (включен);

нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло изменение состояния режима "W-РАЗВЕРТКА" на противоположное (при одновременном отключении режима кнопок "Т").

 
 


Если требуется сохранить текущее состояние режима "W-РАЗВЕРТКА", то вместо кнопки следует нажать кнопку либо .

4.2.5.3 Дополнительный способ включения/отключения индикации W-развертки (через меню "ПОИСК")

нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК";

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "W-РАЗВЕРТКА";

при необходимости любой из кнопок  или  заменить состояние "-" (W-развертка отключена) либо "+" (включена) на противоположное.

4.2.6 Корректировка параметров первой зоны временной селекции


 
 
Если сигнал от требуемого эталонного отражателя располагается вне зоны ВС1 или ВС2, то можно воспользоваться корректировкой начала и конца зоны ВС1. Для этого пункты "ВС1: НАЧ." и "ВС1: КОН." расположены в верхней части меню "ГЛУБИНОМЕР", "ЧУВСТВИТ-ТЬ", "ВРЧ" и других. Если используется зона ВС2, следует учитывать, что при увеличении значения конца зоны ВС1 происходит увеличение значения начала зоны ВС2 (вплоть до ее полного исчезновения).

Как правило, начало и конец зоны ВС1 необходимо устанавливать "с запасом", для того, чтобы учесть возможное перемещение отраженного сигнала по экрану дефектоскопа при определении (уточнении) его максимума. В тоже время сигнал от эталонного отражателя в зоне ВС1 должен быть наибольшим для того, чтобы автоматическая измерительная метка установилась против его вершины.



 
 
Подробнее об установке параметров зон ВС1 и ВС2 сказано в пп. 5.5 и 5.6.

убедиться, что в индицируемом меню имеются пункты "ВС1: НАЧ." и "ВС1: КОН.". В противном случае вызвать меню, где данные пункты имеются;

если требуется откорректировать начало зоны ВС1, то:

- кнопкой  выделить фоном пункт меню "ВС1: НАЧ.";
- кнопками  и  установить начало зоны ВС1 перед сигналом от эталонного отражателя;

если требуется откорректировать конец зоны ВС1, то:

- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВС1: КОН.";
- кнопками  и  установить конец зоны ВС1 после сигнала от эталонного отражателя.

4.2.7 Включение/отключение и использование режима "НАСТРОЙКА ПО СО"

Меню "ГЛУБИНОМЕР" и "ЧУВСТВИТ-ТЬ" содержат пункт "НАСТР. ПО СО". Применение данного режима целесообразно в том случае, когда используемый для настройки отраженный сигнал располагается вне зоны ВС1 и (или) ВС2, в том числе и за пределами экрана дефектоскопа. При этом корректировка параметров ВС1 (ВС2), а также развертки обычными способами нежелательна, так как это потребует дальнейшего (после проведения настройки) восстановления значений указанных параметров.

При включенном АРУ режим "НАСТРОЙКА ПО СО" заблокирован.

На момент включения данного режима "временно" осуществляется:

- отключение зоны ВС2 (если ранее она была включена);
- зона ВС1 становится зоной для настройки глубиномера или чувствительности. Начало и конец зоны ВС1 могут быть скорректированы таким образом, чтобы требуемый сигнал располагался в ней;

- порог зоны ВС1 может быть установлен, равным порогу ВС1 (если настройка чувствительности осуществляется для зоны ВС1) или равным порогу ВС2 (если настройка чувствительности осуществляется для зоны ВС2). Для этого в меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ" имеется пункт "ПОРОГ НАСТ.";

- метод контроля устанавливается для той зоны ВС, которая используется в данном режиме (установлена в пункте "ПОРОГ НАСТ." меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ");

- длительность развертки устанавливается так, чтобы зона ВС1 располагалась на экране дефектоскопа оптимальным образом (то есть, как в режиме "ЛУПА – ВС1", п. 8.2.2.1).

При выключении режима "НАСТРОЙКА ПО СО":

- оперативно запоминаются значения установленных в данном режиме параметров (начало, конец и порог зоны ВС1, а также задержка и длительность развертки) с целью их воспроизведения при последующих обращениях к режиму "НАСТРОЙКА ПО СО";

 
 
- восстанавливаются ранее установленные (то есть, до включения режима "НАСТРОЙКА ПО СО") значения параметров (начало, конец и порог зоны ВС1, начало, конец и порог зоны ВС2, а также длительность развертки);

 
 
- не восстанавливается режим W-развертки (если данный режим был включен до входа в режим "НАСТРОЙКА ПО СО").

Одно из возможных использований данного режима проиллюстрируем на конкретном примере. Контроль плоскопараллельного изделия осуществляется прямым ПЭП по эхо-методу. Для этого в дефектоскопе была выставлена зона ВС1, расположенная между зондирующим и донным сигналами. По условиям контроля настройка дефектоскопа должна осуществляться с использованием донного сигнала. В данном случае на момент настройки целесообразно воспользоваться специальным режимом дефектоскопа "НАСТРОЙКА ПО СО". При его включении зону ВС1 следует установить так, чтобы донный сигнал оказался в ней. По окончании настройки – отключить режим "НАСТРОЙКА ПО СО".

4.2.7.1 Включение и установка параметров в режиме "НАСТРОЙКА ПО СО"


 
убедиться, что индицируется меню "ГЛУБИНОМЕР" или "ЧУВСТВИТ-ТЬ". В противном случае вызвать требуемое меню;

 

кнопкой  () выделить фоном пункт "НАСТР. ПО СО";

любой из кнопок  или  заменить состояние "-" (режим отключен) на "+" (включен);

в пунктах меню "ВС1: НАЧ" и "ВС1: КОН" установить начало и конец зоны ВС1 так, чтобы в ней находился отраженный сигнал от эталонного отражателя (в соответствии с п. 4.2.6);

убедиться, что порог установлен на требуемом уровне. В противном случае:

- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ПОРОГ НАСТ." (имеется только в меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ");


 
- кнопками  и  установить требуемое значение порога, равное порогу ВС1 (если используемый для настройки чувствительности порог должен соответствовать зоне ВС1) или порогу ВС2 (если используемый для настройки чувствительности порог должен соответствовать зоне ВС2).

 
 


П. выполняется только для настройки чувствительности.

4.2.7.2 Отключение режима "НАСТРОЙКА ПО СО" (после выполнения настройки нуля глубиномера и/или чувствительности)

убедиться, что индицируется меню "ГЛУБИНОМЕР" или "ЧУВСТВИТЕЛЬ". В противном случае вызвать требуемое меню;

кнопкой  () выделить фоном пункт "НАСТР. ПО СО";

 
 
любой из кнопок  () заменить состояние "+" (режим включен) на "-" (отключен).


 



5

ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТΟΣКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
НАСТРОЙКА НА ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ

5.1 Вызов меню "НАСТРОЙКА"

Особенности вызова меню "НАСТРОЙКА" для версий дефектоскопа, имеющих типовые варианты работы, приведены в III части РЭ.

с помощью кнопки  () выделить фоном пункт "СОЗДАНИЕ НАСТРОЙКИ" (меню "РЕЖИМ РАБОТЫ");

 
кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок установить "свободный" номер, под которым настройка в дальнейшем будет записана в память дефектоскопа. Если в данном пункте использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого цифрового значения необходимо нажать кнопку  или .

001	014	027	F ↓↑←→
002	015	028	РЕЖИМ РАБОТЫ
003	018	029	ШИФР
004	017	030	ОПЕРАТОРА 0000
005	018	031	ВЫЗОВ БЛОКА
006	019	032	ЭТАПОВ 01
007	020	033	ВЫЗОВ
008	021	034	НАСТРОЙКИ 001
009	022	035	СОЗДАНИЕ
010	023	036	НАСТРОЙКИ 001
011	024	037	ВОЗВРАТ В ТЕ-
012	025	038	КУЩЮ НАСТР-КУ
013	026	039	СОЗДАНИЕ БЛО-



1 Рядом с меню индицируются номера настроек, причем номера "свободных" настроек отображаются обычным способом, а номера "занятых" – выделены фоном.

2 Рекомендуется настройкам присваивать номера, отражающие способ контроля (используемый ультразвуковой луч и толщина изделия) или тип объекта контроля (диаметр трубопровода). Например, настройка № 132 – для контроля однократно отраженным лучом листа толщиной 32 мм, настройка № 109 – для контроля трубы диаметром 109 мм;

нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА".



Значения основных параметров, устанавливаемых по умолчанию для версии дефектоскопа 3.80 и для типового варианта № 0 специализированных версий приведены в таблице. Значения основных параметров, устанавливаемых по умолчанию для других типовых вариантов специализированных версий, приведены в III части РЭ.

F ↓↑←→
РЕЖИМ РАБОТЫ
ШИФР
ОПЕРАТОРА 0000
ВЫЗОВ БЛОКА
ЭТАПОВ 01
ВЫЗОВ
НАСТРОЙКИ 001
СОЗДАНИЕ
НАСТРОЙКИ 001
ВОЗВРАТ В ТЕ-
КУЩЮ НАСТР-КУ
СОЗДАНИЕ БЛО-

T↓	НАСТРОЙКА 00
	ОБЩИЕ ПАР-РЫ
	ГЛУБИНОМЕР
	РАЗВ. ЗОНА ВС1
	ЗОНЫ ВС2, АРЧ
	ЧУВСТВИТЕ-
	ВРЧ
	И ПЭП 00000000
	ОБЪЕКТ КОНТР.
	ОСНОВН. МЕТАЛЛ
	БЛОКИР. ОТКЛ
	ЗАП. НАСТР. 001

Меню	Пункт меню	Наименование параметра	Значение параметра
"ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ"	"ЧАСТОТА"	Частота УЗК	2,5 МГц
	"ВКЛ.ПЭП"	Схема включения ПЭП	Совмещенная
	"ЗАДАННАЯ"	Частота синхронизации (следования зондирующих импульсов)	250 Гц
"ГЛУБИНОМЕР"	"УГОЛ ВВОДА"	Угол ввода	50°
	"МАТЕР."	Материал контролируемого изделия	Углеродистая сталь
	"СКОР-ТЬ"	Скорость УЗК в контролируемом изделии	3260 м/с
	"ТОЛЩ."	Толщина контролируемого изделия	0 мм
	"СТРЕЛА"	Стрела ПЭП	0 мм
"РАЗ, ЗОНА ВС1"	"РАЗВЕРТКА"	Длительность развертки	100 % (автоматическая)
	"ДЛ.РАЗВ"		88 мм
	"ВС1:НАЧ."	Начало первой зоны временной селекции (ВС1)	13 мм
	"ВС1:КОН."	Конец зоны ВС1	79 мм
	"ВС1:МЕТОД"	Метод контроля в зоне ВС1	Эхо
"ЧУВСТВИТ-ТЬ"	"ТРЕБ.ЧУВ"	Требуемая (условная, предельная и др.) чувствительность	0 дБ (относительно сигнала от эталонного отражателя)
	"АРД"	Режим АРД	Отключен
"ВРЧ"	"РЕЖИМ ВРЧ"	ВРЧ	Отключен
	"ИНДИКАЦИЯ ВРЧ"		Отключена
"ПОИСК"	"ДОП.УСИЛ."	Превышение чувствительности поиска над чувствительностью оценки	+ 6 дБ
	"СТОП-КАДР"	Режим "СТОП-КАДР"	Отключен
	"ОГИБАЮЩАЯ"	Режим "ОГИБАЮЩАЯ"	Отключен
	"ВКЛ. ЛУПЫ"	Режим "ЛУПА"	Отключен
	"ЛУПА"	Вид лупы	Ручная метка
	"W-ПОРОГ"	Порог W-развертки	50 %
	"W-РАЗВЕРТКА"	Режим "W-РАЗВЕРТКА"	Отключен
	"УЧЕТ КРИВИЗНЫ"	Режим определения координат с учетом кривизны поверхности	Отключен
"РАДИОСИГНАЛ"	Режим индикации отраженных сигналов в непродетектированном виде	Отключен	

5.2 Подключение ПЭП к дефектоскопу

В НТД на контроль должна быть приведена схема прозвучивания контролируемого изделия, а также типы и количество применяемых ПЭП. Возможны следующие схемы включения ПЭП:

- совмещенная (встречается наиболее часто) – с использованием одного совмещенного ПЭП;

- раздельная – с использованием пары ПЭП (излучающего и приемного);

- раздельно-совмещенная (РС) – с использованием одного РС-ПЭП.

Используемая схема включения ПЭП должна быть установлена в пункте "ВКЛ. ПЭП" меню "ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ" (п. 5.3.3).

Допускается использование различных ПЭП: как входящих в комплект поставки дефектоскопа, так и других производителей (например, ПЭП от дефектоскопа УД2-12).



Для отсоединения разъема LEMO 00 (вилка) от разъема LEMO 00 (розетка) необходимо потянуть (без усилия) за корпус вилки. При этом фиксирующие лепестки сжимаются, освобождая вилку из розетки. Тянуть за подходящий к вилке кабель не допускается!

5.2.1 Совмещенная схема включения ПЭП

подсоединить ПЭП к разъему "⊕" БЭ.



В зависимости от конструкции ПЭП могут использоваться различные кабели, выпускаемые фирмой "Алтек" (наиболее часто применяемые кабели указаны в таблице).

5.2.2 Раздельная схема включения ПЭП

подсоединить излучающий ПЭП к разъему "⊕" БЭ;

подсоединить приемный ПЭП к разъему "⊖" БЭ.



1 К разъему "⊕" БЭ и излучающему ПЭП рекомендуется подключать кабель с красными насадками (на разъемах), а к разъему "⊖" БЭ и приемному ПЭП – кабель с зелеными насадками (на разъемах).

2 Иногда в НТД на момент настройки дефектоскопа предусматривается один из применяемых для контроля ПЭП (или сначала один, а затем – другой ПЭП) включить по совмещенной схеме. При этом раздельная схема устанавливается по окончании настройки дефектоскопа.

5.2.3 Раздельно-совмещенная схема включения ПЭП

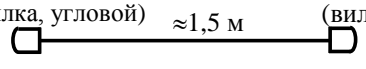
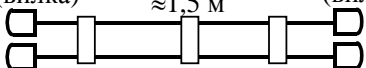
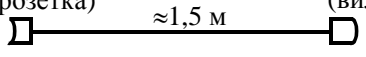
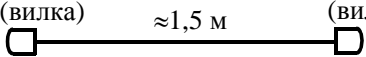
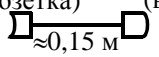
подсоединить излучающий пьезоэлемент РС-ПЭП к разъему "⊕" БЭ;

подсоединить приемный пьезоэлемент РС-ПЭП к разъему "⊖" БЭ.



На большинстве РС-ПЭП разъем излучающего пьезоэлемента обозначен красной точкой или буквой "Г". К разъемам "⊕" БЭ и излучающего пьезоэлемента ПЭП рекомендуется подключать кабель с красными насадками (на разъемах) или отмеченный дополнительным белым кольцом

(у разъемов сдвоенного кабеля дефектоскопа УД2-12), а к разъемам "⊕" БЭ и приемного пьезоэлемента ПЭП – кабель с зелеными насадками (на разъемах) или неотмеченный дополнительным белым кольцом (у разъемов сдвоенного кабеля дефектоскопа УД2-12).

Обозначение и условное изображение кабеля	Назначение кабеля	
	основное	дополнительное
<p>ДШЕК.685611.011 Кабель №11 (основной) для совмещенных ПЭП</p> <p>ЛЕМО 00 (вилка, угловой) ≈1,5 м ЛЕМО 00 (вилка)</p> 	Подключение совмещенного ПЭП с разъемом ЛЕМО 00 (розетка)	Пара кабелей может применяться для реализации отдельной схемы или подключения РС-ПЭП
<p>ДШЕК.685611.002 Кабель №2 (сдвоенный) для РС-ПЭП</p> <p>ЛЕМО 00 (вилка) ≈1,5 м ЛЕМО 00 (вилка)</p> 	Подключение РС-ПЭП с разъемами ЛЕМО 00 (розетка)	Кабель может применяться для реализации отдельной схемы включения близко расположенных ПЭП
<p>ДШЕК.685611.006 Кабель №6 (для совмещенных ПЭП)</p> <p>ЛЕМО 00 (розетка) ≈1,5 м ЛЕМО 00 (вилка)</p> 	Подключение совмещенного ПЭП с разъемом ЛЕМО 00 (вилка)	1) Пара кабелей может применяться для реализации отдельной схемы или подключения РС-ПЭП 2) Кабель может использоваться в качестве удлинителя
<p>ДШЕК.685611.003 Кабель №3 (переходник)</p> <p>СР-50 (вилка) ≈1,5 м ЛЕМО 00 (вилка)</p> 	Подключение совмещенного ПЭП с разъемом СР-50 (розетка)	1) Пара кабелей может применяться для реализации отдельной схемы или подключения РС-ПЭП 2) Кабель используется при проведении проверки дефектоскопа
<p>ДШЕК.685611.004 Кабель №4 (переходник)</p> <p>СР-50 (розетка) ≈0,15 м ЛЕМО 00 (вилка)</p> 	Подключение совмещенного ПЭП дефектоскопа УД2-12. Кабель-переходник последовательно подсоединяется к кабелю дефектоскопа УД2-12 (для совмещенного ПЭП; один из его разъемов СР-50 – не используется)	Пара кабелей может применяться для реализации отдельной схемы или подключения РС-ПЭП с использованием ПЭП и кабелей дефектоскопа УД2-12
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Типы разъемов "⊕" и "⊖" БЭ дефектоскопа – ЛЕМО 00 (розетка)</p>	


5.3 Меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ".

 
Установка общих параметров дефектоскопа

5.3.1 Вызов меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ"

и обратный переход к меню "НАСТРОЙКА"

5.3.1.1 Вызов меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ"

убедиться, что фоном выделен пункт "ОБЩИЕ ПАР-РЫ" (меню "НАСТРОЙКА"), либо выделить его фоном кнопкой ;

нажать кнопку . Убедиться, что осуществлен переход в требуемое меню.


T↓	НАСТРОЙКА
←	ОБЩИЕ ПАР-РЫ
→	ГЛУБИНОМЕР
↔	РАЗВ. ЗОНА ВС1
↔	ЗОНЫ ВС2, АРЧ
↔	ЧУВСТВИТ-ТЬ
↔	ВРЧ
↔	Н ПЭП 00000000
↔	ОБЪЕКТ КОНТР.
↔	ОСНОВН.МЕТАЛЛ
↔	БЛОКИР. ОТКЛ
↔	ЗАП.НАСТР.003



T↓	←	ОБЩИЕ ПАР-РЫ
↔	↔	ЧАСТОТА 2.5 МГц
↔	↔	ВКЛ.ПЭП СОВМЕШ
↔	↔	АМПЛ.ЗОНД. ВЫС
↔	↔	ПЕРИОДЫ ЗОНД.2
↔	↔	ОТСЕЧКА 05%
↔	↔	ФАКТИЧ.ЧАСТОТА
↔	↔	СИНХР. 0250 Гц
↔	↔	ЗАДАННАЯ 250 Гц

5.3.1.2 Обратный переход в меню "НАСТРОЙКА" (после установки общих параметров дефектоскопа)

нажать кнопку .

5.3.2 Установка частоты ультразвуковых колебаний

убедиться, что фоном выделен пункт меню "ЧАСТОТА", либо выделить его фоном кнопкой .

кнопками  и  выбрать требуемое значение частоты.


 
1 Частота УЗК – один из основных параметров контроля, задаваемый в НТД на проведение ультразвукового контроля.

2 По умолчанию устанавливается значение частоты УЗК – 2,5 МГц.

ЧАСТОТА
ИЗЛУЧЕНИЯ
0.4 МГц
0.62 МГц
1.25 МГц
1.8 МГц
2.5 МГц
5.0 МГц
10.0 МГц

T↓	←	ОБЩИЕ ПАР-РЫ
↔	↔	ЧАСТОТА 2.5 МГц
↔	↔	ВКЛ.ПЭП СОВМЕШ
↔	↔	АМПЛ.ЗОНД. ВЫС
↔	↔	ПЕРИОДЫ ЗОНД.2
↔	↔	ОТСЕЧКА 05%
↔	↔	ФАКТИЧ.ЧАСТОТА
↔	↔	СИНХР. 0250 Гц
↔	↔	ЗАДАННАЯ 250 Гц

5.3.3 Установка схемы включения ПЭП

кнопками  и  выделить фоном пункт меню "ВКЛ.ПЭП";

кнопками  и  выбрать требуемую схему включения ПЭП.

1 Установленная схема включения ПЭП должна соответствовать п. 5.2.


 
2 По умолчанию устанавливается совмещенная схема включения ПЭП.

 
 
3 Следует иметь в виду, что при установке совмещенной схемы разъем "→" закорочен на корпус БЭ.

СХЕМА
ВКЛЮЧЕНИЯ
ПЭП
СОВМЕЩЕННАЯ
РАЗДЕЛЬНАЯ
РС

T↓	←	ОБЩИЕ ПАР-РЫ
↔	↔	ЧАСТОТА 2.5 МГц
↔	↔	ВКЛ.ПЭП СОВМЕШ
↔	↔	АМПЛ.ЗОНД. ВЫС
↔	↔	ПЕРИОДЫ ЗОНД.2
↔	↔	ОТСЕЧКА 05%
↔	↔	ФАКТИЧ.ЧАСТОТА
↔	↔	СИНХР. 0250 Гц
↔	↔	ЗАДАННАЯ 250 Гц

5.3.4 Установка амплитуды зондирующих импульсов

кнопками  и  выделить фоном пункт меню "АМПЛ.ЗОНД.";

кнопками  и  выбрать требуемую амплитуду зондирующего импульса.

 
 
АМПЛИТУДА ЗОНДИРУЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ	T ↑ ↓ ← → ↻ Ⓜ
ВЫСОКАЯ	ОБЩИЕ ПАР-РЬЕЗ
НИЗКАЯ	ЧАСТОТА 2.5МГц
	ВКЛ. ПЭП СОВМЕЩ
	АМПЛ. ЗОНД. ВЫС
	ПЕРИОДЫ ЗОНД. 2
	ОТСЕЧКА 05%
	ФАКТИЧ. ЧАСТОТА
	СИНХР. 0250Гц
	ЗАДАННАЯ 250Гц

 
 


1 Разница между амплитудами зондирующих импульсов составляет (30 ± 3) дБ.

2 По умолчанию устанавливается высокая амплитуда. Низкую амплитуду следует применять в случае избытка чувствительности (при контроле изделий малой толщины и/или изделий с малым затуханием).

5.3.5 Установка длительности (количества периодов) зондирующего импульса

кнопками  и  выделить фоном пункт меню "ПЕРИОДЫ ЗОНД.";

 

кнопками  и  выбрать требуемое значение.

 
 

 
 
 
 
ЧИСЛО ПЕРИОДОВ В ЗОНДИРУЮЩЕМ ИМПУЛЬСЕ	T ↑ ↓ ← → ↻ Ⓜ
1	ОБЩИЕ ПАР-РЬЕЗ
2	ЧАСТОТА 2.5МГц
3	ВКЛ. ПЭП СОВМЕЩ
4	АМПЛ. ЗОНД. ВЫС
	ПЕРИОДЫ ЗОНД. 2
	ОТСЕЧКА 05%
	ФАКТИЧ. ЧАСТОТА
	СИНХР. 0250Гц
	ЗАДАННАЯ 250Гц



По умолчанию устанавливается два периода зондирующего импульса. Для меньших значений выше разрешающая способность и меньше мертвая зона. Большее количество периодов зондирующего импульса может использоваться для повышения чувствительности контроля.

5.3.6 Установка уровня отсечки

кнопками  и  выделить фоном пункт меню "ОТСЕЧКА";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить требуемое значение. Если использовались цифровые кнопки, то по окончании ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , ,  либо .



1 В дефектоскопе используется компенсированная отсечка, то есть отсечка, при которой подавляются шумы, а полезные сигналы (превышающие уровень отсечки) сохраняют свою амплитуду. Уровень отсечки регулируется в процентах высоты А-развертки от ее нижней горизонтали.

2 Диапазон регулировки уровня отсечки – от 0 (отсечка отключена) до 25 %. По умолчанию в пункте меню "ОТСЕЧКА" устанавливается значение параметра 5 % ("слабая" отсечка).

3 Следует иметь в виду, что при больших значениях параметра в пункте меню "ОТСЕЧКА" могут возникать следующие нежелательные последствия:

- отсутствие изменения шумов в нижней части А-развертки при перемещении ПЭП (флуктуация шумов при отключенной или "слабой" отсечке в некоторой степени свидетельствует о наличии акустического контакта);

- отсутствие плавного изменения амплитуды отраженного сигнала при сканировании ПЭП в зоне дефекта (сигнал "резко" появляется и "резко" исчезает, а следовательно, индицируется более короткое время).

5.3.7 Установка частоты синхронизации (частоты следования зондирующих импульсов)

кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАДАННАЯ";

кнопками  и  выбрать требуемое значение.



1 Высокую частоту синхронизации следует использовать при больших скоростях сканирования изделий небольшой толщины. Для контроля изделий большой толщины и/или изделий с малым затуханием должна использоваться низкая частота. В некоторой НТД указано требуемое значение частоты синхронизации.

ЗАДАННАЯ	Т ↑↔	←→	←→	←→	←→	←→	←→
ЧАСТОТА	ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ						
ВНУТРЕННЕЙ	ЧАСТОТА 2.5МГц						
СИНХРОНИЗАЦИИ	ВКЛ. ПЭП СОВМЕЩ						
25 Гц	500 Гц	ПЕРИОДЫ ЗОНД. 2					
42 Гц	1000 Гц	ОТСЕЧКА 05%					
63 Гц	2500 Гц	ФАКТИЧ. ЧАСТОТА					
125 Гц	5000 Гц	СИНХР. 1000Гц					
250 Гц	ЗАДАННАЯ 250Гц						

По умолчанию устанавливается значение 250 Гц.

2 Дефектоскоп автоматически отслеживает максимально допустимое значение частоты синхронизации для исключения "наложения" одного периода зондирования на другой. По этой причине заданное значение (пункт меню "ЗАДАННАЯ") может отличаться от фактического значения частоты синхронизации (постоянно заблокированный пункт меню "ФАКТИЧ. ЧАСТОТА СИНХР.").

5.4 Меню "ГЛУБИНОМЕР". Настройка глубиномера

 
 
В зависимости от применения тех или иных стандартных образцов, необходимости уточнения точки выхода луча ПЭП и фактического угла ввода, наличия сведений о скорости распространения УЗК в контролируемом изделии и других факторов способы настройки глубиномера могут отличаться друг от друга.

 
Согласно требованиям некоторых методик необходима лишь проверка точки выхода луча ПЭП и угла ввода. При этом настройка глубиномера не предусматривается. В данном случае все временные параметры развертки, зон ВС, АРУ и ВРЧ следует настраивать по сигналам отражателей в стандартных образцах предприятий или изделиях без учета значений в соответствующих пунктах меню.

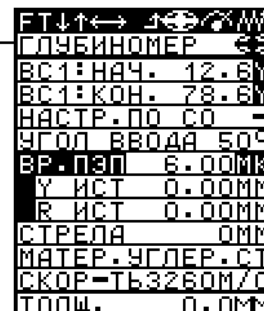
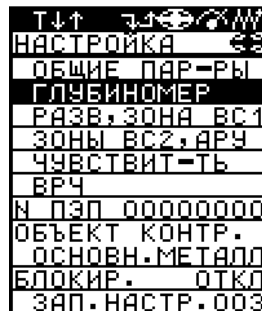
В этом пункте приведены основные способы настройки глубиномера (для наклонного и прямого ПЭП), в которых ряд этапов при необходимости может быть заменен другими способами.

5.4.1 Вызов меню "ГЛУБИНОМЕР" и обратный переход к меню "НАСТРОЙКА"

5.4.1.1 Вызов меню "ГЛУБИНОМЕР"

кнопками  и  выделить фоном пункт "ГЛУБИНОМЕР" (меню "НАСТРОЙКА");

нажать кнопку . Убедиться, что осуществлен переход в требуемое меню.



5.4.1.2 Обратный переход в меню "НАСТРОЙКА" (после выполнения настройки глубиномера)

нажать кнопку .

5.4.2 Настройка глубиномера для наклонных ПЭП

5.4.2.1 Настройка глубиномера для наклонных ПЭП при контроле изделий из углеродистой или низколегированной стали

В данном случае скорость звука в применяемых для настройки стандартных образцах – такая же, как в материале контролируемого изделия, и достаточно выполнить только настройку нуля глубиномера.

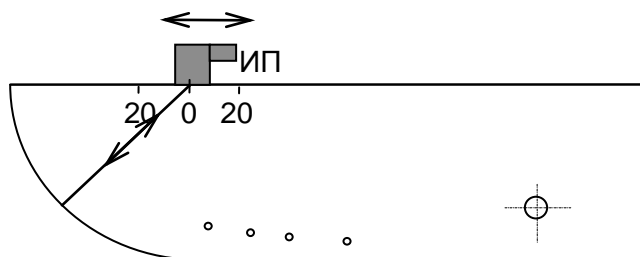
проверить положение точки выхода луча ПЭП. Для этого необходимо:

- установить ПЭП на поверхность стандартного образца СО-3Р (СО-3), V-1 (К-1) или V-2 (К-2), предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. При этом излучение должно осуществляться в сторону цилиндрической (фокусирующей) поверхности, а отмеченная точка выхода луча ПЭП располагаться у отметки "0" (центра полукруга) стандартного образца.

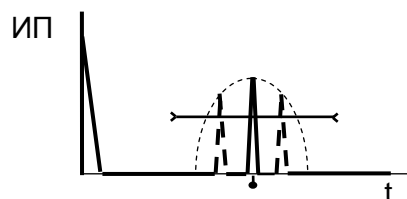


Если точка выхода луча на корпусе ПЭП не отмечена, то около отметки "0" стандартного образца следует располагать центр ПЭП;

- убедиться, что отраженный сигнал расположен в зоне ВС1. В противном случае – либо откорректировать начало и (или) конец зоны ВС1 (в соответствии с п. 4.2.6), либо воспользоваться режимом "НАСТРОЙКА ПО СО" (п. 4.2.7).



положение ПЭП
на стандартном образце СО-3Р



- перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки \leftarrow и \rightarrow для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала.



Рекомендуется включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (см. п. 4.2.3);

- не сдвигая ПЭП:
 - нанести на его корпус риску против отметки "0" стандартного образца. Данная риска соответствует фактической точке выхода луча ПЭП;
 - если на стандартном образце имеется шкала "20–0–20", то определить стрелу ПЭП (расстояние от фактической точки выхода до передней грани ПЭП).



Если шкала "20–0–20" у применяемого стандартного образца отсутствует, то стрела ПЭП определяется с помощью измерительной линейки;

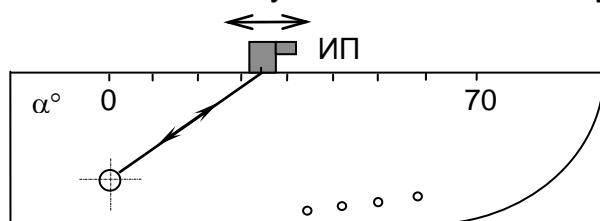
- снять ПЭП с образца;
- если измерение расстояний до дефектов по поверхности изделия "X" требуется производить от передней грани ПЭП, то необходимо кнопкой \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт меню "СТРЕЛА", а затем кнопками \leftarrow и \rightarrow или после нажатия кнопки \boxed{F} – с использованием цифровых кнопок выставить измеренное значение.



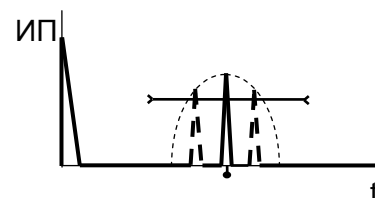
Если требуется отсчет расстояний от точки выхода луча ПЭП, то в пункте меню "СТРЕЛА" должно быть выставлено значение 0 мм (это значение индицируется в данном пункте по умолчанию);

определить угол ввода:

- установить ПЭП на поверхность стандартного образца СО-2 или СО-3Р, предварительно смочив его поверхность контактирующей жидкостью. Получить сигнал от бокового отверстия диаметром 6 мм. При этом фактическая точка выхода луча должна оказаться у отметки шкалы " α° ", соответствующей нанесенному на ПЭП значению угла ввода.



положение ПЭП
на стандартном образце СО-3Р



Рекомендуется включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.2.3);

- перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки \leftarrow и \rightarrow для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала;
- не сдвигая ПЭП, для имеющейся на нем точки выхода луча определить фактическое значение угла ввода луча по шкале " α " стандартного образца. Убе-

даться, что полученное значение угла ввода отличается от заданного в допустимых пределах (например, $\pm 1,5^\circ$ – для углов ввода до 60° включительно и $\pm 2^\circ$ – для углов более 60°);

кнопкой \uparrow (\downarrow) выделить фоном пункт меню "МАТЕР.". Кнопками \leftarrow и \rightarrow установить в нем положение "УГЛЕР.СТ.";

кнопкой \uparrow (\downarrow) выделить фоном пункт меню "УГОЛ ВВОДА";

кнопками \leftarrow и \rightarrow или после нажатия кнопки F – с использованием цифровых кнопок установить фактическое значение угла ввода. Если в данном пункте меню использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку F , \downarrow , \uparrow или \downarrow .



1 Диапазон изменения значений в пункте меню "УГОЛ ВВОДА" – от 0 до 90° .

2 Если ранее был включен режим "ОГИБАЮЩАЯ", то его необходимо отключить (п. 4.2.3).

3 После выполнения пп. – в пункте меню "СКОР-ТЬ" должно индексироваться значение 3260 м/с (если угол ввода равен или более 34°) или 5900 м/с (если угол ввода менее 34°);

установить ПЭП на поверхность стандартного образца СО-3Р (СО-3), V-1 (К-1) или V-2 (К-2) и вновь получить эхо-сигнал от цилиндрической (фокусирующей) поверхности (см.).



Пп. и можно выполнять двумя способами;

включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.2.3);

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки \leftarrow и \rightarrow для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- вершина сигнала огибающей должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;

- автоматическая метка должна располагаться против вершины сигнала огибающей;

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки \leftarrow и \rightarrow для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- вершина отраженного сигнала должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;

- автоматическая метка должна располагаться против вершины отраженного сигнала;

включить режим "СТОП-КАДР" (в соответствии с п. 4.2.4);

кнопкой \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт меню "R ИСТ". Кнопками \leftarrow и \rightarrow или после нажатия кнопки F – с использованием цифровых кнопок выставить истинное значение радиуса используемого стандартного образца согласно таблице. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо еще раз нажать кнопку F .


Стандартный образец	Радиус цилиндрической (фокусирующей) поверхности $R_{ИСТ}$, мм
СО-3Р	59
СО-3 ("новый")	55
СО-3 ("старый")	60
V-1 (К-1)	100
V-2 (К-2)	25 и 50



Пункт меню "R ИСТ" заблокирован, если:

- автоматическая измерительная метка расположена против отраженного сигнала, для которого не выполнено требование по амплитуде;
- не включен режим "ОГИБАЮЩАЯ" либо "СТОП-КАДР";

нажать кнопку , после чего пункт меню заблокируется;

 
 


 
 
 
11 убедиться в правильности настройки. Для этого следует повторно установить ПЭП в положение максимума отраженного сигнала. В верхней части экрана индицируемое значение "R" должно наиболее близко соответствовать истинному значению высоты стандартного образца (если значение "R" не индицируется, то следует один или два раза нажать кнопку 

12 В случае отличия значения "R" от значения "R ИСТ", установленного в п. , более чем $\pm 0,4$ мм, следует повторить операции пп. —11 (при необходимости – 2 или 3 раза).



 
 
 
 
1 Настройка нуля глубиномера не осуществляется, если для ее реализации требуется значение параметра "ВР. ПЭП" менее 0,2 или более 80 мкс, что исключено.

2 После настройки нуля глубиномера для наклонных ПЭП на частоту 2,5 и 5 МГц в пункте меню "ВР. ПЭП", как правило, индицируется значение в пределах от 7 до 15 мкс.






 
 
3 Если по условиям контроля должно применяться два ПЭП (включенных по отдельной схеме), то сначала необходимо выполнить все указанные выше операции для первого ПЭП, а затем для второго ПЭП, после чего в пункте меню "ВР. ПЭП" с помощью кнопок  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить среднее арифметическое значение параметра для обоих ПЭП. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , ,  или .

5.4.2.2 Настройка глубиномера для наклонных ПЭП при контроле изделий из различных материалов с использованием стандартных образцов предприятия

настроить ноль глубиномера с помощью стандартного образца из углеродистой стали (СО-3, СО-3Р или V1 (К1)). Для этого необходимо:

- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "МАТЕР.". Кнопками  и  установить в нем положение "УГЛЕР.СТ.";

- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "УГОЛ ВВОДА";

- кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок установить номинальное значение угла ввода для стали. (Это значение указывается в маркировке наклонных ПЭП.). Если в данном пункте меню использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , ,  или .

 
 


1 Диапазон изменения значений в пункте меню "УГОЛ ВВОДА" – от 0 до 90°.

2 После выполнения данных операций в пункте меню "СКОР-ТЬ" должно индицироваться значение 3260 м/с (если угол ввода равен или более 34°) или 5900 м/с (если угол ввода менее 34°).

3 Следующие пункты можно выполнять двумя способами:

- включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.2.3);

- перемещая ПЭП в **небольших пределах** и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- вершина сигнала огибающей должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;

- автоматическая метка должна располагаться против вершины сигнала огибающей;


 

 
- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "R ИСТ".



Пункт меню "R ИСТ" заблокирован, если:

- автоматическая измерительная метка расположена против отраженного сигнала, для которого не выполнено требование по амплитуде;

- не включен режим "ОГИБАЮЩАЯ" либо "СТОП-КАДР";

 
- кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить истинное значение радиуса используемого стандартного образца согласно таблице. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку ;

Стандартный образец	Радиус цилиндрической (фокусирующей) поверхности $R_{ИСТ}$, мм
СО-3Р	59
СО-3 ("новый")	55
СО-3 ("старый")	60
V-1 (К-1)	100
V-2 (К-2)	25 и 50

 
 
 
 
 
 
 
- нажать кнопку , после чего пункт меню заблокируется.



1 Настройка нуля глубиномера не осуществится, если для ее реализации требуется значение параметра "ВР. ПЭП" менее 0,2 или более 80 мкс, что исключено.

2 При необходимости убедиться в правильности настройки. Для этого повторно установить ПЭП в положение максимума отраженного сигнала. В верхней части экрана индицируемое значение "R" должно наиболее близко соответствовать истинному значению радиуса стандартного образца. (Если значение "R" не индицируется, то следует один или два раза нажать кнопку .)

3 После настройки нуля глубиномера для наклонных ПЭП на частоту 2,5 и 5 МГц в пункте меню "ВР. ПЭП", как правило, индицируется значение в пределах от 7 до 15 мкс.

4 Если по условиям контроля должно применяться два ПЭП (включенных по раздельной схеме), то сначала необходимо выполнить все указанные выше операции для первого ПЭП, а затем для второго ПЭП, после чего в пункте меню "ВР. ПЭП" с помощью кнопок  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить среднее арифметическое значение параметра для обоих ПЭП. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , ,  или .



При дальнейшей настройке глубиномера запрещается изменять значение параметра "ВР.ПЭП", установившееся в результате выполнения операций п. , так как этот параметр является характеристикой ПЭП и не зависит от материала контролируемого изделия.

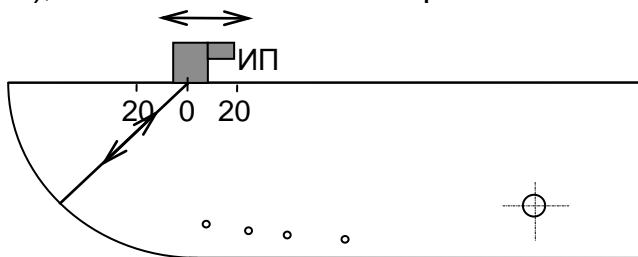
Проверить положение точки выхода луча ПЭП. Для этого необходимо:

- установить ПЭП на поверхность стандартного образца СО-ЗР (СО-З), V-1 (К-1) или V-2 (К-2), предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. При этом излучение должно осуществляться в сторону цилиндрической (фокусирующей) поверхности, а отмеченная точка выхода луча ПЭП располагаться у отметки "0" (центра полукруга) стандартного образца.

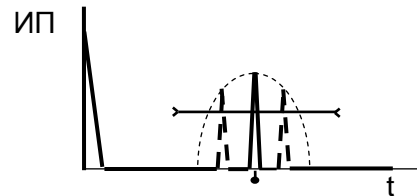


 

Если точка выхода луча на корпусе ПЭП не отмечена, то около отметки "0" стандартного образца следует располагать центр ПЭП;

- убедиться, что отраженный сигнал расположен в зоне ВС1. В противном случае – либо откорректировать начало и (или) конец зоны ВС1 (в соответствии с п. 5.3.5.3), либо воспользоваться режимом "НАСТРОЙКА ПО СО" (п. 4.3.5).



положение ПЭП
на стандартном образце СО-ЗР



- перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала.

 
 
 
 
 


Рекомендуется включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (см. п. 4.3.3);

- не сдвигая ПЭП:
 - нанести на его корпус риску против отметки "0" стандартного образца. Данная риска соответствует фактической точке выхода луча ПЭП;
 - если на стандартном образце имеется шкала "20–0–20", то определить стрелу ПЭП (расстояние от фактической точки выхода до передней грани ПЭП).



Если шкала "20–0–20" у применяемого стандартного образца отсутствует, то стрела ПЭП определяется с помощью измерительной линейки;

- если измерение расстояний до дефектов по поверхности изделия "X" требуется производить от передней грани ПЭП, то необходимо кнопкой  () выделить фоном пункт меню "СТРЕЛА", а затем кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить измеренное значение.



Если требуется отсчет расстояний от точки выхода луча ПЭП, то в пункте меню "СТРЕЛА" должно быть выставлено значение 0 мм (это значение индицируется в данном пункте по умолчанию);

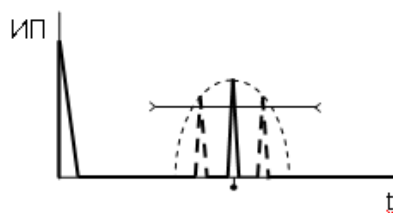
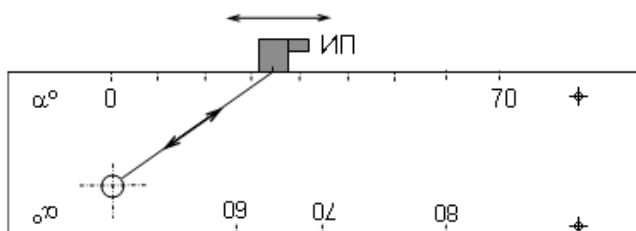
определить угол ввода в материал контролируемого изделия, для чего выполнить следующие операции:

- установить ПЭП на поверхность стандартного образца СО-2А (изготовленного из материала контролируемого изделия), предварительно смочив его поверхность контактирующей жидкостью. Получить сигнал от бокового отверстия

диаметром 6 мм. При этом фактическая точка выхода луча должна оказаться у отметки шкалы " α° ", соответствующей нанесенному на ПЭП значению угла ввода.



Рекомендуется включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.2.3);



положение ПЭП
на стандартном образце СО-2А

- перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки и для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала;
- не сдвигая ПЭП, для имеющейся на нем точки выхода луча определить фактическое значение угла ввода луча по шкале " α " стандартного образца;

кнопкой, () выделить фоном пункт меню "УГОЛ ВВОДА";

кнопками и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок установить фактическое значение угла ввода. Если в данном пункте меню использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , , или .



1 Диапазон изменения значений в пункте меню "УГОЛ ВВОДА" – от 0 до 90°.

2 Если ранее был включен режим "ОГИБАЮЩАЯ", то его необходимо отключить (п. 4.2.3).

установить ПЭП на поверхность какого-либо образца, изготовленного из материала контролируемого изделия, и получить эхо-сигнал от искусственного отражателя в образце, расположенного на известной глубине.



Можно использовать стандартный образец СО-2А, а также любой СОП. В качестве искусственных отражателей могут использоваться боковые отверстия (по возможности малого диаметра; в частности, в образце СО-2А целесообразно использовать одно из отверстий диаметром 2 мм). При углах ввода от 35° до 55° допускается применение зарубок или двугранных углов. Глубина залегания искусственного отражателя должна быть не менее толщины изделия, если контроль проводится только прямым лучом, и не менее удвоенной толщины изделия, если контроль проводится также отраженным лучом;

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки и для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала.



Рекомендуется включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (см. п. 4.3.3);

выделить фоном пункт меню "СКОР-ТЬ";

изменяя значения параметра "СКОР-ТЬ" с помощью кнопок и , добиться того, чтобы в верхней измерительной строке индицировалось правильное значение глубины залегания отражателя "Y".



Если значение "Y" не индицируется, то следует один или два раза нажать кнопку .

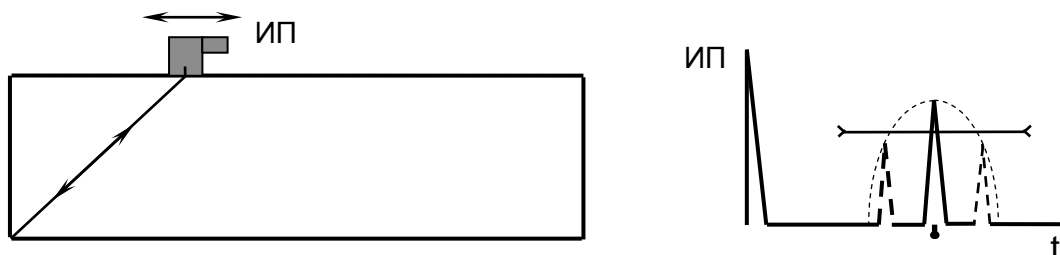
5.4.2.3 Определение скорости распространения УЗК и угла ввода луча и установка их значений в дефектоскопе для наклонных ПЭП с углом ввода от 35 до 55°

настроить нуль глубиномера в соответствии с п. 5.4.2.1;

установить ПЭП на поверхность контролируемого изделия или СОП, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить сигнал от "нижнего" угла ("нижней" зарубки).



Истинные координаты отражателя $Y_{ИСТ}$ и $X_{ИСТ}$ должны быть известны либо могут быть определены с помощью измерительного инструмента;



перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки и для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом вершина отраженного сигнала должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;

не сдвигая ПЭП, в зависимости от соотношения измеренных дефектоскопом (индицируемых в верхней части экрана: "Y" и "X") и истинных ($Y_{ИСТ}$ и $X_{ИСТ}$) значений координат выполнить указанные ниже операции необходимое количество раз, постепенно добиваясь наилучшего совпадения измеренных дефектоскопом (индицируемых) значений координат истинным (то есть " $Y \approx Y_{ИСТ}$ ", " $X \approx X_{ИСТ}$ ");

- если " $Y > Y_{ИСТ}$ " и " $X > X_{ИСТ}$ ", то кнопкой в пункте меню "СКОР-ТЬ" уменьшить значение параметра;
- если " $Y < Y_{ИСТ}$ " и " $X < X_{ИСТ}$ ", то кнопкой в пункте меню "СКОР-ТЬ" увеличить значение параметра;
- если " $Y > Y_{ИСТ}$ " и " $X < X_{ИСТ}$ ", то кнопкой в пункте меню "УГОЛ ВВОДА" увеличить значение параметра;
- если " $Y < Y_{ИСТ}$ " и " $X > X_{ИСТ}$ ", то кнопкой в пункте меню "УГОЛ ВВОДА" уменьшить значение параметра.

Переход между пунктами меню осуществлять кнопками и .



1 Реализуя указанный выше алгоритм настройки, необходимо учитывать, что дефектоскоп оборудован автоматическим выбором скорости УЗК соответственно для продольной, поперечной и поверхностной волны. Для исключения нежелательных переключений индицируемых значений скорости УЗК в пункте меню "МАТЕР." рекомендуется предварительно выставить наиболее близкий контролируемому материал.

2 Если по условиям контроля должно применяться два ПЭП (включенных по отдельной схеме, в том числе использующих разные типы волн), то сначала необходимо выполнить все указанные выше операции для первого ПЭП, а затем повторить их для второго ПЭП, после чего в пунктах меню "УГОЛ ВВОДА" и "СКОР-ТЬ" с помощью кнопок и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок выставить среднее арифметическое значение параметров для обоих ПЭП. Если использовались цифровые

кнопки, то после ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку **[F]**, **[↓]**, **[↑]** либо **[↵]**.

5.4.3 Настройка глубиномера для прямых ПЭП

5.4.3.1 Настройка глубиномера для прямых ПЭП при контроле изделий из углеродистой или низколегированной стали

В данном случае скорость звука в применяемых для настройки стандартных образцах – такая же, как в материале контролируемого изделия, и достаточно выполнить только настройку нуля глубиномера.

кнопкой **[↓]** (**[↑]**) выделить фоном пункт меню "УГОЛ ВВОДА";

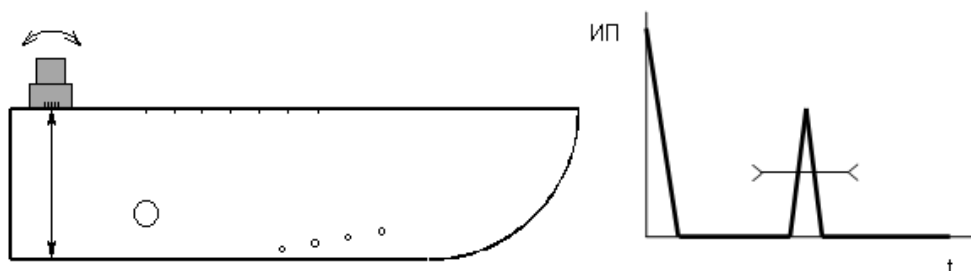
кнопками **[←]** и **[→]** или после нажатия кнопки **[F]** – с использованием цифровых кнопок выставить значение 0°. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода указанного значения необходимо нажать кнопку **[F]**, **[↓]**, **[↑]** либо **[↵]**;



Диапазон изменения значений в пункте "УГОЛ ВВОДА" – от 0 до 90°. По умолчанию устанавливается значение 50°.

установить ПЭП на поверхность стандартного образца СО-3Р (СО-2) или V-1 (К-1), предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. ПЭП должен быть расположен со стороны шкалы "α°". При этом в направлении излучения-приема УЗК не должно быть отверстий. Получить первый донный сигнал;

убедиться, что отраженный сигнал расположен в зоне ВС1. В противном случае – либо откорректировать начало и (или) конец зоны ВС1 (в соответствии с п. 4.2.6), либо воспользоваться режимом "НАСТРОЙКА ПО СО" (п. 4.2.7).



положение ПЭП на стандартном образце СО-3Р



Пп. и можно выполнить двумя способами:

включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.2.3);

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки **[←]** и **[→]** для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- вершина сигнала огибающей

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки **[←]** и **[→]** для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

 
 
- вершина отраженного сигнала должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;

должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;

- автоматическая метка должна располагаться против вершины сигнала огибающей;

- автоматическая метка должна располагаться против вершины отраженного сигнала;


 



включить режим "СТОП-КАДР" (в соответствии с п. 4.2.4);

снять ПЭП с образца. Кнопкой  () выделить фоном пункт меню "У ИСТ".



 
Пункт меню "У ИСТ" заблокирован, если:

- автоматическая измерительная метка расположена против отраженного сигнала, для которого не выполнено требование по амплитуде;
- не включен режим "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить истинное значение высоты используемого стандартного образца согласно таблице. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку  либо .

Стандартный образец	Высота образца, $Y_{ИСТ}$, мм
СО-2 ("новый"), СО-3Р	59
СО-2 ("старый")	65
V-1(К-1)	100

нажать кнопку , после чего пункт меню заблокируется;

убедиться в правильности настройки. Для этого следует повторно установить ПЭП в положение максимума отраженного сигнала. В верхней части экрана индицируемое значение "У" должно наиболее близко соответствовать истинному значению высоты стандартного образца. (Если значение "У" не индицируется, то следует один или два раза нажать кнопку ). Если отличие значения "У" от значения "У ИСТ", установленного в п. , более чем $\pm 0,4$ мм, то необходимо повторить операции пп. – (при необходимости – 2 или 3 раза).



1 Автоматическая настройка нуля глубиномера не осуществится, если для ее реализации требуется значение параметра "ВР. ПЭП" менее 0,2 или более 80 мкс, что исключено.

2 После настройки нуля глубиномера для прямых ПЭП на частоту 2,5 и 5 МГц в пункте меню "ВР. ПЭП", как правило, индицируется значение в пределах:

- от 1,5 до 3 мкс – для совмещенного ПЭП;
- от 5 до 15 мкс – для РС-ПЭП.

5.4.3.2 Настройка глубиномера для прямых ПЭП при контроле изделий из различных материалов с использованием контролируемого изделия или стандартного образца предприятия (первый способ)

настроить нуль глубиномера в соответствии с п. 5. 4.3.1.



 
 
При дальнейшей настройке глубиномера запрещается изменять значение параметра "ВР.ПЭП", установившееся в результате настройки нуля глубиномера, так как этот параметр является характеристикой ПЭП и не зависит от материала контролируемого изделия;

установить ПЭП на поверхность образца с параллельными поверхностями, изготовленного из материала контролируемого изделия (или на поверхность самого изделия в том месте, где его поверхности параллельны и известна толщина). Получить в зоне ВС1 (либо воспользоваться режимом "НАСТР. ПО СО") максимум первого донного сигнала в пределах от 1,5 до 7,5 клетки по высоте эхо-сигнала.




Толщина образца должна быть не менее толщины контролируемого изделия;

выделить фоном пункт меню "СКОР-ТЬ";

изменяя значения параметра "СКОР-ТЬ" с помощью кнопок  и , добиться того, чтобы в верхней измерительной строке индицировалось правильное значение толщины образца (или изделия) "Y".

 
 


 
 

 
 
 

Если значение "Y" не индицируется, то следует один или два раза нажать кнопку .

5.4.3.3 Настройка глубиномера для прямых ПЭП при контроле изделий из различных материалов с использованием контролируемого изделия или стандартного образца предприятия (второй способ)



Данный способ применим только для совмещенных ПЭП.

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "УГОЛ ВВОДА";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить значение 0°. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода указанного значения необходимо нажать кнопку , ,  либо .



Диапазон изменения значений в пункте "УГОЛ ВВОДА" – от 0 до 90°. По умолчанию устанавливается значение 50°;


 
установить ПЭП на поверхность образца с параллельными поверхностями, изготовленного из материала контролируемого изделия (или на поверхность самого изделия в том месте, где его поверхности параллельны и известна толщина). Получить первый и второй донные сигналы.



 
 
1 Толщина образца должна быть не менее половины толщины контролируемого изделия.

2 Пп. и можно выполнить двумя способами:

включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.2.3);

 
 
перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- вершина сигнала огибающей должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- вершина отраженного сигнала должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;
- автоматическая метка должна располагаться против вершины отра-

 
 

 
- автоматическая метка долж- женного сигнала;
на располагаться против вершины сигнала огибающей; включить режим "СТОП-КАДР" (в соответствии с п. 4.2.4);

 
снять ПЭП с образца. Кнопкой  () выделить фоном пункт меню "У ИСТ".



Пункт меню "У ИСТ" заблокирован, если:

- автоматическая измерительная метка расположена против отраженного сигнала, для которого не выполнено требование по амплитуде;
- не включен режим "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР";

 
кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить истинное значение толщины используемого образца (или изделия). Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку .

 
 
нажать кнопку , после чего пункт меню заблокируется.

 


Автоматическая настройка нуля глубиномера не осуществится, если для ее реализации требуется значение параметра "ВР. ПЭП" менее 0,2 или более 80 мкс, что исключено;

установить ПЭП на поверхность образца или изделия. Получить первый и второй донные сигналы;

выделить фоном пункт меню "BC1:НАЧ." и с помощью кнопки  установить такое значение данного параметра, при котором автоматическая метка будет находиться напротив второго донного сигнала;

① выделить фоном пункт меню "СКОР-ТЬ". Изменяя значения параметра "СКОР-ТЬ" с помощью кнопок  и , добиться того, чтобы в верхней измерительной строке индицировалось правильное значение удвоенной толщины образца (или изделия) "У";

② выделить фоном пункт меню "BC1:НАЧ." и с помощью кнопки  установить такое значение данного параметра, при котором автоматическая метка будет находиться напротив первого донного сигнала. Считать показание "У" в верхней измерительной строке. Оно должно быть равно толщине образца (или изделия). Если данное условие не выполняется, то следует повторить операции –②, до тех пор, пока не будут правильно индицироваться оба значения "У" – и для первого донного сигнала, и для второго.


 
5.4.4 Установка толщины контролируемого изделия

 
 



 
Данная операция выполняется только при контроле наклонными ПЭП. Ввод значения толщины контролируемого изделия позволяет:

- учитывать возможные переотражения УЗК от донной и контактной поверхностей и индицировать истинную (то есть, отсчитываемую от контактной поверхности) глубину "У" распространения дефектов;
- получить представление в виде W-развертки.

По умолчанию значение параметра "ТОЛЩ." равно 0 мм. Это означает, что данный параметр дефектоскопом не используется.

Параметр "ТОЛЩ." может быть установлен как в меню "ГЛУБИНОМЕР", так и в меню "ПОИСК".

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ТОЛЩ.";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить значение толщины контролируемого изделия. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку ,  либо .

5.5 Меню "РАЗ, ЗОНА ВС1". Настройка параметров развертки и первой зоны временной селекции

Согласно некоторым методикам установка параметров развертки и зон ВС представляет собой отдельный этап настройки. В других случаях установку параметров развертки и зон ВС совмещают с настройкой глубиномера, чувствительности и (или) ВРЧ. В этом пункте приведены некоторые способы настройки параметров развертки и зоны ВС1.

По умолчанию временные параметры развертки, зон ВС1, ВС2 и АРУ, а также ВРЧ индицируются в миллиметрах глубины ("Y").


 
При этом названные параметры должны устанавливаться в предположении, что контроль осуществляется только прямым лучом (то есть без учета переотражений луча от донной и контактной поверхностей). Если используется ПЭП с углом ввода 90°, то параметры индицируются в миллиметрах по поверхности контролируемого изделия.

 
При необходимости указанные параметры могут индицироваться в миллиметрах расстояния по лучу ("R") или в микросекундах ("T"). (Для этого следует воспользоваться кнопкой [YRT]).

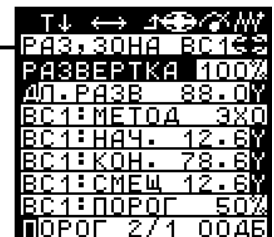
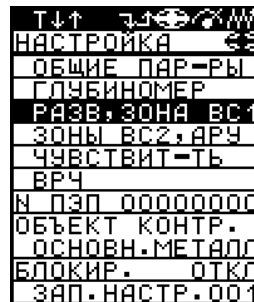
Следует иметь в виду, что во внутреннем представлении программного обеспечения (ПО дефектоскопа параметры развертки, зон ВС и АРУ, а также ВРЧ измеряются в микросекундах. Если данные параметры индицируются в миллиметрах, то на них "оказывают влияние" изменения значений параметров "УГОЛ ВВОДА" и "СКОР-ТЬ". Значения этих параметров должны быть выставлены до ввода значений параметров развертки, зон ВС и АРУ, а также ВРЧ.

5.5.1 Вызов меню "РАЗ, ЗОНА ВС1" и обратный переход к меню "НАСТРОЙКА"

5.5.1.1 Вызов меню "РАЗ, ЗОНА ВС1"

кнопками  и  выделить фоном пункт "РАЗВ, ЗОНА ВС1" (меню "НАСТРОЙКА");

нажать кнопку . Убедиться, что осуществлен переход в требуемое меню.



5.5.1.2 Обратный переход в меню "НАСТРОЙКА"

(после выполнения настройки параметров развертки и зоны ВС1)

нажать кнопку .

5.5.2 Настройка длительности развертки

Длительность развертки может принимать 6 и далее кратные 12 мкс значения.

Длительность развертки может устанавливаться:

- **автоматически** – в этом случае оператору нет необходимости заботиться о длительности развертки, так как на экране обеспечивается оптимальное отображение зоны ВС1 (и, если имеются, – зоны ВС2 и зоны АРУ). В пункте меню "РАЗВЕРТКА" данному режиму соответствует значение "100 %". При необходимости в длительности развертки может быть предусмотрен определенный "запас" (с тем, чтобы наблюдать сигналы, находящиеся за пределами "последней" имеющейся

 
на экране зоны). В зависимости от величины "запаса" длительности развертки в указанном ранее пункте меню может быть установлено значение "120 %", "150 %", "200 %" либо "220 %". Длительность автоматически установленной развертки в миллиметрах глубины или микросекундах индицируется в заблокированном пункте меню "ДЛ. РАЗВ";

 
 
• **вручную** – необходимая длительность развертки устанавливается оператором вручную в пункте меню "ДЛ. РАЗВ" после того, как в пункте меню "РАЗВЕРТКА" выставлено состояние "РУЧН".

Если для проведения контроля требуется режим задержанной развертки (режим контроля "по слоям"), то необходимо воспользоваться меню "ПОИСК", в котором выбрать соответствующий режим "ЛУПА" (подробнее – в п. 8.2.2).

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАЗ-	РАЗ, ЗОНА ВС1	Т↓ ← → ↗ ↘
ВЕРТКИ ОТНОСИТЕЛЬ-	РАЗВЕРТКА 100%	
НО МАКСИМУМА КОНЦА	ДЛ. РАЗВ 88.0У	
ЗОН ВС1, ВС2 И АРУ	ВС1: МЕТОД ЭХО	
100%	ВС1: НАЧ. 12.6У	
200%	ВС1: КОН. 78.6У	
120%	ВС1: СМЕЩ 12.6У	
150%	ВС1: ПОРОГ 50%	
	ПОРОГ 2/1 00АВ	
	РУЧНАЯ	
	УСТАНОВКА	

5.5.2.1 Автоматическая установка длительности развертки


убедиться, что фоном выделен пункт меню "РАЗВЕРТКА" либо выделить его фоном кнопкой 

кнопками  и  выставить требуемое состояние "100 %", "120 %", "150 %", "200 %" либо "220 %".



По умолчанию устанавливается состояние "100 %".

5.5.2.2 Ручная установка длительности развертки

убедиться, что фоном выделен пункт меню "РАЗВЕРТКА" либо выделить его фоном кнопкой 

кнопками  и  выставить состояние "РУЧН";

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ДЛ. РАЗВ";

кнопками  и  выставить требуемую длительность развертки.

5.5.3 Настройка параметров первой зоны временной селекции

Для первой (основной) зоны ВС в меню "РАЗ, ЗОНА ВС1" предусмотрена регулировка начала и конца, а также возможность ее смещения по экрану. При этом пункты "ВС1: НАЧ." и "ВС1: КОН." имеются во многих других меню.

 
 
Отображение начала и конца зоны ВС зависит от применяемого метода контроля:

- если острия стрелок (по краям зоны ВС) смотрят вовнутрь, то признак дефекта выдается при превышении отраженными сигналами порога АСД (в пункте "ВС1: МЕТОД" установлен эхо-метод контроля, обозначенный "ЭХО");

- если острия стрелок смотрят изнутри зоны ВС, то это значит, что признак дефекта возникает при принижении отраженными или прошедшими сигналами порога АСД (в пункте меню "ВС1: МЕТОД" установлен зеркально-теневой (ЗТМ) либо теневой метод, обозначенные соответственно "ЗТМ" и "ТЕНЬ"). При этом для теневого метода (в отличие от других методов) во всех временных параметрах, а также при расчете координат "У", "Х" и "R" учитывается однократное прохождение УЗК через изделие.

Величина порога АСД может быть установлена в пределах от 5 до 95 % по высоте А-развертки от ее нижней горизонтали. О постоянно заблокированном пункте меню "ПОРОГ 2/1" сказано в п. 5.6.

5.5.3.1 Установка параметров зоны ВС1 с использованием ранее настроенного глубиномера

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "BC1: МЕТОД";

 
 
 
кнопками  и  выставить требуемый метод контроля.

МЕТОД КОНТРОЛЯ ДЛЯ ЗОНЫ ВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ 1 <BC1>	T↓↑←→ ↻ ⚙ MW
ЭХО	РАЗВЕРТКА 100%
ЭТМ <ЗОНЫ BC2-НЕТ>	МЛ.РАЗВ 88.0У
ТЕНЬ <ЗОНЫ BC2-НЕТ>	BC1:МЕТОД ЭХО
	BC1:НАЧ. 12.6У
	BC1:КОН. 78.6У
	BC1:СМЕЩ 12.6У
	BC1:ПОРОГ 50%
	ПОРОГ 2/1 00АБ

 
 
 
 
 
 
 


 
 
По умолчанию устанавливается состояние "ЭХО";

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "BC1: НАЧ.;"

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить требуемое значение начала зоны BC1;

 
 
 
 
 
 
кнопкой  () выделить фоном пункт меню "BC1: КОН.;"

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить требуемое значение конца зоны BC1. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , ,  либо .

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "BC1: ПОРОГ".



Пункт меню "BC1: ПОРОГ" заблокирован, если включен режим "АРД";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить требуемое значение порога для зоны BC1. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку ,  либо .



1 По умолчанию устанавливается значение "50 %" (середина высоты А-развертки).

2 Если в создаваемой настройке предполагается использовать криволинейный порог, то следует иметь в виду:

 
 
 
- *в пункте меню "BC1: ПОРОГ" задается конечный уровень порога;*
- *в этом пункте рекомендуется устанавливать небольшое значение (например, 12 %, что обеспечит выравнивание чувствительности в диапазоне до 18 дБ). При больших значениях параметра в пункте "BC1: ПОРОГ" диапазон выравнивания чувствительности уменьшается.*

5.5.3.2 Установка параметров зоны ВС1 с использованием моделей дефектов при контроле изделий наклонным ПЭП прямым и однократно отраженным лучом по эхо-методу

при необходимости кнопкой  () выделить фоном пункт меню "BC1: МЕТОД";

кнопками  и  выставить состояние "ЭХО";

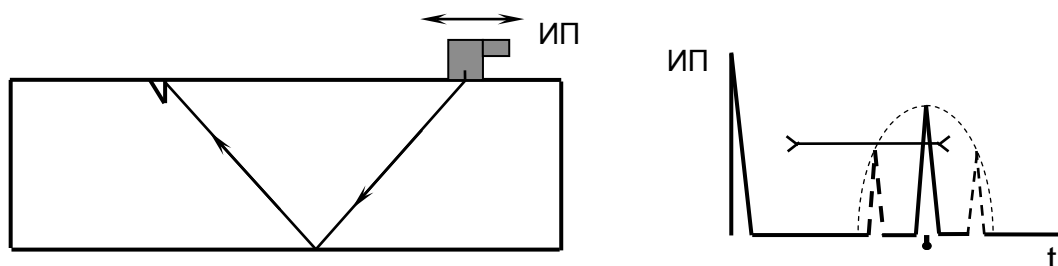
кнопкой  () выделить фоном пункт меню "BC1: НАЧ.;"

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить начало первой зоны ВС, равное величине мертвой зоны для используемого ПЭП;

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "BC1: КОН.;"

установить ПЭП на поверхность стандартного образца предприятия, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить сигнал от "верхней" модели дефекта (зарубки или угла);

перемещая ПЭП в небольших пределах и, при необходимости, нажимая кнопки \leftarrow и \rightarrow , добиться максимума отраженного сигнала (вершина сигнала должна быть в пределах высоты А-развертки).



Для уточнения максимума отраженного сигнала целесообразно использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ", включение/отключение которого осуществляется согласно п. 4.2.3;

не сдвигая ПЭП, кнопками \leftarrow и \rightarrow установить конец зоны ВС1 непосредственно за отраженным сигналом;

кнопкой \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт меню "BC1: ПОРОГ";

кнопками \leftarrow и \rightarrow или после нажатия кнопки \boxed{F} – с использованием цифровых кнопок выставить требуемое значение порога для первой зоны ВС. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку \boxed{F} , \uparrow либо \downarrow .

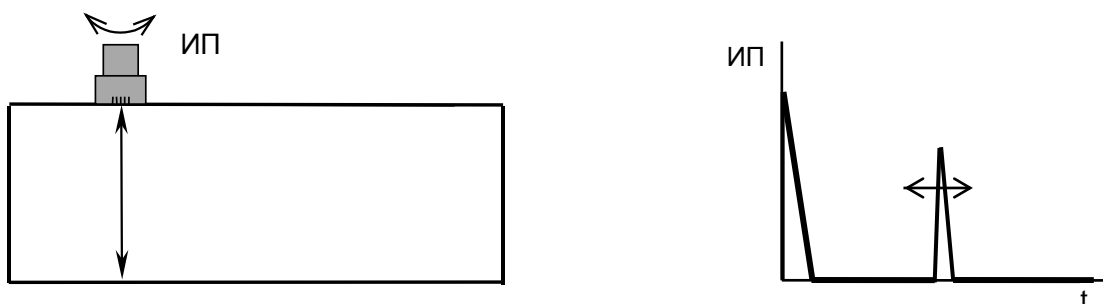
5.5.3.3 Установка параметров зоны BC1 с использованием первого донного сигнала при контроле изделий прямым ПЭП по ЗТМ

кнопкой \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт меню "BC1: МЕТОД";

кнопками \leftarrow и \rightarrow выставить состояние "ЗТМ";

кнопкой \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт меню "BC1: НАЧ.";

установить ПЭП на поверхность заведомо бездефектного контролируемого изделия, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить первый донный сигнал;

 

 
 
 
 


перемещая ПЭП в небольших пределах и, при необходимости, нажимая кнопки \leftarrow и \rightarrow , добиться максимума отраженного сигнала (вершина сигнала должна быть в пределах высоты А-развертки);

 
 


Для уточнения максимума отраженного сигнала целесообразно использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ", включение/отключение которого осуществляется согласно п. 4.2.3;

не сдвигая ПЭП:

- кнопками  и  выставить начало зоны ВС1 непосредственно перед первым донным сигналом;
- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВС1: КОН.";
- кнопками  и  выставить конец зоны ВС1 непосредственно за первым донным сигналом.

 
 
5.5.3.4 Установка параметров зоны ВС1 с использованием первого и второго донного сигналов при контроле изделий прямым ПЭП по эхо-методу

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВС1: МЕТОД";

кнопками  и  выставить состояние "ЭХО";

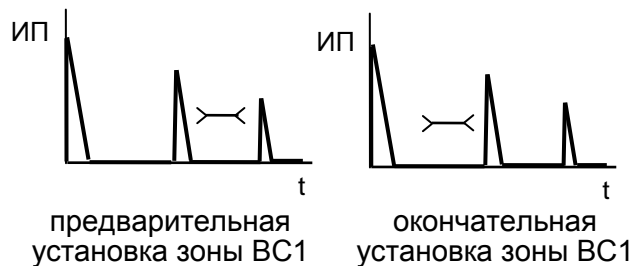
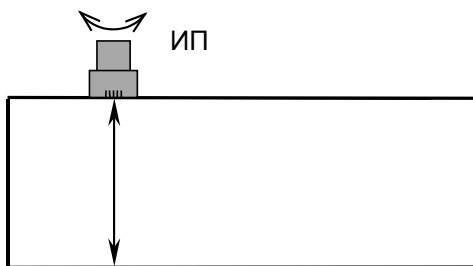
кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВС1: НАЧ.";

установить ПЭП на поверхность заведомо бездефектного контролируемого изделия, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить первый и второй донные сигналы;

 
 
 
 
 

 
 
 
 
перемещая ПЭП в небольших пределах и, при необходимости, нажимая кнопки  и , добиться максимума отраженных сигналов (вершина первого донного сигнала должна быть в пределах высоты А-развертки);



Для уточнения максимума отраженных сигналов целесообразно использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ", включение/отключение которого осуществляется согласно п. 4.2.3;



не сдвигая ПЭП:

- кнопками  и  выставить начало зоны ВС1 непосредственно за первым донным сигналом;
- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВС1: КОН.";
- кнопками  и  выставить конец зоны ВС1 непосредственно перед вторым донным сигналом;
- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВС1: СМЕЩ";
- кнопкой  () переместить зону ВС1 влево по экрану так, чтобы ее конец располагался непосредственно перед первым донным сигналом.



 

В пункте меню "ВС1: СМЕЩ" индицируется значение, равное началу зоны ВС1.


5.6 Меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ".

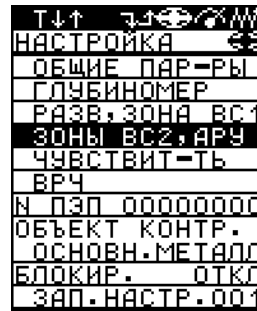
Настройка параметров второй зоны временной селекции и зоны автоматической регулировки усиления

5.6.1 Вызов меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ" и обратный переход к меню "НАСТРОЙКА"

5.6.1.1 Вызов меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ"

кнопками  и  выделить фоном пункт "ЗОНЫ ВС2, АРУ" (меню "НАСТРОЙКА");

нажать кнопку . Убедиться, что осуществлен переход в требуемое меню.



5.6.1.2 Обратный переход в меню "НАСТРОЙКА" (после выполнения настройки параметров зоны ВС2 и зоны АРУ)



нажать кнопку .


 
5.6.2 Настройка параметров второй зоны временной селекции

В ряде методик предусмотрено применение двух зон ВС. В дефектоскопе допускается использование зоны ВС2 только в том случае, если зона ВС1 существует (то есть, имеет ненулевую длительность) и для нее установлен эхо-метод. При этом в зоне ВС2 может быть введен эхо-метод либо ЗТМ. Поскольку зона ВС1 является основной, то ее начало и конец должны устанавливаться в первую очередь, так как при увеличении значения конца зоны ВС1 могут быть сбиты начало и конец зоны ВС2. Это следует учитывать и в дальнейшем, при необходимости корректировки конца зоны ВС1 в процессе контроля.

Зона ВС2 отображается так же, как и зона ВС1 – в зависимости от применяемого метода контроля. Порог зоны ВС2 меняется в тех же пределах, что и для зоны ВС1. В заблокированном пункте меню "ПОРОГ 2/1" в децибелах указывается превышение порога АСД зоны ВС2 над порогом зоны ВС1.

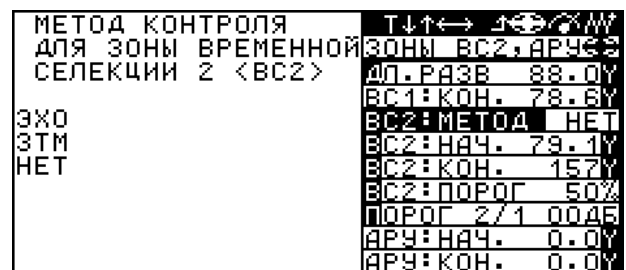
5.6.2.1 Установка параметров зоны ВС2 с использованием ранее настроенного глубиномера

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВС2: МЕТОД";

 
 

кнопками  и  выставить требуемый метод контроля.



 
 

 
 


По умолчанию устанавливается состояние "НЕТ", то есть зона ВС2 – отключена;



кнопкой  () выделить фоном пункт меню "BC2: НАЧ.";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить требуемое значение начала зоны BC2;

 
 

 

 
кнопкой  () выделить фоном пункт меню "BC2: КОН.";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить требуемое значение конца зоны BC2. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , ,  либо .

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "BC2: ПОРОГ".



Пункт меню "BC2: ПОРОГ" заблокирован, если включен режим "АРД";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить требуемое значение порога для зоны BC2. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку ,  либо .

 
 


1 По умолчанию устанавливается значение "50 %" (середина высоты А-развертки).

2 Если в создаваемой настройке предполагается использовать режим "АРД", то в пунктах меню "BC1: ПОРОГ" и "BC2: ПОРОГ" должны быть установлены одинаковые значения.

5.6.2.2 Установка параметров начала и конца зон BC1 и BC2 с использованием первого донного сигнала при контроле изделий прямым ПЭП одновременно по эхо-методу и ЗТМ (приводится краткое описание; подробные действия описаны в пп. 5.5.1, 5.5.3.1, 5.6.1 и 5.6.2.1)

вызвать меню "РАЗ, ЗОНА BC1";

убедиться, что в пункте меню "BC1: МЕТОД" установлено состояние "ЭХО", либо выставить его кнопками  и .

установить ПЭП на поверхность заведомо бездефектного контролируемого изделия, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить первый донный сигнал;

перемещая ПЭП в небольших пределах и, при необходимости, изменяя усиление, добиться максимума отраженного сигнала (вершина сигнала должна быть в пределах высоты А-развертки).



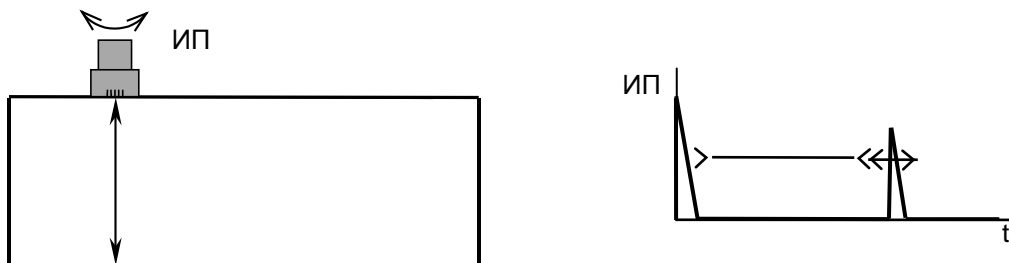
Для уточнения максимума отраженного сигнала целесообразно использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ", включение/отключение которого осуществляется согласно п. 4.2.3;

не сдвигая ПЭП:

- выставить начало зоны BC1 непосредственно за зондирующим импульсом;

- выставить конец зоны BC1 с некоторым "запасом" перед первым донным сигналом;

- перейти в меню "НАСТРОЙКА", после чего вызвать меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ";
- в пункте меню "ВС2: МЕТОД" установить состояние "ЗТМ";
- выставить начало зоны ВС2 непосредственно перед первым донным сигналом (за концом зоны ВС1);
- выставить конец зоны ВС2 непосредственно за первым донным сигналом.



5.6.3 Настройка параметров зоны автоматической регулировки усиления

В дефектоскоп введена возможность проведения контроля с использованием АРУ, поддерживающей амплитуду опорного (например, донного) сигнала на уровне 50 % высоты А-развертки. Данная функция позволяет автоматически учитывать затухание в контролируемом изделии, а также качество акустического контакта при перемещении ПЭП. Подробнее о режиме "АРУ" сказано в п.8.3.1.

Для выделения опорного сигнала имеется зона АРУ в виде утолщенного отрезка на уровне 50 % высоты А-развертки, концы которого обозначены вертикальными черточками. Зона АРУ может быть установлена в любом месте экрана и не зависит от положения зон ВС1 и ВС2. По умолчанию режим "АРУ" отключен, при этом в пунктах меню "АРУ: НАЧ." и "АРУ: КОН." индицируется значение 0 мм.

кнопкой () выделить фоном пункт меню "АРУ: НАЧ.";

кнопками и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок выставить начало зоны АРУ;

кнопкой выделить фоном пункт меню "АРУ: КОН.";

кнопками и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок выставить конец зоны АРУ. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , либо .

5.7 Меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ" Настройка чувствительности

Настройку чувствительности следует производить после установки общих параметров дефектоскопа. Рекомендуется до начала настройки чувствительности произвести настройку глубиномера, параметров развертки, зоны ВС1 и (если это необходимо) зоны ВС2.

При настройке чувствительности режимы АРУ и ВРЧ должны быть отключены (если в НТД по ультразвуковому контролю нет других указаний). О настройке чувствительности при включенной АРУ сказано в п. 8.3.1.

В дефектоскопе предусмотрен режим "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" для возможности перехода от чувствительности оценки (или браковки) к чувствительности поиска. Соответствующая величина выставляется в пункте "ДОП. УСИЛ" меню "ПОИСК" (подробнее – см. в п. 8.2.1).



Для проведения корректной настройки чувствительности требуется, чтобы значение усиления, устанавливаемое кнопками [◀] и [▶] и индицируемое в верхней измерительной строке, было более 10 дБ. Если данное условие не может быть выполнено из-за большой амплитуды сигналов, по которым выполняется настройка, то следует войти в меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ" и в пункте "АМПЛ.ЗОНД." установить положение "НИЗК", а затем повторить настройку.

5.7.1 Вызов меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ" и обратный переход к меню "НАСТРОЙКА"

5.7.1.1 Вызов меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"

кнопками [↓] и [↑] выделить фоном пункт "ЧУВСТВИТ-ТЬ" (меню "НАСТРОЙКА");

нажать кнопку [↓]. Убедиться, что осуществлен переход в требуемое меню.

```

T↓↑ ← → ↻ M
НАСТРОЙКА ←
ОБЩИЕ ПАР-РЫ
ГЛУБИНОМЕР
РАЗВ. ЗОНА ВС1
ЗОНА ВС2, АРУ
ЧУВСТВИТ-ТЬ
ВРЧ
N ПЭП 00000000
ОБЪЕКТ КОНТР.
ОСНОВН. МЕТАЛЛ
БЛОКИР. ОТКЛ
ЗАП. НАСТР. 001
  
```

```

FT↓ ← → ↻ M
ЧУВСТВИТ-ТЬ ←
ВС1:НАЧ. 12.6V
ВС1:КОН. 78.6V
НАСТР. ПО СО -
Порог НАСТ. ВС1
РЕЖИМ ВРЧ ОТКЛ
АРЧ -
ПАРАМЕТРЫ АРЧ
ТРЕБ. ЧУВ 00дБ
ФАКТ. ЧУВ. 00дБ
ПЬЕЗОЭЛ. КРУГ
ЗА ПЬЕЗОЭЛ10MM
  
```

5.7.1.2 Обратный переход к меню "НАСТРОЙКА" (после настройки чувствительности)

нажать кнопку [↑].

5.7.2 Настройка чувствительности по моделям дефектов в стандартных образцах предприятий или по стандартному образцу СО-1

Настройка чувствительности для контроля по эхо-методу производится таким образом, чтобы модель дефекта (искусственный отражатель) заданного типа (зарубка, сегмент, плоскодонное отверстие и т.п.) и заданных размеров мог быть выявлен во всем диапазоне глубин залегания, для которых проводится контроль.

Как правило, настройка производится по "дальному" отражателю, расположенному на наибольшей глубине из диапазона. В то же время при контроле изделий

толщиной менее 10 мм рекомендуется проверить, не будет ли амплитуда эхо-сигнала от "ближнего" отражателя (расположенного на наименьшей глубине) меньше амплитуды эхо-сигнала от "дальнего" отражателя. Если такая ситуация имеет место, то чувствительность следует настраивать по "ближнему" отражателю.

Если настройка чувствительности осуществляется по стандартному образцу СО-1, то в НТД на контроль должно быть указано значение условной чувствительности. В данном случае условная чувствительность задается в миллиметрах глубины расположения отверстия диаметром 2 мм в стандартном образце СО-1.

Также как и в случае использования моделей дефектов в СОП, настройка чувствительности по стандартному образцу СО-1 сводится к установке такого усиления дефектоскопа, при котором вершина эхо-сигнала от заданного отражателя едва достигает требуемого уровня (порога зоны ВС). Таким образом, после выявления заданного отражателя корректировка чувствительности не требуется. Это означает, что при настройке чувствительности автоматическим способом в пункте меню "ТРЕБ. ЧУВ" должно быть установлено 0 дБ.


 
 
 
Настройка чувствительности по моделям дефектов может производиться:

- **автоматически** – в этом случае оператору нет необходимости запоминать значение усиления, соответствующего настройке;
- **вручную** ("классическим" способом) – подобно тому, как настраивается чувствительность в других дефектоскопах; при такой настройке значения в пунктах меню "ТРЕБ. ЧУВ" и "ФАКТ. ЧУВ." индицируются неверно.

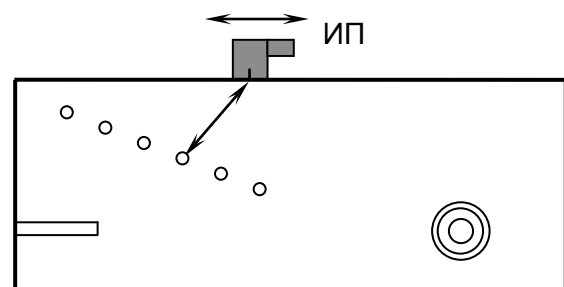
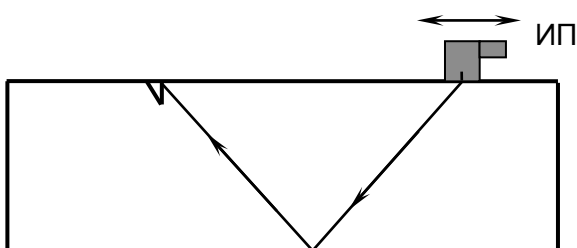
5.7.2.1 Автоматическая настройка чувствительности

убедиться, что отключены режимы ВРЧ (в пункте меню "РЕЖИМ" установлено состояние "ВРЧ ОТКЛ") и АРД (в пункте меню "АРД" установлено состояние "-").

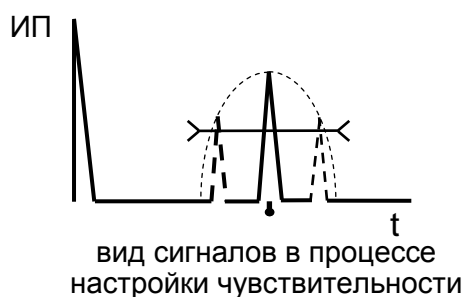


По умолчанию режимы ВРЧ и АРД отключены. При необходимости кнопками  и  выделить соответствующий пункт меню и далее кнопками  и  установить требуемое состояние;

установить ПЭП на поверхность СОП или на поверхность стандартного образца СО-1, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить сигнал от требуемого отражателя;



положение ПЭП на стандартном образце СО-1





убедиться, что отраженный сигнал расположен в пределах зоны ВС1 или ВС2. В противном случае – либо откорректировать начало и (или) конец зоны ВС1 (в соответствии с п. 4.2.6, если вместе с настройкой чувствительности осуществляется настройка начала и конца зоны ВС1), либо воспользоваться режимом "НАСТРОЙКА ПО СО" (в соответствии с п. 4.2.7, если начало и конец зоны ВС1 уже установлены и их корректировка нежелательна).



1 При необходимости (если другие предложенные способы по каким-либо причинам не подходят) выполняется корректировка зоны ВС2 в соответствии с п. 5.6.

 
 
2 Пп. и можно выполнять двумя способами;

включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.2.3);

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- вершина сигнала огибающей должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;

- автоматическая метка должна располагаться против вершины сигнала огибающей;

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- вершина отраженного сигнала должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;

- автоматическая метка должна располагаться против вершины отраженного сигнала;

включить режим "СТОП-КАДР" (в соответствии с п. 4.2.4);

кнопками  и  выделить фоном пункт "ТРЕБ. ЧУВ".



 
 


 
Пункт меню "ТРЕБ. ЧУВ" заблокирован, если:

 
- автоматическая измерительная метка расположена против отраженного сигнала, для которого не выполнено требование по амплитуде;

- не включен режим "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР";

убедиться, что в данном пункте меню установлено значение 0 дБ.



По умолчанию в пункте меню "ТРЕБ. ЧУВ" устанавливается значение 0 дБ. При необходимости кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок установить значение требуемой чувствительности. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку  либо .

нажать кнопку . При успешном выполнении автоматической настройки:

- в левой позиции пункта меню кратковременно загорится знак "+", после чего пункт меню заблокируется;

- в постоянно заблокированном пункте меню "ФАКТ. ЧУВ." установится значение 0 дБ;

- вершина отраженного сигнала будет располагаться на уровне порога той зоны ВС, в которой он находится;


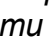

- отключится режим "ОГИБАЮЩАЯ" и (или) "СТОП-КАДР".



1 Автоматическая настройка чувствительности не осуществляется, если для ее реализации требуется усиление менее 0 или более 80 дБ, что исключено.

2 При необходимости следует восстановить параметры зон ВС или отключить режим "НАСТРОЙКА ПО СО".

 
 
3 Не следует менять порог зоны ВС, для которой произведена настройка чувствительности.

4 В дальнейшем, при любых изменениях усиления автоматически будет изменяться значение параметра "ФАКТ. ЧУВ.". Для восстановления исходной чувствительности необходимо кнопками  и  добиться совпадения значений параметров "ТРЕБ. ЧУВ" (в данном случае значение равно 0 дБ) и "ФАКТ. ЧУВ.". Для удобства проведения контроля значения параметров "ТРЕБ. ЧУВ" и "ФАКТ. ЧУВ." индицируются не только в меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ", но и в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" (вызов кнопкой .

5.7.2.2. Ручная настройка чувствительности

убедиться, что отключены режимы ВРЧ (в пункте меню "РЕЖИМ" установлено состояние "ВРЧ ОТКЛ") и АРД (в пункте меню "АРД" установлено состояние "-");

установить ПЭП на поверхность стандартного СОП или на поверхность стандартного образца СО-1, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить сигнал от требуемого отражателя;

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления:

- уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала.



Рекомендуется использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ", включение/отключение которого осуществляется в соответствии с п. 4.2.3;

 

- установить вершину отраженного сигнала на уровне порога используемой зоны ВС.



В принципе вершину отраженного сигнала можно установить на любом желаемом уровне (не совпадающем с уровнем порога зоны ВС). В этом случае при проведении контроля изделий АСД дефектоскопа пользоваться не следует;

запомнить (записать в рабочий журнал) значение усиления (показание "▷" в верхней измерительной строке).



Это значение необходимо для быстрого воспроизведения требуемой чувствительности, если в процессе проведения контроля изделия использовались кнопки  и .

5.7.3 Настройка чувствительности по опорному сигналу (режим АРД отключен)

В этом случае в НТД на контроль изделий по эхо-методу должны быть указаны:

- вид опорного сигнала. Им может быть эхо-сигнал от отверстия в стандартных образцах СО-2, СО-2А, СО-ЗР, V-1 (К-1), V-2 (К-2), от фокусирующей поверхности в стандартных образцах СО-3, СО-ЗР, V-1 (К-1), V-2 (К-2), от двугранного угла, донный сигнал и т.п.;

- значение условной, предельной и т.д. чувствительности, на которое должно быть откорректировано усиление после выявления заданного отражателя. Данный параметр называют также коэффициентом выявляемости дефекта, иногда – поправочным коэффициентом или параметром Δ . В дефектоскопе данная величина названа **требуемой чувствительностью**. В ряде случаев конкретное значение требуемой чувствительности в методиках может отсутствовать, но тогда должен быть указан способ ее определения (по таблицам, АРД- и SKH-диаграммам или АРД-шкалам в зависимости от заданной эквивалентной площади и другие).

Таким образом, должно обеспечиваться выявление дефектов, для которых амплитуды эхо-сигналов отличаются от амплитуды опорного сигнала на заданную величину.

По принятой системе обозначений:

- как правило, значение требуемой чувствительности – отрицательное. Это означает, что эхо-сигнал от дефекта меньше опорного сигнала, и в процессе настройки чувствительности усиление, как правило, повышается;

- более высокой чувствительности соответствует более отрицательное значение требуемой чувствительности и наоборот.

Настройка чувствительности по опорному сигналу может производиться:

 
 
 
 
- **автоматическим способом** – в этом случае оператору нет необходимости запоминать значение усиления, при котором должен проводиться контроль;

- **ручным ("классическим") способом** – подобно тому, как настраивается чувствительность в других дефектоскопах. При такой настройке значения в пунктах меню "ТРЕБ. ЧУВ" и "ФАКТ. ЧУВ." индицируются неверно.

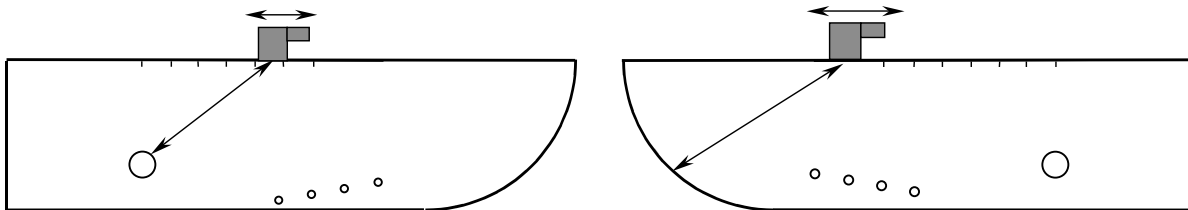
5.7.3.1. Автоматическая настройка чувствительности

убедиться, что отключены режимы ВРЧ (в пункте меню "РЕЖИМ" установлено состояние "ВРЧ ОТКЛ") и АРД (в пункте меню "АРД" установлено состояние "-").

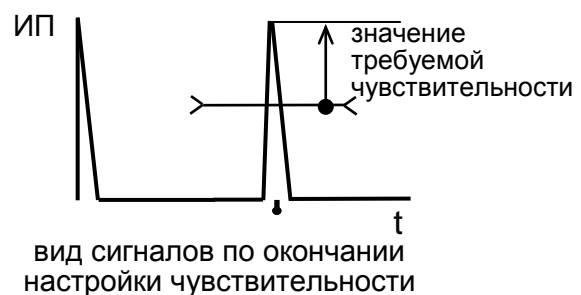
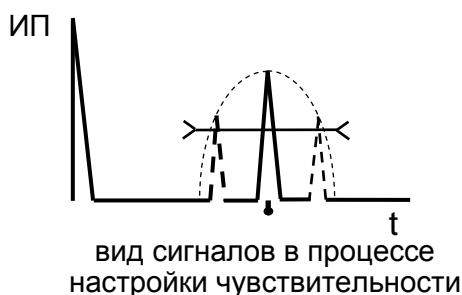


По умолчанию режимы ВРЧ и АРД отключены. При необходимости кнопками  и  выделить соответствующий пункт меню и далее кнопками  и  установить требуемое состояние;

установить ПЭП на поверхность заданного стандартного образца, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить сигнал от требуемого отражателя;



положение ПЭП на стандартном образце СО-ЗР



 
 
убедиться, что отраженный сигнал расположен в пределах зоны ВС1 или ВС2. В противном случае – либо откорректировать начало и (или) конец зоны ВС1 (в соответствии с п. 4.2.6, если вместе с настройкой чувствительности осуществляется настройка начала и конца зоны ВС1), либо воспользоваться режимом "НАСТРОЙКА ПО СО" (в соответствии с п. 4.2.7, если начало и конец зоны ВС1 уже установлены и их корректировка нежелательна).




 
1 При необходимости (если другие предложенные способы по каким-либо причинам не подходят) выполняется корректировка зоны ВС2 в соответствии с п. 5.6.

2 Пп. и можно выполнять двумя способами;

включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.2.3);

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- вершина сигнала огибающей должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;
- автоматическая метка должна располагаться против вершины сигнала огибающей;

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- вершина отраженного сигнала должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;
- автоматическая метка должна располагаться против вершины отраженного сигнала;

 
 

 
 
включить режим "СТОП-КАДР" (в соответствии с п. 4.2.4);

кнопкой  и , выделить фоном пункт "ТРЕБ. ЧУВ".



 
Пункт меню "ТРЕБ. ЧУВ" заблокирован, если:

 
- автоматическая измерительная метка расположена против отраженного сигнала, для которого не выполнено требование по амплитуде;
- не включен режим "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить значение требуемой чувствительности. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку  либо .



1 По умолчанию в пункте меню "ТРЕБ. ЧУВ" устанавливается значение 0 дБ.

2 В режиме кнопок "F" по умолчанию вводится отрицательное значение (что чаще всего необходимо). Для ввода положительных значений требуемой чувствительности перед нажатием цифровых кнопок следует нажать кнопку .

нажать кнопку . При успешном выполнении автоматической настройки:


 

- в левой позиции пункта меню кратковременно загорится знак "+", после чего пункт меню заблокируется;
- в постоянно заблокированном пункте меню "ФАКТ. ЧУВ." установится значение требуемой чувствительности;
- отключится режим "ОГИБАЮЩАЯ" и (или) "СТОП-КАДР".



1 Автоматическая настройка чувствительности не осуществляется, если для ее реализации требуется усиление менее 0 или более 80 дБ, что исключено.

2 При необходимости следует восстановить параметры зон ВС или отключить режим "НАСТРОЙКА ПО СО".



3 Не следует менять порог зоны ВС, для которой произведена настройка чувствительности.

4 В дальнейшем, при любых изменениях усиления автоматически будет изменяться значение параметра "ФАКТ. ЧУВ.". Для восстановления исходной чувствительности необходимо кнопками  и  добиться совпадения значений параметров "ТРЕБ. ЧУВ" и "ФАКТ. ЧУВ.". Для удобства проведения контроля значения параметров "ТРЕБ. ЧУВ" и "ФАКТ. ЧУВ." индицируются не только в меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ", но и в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" (вызов кнопкой .

5.7.3.2 Ручная настройка чувствительности

убедиться, что отключены режимы ВРЧ (в пункте меню "РЕЖИМ" установлено состояние "ВРЧ ОТКЛ") и АРД (в пункте меню "АРД" установлено состояние "—");

установить ПЭП на поверхность заданного стандартного образца, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить сигнал от требуемого отражателя;

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления:

- уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала.



Рекомендуется использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ", включение/отключение которого осуществляется в соответствии с п. 4.2.3;

- установить вершину отраженного сигнала на уровне порога используемой зоны ВС.

 


В принципе вершину отраженного сигнала можно установить на любом желаемом уровне (не совпадающем с уровнем порога зоны ВС). В этом случае при проведении контроля изделий АСД дефектоскопа пользоваться не следует;

 
 
увеличить усиление на абсолютное значение величины требуемой чувствительности.



Здесь рассмотрен наиболее частый случай, когда значение требуемой чувствительности отрицательное. Если значение требуемой чувствительности положительное, то имеющееся значение усиления следует уменьшить на величину требуемой чувствительности;

запомнить (записать в рабочий журнал) значение усиления (показание  " в верхней измерительной строке).



Это значение необходимо для быстрого воспроизведения требуемой чувствительности, если в процессе проведения контроля изделия использовались кнопки  и .

5.7.4 Настройка чувствительности с использованием режима АРД

При контроле совмещенным ПЭП может быть использован режим АРД. В этом случае значение требуемой чувствительности нет необходимости определять и вводить вручную; данное значение автоматически рассчитывается дефектоскопом по заданному в НТД на контроль значению эквивалентной площади (эквивалентного диаметра) дефекта, коэффициенту затухания и другим параметрам. Одновременно с расчетом осуществляется и настройка дефектоскопа на требуемое значение чувствительности. По указанным причинам настройка чувствительности с использованием режима АРД возможна только **автоматическим способом**.

Для настройки чувствительности могут использоваться следующие виды опорных сигналов:

- эхо-сигнал от отверстия диаметром 6 мм в стандартном образце СО-2, СО-3Р или СО-2А;
- эхо-сигнал от отверстия диаметром 5 мм в стандартном образце V-2 (К-2);
- эхо-сигнал от отверстия диаметром 2 мм в стандартном образце СОС-5;
- эхо-сигнал от отверстия любого диаметра (диаметр устанавливается отдельно);
- эхо-сигнал от фокусирующей поверхности в стандартном образце СО-3, СО-3Р, V-1 (К-1) или V-2 (К-2);
- первый донный сигнал в стандартном образце или контролируемом изделии.

В дефектоскопе режим АРД (а также автоматическое выравнивание чувствительности по глубине) реализуется для глубин более 0,2 ближней зоны используемого ПЭП.

Если чувствительность дефектоскопа настраивалась с использованием режима АРД, то при проведении контроля автоматически будут определяться и индицироваться значения коэффициента выявляемости и эквивалентной площади (эквивалентного диаметра) для обнаруженных дефектов.



1 Эквивалентная площадь ("Sэв") и эквивалентный диаметр ("Øэв") обнаруженных отражателей индицируются в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" (см. раздел 11).

2 В меню "ИЗМЕРЕНИЕ" индицируется также значение "БЛИЖ. ЗОНА" – ближняя зона (за вычетом пути УЗК в ПЭП). Это значение может быть представлено в виде значений глубины залегания отражателя "Y" (в миллиметрах), расстояния по лучу "R" (в миллиметрах) или времени "T" (в микросекундах); изменение вида представления осуществляется с помощью кнопки **[YRT]**.

3 Рекомендуется использовать режим "АРД" при контроле изделий с толщиной более величины ближней зоны (по глубине "Y", за вычетом пути УЗК в ПЭП). Для отражателей, расположенных на расстоянии менее ближней зоны, эквивалентная площадь (эквивалентный диаметр) измеряется с погрешностью около $\pm 50\%$.

4 Отражатель в образце или изделии, используемый для получения опорного сигнала, должен быть расположен на расстоянии не менее 1,5 ближней зоны (включая путь в ПЭП); при попытке настройки по отражателю, расположенному ближе этого расстояния, на экране дефектоскопа появится сообщение об ошибке.



Требуемый режим выравнивания чувствительности по глубине контролируемого изделия может быть включен только после настройки чувствительности.

убедиться, что отключен режим ВРЧ (в пункте меню "РЕЖИМ" установлено состояние "ВРЧ ОТКЛ").

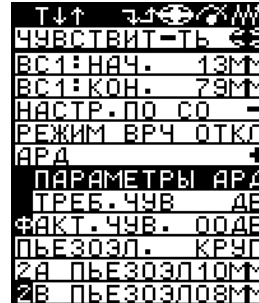


По умолчанию режим ВРЧ отключен. При необходимости кнопками и выделить соответствующий пункт меню и далее кнопками и установить требуемое состояние;

кнопкой () выделить фоном пункт меню "АРД" и далее любой из кнопок и установить состояние "+". При этом разблокируется пункт меню "ПАРАМЕТРЫ АРД".



1 По умолчанию режим АРД отключен.
2 Пункт меню "АРД" будет заблокирован, если имеется зона ВС2 и в пунктах меню "ВС1: ПОРОГ" и "ВС2: ПОРОГ" установлены различные значения;



кнопкой () выделить фоном пункт меню "ПАРАМЕТРЫ АРД" и далее нажать кнопку . Убедиться, что осуществлен переход в требуемое меню; в меню "ПАРАМЕТРЫ АРД":

- убедиться, что фоном выделен пункт меню "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ" и далее кнопками и установить требуемый вид опорного сигнала.



Если установлено состояние "ОТ ОТВ. В ИЗДЕЛИИ", то разблокируется пункт меню "Ø ОТВ.", переход в который осуществляется кнопкой (). Далее кнопками и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок и кнопки (ввод десятичной точки) выставить требуемое значение диаметра отверстия. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , , либо ;



- кнопкой () выделить фоном пункт меню "Зад. Sэкв" или "Зад. Øэкв" и далее кнопками и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок и кнопки выставить соответственно заданное значение эквивалентной площади. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , , либо ;

- кнопкой () выделить фоном пункт меню "МАХ ДАЛЬН" и далее кнопками и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок (при необходимости используя также кнопку) выставить значение наибольшей дальности ("Y", "R" или "T"), на которой должны выявляться дефекты с заданной эквивалентной площадью (эквивалентным диаметром). Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , , либо .



При вводе значения параметра "МАХ ДАЛЬН" следует предположить, что контроль осуществляется только прямым лучом (то есть без учета переотражений луча от донной и контактной поверхностей, если даже это имеет место);

• кнопкой \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт меню "ЗАТУХ" и далее кнопками \leftarrow и \rightarrow или после нажатия кнопки F – с использованием цифровых кнопок и кнопки \square выставить значение коэффициента затухания. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку F , \downarrow , \uparrow либо \downarrow .



1 Имеется два пункта меню "ЗАТУХ", в одном из которых коэффициент затухания задается в неперах на метр, а в другом – в децибелах на метр.

2 Индицируемое по умолчанию значение $1,00 \text{ Нп/м} = 8,7 \text{ дБ/м}$ соответствует изделиям из перлитной стали;

нажать кнопку \uparrow . Убедиться, что осуществлен переход из меню "ПАРАМ-РЫ АРД" в меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ";

кнопкой \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт меню "ПЬЕЗОЭЛ." и далее кнопками \leftarrow и \rightarrow выбрать форму пьезоэлемента ПЭП.



1 Если используется ПЭП с круглым пьезоэлементом, то кнопкой \downarrow (\uparrow) необходимо перейти к следующему пункту меню "2А ПЬЕЗОЭЛ", в котором кнопками \leftarrow и \rightarrow или после нажатия кнопки F – с использованием цифровых кнопок выставить значение диаметра пьезоэлемента. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку F , \uparrow либо \downarrow . При этом пункт меню "2В ПЬЕЗОЭЛ" будет заблокирован.

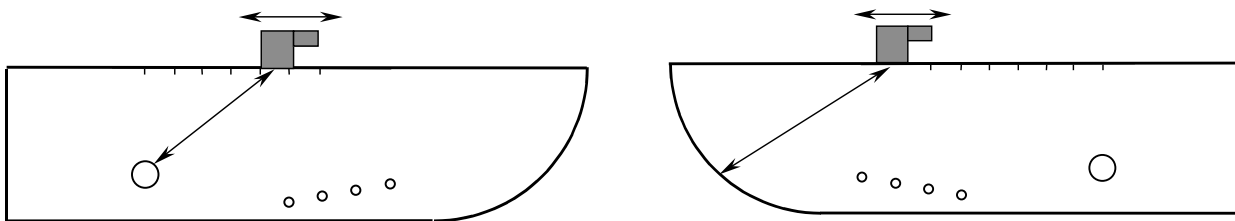
ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТ	T \downarrow \uparrow \leftrightarrow \leftarrow \rightarrow \square F \downarrow \uparrow
ПЭП	ЧУВСТВИТ-ТЬ €€
	BC1:НАЧ. 12.6У
КРУГЛЫЙ Ø=2А	BC1:КОН. 78.6У
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	НАСТР. ПО СО -
СО СТОРОНАМИ	Порог НАСТ. BC1
2А И 2В	РЕЖИМ ВРЧ ОТКЛ
	АРД +
	ПАРАМЕТРЫ АРД
	ТРЕБ. ЧУВ. дБ
	ФАКТ. ЧУВ. 00 дБ
	ПЬЕЗОЭЛ. КРУГ
	2А ПЬЕЗОЭЛ10ММ

2 Если используется ПЭП с прямоугольным пьезоэлементом, то кнопкой \downarrow (\uparrow) необходимо перейти последовательно к пунктам меню "2А ПЬЕЗОЭЛ" и "2В ПЬЕЗОЭЛ", в которых кнопками \leftarrow и \rightarrow или после нажатия кнопки F – с использованием цифровых кнопок выставить значения сторон прямоугольного пьезоэлемента. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку \downarrow (только для пункта меню "2А ПЬЕЗОЭЛ"), F , \uparrow либо \downarrow .

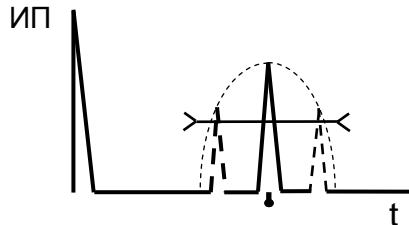
3 Введенные значения параметров пьезоэлемента ПЭП используются для расчета:

- ближней зоны ПЭП;
- требуемой чувствительности и " $S_{ЭКВ}$ " (" $\varnothing_{ЭКВ}$ ") при использовании сигнала от фокусирующей плоскости (в пункте меню "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ" установлено состояние "ОТ ПОЛУКРУГА В СО");

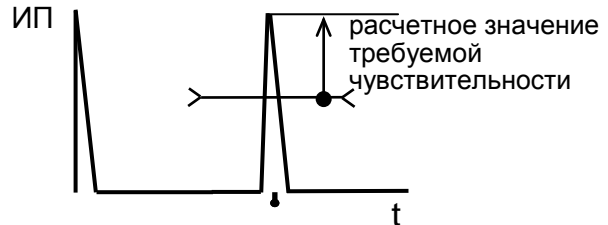
установить ПЭП на поверхность заданного стандартного образца, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить сигнал от требуемого отражателя. Убедиться, что отраженный сигнал расположен в пределах зоны BC1 или BC2. В противном случае – либо откорректировать начало и (или) конец зоны BC1 (в соответствии с п. 4.2.6, если вместе с настройкой чувствительности осуществляется настройка начала и конца зоны BC1), либо воспользоваться режимом "НАСТРОЙКА ПО СО" (в соответствии с п. 4.2.7, если начало и конец зоны BC1 уже установлены и их корректировка нежелательна).



положение ПЭП на стандартном образце СО-3Р



вид сигналов в процессе
настройки чувствительности



 
 
вид сигналов по окончании
настройки чувствительности



 
 
1 При необходимости (если другие предложенные способы по каким-либо причинам не подходят) выполняется корректировка зоны ВС2 в соответствии с п. 5.6.

2 Пп. и можно выполнять двумя способами;

включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.2.3);

 

 
перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- вершина сигнала огибающей должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;
- автоматическая метка должна располагаться против вершины сигнала огибающей;

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- вершина отраженного сигнала должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;
- автоматическая метка должна располагаться против вершины отраженного сигнала;

включить режим "СТОП-КАДР" (в соответствии с п. 4.2.4);

 
кнопкой  () выделить фоном пункт "ТРЕБ. ЧУВ", в котором нажать кнопку . При успешном выполнении автоматической настройки:

- в пунктах меню "ТРЕБ. ЧУВ" и "ФАКТ. ЧУВ." установится автоматически рассчитанное значение требуемой чувствительности;
- отключится режим "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР".



1 Пункт меню "ТРЕБ. ЧУВ" заблокирован, если:

 

 
- автоматическая измерительная метка расположена против отраженного сигнала, для которого не выполнено требование по амплитуде;
- эхо-сигнал расположен на расстоянии менее 1,5 ближних зон ПЭП;
- не включен режим "ОГИБАЮЩАЯ" либо "СТОП-КАДР".

2 В пункте "ТРЕБ. ЧУВ" по умолчанию какое-либо значение отсутствует. Если в данном пункте меню индицируется некоторое значение (так происходит при повторной настройке чувствительности), то кнопку  следует нажимать, не обращая на него внимания.

3 Настройка чувствительности не осуществится, если по результатам автоматического расчета требуется усиление менее 0 или более 80 дБ, что исключено.

4 При необходимости следует восстановить параметры зон ВС или отключить режим "НАСТРОЙКА ПО СО".

5 По окончании настройки чувствительности (для максимальной дальности) рекомендуется ввести выравнивание чувствительности по всей глубине (в пределах зоны контроля). Для этого в пункте меню "РЕЖИМ" установить состояние "РАСЧ. ВРЧ" (подробнее – в п. 5.8) или "КРИВ. АСД" (п. 5.9).

6 В дальнейшем, при любых изменениях усиления автоматически будет изменяться значение параметра "ФАКТ. ЧУВ.". Для восстановления исходной чувствительности необходимо кнопками  и  добиться совпадения значений параметров "ТРЕБ. ЧУВ" и "ФАКТ. ЧУВ.". Для удобства проведения контроля значения параметров "ТРЕБ. ЧУВ" и "ФАКТ. ЧУВ." индицируются не только в меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ", но и в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" (вызов кнопкой ).

5.7.5 Настройка чувствительности по донному или прошедшему сигналу

Данный способ настройки чувствительности применяется при контроле ЗТМ или теневому методам.

В этом случае устанавливаемое значение требуемой чувствительности определяет диапазон возможной флуктуации донного (для ЗТМ) или прошедшего (для теневого метода) сигнала. Флуктуация сигнала может происходить из-за нарушения акустического контакта, изменения затухания, взаимного смещения ПЭП (для ЗТМ при использовании пары ПЭП или теневого метода) и по другим причинам. При этом предполагается, что минимальный дефект (подлежащий выявлению) вызовет большее ослабление донного или прошедшего сигнала, чем абсолютное значение требуемой чувствительности.

Для ЗТМ и теневого метода значение требуемой чувствительности всегда отрицательное.

Настройка чувствительности может осуществляться, как **автоматическим**, так и **ручным способами**, которые практически ничем не отличаются от приведенных в п. 5.7.2.

5.7.5.1 Автоматическая настройка чувствительности

убедиться, что отключены режимы ВРЧ и АРД;

установить ПЭП на поверхность(и) заданного стандартного образца или поверхность(и) заведомо бездефектного контролируемого изделия, предварительно смочив ее (их) контактирующей жидкостью. Получить донный (для ЗТМ) или прошедший (для теневого метода) сигнал от требуемого отражателя;



убедиться, что сигнал расположен в пределах зоны ВС1 или ВС2. В противном случае – либо откорректировать начало и (или) конец зоны ВС1 (ВС2), либо воспользоваться режимом "НАСТРОЙКА ПО СО".

 
 


Пп. и можно выполнять двумя способами;

включить режим "ОГИБАЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.2.3);

перемещая ПЭП в неболь-

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточ-

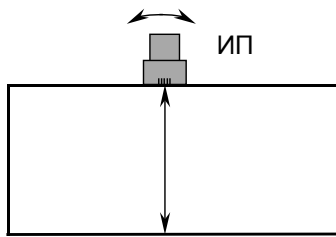
ших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды отраженного сигнала. При этом:

- вершина сигнала огибающей должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;
- автоматическая метка должна располагаться против вершины сигнала огибающей;

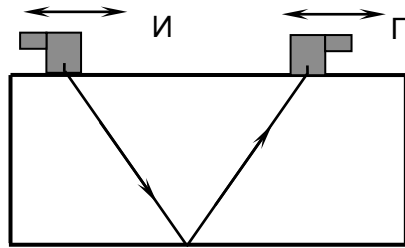
нить максимум амплитуды от отраженного сигнала. При этом:

- вершина отраженного сигнала должна располагаться между 1,5 и 7,5 клетками по высоте экрана;
- автоматическая метка должна располагаться против вершины отраженного сигнала;

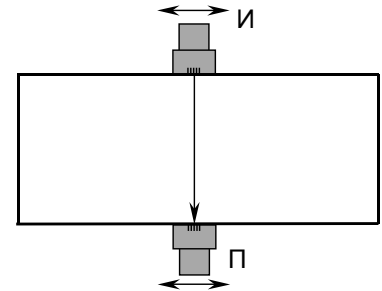
включить режим "СТОП-КАДР" (в соответствии с п. 4.2.4);



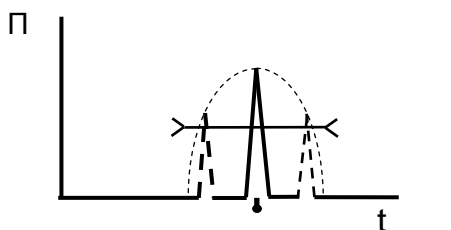
ЗТМ с использованием одного ПЭП



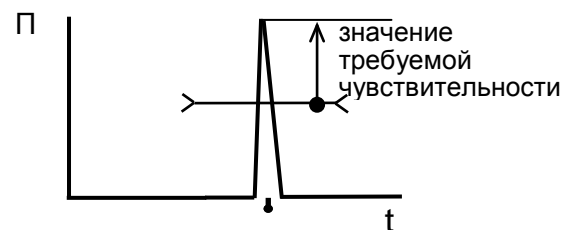
ЗТМ с использованием пары ПЭП



теневого метод

 
 
 
 
 


вид сигналов в процессе настройки чувствительности



вид сигналов по окончании настройки чувствительности

кнопкой  () , выделить фоном пункт меню "ТРЕБ. ЧУВ";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить значение требуемой чувствительности. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку  либо .



В режиме кнопок "F" по умолчанию вводится отрицательное значение (что и требуется для ЗТМ и теневого метода);

нажать кнопку .





При необходимости восстановить параметры зон ВС или отключить режим "НАСТРОЙКА ПО СО".

5.7.5.2 Ручная настройка чувствительности

убедиться, что отключены режимы ВРЧ и АРД;

установить ПЭП на поверхность(и) заданного стандартного образца или поверхность(и) заведомо бездефектного контролируемого изделия, предварительно смочив ее (их) контактирующей жидкостью. Получить донный (для ЗТМ) или прошедший (для теневого метода) сигнал от требуемого отражателя;

перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления:

- уточнить максимум амплитуды сигнала;
- установить вершину отраженного сигнала на уровне порога используемой зоны ВС;

увеличить усиление на абсолютное значение величины требуемой чувствительности;

запомнить (записать в рабочий журнал) окончательное значение усиления.

5.8 Меню "ВРЧ". Настройка параметров временной регулировки чувствительности

Реализованная в дефектоскопе ВРЧ может применяться для:

- выравнивания чувствительности по толщине контролируемого изделия – с целью компенсации затухания и рассеяния УЗК;
- подавления шумов ПЭП (в зоне действия зондирующего импульса) – с целью обеспечения требуемой мертвой зоны;
- подавления донного сигнала (если при контроле плоскопараллельных изделий одновременно по эхо-методу и ЗТМ вершина донного сигнала находится за пределами верхней горизонтали А-развертки) – для возможности наблюдения его изменения по амплитуде;
- подавления сигналов от конструктивных отражателей;
- обеспечения требуемой чувствительности только в зоне контроля (при подавлении чувствительности за ее пределами).

В пункте меню "РЕЖИМ" (который имеется как в меню "ВРЧ", так и в меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ") могут быть установлены следующие состояния (из которых три являются режимами ВРЧ):

- "ВРЧ ОТКЛ" – отключение ВРЧ (кривая усиления трансформируется в горизонтальную линию). При выходе из режима "ВРЧ ОТКЛЮЧЕНА" воспроизводится ранее установленный закон усиления;
- "РУЧН. ВРЧ" – требуемый закон усиления устанавливается вручную с использованием шести параметров (регулировок);
- "РАСЧ. ВРЧ" – в пределах зоны ВРЧ автоматически строится расчетная (с учетом введенного значения затухания) кривая усиления. Автоматический расчет реализуется для глубин более 0,2 ближней зоны используемого ПЭП (до данного значения кривая ВРЧ заменяется горизонтальной прямой линией). До и после зоны ВРЧ уменьшение усиления может быть выставлено вручную;
- "КРИВ. АСД" – возможность выравнивания чувствительности альтернативным способом – через криволинейный порог (подробнее – в п. 5.9).

При создании настроек, как правило, по умолчанию устанавливается режим "ВРЧ ОТКЛ".

Взаимодействие режимов и параметров ВРЧ указано в таблице.

РЕЖИМ ВЫРАВНИВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	T ↓ ↑ ↔ ↻ ⚙
ВРЧ	ВРЧ
ОТКЛЮЧЕН	ВС1:НАЧ. 12.8V
РУЧНАЯ ВРЧ	ВС1:КОН. 78.8V
РАСЧЕТНАЯ<АВТОМАТИЧЕСКАЯ> ВРЧ	ИНДИКАЦИЯ ВРЧ
КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ПОРОГ АСД<АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ>	РЕЖИМ ВРЧ ОТКЛ
	ВРЧ:НАЧ. 12.8V
	ВРЧ:КОН. 78.8V
	ВРЧ:АМПЛ. -00 ДБ
	ВРЧ:ФОРМА 00
	ДО ВРЧ -00 ДБ
	ПОСЛЕ ВРЧ-00 ДБ
	ЗАТУХ 1.00 ДБ/М
	ЗАТУХ 8.7 ДБ/М

Параметр ВРЧ (пункт меню)		Управление и индикация параметров ВРЧ в зависимости от установленного состояния в пункте меню "РЕЖИМ"		
Наименование	Назначение	"ВРЧ ОТКЛ"	"РУЧН. ВРЧ"	"РАСЧ. ВРЧ"
1	2	3	4	5
"ВРЧ: НАЧ."	Установка начала зоны ВРЧ (задержка относительно нуля глубиномера)	Заблокирован с индикацией ранее выставленного значения	Устанавливается вручную	Устанавливается вручную
"ВРЧ: КОН."	Установка конца зоны ВРЧ			При включенном режиме "АРД" заблокирован в значении "МАХ ДАЛБН" (см. п.5.7.4,). При выключенном режиме "АРД" устанавливается вручную

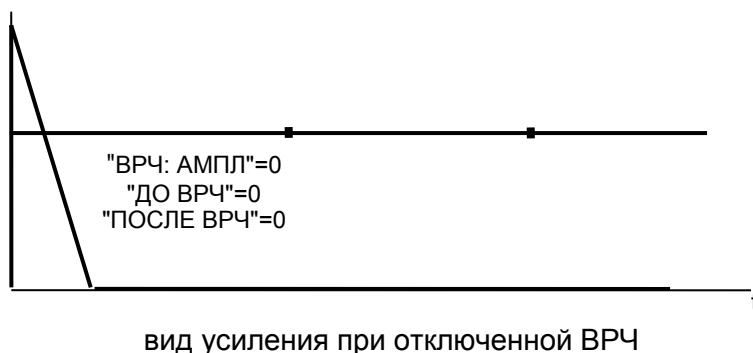
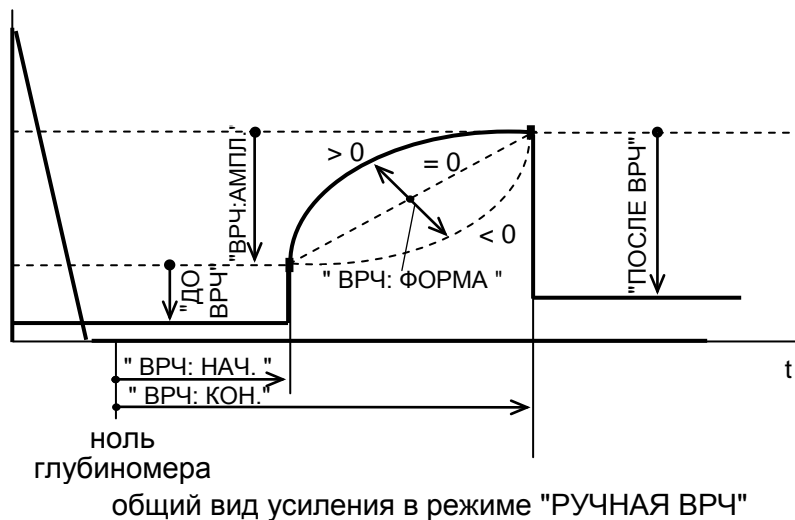
1	2	3	4	5
"ВРЧ: АМПЛ."	Установка уменьшения усиления в начале зоны ВРЧ (относительно конца зоны ВРЧ)	Заблокирован с индикацией ранее выставленного значения. Фактически устанавливается 0 дБ	Устанавливается вручную	Заблокирован с индикацией автоматически рассчитанного значения
"ВРЧ: ФОРМА"	Установка требуемого закона ВРЧ	Заблокирован с индикацией ранее выставленного значения		Заблокирован с индикацией ранее выставленного значения. Автоматически рассчитанное значение параметра не индицируется
"ДО ВРЧ"	Установка уменьшения усиления перед зоной ВРЧ	Заблокирован с индикацией ранее выставленного значения. Фактически устанавливается 0 дБ		Устанавливается вручную
"ПОСЛЕ ВРЧ"	Установка уменьшения усиления после зоны ВРЧ			

Следует иметь в виду, что, с одной стороны, ВРЧ является составной частью приемного тракта, а с другой стороны, – динамический диапазон ВРЧ – от 0 до 60 дБ. Поэтому, фактически не могут быть более установленного значения усиления, а если усиление более 60 дБ, – то более 60 дБ следующие параметры:

- абсолютное значение параметра "ВРЧ: АМПЛ.";
- сумма абсолютных значений параметров "ВРЧ: АМПЛ." и "ДО ВРЧ";
- абсолютное значение параметра "ПОСЛЕ ВРЧ".

При малых значениях усиления кривая ВРЧ может быть ограничена снизу. В этом случае в упомянутых пунктах меню будут индицироваться неверные значения.

 
 
Имеется возможность индикации кривой усиления (закона ВРЧ) путем "наложения" ее на А-развертку. Начало и конец ВРЧ обозначены соответствующими вертикальными черточками на кривой усиления. Вертикальная составляющая кривой усиления отображается в масштабе, линейном в децибелах (10 дБ на одну клетку).

 


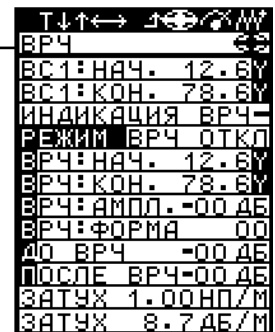
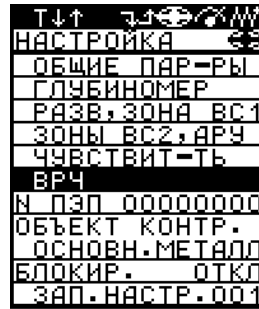
Необходимо учитывать, что при вызове протоколов А-развертки (из памяти дефектоскопа на экран компьютера) кривая усиления (ВРЧ) не индицируется.

Формирование требуемого закона ВРЧ связано с большими вычислениями, что в ряде случаев может обусловить некоторую "заторможенность" в управлении дефектоскопом (изменении параметров).

5.8.1 Вызов меню "ВРЧ" и обратный переход к меню "НАСТРОЙКА"

используя кнопки  и  выделить фоном пункт "ВРЧ" (меню "НАСТРОЙКА");

нажать кнопку . Убедиться, что осуществлен переход в требуемое меню.



 

5.8.1.2 Обратный переход к меню "НАСТРОЙКА" (после настройки параметров ВРЧ)

нажать кнопку .

5.8.2 Включение/отключение индикации ВРЧ (кривой усиления)

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ИНДИКАЦИЯ ВРЧ".


 
Данный пункт заблокирован, если включена W-развертка;

любой из кнопок  или  заменить состояние "-" (индикация ВРЧ отключена) или "+" (включена) на противоположное.

Отключение индикации ВРЧ не означает отключение действия ВРЧ.

 
5.8.3 Включение/отключение ВРЧ

5.8.3.1 Отключение ВРЧ

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "РЕЖИМ";


 
кнопками  или  установить состояние "ВРЧ ОТКЛ".


 


Если ранее использовался режим "РУЧНАЯ ВРЧ" и параметры ВРЧ необходимо сохранить для дальнейшей работы, то разрешается только однократное нажатие кнопки .

 
Отключение ВРЧ (если сохранение параметров ВРЧ не требуется) можно выполнить другим способом, установив значения параметров "ВРЧ: АМПЛ.", "ДО ВРЧ" и "ПОСЛЕ ВРЧ" равными 0 дБ.

5.8.3.2 Включение ВРЧ (воспроизведение ранее установленной ВРЧ)

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "РЕЖИМ";

если ранее использовался режим "РАСЧЕТНАЯ ВРЧ", то любыми кнопками  или  установить состояние "РАСЧ. ВРЧ".





 
 
Если ранее использовался режим "РУЧНАЯ ВРЧ" и необходимо воспроизвести параметры ВРЧ, то состояние "РУЧН. ВРЧ" должно быть установлено однократным нажатием на кнопку .

5.8.4 Настройка параметров ВРЧ

 
 


 
 
5.8.4.1 Использование режима "РУЧНАЯ ВРЧ" для выравнивания чувствительности по толщине контролируемого изделия

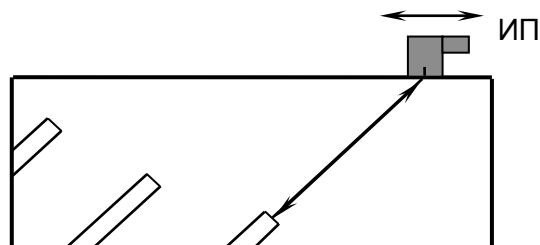
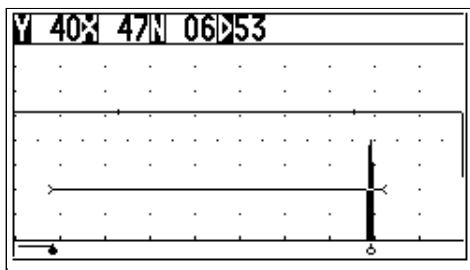
В этом случае должен использоваться образец, выполненный из материала контролируемого изделия и имеющий три отражателя с одинаковой эквивалентной площадью. "Ближний" отражатель должен быть расположен вблизи контактной поверхности, "средний" отражатель – посередине толщины контролируемого изделия, а "дальний" отражатель – вблизи донной поверхности. В качестве отражателей могут, например, использоваться плоскодонные отражатели одинаковой площади (расположенные перпендикулярно акустической оси ПЭП).

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "РЕЖИМ";



 
 


кнопками  и  заменить состояние "ВРЧ ОТКЛ" на состояние "РУЧН. ВРЧ";

 
 
установить ПЭП на поверхность образца, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить максимум эхо-сигнала от "дальнего" отражателя. Не сдвигая ПЭП:

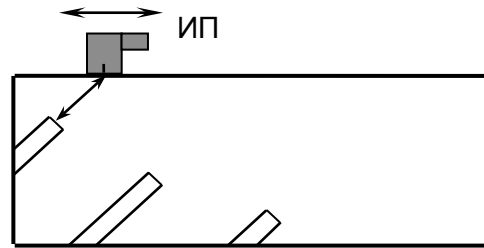
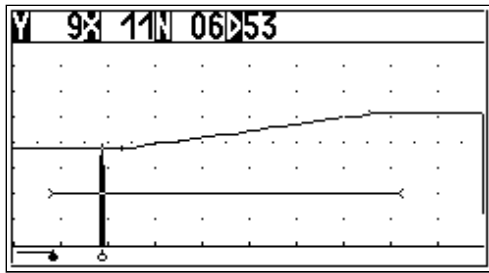
- кнопками  и  добиться, чтобы вершина отраженного сигнала располагалась на каком-либо выбранном уровне, например, на середине экрана;
- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВРЧ: КОН.";
- кнопками  и  установить конец зоны ВРЧ при включенной индикации ВРЧ (правая вертикальная черточка на кривой усиления) непосредственно перед отраженным сигналом;




 

 
переместить ПЭП и получить максимум эхо-сигнала от "ближнего" отражателя. Не сдвигая ПЭП:

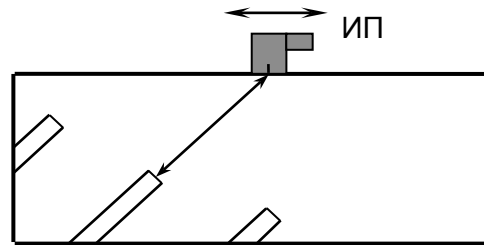
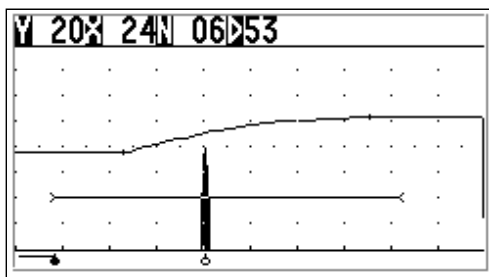
- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВРЧ: НАЧ.";
- кнопками  и  установить начало зоны ВРЧ (левая вертикальная черточка на кривой усиления) непосредственно за отраженным сигналом;
- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВРЧ: АМПЛ.";

- кнопками  и  добиться, чтобы вершина отраженного сигнала располагалась на ранее выбранном уровне;



 
 
переместить ПЭП и получить максимум эхо-сигнала от "среднего" отражателя. Не сдвигая ПЭП:

- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВРЧ: ФОРМА";
- кнопками  и  добиться, чтобы вершина отраженного сигнала располагалась на ранее выбранном уровне;

 

 



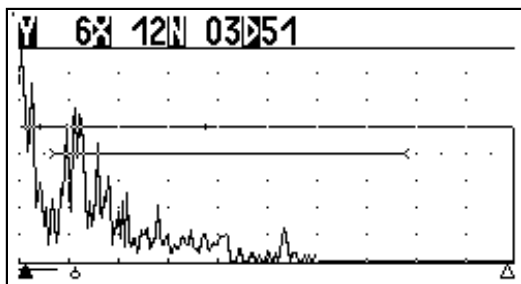
убедиться, что при повторной установке ПЭП в положение максимума сигнала от "ближнего", "среднего" и "дального" отражателя их амплитуды будут приблизительно одинаковыми.

5.8.4.2 Использование режима "РУЧНАЯ ВРЧ" для подавления шумов ПЭП (в зоне зондирующего импульса)

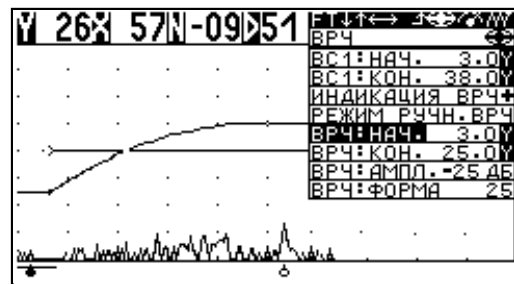
кнопкой  () выделить фоном пункт меню "РЕЖИМ";

кнопками  и  установить состояние "РУЧН. ВРЧ";

кнопками  и  последовательно выделить фоном пункты меню "ВРЧ: НАЧ.", "ВРЧ: КОН.", "ВРЧ: АМПЛ." и "ВРЧ: ФОРМА", в которых кнопками  и  подобрать оптимальный закон ВРЧ (рекомендуется, чтобы шумы в районе зондирующего импульса были ниже порога не менее чем на 6 дБ).



ВРЧ отключена (в начале развертки большое количество шумов)

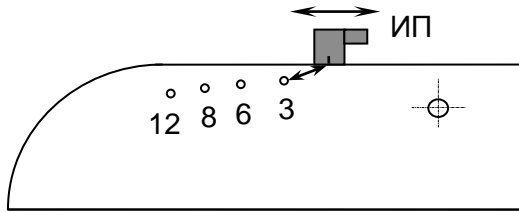


шумы подавлены с помощью ВРЧ

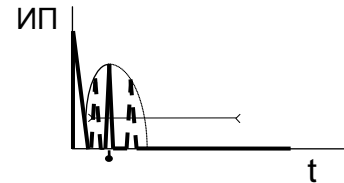


1 После настройки ВРЧ рекомендуется проверить мертвую зону. Например, для ПЭП на частоту 2,5 МГц данную проверку можно выполнить следующим образом:

- установить ПЭП на поверхность стандартного образца СО-3Р (СО-2), предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить сигнал от отверстия диаметром 2 мм на глубине 3 мм (для ПЭП с углом ввода 65°) или 8 мм (для ПЭП с углом ввода 50°) в соответствии с рисунком;
- перемещая ПЭП в небольших пределах, убедиться, что от указанных отражателей в начале развертки имеются четкие эхо-сигналы.

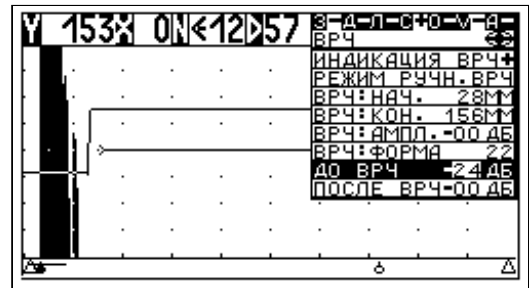


положение ПЭП на стандартном образце СО-3Р



2 В некоторых случаях подавление шумов ПЭП можно выполнить другим способом, с использованием параметра "ДО ВРЧ". Для этого:

- кнопкой () выделить фоном пункт меню "РЕЖИМ";
- кнопками и заменить состояние "ВРЧ ОТКЛ" на состояние "РУЧН. ВРЧ" или "РАСЧ. ВРЧ";
- кнопками и последовательно выделить фоном пункты "ВРЧ: НАЧ." и "ДО ВРЧ", в которых кнопками и подобрать оптимальный закон ВРЧ.



5.8.4.3 Использование режима "РАСЧЕТНАЯ ВРЧ" для выравнивания чувствительности по толщине контролируемого изделия

Данный режим может быть использован при контроле совмещенным ПЭП. При этом необходимо знать значение коэффициента затухания в контролируемом изделии.

Расчетная кривая усиления (ВРЧ) может быть "ограничена" (то есть, фактическое начало криволинейного участка не совпадает с установленным началом ВРЧ) по следующим причинам:

- по результатам расчета динамический диапазон кривой усиления более 60 дБ, что исключено, или установлено усиление менее расчетного динамического диапазона;
- установленное начало ВРЧ находится в пределах 0,2 ближней зоны для используемого ПЭП.

При использовании АРД совместно с режимом "РАСЧЕТНАЯ ВРЧ" порогу АСД будет соответствовать заданное значение эквивалентной площади (эквивалентного диаметра) в пределах всей зоны ВС. Рекомендуется использовать режим "РАСЧЕТНАЯ ВРЧ" для глубин залегания отражателей более величины ближней зоны (см. п. 5.7.4). Для отражателей, расположенных на расстоянии менее ближней зоны, погрешность установки расчетной ВРЧ составляет около ± 6 дБ.

кнопкой () выделить фоном пункт меню "РЕЖИМ".


 

кнопками и установить состояние "РАСЧ. ВРЧ";

кнопкой () выделить фоном пункт меню "ВРЧ: НАЧ.";

кнопками и или после нажатия кнопки – с использовани-

ем цифровых кнопок ввести требуемое значение;

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВРЧ: КОН.";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок ввести требуемое значение;


 


 
 
 
 


Если включен режим "АРД", то операции пп. и не выполняются. В этом случае пункт меню "ВРЧ: КОН" заблокирован в значении, равном параметру "МАХ ДАЛЬН" (см. п.5.7.4,).

кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАТУХ";



Имеется два пункта меню "ЗАТУХ", в одном из которых коэффициент затухания задается в неперах на метр, а в другом – в децибелах на метр;



 
 
кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок и кнопки  ввести требуемое значение. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , ,  либо .

5.8.4.4 Использование ВРЧ для подавления донного сигнала при контроле плоскопараллельных изделий одновременно по эхо-методу и ЗТМ

Как правило, для эхо-метода требуется высокая чувствительность, из-за чего донный сигнал имеет высокую амплитуду (вершина находится за пределами верхней горизонтали А-развертки). Это затрудняет контроль по ЗТМ. Применение ВРЧ позволяет наблюдать за изменением донного сигнала.


 
предварительно настроить ВРЧ (если требуется) указанными выше способами;

убедиться, что в пункте меню "РЕЖИМ" установлено состояние "РУЧН. ВРЧ" или "РАСЧ. ВРЧ". В противном случае:

 
 
- кнопками  и  выделить фоном пункт меню "РЕЖИМ";
- кнопками  и  установить состояние "РУЧН. ВРЧ" или "РАСЧ. ВРЧ";

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВРЧ: КОН.";

установить ПЭП на поверхность заведомо бездефектного контролируемого изделия, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить первый донный сигнал;

кнопками  и  установить конец зоны ВРЧ (при включенной индикации ВРЧ – правая вертикальная черточка на кривой) непосредственно перед донным сигналом;

кнопкой  и  выделить фоном пункт меню "ПОСЛЕ ВРЧ";

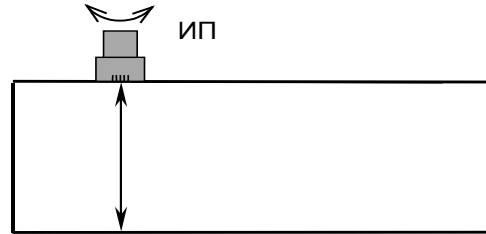
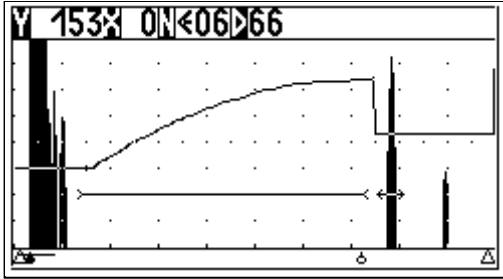
перемещая ПЭП в небольших пределах и ослабляя донный сигнал с помощью кнопки  (), добиться:

- максимума отраженного сигнала;
- положения вершины отраженного сигнала на каком-либо уровне, например, на седьмой клетке снизу;

в соответствии с пп. и уточнить положение конца зоны ВРЧ.



Если включен режим "АРД", то операции пп. – , а также не выполняются. В этом случае пункт меню "ВРЧ: КОН" заблокирован в значении, равном параметру "МАХ ДАЛЬН", устанавливаемому в процессе настройки чувствительности (см. п. 5.7.4,).



5.9 Настройка криволинейного порога

Наличие возможности установки в дефектоскопе криволинейного порога – это альтернативный (по отношению к ВРЧ) способ выравнивания чувствительности по толщине контролируемого изделия. "Плюс" данного способа – использование постоянного усиления в пределах всей длительности развертки, что не искажает (не сдвигает) максимум отраженного сигнала от выявленного дефекта. "Минусом" является относительно малый динамический диапазон выравнивания чувствительности (максимально 26 дБ, если параметр "BC1: ПОРОГ" установлен 5 %).

Криволинейный порог рассчитывается дефектоскопом автоматически, исходя из введенного значения коэффициента затухания. Криволинейный порог может быть ограничен (со стороны зондирующего импульса) в следующих случаях:

- расчетный диапазон криволинейного порога не может быть полностью реализован дефектоскопом;

- начало зоны BC1 менее 0,2 ближней зоны ПЭП.

При использовании данного режима совместно с режимом "АРД" криволинейный порог представляет собой отрезок АРД-диаграммы, соответствующей заданной эквивалентной площади (заданному эквивалентному диаметру). Рекомендуется использовать криволинейный порог для глубин залегания отражателей более величины ближней зоны (см. п. 5.7.4). Для отражателей, расположенных на расстоянии менее ближней зоны, погрешность установки криволинейного порога составляет около ± 6 дБ.

Формирование требуемого закона криволинейного порога связано с большими вычислениями, что в ряде случаев может обусловить некоторую "заторможенность" в управлении дефектоскопом, в частности – изменении усиления. Если требуется изменение усиления (особенно в больших пределах), то можно поступать так: временно отключить режим криволинейного порога, затем – изменить усиление, после чего – восстановить режим криволинейного порога.



Настройка чувствительности должна быть проведена до настройки криволинейного порога!

в меню "РАЗ, ЗОНА BC1" установить требуемые значения параметров "BC1: НАЧ.", "BC1: КОН." и "BC1: ПОРОГ" (в соответствии с п. 5.5);

перейти в меню "ВРЧ" (в соответствии с п. 5.8.1);

в пункте меню "ЗАТУХ" выставить требуемое значение затухания;

в пункте меню "РЕЖИМ" установить состояние "КРИВ. АСД".

РЕЖИМ ВЫРАВНИВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	Т↓↑↔ 1234567890
ОТКЛЮЧЕН	ВРЧ 63
РУЧНАЯ ВРЧ	BC1:НАЧ. 12.6У
РАСЧЕТНАЯ<АВТОМАТИЧЕСКАЯ> ВРЧ	BC1:КОН. 78.6У
КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ПОРОГ АСД<АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ>	ИНДИКАЦИЯ ВРЧ
	РЕЖИМ ВРЧ ОТКЛ
	ВРЧ:НАЧ. 12.6У
	ВРЧ:КОН. 78.6У
	ВРЧ:АМПЛ. -00 дБ
	ВРЧ:ФОРМА 00
	ПО ВРЧ -00 дБ
	ПОСЛЕ ВРЧ-00 дБ
	ЗАТУХ 1.00НП/М
	ЗАТУХ 8.7 дБ/М



1 Если порог зоны BC1 располагается на требуемом уровне, то установку начала и конца зоны BC1 можно осуществлять в меню "ВРЧ".

2 Возможно использование двух зон BC, учитывая следующие обстоятельства:

- криволинейный порог зоны BC1 рассчитывается независимо от того, имеется или отсутствует зона BC2;

- криволинейный порог зоны BC2 строится "в продолжение" криволинейного порога зоны BC1; при этом значение параметра "BC2: ПОРОГ" ("ПОРОГ 2/1") – игнорируется.

Исходя из сказанного, настройку чувствительности (до установки криволинейных порогов) следует выполнять для зоны BC1.

5.10 Ввод дополнительных параметров

5.10.1 Ввод номера ПЭП

убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА". В противном случае нажать кнопку либо ;

кнопкой () выделить фоном пункт меню "N ПЭП";

нажать кнопку и далее с использованием цифровых кнопок, а также кнопок и ввести требуемый номер ПЭП, после чего нажать кнопку (, либо).

5.10.2 Ввод объекта контроля

убедиться, что фоном выделен пункт меню "ОБЪЕКТ КОНТР.". В противном случае нажать кнопку ();

кнопками и установить объект контроля (из имеющегося списка), для которого выполнена настройка дефектоскопа.

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ	T↓↑←→ ↻ Ⓜ
ОСНОВНОЙ МЕТАЛЛ	НАСТРОЙКА
СТЫК. ЛИСТОВ. СОЕДИН.	ОБЩИЕ ПАР-РЫ
ТАВР. ЛИСТОВ. СОЕДИН.	ГЛУБИНОМЕР
УГЛ. ЛИСТОВ. СОЕДИН.	РАЗВ. ЗОНА ВС1
КОЛЬЦЕВОЙ ШОВ ТРУБЫ	ЗОНЫ ВС2, ВРЧ
ПРОДОЛЬН. ШОВ ТРУБЫ	ЧУВСТВИТ-ТЬ
СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ	ВРЧ
ГОРИЗОНТ. ШОВ КОТЛА	N ПЭП 00000000
ВЕРТИК. ШОВ КОТЛА	ОБЪЕКТ КОНТР.
ОСЬ/ВАЛ	ОСНОВН. МЕТАЛЛ
АРМАТУРА	БЛОКИР. ОТКЛ
	ДРУГОЙ ЗАП. НАСТР. 002

5.10.3 Ввод блокировки

Запись созданной настройки с включенной блокировкой позволяет ввести некоторые ограничения при вызове настройки из памяти дефектоскопа.

Если в пункте меню "БЛОКИР." установлено состояние "ПАР-РЫ", то при вызове настройки вход в меню "НАСТРОЙКА" и соответствующие подменю будет исключен. При нажатии кнопки будет вызываться, перемещаться и удаляться с экрана справочное меню с указанием номера настройки.

Если в пункте меню "БЛОКИР." установлено состояние "ПАР+ЧУВ", то при вызове настройки в дополнение к сказанному будет исключено изменение чувствительности (усиления) ниже запомненного значения.

Если все же требуется просмотреть или откорректировать какой-либо параметр из меню "НАСТРОЙКА" и соответствующих подменю, а также снять ограничение с уменьшения чувствительности, то следует обратиться к п. 8.2.4.

кнопкой () выделить фоном пункт меню "БЛОКИР.";

кнопками и выставить требуемый режим блокировки вызываемых настроек.



По умолчанию устанавливается состояние "ОТКЛ" (отключение блокировки при вызове настройки).

6

ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТОСКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: ЗАПИСЬ НАСТРОЕК ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ И СОЗДАНИЕ БЛОКОВ ЭТАПОВ

6.1 Запись настройки в память дефектоскопа

При сохранении настройки в памяти дефектоскопа происходит запоминание всех значений параметров и состояний, установленных:

- в меню "НАСТРОЙКА" (п. 4.2.7 и разд. 5);
- в меню "ПОИСК" (пп. 4.2.3–4.2.5, 8.2.1 и 8.2.2).

Что касается параметров и состояний меню "ПОИСК" (состояния также можно установить через режим кнопок "Т"), то имеется два варианта организации работы дефектоскопа:

- по умолчанию сервисные режимы, используемых на этапе поиска дефектов (например, "ОГИБАЮЩАЯ", "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ", "АРУ" и другие), – отключены. В отключенном состоянии они сохраняются в памяти при записи настройки. В процессе проведения контроля, по мере необходимости, оператор включает/отключает необходимые режимы;

- в процессе создания настройки оператор заранее включил необходимые сервисные режимы и в таком виде сохранил настройку. При вызове настройки требуемые режимы включены. По мере необходимости оператор их отключает и, если требуется, включает.

В настройке не запоминаются:

 
 


- состояние (включено/отключено) звуковой сигнализации, так как данное состояние запоминается в меню "ИНДИКАТОРЫ" (при выходе из него);
- включенное состояние режима "СТОП-КАДР", так как перед сохранением настройки данный режим отключается.

 
При общем объеме памяти дефектоскопа (для сохранения настроек, блоков этапов, протоколов и отчетов) 500 Кбайт одна настройка ориентировочно занимает 400 байт.

кнопкой  выделить фоном пункт "ЗАП. НАСТР." (меню "НАСТРОЙКА");

убедиться, что в данном пункте меню индицируется требуемый номер для записи созданной настройки.



По желанию на данном этапе можно изменить номер, под которым созданная настройка будет записана в память дефектоскопа. Для этого следует кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок установить требуемый (из числа "свободных") номер настройки. Если использовались цифровые кнопки, то после ввода требуемого значения нажать кнопку .

нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции пункта меню индицируется символ "+", а в списке номеров (рядом с меню) используемый номер стал выделен фоном. Это значит, что созданная настройка записана в память дефектоскопа.



1 При попытке записи настройки под "занятым" номером и несовпадении шифра оператора символ "+" не появится. Это значит, что запись настройки не осуществилась.

2 При выходе из пункта меню "ЗАП. НАСТР." имеющийся в левой позиции символ "+" погаснет.

002	015	028	FT	←→	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞
003	016	029	НАСТРОЙКА							
004	017	030	ОБЩИЕ ПАР-РЫ							
005	018	031	ГЛУБИНОМЕР							
006	019	032	РАЗВ. ЗОНА ВС1							
007	020	033	ЗОНЫ ВС2, АРУ							
008	021	034	ЧУВСТВИТ-ТЬ							
009	022	035	ВРЧ							
010	023	036	N ПЭП	00000000						
011	024	037	ОБЪЕКТ КОНТР.							
012	025	038	ОСНОВН. МЕТАЛЛ							
013	026	039	БЛОКИР. ПАР-РЬ							
014	027	040	+ЗАП. НАСТР. 002							

6.2 Создание блоков этапов

Работа с блоками этапов – следующий шаг по упрощению проведения контроля, особенно в тех случаях, когда контроль осуществляется в несколько этапов. Например, так происходит при контроле оси колесной пары или контроле всей колесной пары. Создавая блок этапов, дефектоскопист может запрограммировать этапы контроля в любой удобной последовательности.

Блок этапов в себя может включать как ультразвуковые настройки, так и вихретоковые.

Каждый этап в обязательном порядке включает в себя **вызов настройки**, а также может включать в себя подэтап – **регистрация результатов контроля** в виде записи строки в отчет о контроле или записи протокола. В общем случае предполагается, что после каждого этапа контроля осуществляется регистрация результатов (хотя это не обязательно).

После вызова ранее созданного и сохраненного в памяти дефектоскопа блока этапа работа с ним будет осуществляться в основном с использованием всего одной кнопки [F→] (не считая кнопок, применяемых для записи результатов контроля). Первое нажатие этой кнопки осуществит переход от вызванной настройки первого этапа к регистрации результатов контроля первого этапа (если на первом этапе предусмотрена регистрация результатов контроля). Последующие нажатия кнопки [F→] осуществят вызов настройки второго этапа и далее переход к регистрации результатов контроля второго этапа (если на втором этапе предусмотрена регистрация результатов контроля). Аналогичным образом осуществляется переход ко всем следующим этапам, определенным ранее в созданном и сохраненном в памяти дефектоскопа блоке этапов, и далее – к вызову настройки первого этапа и так далее (по кругу).

По нажатию кнопки [F←] (используемой существенно реже) осуществляется вызов предшествующей настройки. Это значит, что происходит переход к настройке предыдущего этапа (если до нажатия кнопки [F←] была вызвана настройка) или переход к настройке данного этапа (если предварительно была установлена регистрация результатов контроля).

При общем объеме памяти дефектоскопа (для сохранения настроек, блоков этапов, протоколов и отчетов) 500 Кбайт один блок этапов ориентировочно занимает 100 байт.

убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном случае один или несколько раз нажать кнопку [F↓] до появления на экране требуемого меню. Кнопкой [F↓] ([F↑]) выделить фоном пункт "СОЗДАНИЕ БЛОКА ЭТАПОВ".



1 В имеющемся рядом с меню списке номеров "занятые" блоки этапов выделены фоном, обычное изображение номеров относится к "свободным" блокам этапов.

2 По умолчанию индицируется номер последнего используемого блока этапов;

кнопками [F←] и [F→] или после нажатия кнопки [F] – с использованием цифровых кнопок ввести "свободный" номер, под которым созданный блок этапов будет записан в память дефектоскопа. Если в данном пункте использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого цифрового значения необходимо нажать кнопку [F];

нажать кнопку [F↓]. Убедиться, что на экране индицируется меню "СОЗДАНИЕ БЛОКА

01	14	27	F ↓↑↔→
02	15	28	РЕЖИМ РАБОТЫ
03	18	29	ОПЕРАТОРА 0000
04	17	30	ВЫЗОВ БЛОКА
05	18	31	ЭТАПОВ 01
06	19	32	ВЫЗОВ
07	20	33	НАСТРОЙКИ 001
08	21	34	СОЗДАНИЕ
09	22	35	НАСТРОЙКИ 001
10	23	36	ВОЗВРАТ В ТЕ-
11	24	37	КНУЧЮ НАСТР-КУ
12	25	38	СОЗДАНИЕ БЛО-
13	26	39	КА ЭТАПОВ 01

001	008	015	F ↓ ↑ ↔ ↑
002	009	016	СОЗДАНИЕ БЛОКА
003	010	017	ЭТАПОВ
004	011	018	НАСТРОЙКА 001
005	012	019	РЕГИСТР. НЕТ
006	013	020	ЗАП. ЭТАПА 01
007	014	021	ЗАП. БЛОКА 05

ЭТАПОВ", при этом фоном выделен первый пункт "НАСТРОЙКА";

кнопками [←] и [→] или после нажатия кнопки [F] – с использованием цифровых кнопок, выставить номер настройки, соответствующий первому этапу контроля;

кнопкой [↓] ([↑]) выделить фоном пункт меню "РЕГИСТ.", в котором при необходимости любой кнопкой [←] или [→], заменив состояние "НЕТ", установить требуемый вид регистрации результатов контроля: "ОТЧЕТ" (запись строки в отчет о контроле) или "ПРОТ. А" (запись результатов контроля в протокол А-развертки или в протокол вихретокового контроля);

РЕГИСТРАЦИЯ	↓↑↔↑	СОЗДАНИЕ БЛОКА
РЕЗУЛЬТАТОВ УЗК		ЭТАПОВ
НЕТ		НАСТРОЙКА 001
СТРОКА В ОТЧЕТ		РЕГИСТР. НЕТ
О КОНТРОЛЕ		ЗАП. ЭТАПА 01
ПРОТОКОЛ А-РАЗВ.		ЗАП. БЛОКА 05

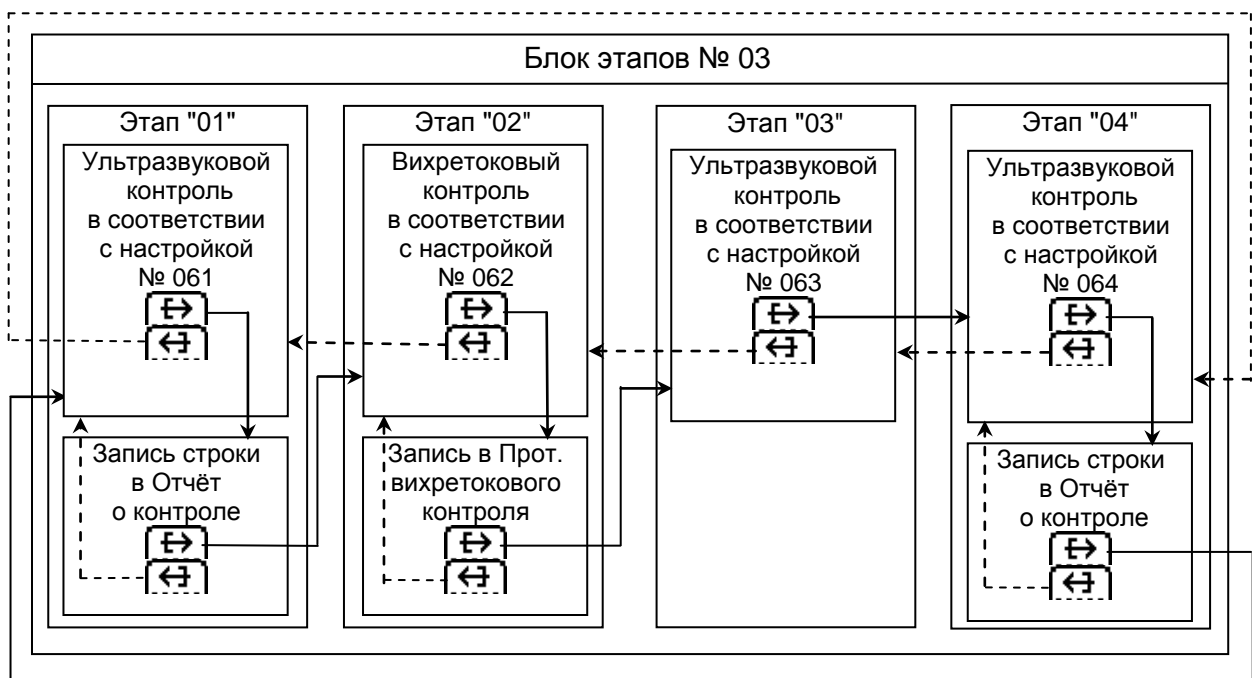
кнопкой [↓] ([↑]) выделить фоном пункт меню "ЗАП. ЭТАПА" и далее нажать кнопку [↓]. Убедиться, что в левой позиции данного пункта меню появился символ "+", а индицируемый справа номер этапа "01" автоматически изменился на "02" (дефектоскоп "приготовился" к записи следующего – второго этапа);

аналогично пп. – выставить номера настроек, а также вид регистрации результатов контроля, соответствующих второму, третьему и последующим этапам контроля.

 
 


1 Количество этапов в блоке должно быть не более 20.

 
 
 
 
2 В качестве примера на рисунке рассмотрен случай контроля, состоящий из четырех основных этапов. В первом и четвертом этапе предусмотрена запись строки в отчет об ультразвуковом контроле, во втором этапе предусмотрена запись результатов вихретокового контроля в протокол, в третьем этапе регистрация не предусмотрена.

 


Нумерация настроек и блока этапов – условная

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ЗАП. БЛОКА". Убедиться, что в данном пункте меню индицируется требуемый номер для созданного блока этапов.



По желанию на данном этапе можно изменить номер для созданного блока этапов. Для этого следует кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок установить требуемый (из числа "свободных") номер блока этапов. Если использовались цифровые кнопки, то после ввода требуемого значения нажать кнопку .

нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции пункта меню "ЗАП. БЛОКА" индицируется символ "+", а в списке номеров (рядом с меню) используемый номер стал выделен фоном. Это значит, что созданный блок этапов занесен в память дефектоскопа.

05	12	19	F	↑←→↓
06	13	20	СОЗДАНИЕ БЛОКА	
07	14	21	ЭТАПОВ	
08	15	22	НАСТРОЙКА 001	
09	16	23	РЕГИСТР. НЕТ	
10	17	24	ЗАП. ЭТАПА 05	
11	18	25	+ЗАП. БЛОКА 05	



1 При выходе из пункта меню "ЗАП. БЛОКА" имеющийся в левой позиции символ "+" погаснет.

2 Для выхода из меню "СОЗДАНИЕ БЛОКА ЭТАПОВ" нажать кнопку .

7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТΟΣКОПА: ВЫЗОВ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ НАСТРОЕК И БЛОКОВ ЭТАПОВ

7.1 Установка (проверка) номера отчета

Данный пункт выполняется только в том случае, если предполагается:

 
- при проведении контроля осуществлять запись результатов в отчет контроле;
- при проведении ультразвуковой толщинометрии осуществлять запись результатов в отчет об измерении толщины.



Ввод номера отчета может осуществляться как через меню "РЕЖИМ РАБОТЫ", так и через меню "ПОИСК".

Поскольку номер используемого отчета автоматически запоминается в памяти дефектоскопа, то нижеперечисленные операции следует выполнять только в следующих случаях:

- необходимо убедиться в правильности ранее установленного номера отчета;
- необходимо изменить номер отчета.

7.1.1 Проверка правильности ранее установленного номера отчета

 
убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном случае последовательно нажимая кнопку , добиться индикации требуемого меню;

 
 
кнопками  () выделить фоном пункт меню "ПРОСМ. ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ" (если предполагается записывать результаты в отчет) или "ПРОСМ. ОТЧЕТА ИЗМЕР. ТОЛЩ." (если предполагается записывать результаты об измерении толщины). При этом рядом с меню будет индицироваться список с указанием "начатых" (выделенных фоном) и "свободных" номеров отчета;

01	14	27	F	↓↑←→
02	15	28	РЕЖИМ РАБОТЫ	
03	16	29	КА ЭТАПОВ 03	
04	17	30	ПРОСМОТР БЛО-	
05	18	31	КА ЭТАПОВ 03	
06	19	32	ПРОСМОТР	
07	20	33	НАСТРОЕК 003	
08	21	34	ПРОСМ. ПРОТОК.	
09	22	35	А-РАЗВЕРТКИ001	
10	23	36	ПРОСМ. ПРОТОК.	
11	24	37	В-РАЗВЕРТКИ001	
12	25	38	ПРОСМ. ОТЧЕТА	
13	26	39	О КОНТРОЛЕ 01	
			ПРОСМ. ОТЧЕТА	
			ИЗМЕР. ТОЛЩ. 02	

убедиться, что в данном пункте меню индицируется требуемый номер отчета.

7.1.2 Установка номера отчета через меню "РЕЖИМ РАБОТЫ"

убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном случае, последовательно нажимая кнопку , добиться индикации требуемого меню;

кнопками  () выделить фоном соответствующий пункт меню "ПРОСМ. ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ" или "ПРОСМ. ОТЧЕТА ИЗМЕР. ТОЛЩ.". При этом рядом с меню будет индицироваться список с указанием "начатых" (выделенных фоном) и "свободных" номеров отчета;

кнопками и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок, ввести требуемый номер отчета. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , , или .



"Требуемым" номером отчета может быть номер уже начатого отчета (в этом случае новые строки отчета будут записываться в продолжение к уже имеющимся), либо номер нового отчета (в этом случае строки отчета будут записываться, начиная с № 01).

7.1.3 Установка номера отчета через меню "ПОИСК"

нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК";

кнопкой () выделить фоном требуемый пункт меню "ЗАПИСЬ ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ" или "ИЗМЕР. ТОЛЩИНЫ И ЗАП. В ОТЧ." При этом рядом с меню будет индицироваться список с указанием "начатых" (выделенных фоном) и "свободных" номеров отчета.

01	10	19	FT↓↑←→↻⊞⊟⊠⊡
02	11	20	ПОИСК W
03	12	21	В-РАЗВЕРТКА
04	13	22	РАДИОСИГНАЛ -
05	14	23	ИЗМЕР. ТОЛЩИНЫ
06	15	24	И ЗАП. В ОТЧ. 01
07	16	25	ЗАП. ПРОТ. 036
08	17	26	ЗАПИСЬ ОТЧЕТА
09	18	27	О КОНТРОЛЕ 01



Пункт меню "ИЗМЕР. ТОЛЩИНЫ И ЗАП. В ОТЧ." будет заблокирован, если в пункте "ВКЛ. ПЭП" (меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ") установлено состояние "РАЗД.", а также в пункте "УГОЛ ВВОДА" (меню "ГЛУБИНОМЕР") установлено значение, отличное от 0°;

кнопками и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок, ввести требуемый номер отчета. Если использовались цифровые кнопки, то поле окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , , либо .

7.2 Вызов требуемого блока этапов

Данный пункт выполняется только в том случае, если ранее для конкретного случая контроля создавался блок этапов (в соответствии с п. 6.2).

убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном случае, последовательно нажимая кнопку $\boxed{\uparrow}$, добиться индикации требуемого меню;

кнопками $\boxed{\downarrow}$ и $\boxed{\uparrow}$ выделить фоном пункт меню "ВЫЗОВ БЛОКА ЭТАПОВ";

кнопками $\boxed{\leftarrow}$ и $\boxed{\rightarrow}$ или после нажатия кнопки \boxed{F} – с использованием цифровых кнопок, ввести требуемый номер блока этапов. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку \boxed{F} или $\boxed{\downarrow}$.

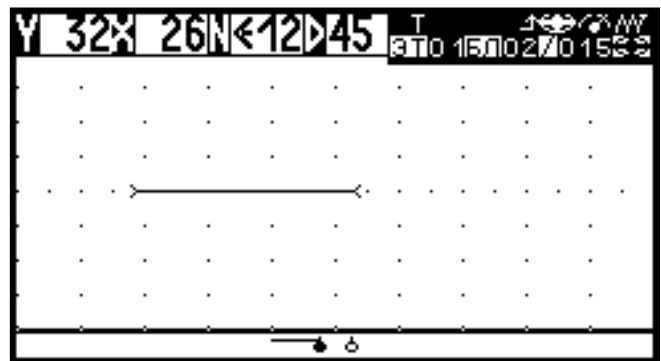
01	14	27	F	↓↑←→
02	15	28		РЕЖИМ РАБОТЫ
03	16	29		ОПЕРАТОРА 0000
04	17	30		ВЫЗОВ БЛОКА
05	18	31		ЭТАПОВ 01
06	19	32		ВЫЗОВ
07	20	33		НАСТРОЙКИ 001
08	21	34		СОЗДАНИЕ
09	22	35		НАСТРОЙКИ 001
10	23	36		ВОЗВРАТ В ТЕ-
11	24	37		КУЩЮ НАСТР-КУ
12	25	38		СОЗДАНИЕ БЛО-
13	26	39		КА ЭТАПОВ 01



В списке (рядом с меню) фоном выделены номера ранее созданных блоков этапов;

нажать кнопку $\boxed{\downarrow}$. Убедиться, что:

- на экране индицируется А-развертка или бегущая развертка вихревого контроля (в зависимости от того, какая настройка является первой в блоке этапов – ультразвуковая или вихрековая);



- в верхнем правом углу расположено справочное меню, в котором после обозначения "ЭТ" указано "01" (установка первого этапа), а после обозначения "БЛ" – номер вызванного блока этапов и через дробь – номер вызванной настройки (для данного этапа).

 


1 Для перехода к следующим этапам контроля необходимо нажимать кнопку \boxed{F} , контролируя установленный номер этапа правее символов "ЭТ". Переход к предыдущему этапу осуществляется кнопкой $\boxed{\leftarrow}$.

 
 

 

2 Если на каком-либо этапе вместо номера настройки индицируется "– – –", то это означает, что данному этапу соответствует несуществующая настройка, которую дефектоскоп вызвать не может.

3 Если на каком-либо этапе осуществляется переход в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ", то это означает, что данному этапу соответствует запись строки в отчет, начатый другим оператором. В этом случае необходимо заменить номер отчета о проведении контроля (в соответствии с п. 7.1).

7.3 Вызов требуемой настройки

убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном случае, последовательно нажимая кнопку , добиться индикации требуемого меню;

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВЫЗОВ НАСТРОЙКИ".


кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок, ввести требуемый номер настройки. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку  или .

001	014	027	F ↓↑←→
002	015	028	РЕЖИМ РАБОТЫ
003	016	029	ВЫЗОВ
004	017	030	НАСТРОЙКИ 001
005	018	031	СОЗДАНИЕ
006	019	032	НАСТРОЙКИ 001
007	020	033	ВОЗВРАТ В ТЕ-
008	021	034	КУЩЮ НАСТР-КУ
009	022	035	СОЗДАНИЕ БЛО-
010	023	036	КА ЭТАПОВ 03
011	024	037	ПРОСМОТР БЛО-
012	025	038	КА ЭТАПОВ 03
013	026	039	ПРОСМОТР



1 В списке рядом с меню фоном выделены номера ранее созданных настроек.

2 Ультразвуковые и вихретоковые настройки имеют единую нумерацию;

нажать кнопку . Убедиться, что на экране индицируется A-развертка.

8**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТΟΣКОПА:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ****8.1 Рекомендации по проведению контроля**

8.1.1 Перед проведением контроля необходимо подготовить поверхность изделия в следующей последовательности:

- очистить с помощью скребка от отслаивающейся ржавчины и грязи поверхность, в пределах которой в соответствии с условиями на контроль должен перемещаться ПЭП;
- протереть чистой ветошью;
- покрыть ее слоем контактирующей жидкости для обеспечения надежного акустического контакта.

8.1.2 Плохая очистка упомянутых участков поверхности (в пределах которых перемещается ПЭП):

- резко ухудшает качество акустического контакта;
- снижает реальную чувствительность контроля;
- способствует быстрому истиранию ПЭП (что может привести к изменению угла ввода луча и увеличению мертвой зоны).

8.1.3 В качестве контактирующей жидкости следует применять:

- при контроле горизонтальных поверхностей – минеральное масло, глицерин, акустический гель, воду и т.п. (в условиях отрицательных температур – раствор этилового технического спирта или чистый спирт);
- для вертикальных поверхностей – минеральное масло (без механических включений), вязкость которого должна подбираться с учетом температуры окружающего воздуха и контролируемого металла.

8.1.4 При перемещении ПЭП необходимо следить за плотным прилеганием его к поверхности изделия. Чрезмерный нажим, не способствуя улучшению акустического контакта, приводит к быстрому утомлению руки оператора и износу ПЭП.

8.1.5 Поиск дефектов, по-возможности, следует проводить с двух противоположных направлений.

8.1.6 Признаком обнаружения дефекта при контроле по *эхо-методу* является возникновение на экране в зоне ВС эхо-сигнала, максимальная амплитуда которого превышает порог срабатывания АСД. При контроле наклонным ПЭП эхо-сигнал смещается по экрану при перемещении ПЭП. Появление признака дефекта может быть вызвано также наличием клейм и других конструктивных отражателей, а также поверхностных дефектов, грязи и остатков контактирующей смазки.

8.1.7 Признаком обнаружения дефекта при контроле по *ЗТМ* является

уменьшение амплитуды донного сигнала ниже порога срабатывания АСД. Признаком обнаружения дефекта при контроле по *теневого методу* является уменьшение амплитуды прошедшего сигнала.

Появление признака дефекта при ЗТМ и теневом методе может быть вызвано также наличием отверстий, клейм и грязи на поверхности сканирования ПЭП, нарушением акустического контакта, смещением ПЭП друг относительно друга (при использовании пары ПЭП) и другими причинами.

8.1.8 Для повышения надежности и достоверности проведения контроля, а также распознавания дефектов и помех могут применяться:

 

- **АСД (звуковая и световая сигнализация, включая режим "УДЛИНЕНИЕ АСД")** – установка режима, включение/отключение согласно пп. 3.3.3 и 8.2.3;
- **режим "ОГИБАЮЩАЯ"** – включение/отключение согласно п. 4.2.3;
- **режим "W-РАЗВЕРТКА"** – включение/отключение согласно п. 4.2.5;
- **режим "ЛУПА" (режим "ПО СЛОЯМ")** – установка режимов, включение/отключение согласно п. 8.2.2;
- **режим "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ"** – установка значения превышения чувствительности поиска над чувствительностью оценки (браковки), а также включение/отключение согласно п. 8.2.1;
- **измеренные и индицируемые характеристики дефектов с использованием автоматической и ручной измерительной меток** – согласно разделу 11.

8.1.9 В некоторых случаях можно также воспользоваться другими возможностями дефектоскопа:

- **режим "РАДИОСИГНАЛ"** – назначение и включение/отключение согласно п. 8.3.3;
- **режим "АРУ"** – настройка чувствительности и включение/отключение согласно п. 8.3.1;
- **режим "B-РАЗВЕРТКА"** – установка параметров и включение/отключение согласно п. 8.3.2.

8.1.10 Для анализа и протоколирования может применяться **режим "СТОП-КАДР"** (включение/отключение согласно п. 4.2.4).

8.1.11 При проведении контроля в реальных условиях могут возникнуть ситуации, требующие:

- **изменения чувствительности (усиления)**, для чего следует воспользоваться кнопками  и  (кроме случаев, когда включен режим "СТОП-КАДР" и "АРУ");
- **изменения параметров зон ВС** – в соответствии с пп. 5.5 и 5.6;
- **изменения вышеуказанных и других параметров настройки с сохранением откорректированного варианта настройки в памяти дефектоскопа** – в соответствии с п. 8.2.4).


 
 

 
 
 
8.2 Часто используемые операции при проведении контроля

8.2.1 Включение/отключение и использование режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ"

8.2.1.1 Установка значения дополнительного усиления

кнопкой  вызвать меню "ПОИСК";

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ДОП. УСИЛ.";

 
кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить требуемое значение превышения чувствительности поиска над чувствительностью оценки (браковки). Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку , ,  или .

 


Для версии дефектоскопа 3.80; а также для типового варианта № 0 специализированных версий по умолчанию установлено наиболее часто используемое значение + 6 дБ.


 
 
8.2.1.2 Основной способ включения/отключения режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" (через режим кнопок "Т")

убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  или .

нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом правее обозначения "Д" индицируется текущее состояние режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ": "-" (режим отключен) или "+" (включен);

нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло изменение состояния режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" на противоположное (при одновременном отключении режима кнопок "Т").

 
 


Если требуется сохранить текущее состояние режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ", то вместо кнопки  следует нажать кнопку  или .

8.2.1.3 Дополнительный способ включения/отключения режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" (через меню "ПОИСК")

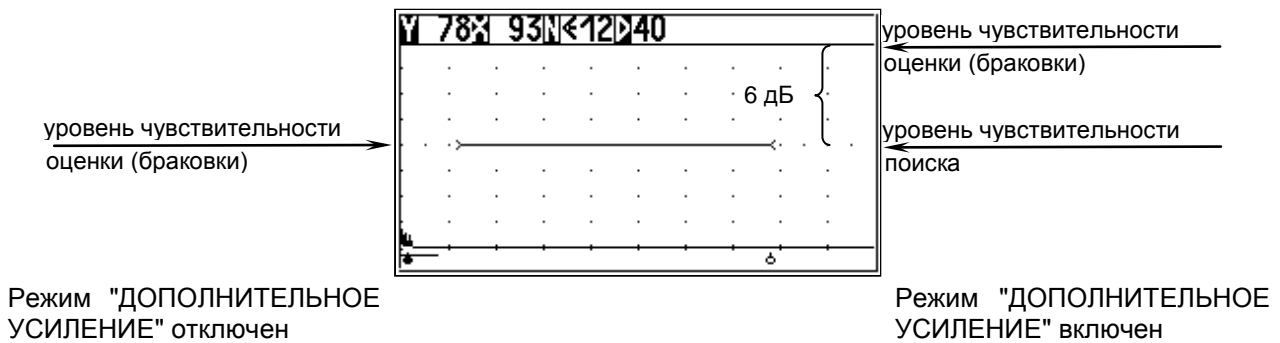
нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК";

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВКЛ. ДОП. УСИЛ.";

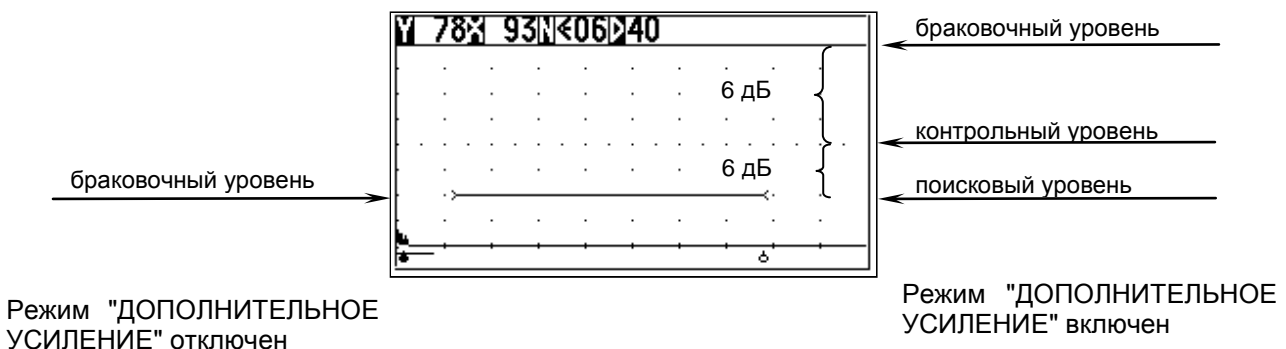
при необходимости любой из кнопок  или  заменить состояние "-" (режим "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" отключен) либо "+" (режим включен) на противоположное.

8.2.1.4 Примеры использования режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ"

Пример 1. Контроль должен осуществляться с использованием двух уровней: чувствительности оценки и чувствительности поиска. Превышение чувствительности поиска над чувствительностью оценки (то есть величина параметра "ДОП. УСИЛ.") + 6 дБ. Оператором предварительно установлен порог зоны ВС1 – 50 % и по заданному отражателю настроена чувствительность оценки. После включения режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" положение порогов будет соответствовать правой части рисунка. При этом разница между серединой и верхней горизонталью экрана составляет 6 дБ.



Пример 2. Контроль должен осуществляться с использованием трех уровней чувствительности: поисковой, контрольной (или фиксации) и браковочной. Превышение поисковой чувствительности над контрольной + 6 дБ. Превышение контрольной чувствительности над браковочной также + 6 дБ. Отсюда следует, что величина параметра "ДОП. УСИЛ." + 12 дБ. Оператором предварительно установлен порог зоны ВС1 – 25 % и по требуемому отражателю настроена чувствительность оценки. После включения режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" положение порогов будет соответствовать правой части рисунка. При этом разница между уровнем двух клеток и серединой экрана составляет 6 дБ а разница между серединой и верхней горизонталью экрана составляет также 6 дБ.



8.2.2 Включение/отключение и использование режима "ЛУПА"

8.2.2.1 Установка вида лупы

кнопкой вызвать меню "ПОИСК";

кнопкой () выделить фоном пункт меню "ЛУПА";

кнопками и выбрать требуемый вид лупы.



1 В дефектоскопе предусмотрены следующие виды лупы:

- "РУЧ. МЕТ" – при включении режима "ЛУПА" на экран выводится развертка длительностью 12 мкс, посередине которой будет отраженный сигнал, ранее отмеченный ручной меткой;


- "СУПЕР" – режим аналогичен предыдущему случаю, но устанавливается длительность развертки, равная 6 мкс;

- "BC1", "BC2" или "BC1+BC2" – на всю ширину экрана будет выведено соответственно содержимое зоны BC1, BC2 или от начала зоны BC1 до конца зоны BC2. Минимальная длительность развертки в этом случае 12 мкс.



2 Состояния "BC1", "BC2" и "BC1+BC2" соответствуют режиму контроля "ПО СЛОЯМ". Отключенное состояние лупы соответствует режиму "ОТ ПОВЕРХНОСТИ".

 
3 При коротких длительностях развертки лупа ручной метки работает неэффективно. Аналогичное происходит с лупой соответствующей зоны, когда зона BC приблизительно равна длительности развертки.


4 Если зона BC2 отсутствует, то при включении режима "ЛУПА" при установленных состояниях "BC2" или "BC1+BC2" каких-либо изменений не происходит.

5 В меню "ИЗМЕРЕНИЕ" (вход кнопкой ) индицируется величина задержки и длительности развертки (в значениях "Y", "R" или "T").



 
8.2.2.2 Основной способ включения/отключения режима "ЛУПА" (через режим кнопок "Т")

убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  или .

нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом правее обозначения "Л" индицируется текущее состояние режима "ЛУПА": "–" (режим отключен) или "+" (включен);

нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло изменение состояния режима "ЛУПА" на противоположное (при одновременном отключении режима кнопок "Т").

 
 


Если требуется сохранить текущее состояние режима "ЛУПА", то вместо кнопки  следует нажать кнопку  или .

8.2.2.3 Дополнительный способ включения/отключения режима "ЛУПА" (через меню "ПОИСК")

нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК";



кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВКЛ. ЛУПЫ";

 
при необходимости любой из кнопок  или  заменить состояние "–" (режим "ЛУПА" отключен) либо "+" (режим включен) на противоположное.


8.2.3 Включение/отключение звуковой сигнализации

Предварительно необходимо выполнить операции, указанные в п. 3.3.3. Там же указан один из способов включения/отключения звуковой сигнализации.

 
 
 
8.2.3.1 Основной способ включения/отключения звуковой сигнализации (через режим кнопок "Т")

убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  или .

нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом правее обозначения "З" индицируется текущее состояние звуковой сигнализации: "-" (отключена) или "+" (включена);

 
 
нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло изменение состояния звуковой сигнализации на противоположное (при одновременном отключении режима кнопок "Т").

 



Если требуется сохранить текущее состояние звуковой сигнализации, то вместо кнопки  следует нажать кнопку  или .

8.2.3.2 Дополнительный способ включения/отключения звуковой сигнализации (через меню "ПОИСК")

нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК";

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ЗВУК СИГНАЛ";

при необходимости любой из кнопок  или  заменить состояние "-" (звуковая сигнализация отключена) либо "+" (включена) на противоположное.

8.2.4 Корректировка настроек.

Запись откорректированной настройки

 


 
 
Запись откорректированных настроек под тем же номером возможна только при совпадении шифра оператора!

откорректировать необходимые параметры настройки.



Если ранее настройка была сохранена с блокировкой, то предварительно необходимо:

- нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ";

 
- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВОЗВРАТ В ТЕКУЩУЮ НАСТР-КУ";

- нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА";

кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАП. НАСТР."

 
 
 
 


 
В данном пункте меню будет установлен номер вызванной настройки, а в списке номеров настроек (рядом с меню) он будет выделен фоном;

нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции пункта меню "ЗАП. НАСТР." индицируется символ "+". Это значит, что откорректированная настройка записана в память дефектоскопа под тем же номером.



Дефектоскоп позволяет сделать запись настройки (в том числе откорректированной) под другим номером. Так всегда следует поступать, когда откорректированная настройка сохраняется другим оператором. Для этого:

- кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок ввести новый (из числа "свободных") номер настройки. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения следует нажать кнопку .

- нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции пункта меню "ЗАП. НАСТР." индицируется символ "+", а в списке номеров настроек используемый номер стал выделен фоном.

8.3 Особые способы проведения контроля

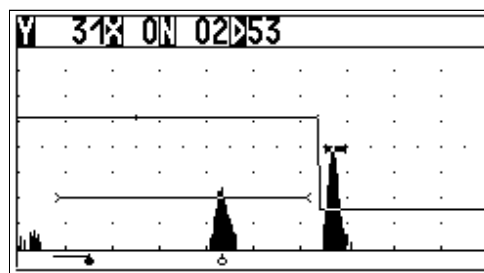
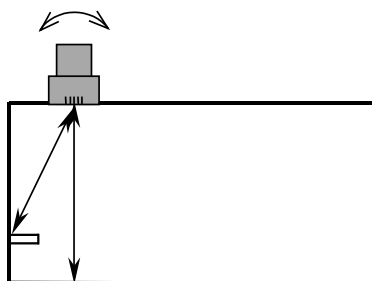
8.3.1 Проведение контроля с использованием АРУ

Назначение АРУ и настройка зоны АРУ приведены в п. 5.6.3.

8.3.1.1 Настройка чувствительности при работе с АРУ, если разность в амплитудах между опорным (первым донным) сигналом и сигналом от требуемого отражателя заранее известна

убедиться, что режим АРУ отключен, либо отключить его в соответствии с пп. 8.3.1.3 или 8.3.1.4;

установить ПЭП на поверхность стандартного образца предприятия, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить первый донный сигнал. Уточнить максимум донного сигнала;



установить конец ВРЧ непосредственно перед первым донным сигналом (пункт "ВРЧ: КОН." в меню "ВРЧ");

установить заданное значение разности в амплитудах между первым донным сигналом и сигналом от требуемого отражателя в пункте меню "ПОСЛЕ ВРЧ";

включить режим "АРУ".

8.3.1.2 Настройка чувствительности при работе с АРУ, если разность в амплитудах между опорным (первым донным) сигналом и сигналом от требуемого отражателя заранее неизвестна

убедиться, что режим АРУ отключен, либо отключить его в соответствии с пп. 8.3.1.3 или 8.3.1.4;

установить ПЭП на поверхность стандартного образца предприятия, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить первый донный сигнал и эхо-сигнал от требуемого отражателя. Уточнить максимум эхо-сигнала;



установить конец ВРЧ непосредственно перед первым донным сигналом (пункт "ВРЧ: КОН." в меню "ВРЧ");

 
изменяя усиление и параметр "ПОСЛЕ ВРЧ", добиться, чтобы:


- вершина донного сигнала была расположена посередине высоты экрана;

- вершина эхо-сигнала от требуемого отражателя была расположена на уровне порога используемой зоны ВС;
включить режим "APY".



 
8.3.1.3 Основной способ включения/отключения режима "APY" (через режим кнопок "Т")

убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  или .

нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом правее обозначения "А" индицируется текущее состояние режима "APY": "-" (режим отключен) или "+" (включен);

нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло изменение состояния режима "APY" на противоположное (при одновременном отключении режима кнопок "Т").

 
 


Если требуется сохранить текущее состояние режима "APY", то вместо кнопки  следует нажать кнопку  либо .

8.3.1.4 Дополнительный способ включения/отключения режима "APY" (через меню "ПОИСК")

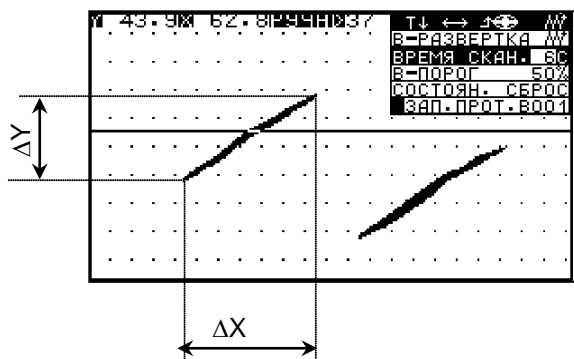
нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК";

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ВКЛ. APY";

при необходимости любой из кнопок  или  заменить состояние "-" (режим "APY" отключен) либо "+" (режим включен) на противоположное.

8.3.2 Использование В-развертки

Представление дефектоскопической информации на экране в виде В-развертки позволяет получить визуализацию контролируемого участка детали путем отображения сигналов в координатах: время Т (глубина Y) распространения УЗК в контролируемом изделии – время перемещения ПЭП в зоне расположения дефекта. В данной модели дефектоскопа на В-развертке¹⁾ регистрируются все сигналы, которые возникают в пределах длительности А-развертки и превышают по амплитуде определенный уровень порога при перемещении ПЭП в зоне дефекта в течение установленного времени сканирования.



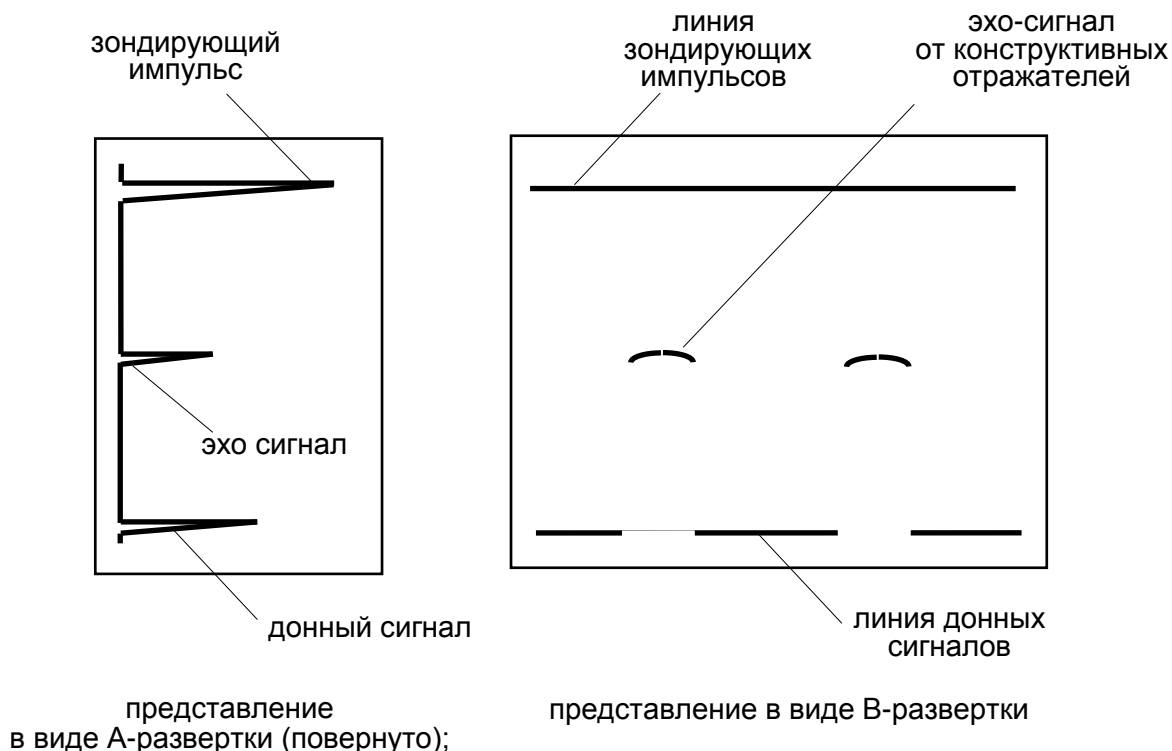
В-развертка позволяет:

- более наглядно представить образ дефекта по длине и высоте контролируемой детали на экране дефектоскопа;
- проводить контроль на фоне акустических помех (сигналов от конструктивных отражателей);

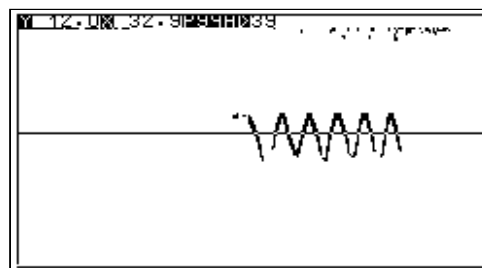
¹⁾ С учетом функциональных особенностей дефектоскопа более точное название данного вида представления – "В-развертка с предварительно установленным временем сканирования ПЭП"

- оценивать условную протяженность ΔX (по горизонтальной оси экрана) и весьма точно измерять условную высоту ΔY (по вертикальной оси) дефекта.

С целью максимального приближения отображения в виде В-развертки к реальному расположению дефектов в контролируемом изделии зондирующий импульс отображается в верхней части экрана, а В-развертка формируется сверху вниз. Со- поставление изображений сигналов на А- и В-развертках представлено на рисунке.



Перемещение ПЭП может осуществляться как по прямой линии, так и другими способами, например, по окружности (при контроле изделий с торца) или по поперечно-продольной траектории (при контроле сварного шва).



в меню "ПОИСК" кнопками или выделить фоном пункт меню "В-РАЗВЕРТКА";

нажать кнопку . Убедиться, что осуществлен переход в меню "В-РАЗВЕРТКА". При этом фоном будет выделен пункт меню "ВРЕМЯ СКАН.";

кнопками и выставить требуемое время (в секундах) перемещения ПЭП в зоне дефекта.

Значение изменяется от 6 до 90 с; шаг изменения – 6 с;

 
кнопкой () выделить фоном пункт меню "В-ПОРОГ";

кнопками и или после нажатия кнопки – с помощью цифровых кнопок ввести значение уровня порога, превышая который сигналы А-развертки отображаются на В-развертке. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку , , либо .

 
- ☑ Порог для В-развертки может быть установлен от 5 до 95 % по высоте А-развертки от ее нижней горизонтали. По умолчанию установлено значение 50 %;

кнопками  () выделить фоном пункт меню "СОСТОЯН".

 
- ☑ Первоначально в этом пункте меню индицируется состояние "СБРОС".

 
нажать кнопку . Состояние "СБРОС" в данном пункте меню сменится на состояние "СТАРТ" и осуществится запуск В-развертки. Одновременно с нажатием кнопки следует начать перемещение ПЭП (по возможности, с постоянной скоростью) в зоне дефекта.

 
 
- ☑ 1 По окончании выставленного времени сканирования формирование В-развертки закончится, а в пункте меню "СОСТОЯН." индицируемое состояние "СТАРТ" заменится на "СТОП". На экране будет представлена и, по желанию оператора, сколь угодно долго удерживаться полученная В-развертка.

 
2 Для очистки экрана от ранее созданной В-развертки необходимо один раз нажать кнопку . При этом состояние "СТОП" заменится на "СБРОС".

3 Для повторного запуска В-развертки выполнить п. .

4 При необходимости остановки формирования В-развертки нажать один раз кнопку .

5 Если требуется досрочно перезапустить В-развертку, то следует три раза нажать кнопку .

6 Запуск развертки может осуществляться другим способом (в том числе и без индикации меню "В-РАЗВЕРТКА") – путем нажатия кнопки . Нажатие кнопки  приводит к установке состояния "СБРОС".

7 Для выхода из режима "В-РАЗВЕРТКА" нажать кнопку .

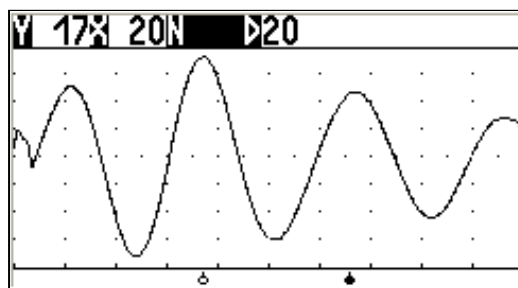
8.3.3 Использование режима "РАДИОСИГНАЛ"

В дефектоскопе предусмотрена индикация отраженных сигналов в непродетектированном (высокочастотном) виде. Это может быть полезным при контроле малых толщин и (или) проведении прецизионных измерений, то есть в тех случаях, когда требуется изучение формы сигнала или изменения его фазы.

 

Работать в данном режиме рекомендуется на коротких развертках или с использованием режима "ЛУПА" (например, при установленном виде лупы – "СУПЕР").

В режиме "РАДИОСИГНАЛ":

- зоны ВС и соответствующие им пороги не индицируются;
- при ручной измерительной метке отсутствует строб;
- режимы "ОГИБАЮЩАЯ" и "W-развертка" не работают;
- амплитуда сигнала (значение "N" или "A") – не определяются.



в меню "ПОИСК" кнопками  или  выделить фоном пункт меню "РАДИОСИГНАЛ";

для включения/отключения режима "РАДИОСИГНАЛ" любой из кнопок  и  заменить состояние "-" (режим отключен) или "+" (включен) на противоположное.

8.3.4 Использование режима "УЧЕТ КРИВИЗНЫ"

Работа в режиме учета кривизны поверхности контролируемого изделия рекомендуется для контроля с помощью наклонных ПЭП изделий цилиндрической формы при направлении прозвучивания поперек образующей цилиндра (контроль продольных сварных швов труб, основного металла валов и т.п.). Этот режим позволяет более точно определять координаты обнаруженных дефектов.

До начала работы в режиме учета кривизны поверхности должна быть проведена настройка глубиномера (п. 5.4). Особенности определения координат дефектов в данном режиме изложены в п. 11.6.



При контроле изделий с плоской поверхностью, а также изделий с цилиндрической поверхностью вдоль образующей цилиндра (например, при контроле кольцевых сварных швов труб) режим учета кривизны поверхности должен быть отключен.

8.3.4.1 Настройка параметров

нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК";

кнопкой () выделить фоном пункт меню "ТОЛЩ.";

кнопками и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок выставить значение толщины контролируемого изделия. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку или .



1 При контроле изделий в форме сплошного цилиндра (например, валов) следует выставить значение толщины, равное радиусу цилиндра.

2 Установка значения толщины возможна также в процессе настройки глубиномера (см. п. 5.4.6);

кнопкой () выделить фоном пункт "R КРИВ.";

кнопками и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок выставить значение радиуса кривизны поверхности контролируемого изделия. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку .

кнопкой () выделить фоном пункт меню "УЧЕТ КРИВИЗНЫ";

при необходимости любой из кнопок или заменить состояние "-" (режим учета кривизны отключен) на "+" (режим включен).



Пункт меню "УЧЕТ КРИВИЗНЫ" может оказаться заблокирован в состоянии "-" (режим учета кривизны отключен). Это происходит в следующих случаях:

- значение какого-либо из параметров, указанных в пп. и , не выставлено (равно нулю);
- выставленное значение толщины больше радиуса кривизны поверхности (даже при контроле изделий в форме сплошного цилиндра эти значения должны быть равны между собой);

кнопкой () выделить фоном пункт меню "ПОВ-ТЬ";

любой из кнопок или установить состояние "ВЫПУКЛ." (если контроль проводится с наружной поверхности цилиндра) или "ВОГНУТ." (если контроль проводится с внутренней поверхности цилиндра).



1 При установке состояния "ВЫПУСКЛ." следует обращать внимание на заблокированный пункт меню "ХОРД. ПРОЗВУЧ.". Состояние "+" в этом пункте меню означает, что при данном угле ввода (см. п. 5.4) контроль не может быть проведен на всю толщину изделия, так как происходит хордовое прозвучивание. При контроле швов следует избегать таких ситуаций, а если это невозможно (например, при контроле основного металла валов) – стремиться уменьшить непрозвучиваемую зону. Для этого можно, например, увеличить угол ввода или использовать последовательно два ПЭП с разными углами ввода.

2 Установку начала и конца зон ВС следует проводить после выполнения пп. – по моделям дефектов (в соответствии с п. 5.5.3.2). Начало и конец зон в данном случае индицируются неверно (без учета кривизны контролируемого изделия). Если настройка зон ВС была проведена ранее, то необходима ее проверка и корректировка.

8.3.4.2 Особенности проведения контроля


для идентификации сигналов от дефектов и конструктивных отражателей (помех) следует использовать измеряемые характеристики дефекта. При этом, координаты "Y" и "X" определяются с учетом кривизны поверхностей контролируемого изделия (подробнее – см. п. 11.6);

при необходимости включить W-развертку (см. п. 4.2.5). При этом следует учитывать:

 
 
- на W-развертке представлено схематическое изображение хода лучей в допущении, что изделие является плоско-параллельным. Такое изображение позволяет определить, каким лучом (прямым, однократно, двукратно и т.д. отраженным) выявляется тот или иной отражатель. В то же время масштабные соотношения толщины изделия и глубины залегания отражателей нарушены;
- при контроле с наружной поверхности цилиндра без хордового прозвучивания и при контроле с внутренней поверхности цилиндра работа W-развертки в целом аналогична случаю контроля по плоской поверхности (то есть, когда режим "УЧЕТ КРИВИЗНЫ" не включен; см. п. 4.2.5). В случае хордового прозвучивания (при контроле с наружной поверхности цилиндра) ход лучей изображен таким образом, как будто происходят отражения от двух противоположных поверхностей (в действительности все отражения происходят от одной и той же – наружной поверхности). Такое изображение менее наглядно, однако, оно также позволяет определить количество отражений луча от поверхности;

при необходимости допускается изменять значения параметров, указанных в п. 8.3.4.1, не выходя из режима "УЧЕТ КРИВИЗНЫ". Однако при попытке ввода недопустимых значений (см. п. 8.3.4.1) произойдет автоматический выход из данного режима: пункт меню "УЧЕТ КРИВИЗНЫ" будет установлен в состояние "-" и заблокирован.

8.3.4.3 Выход из режима учета кривизны

убедиться, что индицируется меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку .

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "УЧЕТ КРИВИЗНЫ";

любой из кнопок  или  заменить состояние "+" (режим учета кривизны включен) на "-" (режим отключен).

8.4 Измерение толщины изделий

Перед проведением измерения толщины следует установить некоторые параметры настройки, необходимые для корректной работы дефектоскопа в этом режиме.

Измерения толщины производятся с помощью прямых совмещенных или раздельно-совмещенных ПЭП.



 
Для измерений толщины рекомендуется по возможности использовать прямые совмещенные ПЭП на частоту 10. При применении прямых ПЭП с другими характеристиками (особенно прямых РС-ПЭП) следует предварительно произвести измерения на образцах с известной толщиной, их использование допускается только в том случае, если при предварительных измерениях не будет замечено грубых ошибок.

8.4.1 Подготовительные операции до входа в режим измерений толщины

Перед выполнением операций, описанных в данном разделе, необходимо вызвать меню "НАСТРОЙКА" (см. п. 5).

Если измерения толщины проводятся в режиме "ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ" (см. п. 10.5), то операции данного пункта не выполняются.

8.4.1.1 Установка общих параметров

 
 

 
войти в меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ", выделив фоном пункт "ОБЩИЕ ПАР-РЫ" и нажав кнопку ;

установить следующие параметры:

- "ЧАСТОТА" – номинальное значение частоты УЗК для применяемого ПЭП (как правило, 5 или 10 МГц);
- "ВКЛ.ПЭП" – схема включения для применяемого ПЭП (для прямого совмещенного ПЭП – "СОВМЕЩ", для РС-ПЭП – "РС");
- "АМПЛ.ЗОНД" – как правило, "НИЗК" (при больших толщинах или большом затухании ультразвука может оказаться необходимо установить положение "ВЫС", в некоторых случаях рекомендуется сначала установить положение "ВЫС", а после настройки нуля глубиномера заменить его на "НИЗК");
- "ПЕРИОДЫ ЗОНД." – 1;
- "ЗАДАННАЯ" (частота синхронизации) – как правило, 250 Гц;

выйти из меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ", нажав кнопку .

 


1 Установка того или иного параметра производится с помощью кнопок  и  после предварительного выделения фоном необходимого пункта меню кнопками  и .

2 Параметр "АМПЛ. ЗОНД." может быть установлен в положение "ВЫС", если окажется, что для получения донных сигналов (пп. 8.4.3.2 и 8.4.4) недостаточно имеющейся чувствительности (например, при высоком затухании или при большой толщине изделия).

3 Параметр "ОТСЕЧКА" не имеет существенного значения. Рекомендуется не изменять принятое по умолчанию значение 5%.

8.4.1.2 Настройка нуля глубиномера

войти в меню "ГЛУБИНОМЕР", выделив фоном пункт "ГЛУБИНОМЕР" и нажав кнопку 

 
настроить нуль глубиномера (см. п. 5.4.3).



Предварительно следует убедиться, что автоматической измерительной меткой выделен требуемый сигнал. Особенно надо быть внимательным при использовании ПЭП с акустической задержкой. Следует также учитывать, что после настройки нуля глубиномера автоматической измерительной меткой может быть выделен какой-либо другой (например, второй донный) сигнал;


выйти из меню "ГЛУБИНОМЕР", нажав кнопку 

8.4.1.3 Установка параметров развертки

войти в меню "РАЗ, ЗОНА ВС1", выделив фоном пункт "РАЗВ, ЗОНА ВС1" и нажав кнопку 

установить параметр "РАЗВЕРТКА" в положение "РУЧН";

установить параметр "ДЛ.РАЗВ" следующим образом:

- для толщин до 12 мм включительно установить минимально возможную длительность развертки, чтобы на экране находилось не менее 2-4 донных сигналов. Переход от значений в миллиметрах ("У") к значениям в микросекундах ("Т") и обратно осуществляется с помощью кнопки 


- для толщин более 12 мм (для обоих типов дефектоскопа) – подобрать такое значение, для которого при установке ПЭП на изделие (или образец из того же материала и с той же номинальной толщиной) на экране видна последовательность из 2–3 донных сигналов.

 
 


 

 
В этом же меню рекомендуется значение параметра "ВС1: СМЕЩ" установить равным или более значения параметра "ДЛ РАЗВ", чтобы зоны ВС1 и ВС2 (которые при измерении толщины не используются) не были видны на экране;

выйти из меню "РАЗ, ЗОНА ВС1", нажав кнопку 

8.4.2 Вход в режим измерений толщины

вызвать меню "ПОИСК", для чего нажать кнопку 

с помощью кнопок  и  выделить фоном пункт "ИЗМЕР. ТОЛЩИНЫ И ЗАП.В ОТЧ.";

при необходимости (см. п. 9.3) установить требуемый номер отчета с помощью кнопок  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок;

нажать кнопку 



Вход в режим измерений толщины может оказаться заблокирован в следующих случаях:

- параметр "ВКЛ. ПЭП" меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ" установлен "РАЗД.", а также параметр "УГОЛ ВВОДА" в меню "ГЛУБИНОМЕР" не равен 0°. Такая ситуация может возникнуть, если не был предварительно настроен нуль глубиномера (см. п. 8.4.1.2) или настройка была произведена некорректно. В этом случае следует вновь выполнить операции п. 8.4.1.2 (а при необходимости – и другие операции п. 8.4.1);
- в пункте "ИЗМЕР. ТОЛЩИНЫ И ЗАП. В ОТЧ." установлен "занятый" (выделенный фоном в списке номеров рядом с меню) номер отчета, и при этом номер имеющейся (вызванной или вновь созданной) настройки не совпадает с номером настройки, при которой в отчет вводились предыдущие записи (см. п. 9.3). В этом случае следует вызвать требуемую настройку (см. п. 7.3) или, если это возможно, изменить номер отчета;
- в пункте "ИЗМЕР.ТОЛЩИНЫ И ЗАП. В ОТЧ." установлен "занятый" номер отчета, и при этом шифр оператора не совпадает с шифром оператора, проводившего ранее измерения и записывающего результаты в отчет. В этом случае следует установить правильный шифр оператора или изменить номер отчета.



Возможен также вход в режим измерений толщины при работе в режиме "ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ" (см. раздел 10.5).

8.4.3 Подготовительные операции после входа в режим измерений толщины

8.4.3.1 Установка способов измерений

Перед началом измерений необходимо установить параметры в меню "ЗАП.ОТЧЕТА ИЗМЕР.ТОЛЩ."

в пункте меню "У ИЗМЕР." установить один из способов обработки полученных данных:

- "СРЕДН." – индикация среднего из значений, измеренных во всех тактах;
- "МИНИМ." – индикация минимального из измеренных значений.



Как правило, рекомендуется способ "СРЕДН.", устанавливаемый по умолчанию. Применение способа "МИНИМ." может оказаться целесообразно при трудностях с доступом к месту измерений или с обеспечением акустического контакта.

в пункте меню "ДОННЫЙ" установить один из способов измерения каждого отдельного значения:

- "1 И 2" – по разности времени прихода первого и второго донного сигнала;
- "2 И 4" – по разности времени прихода второго и четвертого донного сигнала;
- "1-ЫЙ" – по времени прихода первого донного сигнала.



 
 
Точность измерений способом "1-ЫЙ" – такая же, как и точность измерения глубины залегания дефекта с помощью глубиномера (см.п. 11.1). Основная абсолютная погрешность измерений этим способом составляет $\pm(0,5+0,01Y)$, мм, где Y – измеряемая толщина. Для способа "1 И 2" (устанавливаемого по умолчанию) и "2 И 4" основная абсолютная погреш-

ность измерений существенно меньше и равна $\pm(0,07+0,004Y)$ для 5 и 10 МГц в диапазоне толщин от 3 до 300 мм. Способ "2 и 4" применяется в тех случаях, когда измерения способом "1 и 2" невозможны из-за большой мертвой зоны ПЭП. Способ "1-ЫЙ" может быть применен, если не требуется высокая точность.

8.4.3.2 Дополнительная настройка по стандартному образцу предприятия

Для настройки следует применять СОП, изготовленный из того же материала, что и изделие, имеющий толщину как можно более близкую к номинальной толщине изделия. Шероховатость и кривизна (если она имеется) поверхностей образца должны быть по возможности такими же, как у изделия.

 
 
установить ПЭП на поверхность СОП. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца;

 
 
с помощью кнопок  и  установить первую ручную метку таким образом, чтобы она находилась по развертке напротив максимума первого донного сигнала, а вторая ручная метка – напротив максимума второго донного сигнала.



1 В начале выполнения пп. и возможно временное уменьшение усиления и исчезновение сигналов с экрана. В этом случае необходимое усиление автоматически установится в течение 2–3 с.

 
 
 
 
 
2 Если возникают затруднения при выполнении п. , то можно уменьшить ширину стробов ручных меток, для чего необходимо:

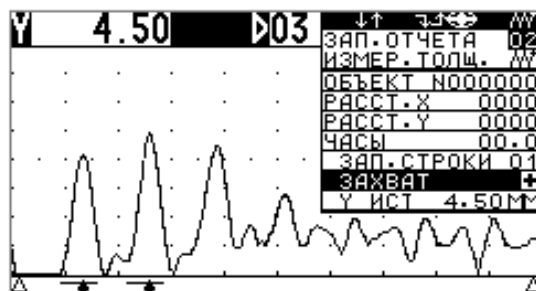
- установить ПЭП на поверхность СОП;
- выделить фоном пункт "ШИРИНА РУЧН.", в котором установить состояние "+";
- выделить фоном пункт "ШИРИНА ЗАХВ." и с помощью кнопок  и  установить требуемую ширину.

При желании можно также исключить временное уменьшение усиления при установке ПЭП на поверхность СОП или изделия. Для этого необходимо выделить фоном пункт "БЛОКИР.АРУ" и с помощью любой кнопки  или  установить положение "+". В этом случае пункт "У ИЗМЕР." установится в положение "МИНИМ." и будет заблокирован. При этом может оказаться несколько снижена точность измерений

3 П. описан применительно к случаю установки параметра "ДОННЫЙ" в положение "1 И 2". Если он установлен в положение "2 И 4", то первую ручную метку следует установить таким образом, чтобы она находилась по развертке напротив максимума второго донного сигнала, а вторая ручная метка – напротив максимума четвертого донного сигнала.

Если же параметр "ДОННЫЙ" установлен в положение "1-ЫЙ", то на экране имеется только одна ручная метка. В этом случае следует выполнять всё сказанное в п. и примечаниях 1 и 2 относительно первой ручной метки;

выделить фоном пункт меню "У ИСТ". С помощью кнопок  и  или кнопки  и кнопки с цифрами установить истинное значение толщины СОП. Нажать кнопку  (при этом слева должен на короткое время появиться символ "+"). Выделить фоном пункт "ЗАХВАТ" и нажать кнопку . Считать значение Y в верхней строке экрана. Повто-



рять данные операции до тех пор, пока это значение не будет равно установленному в пункте "У ИСТ" (или отличие будет не более $\pm 0,02$ мм).

 



- 1 Как правило, достаточно повторить данные операции 2–3 раза.
- 2 В заблокированном пункте меню "СКОР-ТЬ" индицируется значение скорости звука, установившееся в результате выполнения операций п. . Данное значение носит справочный характер, его точность невелика (особенно при применении прямых РС-ПЭП).

8.4.4 Проведение измерений

если предусмотрена запись результатов измерений в отчет (п. 9.3), то установить (при необходимости) значения координат точки, в которой производится измерение: "РАССТ. X", "РАССТ. Y" и "ЧАСЫ" (или какие-либо из этих значений), а перед проведением первого измерения – также номер объекта;

установить ПЭП на поверхность изделия. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца;

при необходимости откорректировать положение первой ручной метки таким образом, чтобы она находилась по развертке напротив максимума первого донного сигнала, а вторая ручная метка – напротив максимума второго донного сигнала (с помощью кнопок  и .

 


- 1 В начале выполнения пп. и возможно временное уменьшение усиления и исчезновение сигналов с экрана. В этом случае необходимое усиление автоматически установится в течение 2–3 с. (Данное явление не имеет места, если пункт меню "БЛОКИР. АРУ" установлен в состояние "+", см. п. 8.4.3.2).

2 Операция описана применительно к случаю установки параметра "ДОННЫЙ" в положение "1 И 2".

Если он установлен в положение "2 И 4", то первая ручная метка должна находиться напротив максимума второго донного сигнала, а вторая ручная метка – напротив максимума четвертого донного сигнала.

Если же параметр "ДОННЫЙ" установлен в положение "1-ЫЙ", то на экране имеется только одна ручная метка. В этом случае следует выполнять сказанное относительно первой ручной метки;

если был выполнен п. или, если параметр "У ИЗМЕР" установлен в положение "МИНИМ.", рекомендуется выделить фоном пункт меню "ЗАХВАТ" и нажать кнопку .

считать измеренное значение толщины Y в верхней строке экрана;

при необходимости записать строку в отчет измерения толщины (п. 9.3).

9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТΟΣКОПА: ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

9.1 Создание и запись протокола контроля в память дефектоскопа

В протокол автоматически записываются:

- кадр А-развертки или развертки вихретокового контроля (если предварительно не включен режим "СТОП-КАДР", то фиксация изображения происходит в момент вызова меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА") либо В-развертки (запись возможна после окончания формирования В-развертки);

- дата и время создания протокола;
- номер типового варианта, на базе которого сделан протокол (только для специализированных версий дефектоскопа);
- номер настройки, на базе которой сделан протокол;
- текущее состояние основных параметров настройки и режимов дефектоскопа;

- измеренные характеристики выявленного дефекта.

Кроме того, в протокол записывается служебная информация, введенная оператором вручную.

 

Вход в меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА" возможен из меню "ПОИСК". Кроме того, вызов данного меню может быть предусмотрен блоком этапов.

Вход в меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА В" возможен только из меню "В-РАЗВЕРТКА".



По форме протоколы А- и В-разверток идентичны (пункты меню приведены в таблице) за исключением того, что в меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА В" имеется дополнительный пункт "ПУТЬ ПЭП".

При общем объеме памяти дефектоскопа (для сохранения настроек, блоков этапов, протоколов и отчетов) 500 Кбайт один протокол ориентировочно занимает:

- с кадром А-развертки – 700 байт;
- с кадром В-развертки – 4100 байт.

Пункт меню	Возможность ввода значения параметра с использованием кнопок	
	 и 	цифровых (по окончании ввода значения нажать кнопку  ,  ,  или )
1	2	3
"ПУТЬ ПЭП" (расстояние, на которое переместился ПЭП за время формирования В-развертки). <i>Имеется только в меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА В"</i>	да	да
"ОБЪЕКТ N"	нет	да (а также кнопки  и )
"ПОРЯДК. N" (например, номер стыка, отверстия и т.п.)	да	да
"МЕТР" (координата для привязки к объекту контроля)	да	да
"МИЛЛИМЕТР" (координата для привязки к объекту контроля)	да	да


 
Продолжение таблицы

1	2	3
"ЧАСЫ" (координата по окружности трубы)	да	да (с учетом фиксированного положения десятичной точки)
"УСЛ. ДЛ." (условная длина дефекта)	да	да
"УСЛ. ВЫСОТА"	да	да
"ДЕФЕКТ КОД" ("А", "Д", "Б", "ДБ", "В", "Т", "Г", "Е" и "Н" – код дефекта согласно классификации по ГОСТ 14782-86; "ДР." – другой дефект или "НЕТ" – отсутствие дефекта)	да	нет
"ДЕФЕКТ N"	нет	да (а также кнопок  и )
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию (для удобства создания последующих протоколов) в указанных пунктах меню воспроизводятся ранее установленные значения параметров.	

9.1.1 Запись протоколов А-развертки и протоколов вихретокового контроля из меню "ПОИСК"

В этом случае протоколы создаются для:



- документирования выявленных дефектов;
- возможности их периодического сравнения в процессе наблюдения за изменением состояния дефекта.

 
 



перемещая ПЭП (ВТП) в зоне дефекта (предполагаемого дефекта), уточнить максимум отраженного сигнала (при необходимости воспользоваться кнопками  и ). Зафиксировать ПЭП в неподвижном состоянии.

1 Для поиска максимума сигнала при ультразвуковом контроле возможно использование режима "ОГИБАЮЩАЯ". При этом если в протокол должен быть записан вид отраженного сигнала, то после поиска его максимума данный режим должен быть отключен. Если в протоколе должен быть записан сигнал огибающей, то режим "ОГИБАЮЩАЯ" отключать не следует.

2 Для фиксации отраженного сигнала (в том числе и огибающей) может быть включен режим "СТОП-КАДР"(при вихретоковом контроле достаточно оторвать ВТП от поверхности объекта контроля);

 
кнопкой  вызвать меню "ПОИСК";


 
кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ЗАП. ПРОТ.";

 
 
кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок установить "свободный" номер, под которым протокол в дальнейшем будет записан в память дефектоскопа. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку  или .



 
 



- Рядом с меню индицируются номера протоколов, причем номера "свободных" протоколов отображаются обычным способом, а номера "занятых" – выделены фоном;

нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА".

- Рядом с меню индицируются параметры, которые записываются в протокол автоматически. Полный список параметров можно увидеть, продвигаясь по пунктам меню с помощью кнопки  (

ввести значения параметров в пункты меню согласно таблице. Для перемещения по пунктам меню использовать кнопку  (

кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАП. ПРОТ.".

- На данном этапе возможно изменение номера создаваемого протокола. Для этого с помощью кнопок  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок выставить номер протокола (из числа "свободных"). Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку  или 

 
 
нажать кнопку . Убедиться, что протокол записан в память дефектоскопа:

 
 
- в левой позиции пункта меню индицируется символ "+";
- в списке номеров протоколов (рядом с меню) обычное изображение используемого номера заменилось на изображение, выделенное фоном.

- Если ранее были включены режимы "ОГИБАЮЩАЯ" и (или) "СТОП-КАДР", то произойдет их отключение.

 
 

9.1.2 Запись протоколов А-развертки и протокола вихретокового контроля из блока этапов

В этом случае протокол А-развертки является документом по результатам контроля всего изделия или его части. При этом на А-развертке фиксируются все полученные отраженные сигналы, а значит, используется режим "ОГИБАЮЩАЯ". Если в процессе сканирования ПЭП не обнаружено ни одного дефекта, то в протокол записывается "чистый" кадр А-развертки. Если изделие контролируется в несколько этапов или несколькими способами, то блок этапов должен быть создан так, чтобы после каждого вызова соответствующей настройки вызывалось меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА".

кнопкой  () перейти к этапу, в котором осуществляется вызов меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА";

ввести значения параметров в пункты меню согласно таблице. Для перемещения по пунктам меню использовать кнопку  (

кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАП. ПРОТ.";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок установить "свободный" номер, под которым протокол будет записан в память дефектоскопа. Если использовались цифровые кнопки,

то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку **[F]** или **[↓]**.



Рядом с меню индицируются номера протоколов, причем номера "свободных" протоколов отображаются обычным способом, а номера "занятых" – выделены фоном;

нажать кнопку **[↓]**. Убедиться, что протокол записан в память дефектоскопа:

- в левой позиции пункта меню индицируется символ "+";
- в списке номеров протоколов (рядом с меню) обычное изображение используемого номера заменилось на изображение, выделенное фоном;

кнопкой **[↔]** (**[←]**) перейти к следующему этапу.

9.1.3 Запись протоколов В-развертки

переместить ПЭП в зоне дефекта (предполагаемого дефекта) и получить на экране дефектоскопа кадр В-развертки (п. 8.3.2);

кнопкой **[↓]** (**[↑]**) выделить фоном пункт меню "ЗАП. ПРОТ. В".



Данный пункт меню заблокирован, если в пункте меню "СОСТОЯН." индицируется "СТАРТ" или "СБРОС";

FT	↑↔→←	М
В-РАЗВЕРТКА	М	
ВРЕМЯ СКАН.	60	
В-Порог	50%	
СОСТОЯН.	СТОП	
ЗАП.ПРОТ. В	002	

F	↓	↔	←	М
ЗАПИСЬ				
ПРОТОКОЛА В	М			
ПУТЬ ПЭП	018	М		
ОБЪЕКТ	N67-534			
ПОРЯДК. N	008			
МЕТР	033			
ММЛЛИМЕТР	008			
ЧАСЫ	03.0			
ЧСЛ. ДЛ.	0016	М		
ЧСЛ. ВЫСОТА	07	М		
ДЕФЕКТ КОД	A			
ДЕФЕКТ N	22			

кнопками **[←]** и **[→]** или после нажатия кнопки **[F]** – с использованием цифровых кнопок установить "свободный" номер, под которым протокол в дальнейшем будет записан в память дефектоскопа. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку **[F]** или **[↓]**.



Рядом с меню индицируются номера протоколов, причем номера "свободных" протоколов отображаются обычным способом, а номера "занятых" – выделены фоном;

нажать кнопку **[↓]**. Убедиться, что индицируется меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА В".



*Рядом с меню индицируются параметры, которые записываются в протокол автоматически. Полный список параметров можно увидеть, продвигаясь по пунктам меню с помощью кнопки **[↓]** (**[↑]**);*

ввести значения параметров в пункты меню согласно таблице. Для перемещения по пунктам меню использовать кнопку **[↓]** (**[↑]**);

кнопкой **[↓]** выделить фоном пункт меню "ЗАП. ПРОТ.".



*На данном этапе возможно изменение номера создаваемого протокола. Для этого с помощью кнопок **[←]** и **[→]** или после нажатия кнопки*

– с использованием цифровых кнопок выставить номер протокола (из числа "свободных"). Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку или .

нажать кнопку . Убедиться, что протокол записан в память дефектоскопа:

- в левой позиции пункта меню индицируется символ "+";
- в списке номеров протоколов (рядом с меню) обычное изображение используемого номера заменилось на изображение, выделенное фоном.

9.2 Запись строки в отчет о контроле

 
 
 
 
 
 

 

 
Для кратких записей результатов контроля однотипных изделий (частей изделия) одного и того же объекта могут использоваться отчеты о контроле. Отчет состоит из строк (не более 99) и может формироваться в течение длительного времени (нескольких рабочих смен) одним оператором. Имеется возможность ведения нескольких отчетов (при контроле различных объектов и использовании дефектоскопа разными операторами).

Дата и время записываются в строку отчета автоматически.

Вход в меню "ЗАП. ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ" возможен из меню "ПОИСК". Кроме того, вызов данного меню может быть предусмотрен блоком этапов.


 
Пункты меню "ЗАП. ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ" приведены в таблице.



 

 
При общем объеме памяти дефектоскопа (для сохранения настроек, блоков этапов, протоколов и отчетов) 500 Кбайт один отчет о контроле в зависимости от количества строк занимает от 90 до 9000 байт.

Пункт меню	Возможность ввода значения параметра с использованием кнопок	
	 и 	цифровых (по окончании ввода значения нажать кнопку  ,  ,  или )
"ОБЪЕКТ N"	нет	да (а также кнопка  и )
"ПОРЯДК. N" (например, номер стыка, отверстия и т.п.)	да	да
"МЕТР" (координата для привязки к объекту контроля)	да	да
"МИЛЛИМЕТР" (координата для привязки к объекту контроля)	да	да
"ЧАСЫ" (координата по окружности трубы)	да	да (с учетом фиксированного положения десятичной точки)
"КОЛ-ВО ДЕФ." (количество дефектов)	да	да
"ПРОТОК" (номера протоколов А- или В-развертки с записью дефектов)	нет	да (а также кнопка  и )
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию (для удобства создания последующих строк отчета) в указанных пунктах меню воспроизводятся ранее установленные значения параметров	

9.2.1 Запись строки в отчет из меню "ПОИСК"

 
кнопкой  вызвать меню "ПОИСК";

кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ЗАПИСЬ ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок установить номер, под которым отчет в дальнейшем будет записываться в память дефектоскопа. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку  или .





Рядом с меню индицируются номера отчетов, причем номера "свободных" отчетов отображаются обычным способом, а номера "занятых" – выделены фоном;

нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ЗАП. ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ";



Для ранее начатого отчета вызов меню "ЗАП. ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ" заблокирован при несовпадении введенного и ранее используемого шифра оператора;

ввести значения параметров в пункты меню согласно таблице. Для перемещения по пунктам меню использовать кнопку  (

кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАП. СТРОКИ".

 

нажать кнопку . Убедиться, что строка записана в отчет:

 

- в левой позиции пункта меню индицируется символ "+";
- номер строки автоматически увеличился на единицу.

9.2.2 Запись строки в отчет из блока этапов

 


Заранее должен быть введен номер отчета, в который будет осуществляться запись строк (см. п. 7.1).

кнопкой  () перейти к этапу, в котором осуществляется вызов меню "ЗАП. ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ";

ввести значения параметров в пункты меню согласно таблице. Для перемещения по пунктам меню использовать кнопку  (

кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАП. СТРОКИ";

нажать кнопку . Убедиться, что строка записана в отчет:

- в левой позиции пункта меню индицируется символ "+";
- номер строки автоматически увеличился на единицу;

кнопкой  () перейти к следующему этапу.

 
 

 
 
 
9.3 Запись строки в отчет измерения толщины

Результаты измерения толщины изделия (см. п. 8.4) в различных точках могут быть записаны в отчет измерений толщины. Отчет состоит из строк (не более 99), каждая из которых содержит данные по измерению толщины в одной точке. Отчет может формироваться одним оператором, при необходимости – с перерывами во времени. Имеется возможность ведения нескольких отчетов (при измерении толщины нескольких изделий и использовании дефектоскопа разными операторами).

 
В отчет автоматически записываются номер настройки, при которой проводились измерения, и шифр оператора (см. также пп. 8.4 и 10.5). Кроме того, в каждую строку отчета автоматически записываются дата и время.

Запись строк в отчет производится через меню "ЗАП.ОТЧЕТА ИЗМЕР.ТОЛЩ". при работе в режиме измерений толщины (см. п. 8.4). Пункты меню, предназначенные для записи в отчет, приведены в таблице. Номер отчета вводится до входа в данное меню (см. п. 7.1). Ввод значений параметров (если он требуется) и запись строки производятся при каждом новом измерении (см. п. 8.4.4).

При общем объеме памяти дефектоскопа (для сохранения настроек, блоков этапов, протоколов и отчетов) 500 Кбайт один отчет измерения толщины в зависимости от количества строк занимает от 90 до 9000 байт.

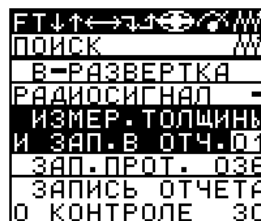
Пункт меню	Возможность ввода значения параметра с использованием кнопок	
	 и 	цифровых (по окончании ввода значения нажать кнопку  ,  ,  или )
"ОБЪЕКТ " (после ввода первой строки параметр блокируется)	нет	да
"РАССТ. X" (расстояние по длине изделия от его края до измеряемой точки)	да	да
"РАССТ. Y" (расстояние по ширине изделия от его края до измеряемой точки)	да	да
"ЧАСЫ" (координата по окружности трубы)	да	да

перед проведением очередного измерения установить (если это требуется) необходимые значения в пунктах меню "ОБЪЕКТ", "РАССТ. X", "РАССТ. Y" и "ЧАСЫ";

после проведения измерения произвести запись строки, выделив фоном пункт "ЗАП.СТРОКИ" и нажав кнопку . Если строка записана, то слева от названия пункта должен появиться символ "+".



До проведения первого измерения пункт меню " ЗАП. СТРОКИ" заблокирован.



10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОСКОПА:
ПРОСМОТР И УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕК, БЛОКОВ
ЭТАПОВ, ПРОТОКОЛОВ И ОТЧЕТОВ

10.1 Просмотр и удаление настроек

убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном случае, последовательно нажимая кнопку \uparrow , добиться индикации требуемого меню;

кнопкой \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт меню "ПРОСМОТР НАСТРОЕК";

кнопками \leftarrow и \rightarrow или после нажатия кнопки F – с использованием цифровых кнопок ввести требуемый номер настройки. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку F или \downarrow .

F	↓↑↔↕
РЕЖИМ РАБОТЫ	
НАСТРОЙКИ	001
ВОЗВРАТ В ТЕ-	
КУЩЮ НАСТР-КУ	
СОЗДАНИЕ БЛО-	
КА ЭТАПОВ	01
ПРОСМОТР БЛО-	
КА ЭТАПОВ	01
ПРОСМОТР	
НАСТРОЕК	001
ПРОСМОТР	
ПРОТОКОЛОВ	036

F	↓↑↔↕
ПРОСМОТР	
НАСТРОЕК	
ПАРАМ. НАСТ001	
ВЫЗОВ НАСТ001	
ОБЩИЕ ПАРАМ-РЫ	
СЛУБИНОМЕР	
РАЗВ., ЗОНА ВС1	
ЗОНЫ ВС2, АРУ	
ЧУВСТВ-ТЬ, АРА	
ВРЧ	
ПОИСК	
ВИХРЕТОК	
УДАЛИТЬ	021



1 В списке (рядом с меню) фоном выделены номера ранее созданных настроек.

2 Ультразвуковые и вихретоковые настройки имеют единую нумерацию;

нажать кнопку \downarrow . Убедиться, что индицируется требуемое меню;

кнопками \downarrow и \uparrow последовательно выделяя пункты меню, просмотреть (рядом с меню) значения параметров требуемой настройки.



Далее могут быть следующие ситуации:

- данную настройку необходимо удалить (п.);
- данную настройку необходимо вызвать (это возможно прямо из меню "ПРОСМОТР НАСТРОЕК" в соответствии с п.);
- необходимо сделать просмотр другой настройки (п.);
- необходимо вернуться в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" (для этого нажать кнопку \uparrow);

для удаления данной настройки:

- кнопкой \downarrow выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ";
- нажать кнопку \downarrow . Убедиться, что требуемая настройка удалена – в левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+", а в списке номеров (рядом с меню) выделенный фоном номер настройки стал изображаться обычным способом.



Удаление настройки возможно лишь в том случае, если шифр оператора (устанавливаемый после включения дефектоскопа) при создании настройки совпадает с шифром оператора при удалении настройки;

для вызова данной настройки:

- кнопками и выделить фоном пункт меню "ВЫЗОВ НАСТ";
- нажать кнопку . Убедиться, что требуемая настройка вызвана – на экране дефектоскопа индицируется А-развертка;

для просмотра другой настройки (без выхода из меню "ПРОСМОТР НАСТРОЕК"):

- кнопкой выделить фоном пункт меню "ПАРАМ. НАСТ";
- кнопками и или после нажатия кнопки – с использованием цифровых кнопок ввести требуемый номер настройки. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку .



В списке (рядом с меню) фоном выделены номера ранее созданных настроек;

- нажать кнопку . Убедиться, что вызваны параметры требуемой настройки;
- используя кнопки и , просмотреть значения параметров требуемой настройки (в соответствии с п.).

10.2 Просмотр и удаление блоков этапов

убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном случае, последовательно нажимая кнопку \uparrow , добиться индикации требуемого меню;

кнопкой \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт меню "ПРОСМОТР БЛОКА ЭТАПОВ";

кнопками \leftarrow и \rightarrow или после нажатия кнопки F – с использованием цифровых кнопок ввести требуемый номер блока этапов. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку F или \downarrow .



В списке (рядом с меню) фоном выделены номера ранее созданных блоков этапов;

нажать кнопку \downarrow . Убедиться, что индицируется требуемое меню;

кнопками \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт меню "НОМЕР ЭТАПА";

кнопками \leftarrow и \rightarrow последовательно изменяя номер этапа, просмотреть все имеющиеся этапы контроля. При этом:

- в пункте меню "КОЛ. ЭТАПОВ" индицируется общее количество этапов;
- в пункте меню "НАСТРОЙКА" показан номер настройки, соответствующий установленному номеру этапа;
- в пункте меню "РЕГИСТР." показан вид регистрации результатов контроля ("ОТЧЕТ", "ПРОТ. А" или "НЕТ"), соответствующий установленному номеру этапа.



Далее могут быть следующие ситуации:

- данный блок этапов необходимо удалить (п.);
- необходимо сделать просмотр другого блока этапов (п.);
- необходимо вернуться в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" (для этого нажать кнопку \uparrow);

для удаления данного блока этапов:

- кнопкой \downarrow выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ";
- нажать кнопку \downarrow . Убедиться, что требуемый блок этапов удален – в левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+", а в списке номеров (рядом с меню) выделенный фоном номер блока этапов стал изображаться обычным способом.

 

 

 
 
 
F	↓↑←→
РЕЖИМ РАБОТЫ	
ВОЗВРАТ В ТЕ-	
КУЩЮ НАСТР-КУ	
СОЗДАНИЕ БЛО-	
КА ЭТАПОВ 01	
ПРОСМОТР БЛО-	
КА ЭТАПОВ 01	
ПРОСМОТР	
НАСТРОЕК 021	
ПРОСМОТР	
ПРОТОКОЛОВ 036	
ПРОСМ. ПРОТОК.	

F	↓↑←→
ПРОСМОТР БЛОКА	
ЭТАПОВ	
ПАРАМ. БЛОКА 01	
КОЛ. ЭТАПОВ 01	
НОМЕР ЭТАПА 01	
НАСТРОЙКА 001	
РЕГИСТР. НЕТ	
УДАЛИТЬ 01	




Удаление блока этапов возможно лишь в том случае, если шифр оператора (устанавливаемый после включения дефектоскопа) при создании блока этапов совпадает с шифром оператора при удалении блока этапов;

для просмотра другого блока этапов (без выхода из меню "ПРОСМОТР БЛОКА ЭТАПОВ"):

- кнопкой  выделить фоном пункт меню "ПАРАМ. БЛОКА";
- кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок ввести требуемый номер блока этапов. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку ,  или .



В списке (рядом с меню) фоном выделены номера ранее созданных блоков этапов;

- нажать кнопку . Убедиться, что вызваны параметры требуемого блока этапов;
- просмотреть этапы блока (в соответствии с п.).

10.3 Просмотр и удаление протоколов контроля

убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном случае, последовательно нажимая кнопку \uparrow , добиться индикации требуемого меню;

кнопкой \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт меню "ПРОСМОТР ПРОТОКОЛОВ" ("ПРОСМ. ПРОТОК. В-РАЗВЕРТКИ);

кнопками \leftarrow и \rightarrow или после нажатия кнопки F – с использованием цифровых кнопок ввести требуемый номер соответствующего протокола. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку F .

```

F ↓↑←→
РЕЖИМ РАБОТЫ
КА ЭТАПОВ 01
ПРОСМОТР БЛО-
КА ЭТАПОВ 01
ПРОСМОТР
НАСТРОЕК 001
ПРОСМОТР
ПРОТОКОЛОВ 001
ПРОСМ.ПРОТОК.
В-РАЗВЕРТКИ030
ПРОСМ.ОТЧЕТА
О КОНТРОЛЕ 30
  
```

```

↓ ↑ ↻
ПРОСМОТР
ПРОТОКОЛА W
ПОКАЗ. РАЗВ.
УДАЛИТЬ ВСЕ00
ВЫЗ.ПРОТ. 001
ВОСПР.НАСТР.
ОБЪЕКТ N 257
ПОРЯДК.N 547
МЕТР 000
МИЛЛИМЕТР 055
ЧАСЫ 05.5
ЧСЛ.ДП. 0000MM
ЧСЛ.ВЫСОТА00MM
ДЕФЕКТ КОД НЕТ
ДЕФЕКТ N 521
УДАЛИТЬ 001
  
```

- В списке (рядом с меню) фоном выделены номера ранее созданных протоколов;

нажать кнопку \downarrow . Убедиться, что индицируется требуемое меню и фоном выделен пункт меню "ПОКАЗ. РАЗВ." ("ПОКАЗ В-РАЗВ").

- Далее могут быть следующие ситуации:

- для данного и других протоколов необходимо просмотреть только кадры разверток (без параметров) (п.);

- данный и другие протоколы необходимо просмотреть "в полном объеме" (то есть и параметры и кадры разверток) (п.);

- по значениям для просматриваемого протокола необходимо воспроизвести настройку (п.);

- просматриваемый протокол необходимо удалить (п.);

- необходимо удалить все протоколы (п.);

- необходимо вернуться в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" (для этого нажать кнопку \uparrow);

```

F ↓↑←→
РЕЖИМ РАБОТЫ
КА ЭТАПОВ 01
ПРОСМОТР БЛО-
КА ЭТАПОВ 01
ПРОСМОТР
НАСТРОЕК 021
ПРОСМОТР
ПРОТОКОЛОВ 001
ПРОСМ.ПРОТОК.
В-РАЗВЕРТКИ030
ПРОСМ.ОТЧЕТА
О КОНТРОЛЕ 30
  
```



 
```

↓ ↑ ↻
ПРОСМ.ПРОТОК.
В-РАЗВЕРТOK W
ПОКАЗ В-РАЗВ
УДАЛИТЬ ВСЕ00
ВЫЗ.ПРОТ. 030
ПУТЬ ПЭП 021MM
ОБЪЕКТ N 48
ПОРЯДК.N 217
МЕТР 587
МИЛЛИМЕТР 125
ЧАСЫ 78.0
ЧСЛ.ДП. 0111MM
ЧСЛ.ВЫСОТА00MM
ДЕФЕКТ КОД НЕТ
ДЕФЕКТ N000000
УДАЛИТЬ 030
  
```

 
 


 
для просмотра кадров разверток (без параметров) нажать кнопку \downarrow .

Убедиться, что индицируется меню "ПОКАЗ. РАЗВ." ("ПОКАЗ РАЗВ. В").


 
- 1 При необходимости анализа отраженных сигналов можно воспользоваться ручной измерительной меткой (кнопки \leftarrow и \rightarrow) и меню "ИЗ-

 
 
МЕРЕНИЕ" (вызов кнопкой  – только для протоколов А-развертки). Для воспроизведения исходного меню нажать кнопку  или .

2 Для просмотра кадра развертки другого протокола:

 


 
 
- кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок ввести требуемый номер соответствующего протокола. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку  или .

- нажать кнопку .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Для возвращения в меню "ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА" ("ПРОСМ. ПРОТОК. В-РАЗВЕРТКИ") нажать кнопку  или .

для просмотра протокола "в полном объеме" кнопками  и  последовательно выделяя пункты меню "ПУТЬ ПЭП" (только для протокола В-развертки), "ОБЪЕКТ N", "ПОРЯДК. N", "МЕТР", "МИЛЛИМЕТР", "ЧАСЫ", "УСЛ. ДЛ.", "УСЛ. ВЫСОТА", "ДЕФЕКТ КОД" и "ДЕФЕКТ N", просмотреть (рядом с меню) значения параметров настройки для данного протокола.



 


1 При необходимости анализа отраженных сигналов можно воспользоваться ручной измерительной меткой (кнопки  и ) и меню "ИЗМЕРЕНИЕ" (вызов кнопкой  – только для протоколов А-развертки). Для воспроизведения исходного меню нажать кнопку  или .


 
2 Для просмотра других протоколов:

- кнопками  и  выделить фоном пункт меню "ВЫЗ. ПРОТ.";
- кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок ввести требуемый номер протокола. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку , ,  или .
- просмотреть значения параметров и кадр развертки (как указано выше);

для вызова настройки со значениями параметров, указанными в протоколе (воспроизведение настройки - только для протоколов А-развертки и протоколов вихретокового контроля):

- кнопками  () выделить фоном пункт меню "ВОСПР. НАСТР.";
- нажать кнопку . Убедиться, что требуемая настройка вызвана – на экране дефектоскопа индицируется А-развертка или развертка вихретокового контроля;

 
 


 
 
для удаления данного протокола:

- кнопкой  выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ";
- нажать кнопку . Убедиться, что требуемый протокол удален – в левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+", а в списке номеров (рядом с меню) выделенный фоном номер протокола стал изображаться обычным способом;



Удаление протокола возможно лишь в том случае, если шифр оператора при создании протокола совпадает с шифром оператора при удалении протокола.

для удаления всех протоколов А-развертки или протоколов вихретокового контроля (всех протоколов В-развертки):

- кнопками  и  выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ ВСЕ";
- нажать кнопку  и далее с использованием цифровых кнопок ввести код для выполнения операции: "39" (для удаления всех протоколов А-развертки) или "93" (для удаления всех протоколов В-развертки). После окончания ввода требуемого значения нажать кнопку  или ;
- нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+", а в списке (рядом с меню) нет номеров протоколов, выделенных фоном.

10.4 Просмотр и удаление отчетов о контроле

убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном случае, последовательно нажимая кнопку $\left[\uparrow \right]$, добиться индикации требуемого меню;

кнопкой $\left[\downarrow \right]$ ($\left[\uparrow \right]$) выделить фоном пункт меню "ПРОСМ. ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ";

кнопками $\left[\leftarrow \right]$ и $\left[\rightarrow \right]$ или после нажатия кнопки $\left[F \right]$ – с использованием цифровых кнопок ввести требуемый номер отчета. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку $\left[F \right]$ или $\left[\downarrow \right]$.

F	↓↑←→
РЕЖИМ РАБОТЫ	
КА ЭТАПОВ	01
ПРОСМОТР	
НАСТРОЕК	021
ПРОСМОТР	
ПРОТОКОНОВ	001
ПРОСМ. ПРОТОК.	
В РАЗВЕРТКИ	030
ПРОСМ. ОТЧЕТА	
О КОНТРОЛЕ	30
ПРОСМ. ОТЧЕТА	
ИЗМЕР. ТОЛЩ.	01

F	↓	↔	↕	↖	↗
ПРОСМ. ОТЧЕТА 30					
О КОНТРОЛЕ 30					
УДАЛИТЬ ВСЕГО					
ПРОСМ. СТРОК 02					
ВСЕГО СТРОК 02					
ОБЪЕКТ N 48					
ПОРЯДК. N 214					
МЕТР 590					
МИЛЛИМЕТР 999					
ЧАСЫ 78.0					
КОЛ-ВО ДЕФ. 00					
ПРОТОК 21					
УДАЛИТЬ 30					

В списке (рядом с меню) фоном выделены номера ранее созданных отчетов;

нажать кнопку $\left[\downarrow \right]$. Убедиться, что индицируется требуемое меню.

1 Далее могут быть следующие ситуации:

- необходимо просмотреть строки данного отчета (п.);
- необходимо удалить данный отчет (п.);
- необходимо удалить все отчеты (п.);
- необходимо вернуться в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" (для этого нажать кнопку $\left[\uparrow \right]$).

2 Просмотр другого отчета возможен только после возвращения в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ";

для просмотра строк отчета:

- кнопкой $\left[\downarrow \right]$ ($\left[\uparrow \right]$) выделить фоном пункт меню "ПРОСМ. СТРОК";
- кнопками $\left[\leftarrow \right]$ и $\left[\rightarrow \right]$ или после нажатия кнопки $\left[F \right]$ – с использованием цифровых кнопок установить номер требуемой строки отчета. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку $\left[F \right]$ либо $\left[\downarrow \right]$;

- нажать кнопку $\left[\downarrow \right]$. Убедиться, что в левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+". Просмотреть значения параметров в пунктах меню "ОБЪЕКТ N", "ПОРЯДК. N", "МЕТР", "ММ", "ЧАСЫ", "КОЛ-ВО ДЕФ." и "ПРОТОК".

Общее количество строк в отчете индицируется в пункте меню "ВСЕГО СТРОК";

 
 

 
 
для удаления данного отчета:

- кнопкой $\left[\downarrow \right]$ выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ";
- нажать кнопку $\left[\downarrow \right]$. Убедиться, что требуемый отчет удален – в левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+", а в списке номеров (рядом с меню) выделенный фоном номер отчета стал изображаться обычным способом;



Удаление отчета возможно лишь в том случае, если шифр оператора при создании отчета совпадает с шифром оператора при удалении протокола.

для удаления всех отчетов:

- кнопкой  выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ ВСЕ";
- нажать кнопку  и далее с использованием цифровых кнопок ввести код для выполнения операции: "66". После окончания ввода требуемого значения нажать кнопку  или ;
- нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+", а в списке (рядом с меню) нет номеров отчетов, выделенных фоном.

10.5 Просмотр и удаление отчетов измерения толщины

убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном случае, последовательно нажимая кнопку \uparrow , добиться индикации требуемого меню;

кнопкой \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт "ПРОСМ.ОТЧЕТА ИЗМЕР. ТОЛЩ.";

кнопками \leftarrow и \rightarrow или после нажатия кнопки F – с использованием цифровых кнопок ввести требуемый номер отчета. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку F или \downarrow .

```

F ↓↑←→
РЕЖИМ РАБОТЫ
КА ЭТАПОВ 01
ПРОСМОТР
НАСТРОЕК 022
ПРОСМОТР
ПРОТОКОНОВ 001
ПРОСМ.ПРОТОК.
В-РАЗВЕРТКИ030
ПРОСМ.ОТЧЕТА
О КОНТРОЛЕ 30
ПРОСМ.ОТЧЕТА
ИЗМЕР.ТОЛЩ. 01
  
```

```

F ↓ ↑ ↵
ПРОСМ.ОТЧЕТА01
ИЗМЕР.ТОЛЩ. ММ
УДАЛИТЬ ВСЕО
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЙ
ПРОСМ.СТРОК01
ВСЕГО СТРОК 01
ОБЪЕКТ N000000
РАССТ.Х 0000
РАССТ.У 0000
ЧАСЫ 00.0
ТОЛЩ. 63.98 ММ
УДАЛИТЬ 01
  
```

В списке (рядом с меню) фоном выделены номера ранее созданных отчетов;

нажать кнопку \downarrow . Убедиться, что индицируется требуемое меню.



1 Далее могут быть следующие ситуации:

- необходимо просмотреть строки данного отчета (п.);
- необходимо продолжить измерения (п.);
- необходимо удалить данный отчет (п.);
- необходимо удалить все отчеты (п.);
- необходимо вернуться в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" (для этого нажать кнопку \uparrow).

2 Просмотр другого отчета возможен только после возвращения в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ";

для просмотра строк отчета:

- кнопкой \downarrow (\uparrow) выделить фоном пункт меню "ПРОСМ.СТРОК";
- кнопками \leftarrow и \rightarrow или после нажатия кнопки F – с использованием цифровых кнопок установить номер требуемой строки отчета (номер точки, в которой проводились измерения). Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать кнопку F либо \downarrow ;

 

 
- нажать кнопку \downarrow . Убедиться, что в левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+". Просмотреть измеренное значение толщины в пункте меню "ТОЛЩ.", а также (при необходимости) координат точки в пунктах меню "РАССТ.Х", "РАССТ.У" и "ЧАСЫ".



1 Общее количество строк в отчете индицируется в пункте меню "ВСЕГО СТРОК".

2 Номер объекта указан в пункте меню "ОБЪЕКТ N". При выделении пункта меню "ПРОСМ.СТРОК" или "ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ" слева от меню индицируются номер отчета, номер настройки, дата и время записи строки и шифр оператора;

для продолжения измерений:

- кнопкой  () выделить фоном пункт меню "ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ";
- войти в режим измерений толщины (см. п. 8.4), для чего нажать кнопку .




 
Если шифр оператора не совпадает с шифром оператора, ранее проводившего измерения и результаты которого записаны в отчет, то вход в режим измерений толщины будет заблокирован.



1 Для выхода из режима измерений толщины следует нажать кнопку .

2 При входе в режим измерений толщины автоматически вызывается настройка с тем номером, для которого производились предыдущие измерения с записью в данный отчет. Для определения номера настройки необходимо выделить пункт меню "ПРОСМ. СТРОК" или "ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ" (меню "ПРОСМ. ОТЧЕТА ИЗМЕР. ТОЛЩ."). Просмотр параметров настройки – в соответствии с п. 10.1;

 
 

 
 
для удаления данного отчета:

- кнопкой  выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ";
- нажать кнопку . Убедиться, что требуемый отчет удален – в левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+", а в списке номеров (рядом с меню) выделенный фоном номер отчета стал изображаться обычным способом.



Удаление отчета возможно лишь в том случае, если шифр оператора при создании отчета совпадает с шифром оператора при удалении отчета;

для удаления всех отчетов:

- кнопкой  выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ ВСЕ";
- нажать кнопку  и далее с использованием цифровых кнопок ввести код для выполнения операции "69". После окончания ввода требуемого значения нажать кнопку  или ;
- нажать кнопку . Убедиться, что требуемый отчет удален – в левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+", а в списке номеров (рядом с меню) нет номеров отчетов, выделенных фоном.

11

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ КОНТРОЛЕ

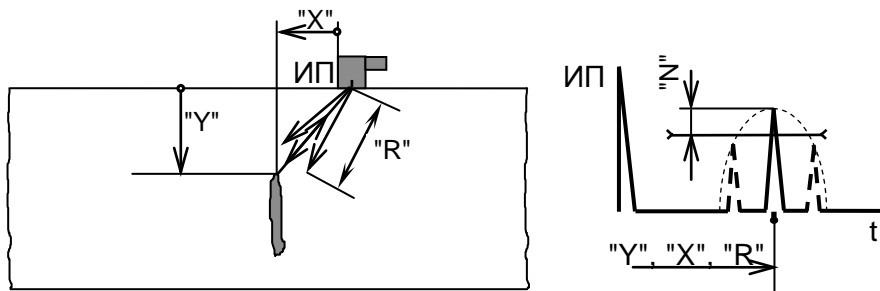
11.1 Общие положения

11.1.1 С целью повышения достоверности контроля, принятия правильного решения о наличии или отсутствии дефекта, а также идентификации (классификации) выявленных дефектов в дефектоскопе предусмотрено измерение и индикация следующих характеристик:

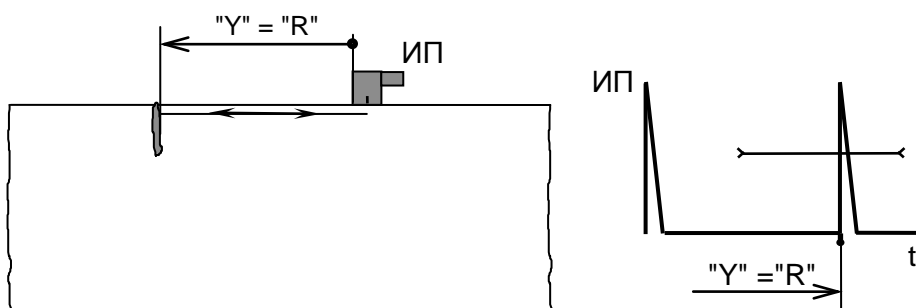
- "Y" – глубина расположения дефекта (для ПЭП с углом ввода 90° – расстояние от передней грани ПЭП до дефекта);
- "X" – расстояние от передней грани ПЭП (если установлено требуемое значение параметра "СТРЕЛА") или расстояние от точки выхода луча ПЭП (если значение параметра "СТРЕЛА" 0 мм) до проекции дефекта на поверхность сканирования;
- "R" – расстояние до отражателя по ультразвуковому лучу;
- "M" – номер ультразвукового луча, которым обнаружен дефект (0 – прямой луч; 1 – однократно отраженный луч и т.д.);
- "T" – время распространения УЗК до дефекта и обратно;
- "N" и "A" – амплитуда отраженного от дефекта сигнала;
- "КД" – коэффициент выявляемости дефекта (разность между значениями амплитуды эхо-сигналов от дефекта и эталонного отражателя);
- "Sэкв" – эквивалентная площадь дефекта;
- "Øэкв" – эквивалентный диаметр дефекта.

Измерение значений "N", "A", "КД", "Sэкв" и "Øэкв" осуществляется только при индикации А-развертки.

11.1.2 Схема измерения расстояний "Y", "X" и "R" для ПЭП с углом ввода до 90° , а также значения "N" приведена на рисунке:

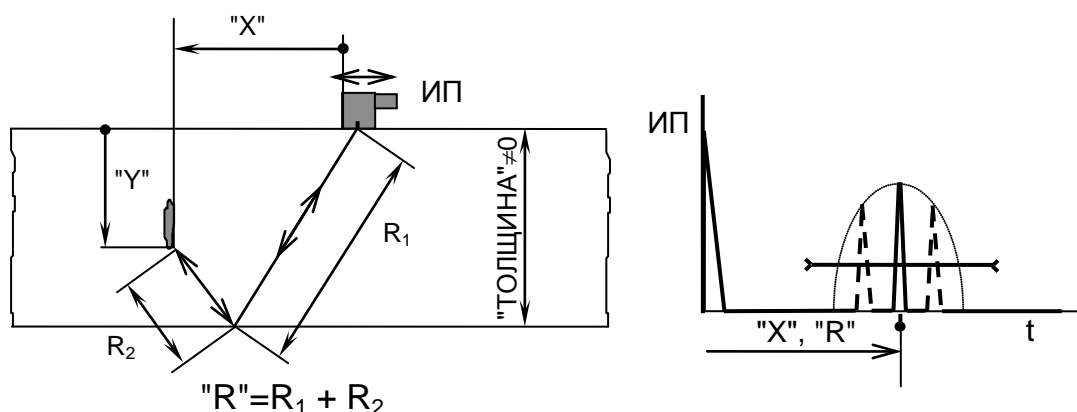


11.1.3 Схема измерения расстояния "Y" от ПЭП с углом ввода 90° до дефекта приведена на рисунке:



11.1.4 Если в пункте "ТОЛЩИНА" установлен параметр неравный нулю, то для индицируемого значения координаты "Y" автоматически учитывается то, что дефекта (конструктивный отражатель) может быть выявлен многократно отраженным лучом (на рисунке приведен случай выявления дефекта однократно отраженным лучом).

11.1.5 Если установлен режим "УЧЕТ КРИВИЗНЫ", то координаты "Y" и "X" определяются с учетом кривизны поверхности контролируемого изделия (п. 11.6).



11.1.6 Амплитуда "N" сигнала определяется только в пределах зон ВС1 и ВС2. Значение "N" отсчитывается от порога АСД соответствующей зоны ВС, причем для индикации истинных значений вершина отраженного сигнала должна быть в пределах от одной клетки снизу до верхней горизонтали экрана.

11.1.7 Амплитуда "A" сигнала определяется относительно некоторого нулевого уровня и учитывает установленное значение усиления и "высоту" сигнала на экране дефектоскопа (только для ручной измерительной метки).

11.1.8 Значения "КД", "Sэкв" и "Øэкв" рассчитываются и индицируются, если выполнены следующие условия:


- включен режим "АРД";
- отраженный сигнал расположен в пределах зон ВС1 или ВС2;
- отраженный сигнал находится на расстоянии менее 0,2 ближней зоны используемого ПЭП;
- вершина отраженного сигнала расположена в пределах от одной клетки снизу до верхней горизонтали экрана.

11.1.9 Для выполнения измерений в дефектоскопе предусмотрены две измерительные метки:


- автоматическая (подробнее – в п. 11.2);
- ручная (пп. 11.3 и 11.5).

11.1.10 Измеренные характеристики дефекта в режиме А-развертки индицируются:

 
- для автоматической измерительной метки – в верхней части экрана (верхней измерительной строке) и в средней части меню "ИЗМЕРЕНИЕ";

- для ручной измерительной метки – в нижней части меню "ИЗМЕРЕНИЕ". Вызов меню "ИЗМЕРЕНИЕ" кнопкой .

11.1.11 В режиме В-развертки измерения осуществляются только ручной измерительной меткой, и характеристики дефекта индицируются в верхней части экрана (верхней измерительной строке).

11.1.12 Если ряд измеряемых параметров (из указанных в п. 11.1.1) не индицируется в верхней части экрана и (или) меню "ИЗМЕРЕНИЕ", то необходимо нажать кнопку .

11.1.13 Значения времени распространения УЗК и координат, амплитуды отраженного сигнала (коэффициента выявляемости дефекта) и эквивалентной площади (эквивалентного диаметра) должны считываться с экрана дефектоскопа только после установки ПЭП в положение максимума отраженного сигнала.

11.1.14 Если вершина отраженного сигнала находится по высоте за пределами А-развертки, то для уточнения максимума отраженного сигнала (с целью измерения указанных выше характеристик дефекта) необходимо уменьшить усиление кнопкой  так, чтобы вершина сигнала была бы между 1,5 и 7,5 клетками по высоте А-развертки и, уточнив максимум, произвести считывание требуемых значений "Y", "X", "R", "T", "КД", "Sэкв" и "Øэкв". В этом случае для определения амплитуды отраженного сигнала целесообразно использовать значение "А" (а не "N"), предварительно "подогнав" ручную измерительную метку к требуемому сигналу.



Для определения максимума сигнала предпочтительнее использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ".

11.1.15 Точность измерения времени распространения УЗК и координат отражателя не зависит от положения вершины сигнала по высоте экрана, если она превышает одну клетку снизу и не выходит за верхнюю горизонталь А-развертки.

Для более коротких разверток (в том числе в режиме "ЛУПА") точность измерения, как правило, выше.

11.1.16 В верхней измерительной строке, как правило, индицируются целые значения параметров "Y", "X" или "T", в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" – с дискретностью 0,01.

11.2 Выполнение измерений с использованием автоматической измерительной метки

Ниже рассматривается наиболее распространенный случай, когда измеряемый сигнал является наибольшим в зоне ВС. В других случаях необходимо воспользоваться ручной измерительной меткой.

По умолчанию автоматическая измерительная метка, расположенная под нижней горизонталью А-развертки, устанавливается:

- против вершины (максимума) наибольшего сигнала, имеющегося в зоне ВС (если отраженный сигнал превышает одну клетку снизу и находится в пределах высоты А-развертки);*
- против точки пересечения переднего фронта сигнала с верхней горизонталью А-развертки (если вершина отраженного сигнала находится за пределами по высоте А-развертки);*
- в конце зоны ВС (если в зоне ВС отсутствуют какие-либо отраженные сигналы).*

Если зона ВС "выходит" за пределы развертки при ручной установке длительности развертки либо в режиме "СУПЕРЛУПА" или "ЛУПА РУЧНОЙ МЕТКИ", то автоматическая измерительная метка отслеживает сигналы, находящиеся в "видимой" части зоны ВС.

 
 
Если на экране индицируются две зоны ВС, причем для обеих зон ВС установлен эхо-метод, то автоматическая измерительная метка "выбирает" сигнал с максимальной амплитудой из двух зон ВС. В остальных случаях (при наличии двух зон ВС) отслеживание отраженного сигнала происходит лишь для зоны ВС1 (то есть зоны, в которой установлен эхо-метод).

если вершина измеряемого сигнала находится в пределах от одной клетки снизу до верхней горизонтали А-развертки и автоматическая метка установилась против требуемого сигнала, то считать показания (измеренные характеристики дефекта) в верхней измерительной строке и в меню "ИЗМЕРЕНИЕ";

если вершина измеряемого сигнала выше верхней горизонтали А-развертки, то необходимо воспользоваться рекомендациями п. 11.1.14.


11.3 Выполнение измерений с использованием ручной измерительной метки (А-развертка)

Для определения параметров любых сигналов, имеющих на А-развертке, предусмотрена ручная измерительная метка со своим измерительным стробом.

Ручная метка ведет себя подобно автоматической, но в пределах своего измерительного строба. С помощью кнопок  и  имеется возможность перемещения строба ручной метки в любую часть по длине А-развертки. Управление стробом осуществляется "по кругу" (достигнув одного края экрана, далее строб ручной метки возникает у противоположного края экрана).

11.3.1 Изменение длины строба ручной измерительной метки

нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК";


кнопкой  выделить фоном пункт меню "ДЛ. РУЧ. МЕТКИ";

кнопками  и  установить требуемую длительность строба.

 
 


Длительность строба регулируется в пределах от "1" до "30" (что ориентировочно соответствует диапазону от 0,5 до 15 мм по экрану). По умолчанию устанавливается значение "19".

11.3.2 Измерение характеристик дефекта с использованием ручной измерительной метки

нажать кнопку . Убедиться, что на экране индицируется меню "ИЗМЕРЕНИЕ";

если вершина измеряемого сигнала превышает одну клетку снизу и не выходит за верхнюю горизонталь А-развертки:

- кнопками  и  переместить строб ручной метки так, чтобы ручная измерительная метка оказалась против вершины требуемого сигнала;
- в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" считать значения измеренных характеристик дефекта;

если вершина измеряемого сигнала расположена выше верхней горизонтали А-развертки, то необходимо воспользоваться рекомендациями п. 11.1.14.

11.4 Определение условных размеров выявленного дефекта

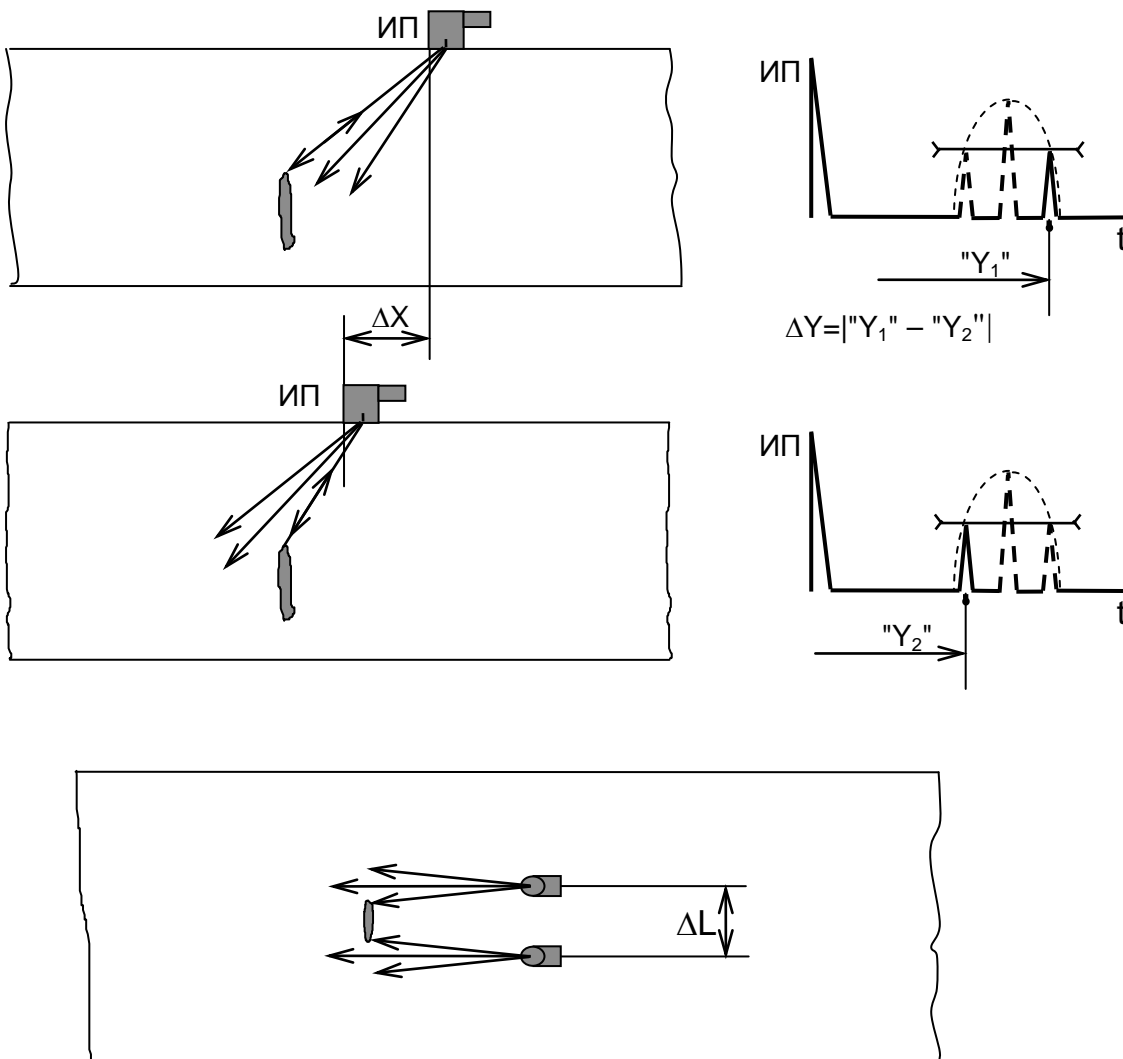
Условная ширина ΔX и условная длина ΔL выявленного дефекта определяются путем перемещения ПЭП над дефектом при требуемой (браковочной) чувствительности как расстояние между крайними положениями точки выхода луча ПЭП (или какой-либо другой точки/границ ПЭП, например, передней грани ПЭП), соответствующих порогу АСД.

Условная высота ΔY выявленного дефекта определяется путем перемещения ПЭП над дефектом при требуемой (браковочной) чувствительности как разность показаний глубиномера для крайних положений ПЭП, соответствующих порогу АСД.


 

Измерение величины ΔY может осуществляться одним из двух способов.

определение условных размеров выявленного дефекта с использованием автоматической измерительной метки:

- последовательно считать показания "Y" для двух положений ПЭП. Одновременно с помощью измерительной линейки определить величину ΔL в соответствии с рисунком;
- определить величину ΔY , как разность показаний "Y";




 
определение условных размеров выявленного дефекта с использованием режима "ОГИБАЮЩАЯ" и "ручной" измерительной метки:

- включить режим "ОГИБАЮЩАЯ";
- переместить ПЭП в зоне дефекта и получить на экране огибающую отраженных от дефекта сигналов;
- нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ИЗМЕРЕНИЕ";
- кнопками  и  подвести строб ручной измерительной метки соответственно к переднему и заднему фронту огибающей так, чтобы метка устанавливалась напротив пересечения порога АСД и требуемого фронта сигнала. Величина ΔY определяется как разность двух показаний "Y" из меню "ИЗМЕРЕНИЕ";
- после выполнения измерений отключить режим "ОГИБАЮЩАЯ".


 


В данном случае величину ΔL следует определять, как указано выше (см. п.).

11.5 Выполнение измерений с использованием ручной измерительной метки (В-развертка)


 
При индикации В-развертки имеется только ручная измерительная метка, которая представляет собой горизонтальную линию. Ручная измерительная метка (горизонтальная линия) управляется кнопками  и , причем перемещается по экрану вертикально.

измерение координат выявленного дефекта:

- кнопками  и  переместить (по вертикали) горизонтальную линию (ручную измерительную метку) к середине (по высоте) изображения дефекта на В-развертке;

- считать показания "Y", "X" и "T" в верхней измерительной строке;

измерения условной высоты ΔY (см. рисунок в п. 8.3.2):

- кнопками  и  подвести горизонтальную линию (ручную измерительную метку) к верхнему краю изображения дефекта;

- считать показание "Y" = Y_1 в верхней измерительной строке;

- подвести горизонтальную линию к нижнему краю изображения дефекта;

- считать показание "Y" = Y_2 ;

- определить $\Delta Y = |Y_1 - Y_2|$.

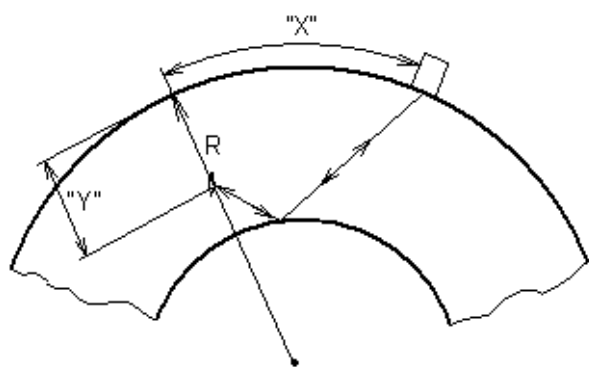
11.6 Определение координат дефектов с учетом кривизны поверхности

Как уже было сказано (п. 8.3.4), в дефектоскоп введен режим "УЧЕТ КРИВИЗНЫ" для контроля изделий цилиндрической формы. При прозвучивании наклонным ПЭП вдоль образующей изделия дефектоскопом определяются следующие координаты выявленного дефекта:

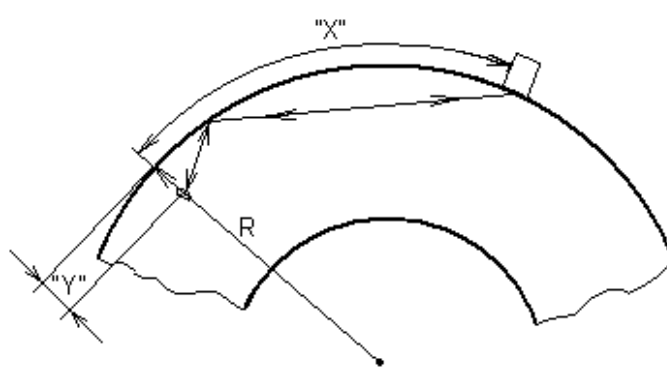
- "Y" – глубина залегания дефекта (с введением поправок на кривизну и с автоматическим учетом возможных многократных отражений луча от наружной и внутренней поверхности изделия (а в случае хордового прозвучивания – только от наружной поверхности));

- "X" – расстояние от передней грани ПЭП (если установлено требуемое значение параметра "СТРЕЛА") или от точки выхода луча ПЭП до проекции дефекта на поверхность сканирования, измеряемое по цилиндрической поверхности (с помощью рулетки).

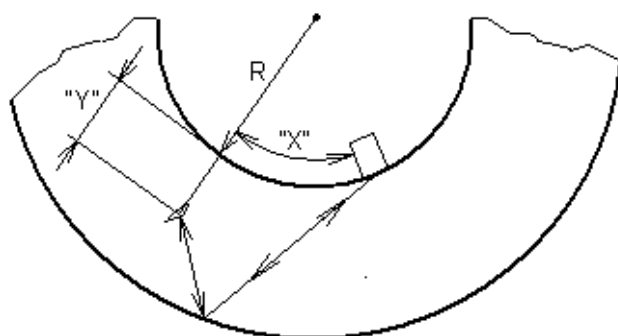
На рисунках показаны схемы измерения координат при контроле с наружной и внутренней поверхности цилиндра; для примера показан случай выявления дефекта однократно отраженным лучом (R – радиус поверхности):



Контроль с наружной поверхности цилиндра (хордовое прозвучивание отсутствует)



Контроль с наружной поверхности цилиндра при хордовом прозвучивании



Контроль с внутренней поверхности цилиндра

 
выполнить требования п. 8.3.4. Убедиться, что режим "УЧЕТ КРИВИЗНЫ" включен;

произвести измерения координат "Y" и "X" с использованием "автоматической" или ручной измерительной метки (пп. 11.2 и 11.3).

 
12

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДЕФЕКТОСКОПА

12.1 Кратковременное отключение дефектоскопа

нажать кнопку . Убедиться, что установился режим работы дефектоскопа "ПАУЗА".



1 Если в дефектоскопе установлен режим кнопок "Т", то его необходимо предварительно отключить, для чего нажать кнопку .

2 Для продолжения работы с возвращением в ранее установленный режим работы дефектоскопа следует нажать любую кнопку.

12.2 Полное отключение дефектоскопа

12.2.1 Отключение дефектоскопа при питании его от сети переменного тока

нажать кнопку .

отсоединить вилку САЗУ от сети переменного тока 220 В 50 Гц.

отсоединить кабель САЗУ от разъема "12V===0,7A" на лицевой панели БЭ дефектоскопа.



При отсоединении кабеля САЗУ от БЭ дефектоскопа необходимо предварительно нажать кнопку на разъеме кабеля САЗУ.

12.2.2 Отключение дефектоскопа при питании его от съемной аккумуляторной батареи

нажать кнопку .

13**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕФЕКТОСКОПА К КОМПЬЮТЕРУ**

Програмное обеспечение дефектоскопа для связи с ПЭВМ представляет собой программу "PelengPC" – базу данных для получения, хранения и обработки информации, полученной из дефектоскопа.

Требования к ПЭВМ:

- *На ПЭВМ должна быть установлена русифицированная версия операционной системы Microsoft Windows XP или Vista;*
- *ПЭВМ должна быть оборудована дисководом для компакт-дисков и манипулятором типа "мышь";*
- *ПЭВМ должна иметь свободный последовательный СОМ-порт типа RS-232*
- *для вывода документов на печать к ПЭВМ должен быть подключен принтер.*

Программа "PelengPC" устанавливается с компакт-диска, поставляемого вместе с дефектоскопом. Для начала установки необходимо запустить файл PelengPC_verX_X.exe из корневого каталога компакт-диска. Ярлык программы "PelengPC" после её установки находится на рабочем столе.

Описание программы "PelengPC" находится в файле справки, который можно вызвать на экран нажатием кнопки F1 или из меню "Помощь" (пункт "О программе").

Для подключения дефектоскопа к ПЭВМ необходим специальный кабель из комплекта дефектоскопа.

14

НАЗНАЧЕНИЕ, РАБОТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВИХРЕТОКОВОГО КАНАЛА ДЕФЕКТΟΣКОПА

14.1 Назначение вихретокового канала

Дефектоскоп "PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УДЗ-103ВД кроме ультразвукового канала имеет в своем составе и вихретоковый.

Вихретоковый канал ультразвукового дефектоскопа предназначен для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в объектах из электропроводящих материалов. В дефектоскопе предусмотрена регистрация характеристик выявленного дефекта, а также оценка глубины выявленных трещин.

В качестве индикаторов используется звуковой и световой индикаторы, а также экран дефектоскопа, на который выведена бегущая развертка.

Кроме бегущей развертки, на экране отображается:

- текущее усиление вихретокового канала Δ ", относительные единицы;
- амплитуда текущего сигнала "А", отсчеты;
- относительная амплитуда максимального сигнала на экране "А'", отсчеты;
- фаза текущего сигнала "Ф", град.;
- относительная фаза максимального сигнала на экране "Ф'", град.;
- измеренная глубина трещины "Н", мм.

Усиление отображается на экране всегда. Измеряемые величины ("А", "А' ", "Ф", "Ф' ", "Н") принадлежат наибольшему сигналу на экране. Под этим сигналом располагается автоматическая измерительная метка. Для того чтобы увидеть значение параметра, не отображаемое на экране в настоящий момент, необходимо один или несколько раз нажать кнопку **[YRT]**.

Вихретоковый канал дефектоскопа реализует динамический и статический способ контроля. В качестве параметра контроля используется амплитуда сигнала или его фаза.

14.2 Подключение ВТП к дефектоскопу

К вихретоковому каналу дефектоскопа подключаются ВТП ПН-7,5-АК-003 и другие ВТП, поставляемые фирмой "Алтек". Возможно также подключение ВТП из комплекта дефектоскопов семейства ВД-12НФ.

γ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

подключать к вихретоковому каналу дефектоскопа ВТП из комплекта дефектоскопа ВД-70 и ВД3-71 из-за несоответствия контактов разъема.

ВТП подключить к разъему, обозначенному "ВТП" на передней панели дефектоскопа.

 
 
 


 
 


Для отсоединения 8-штырькового разъема LEMO (вилка) от розетки необходимо потянуть (без усилия) за металлический корпус вилки. При этом фиксирующие лепестки сжимаются, освобождая вилку из розетки. Тянуть за подходящий к вилке кабель не допускается!



 
При работе в динамическом режиме в момент подключения или отключения ВТП на экране появляется сигнал, вызванный резким изменением амплитуды или фазы.

 

 
14.3 Создание и запись настройки для вихретокового контроля


 
 
убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном случае один или несколько раз нажать кнопку  до появления на экране требуемого меню. Кнопкой  () выделить фоном пункт "СОЗДАНИЕ НАСТРОЙКИ";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок ввести "свободный" номер, под которым созданная настройка будет записана в память дефектоскопа. Если в данном пункте использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого цифрового значения необходимо нажать кнопку .

Ультразвуковые и вихретоковые настройки имеют единую нумерацию;

нажать кнопку . Убедиться, что на экране индицируется меню "ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ".

 
В дефектоскопах специализированных версий в открывшемся меню "ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ" кнопкой  () выделить фоном типовой вариант 0 "ДРУГОЙ" и нажать кнопку .

кнопкой  () выделить фоном типовой вариант 001 "ВТК: ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ", после чего нажать кнопку . На экране появится меню "ВИХРЕТОК", в котором значения всех параметров будут установлены по умолчанию.

настроить вихретоковый канал согласно разделу 14.4

кнопкой  выделить фоном пункт "ЗАП. НАСТР.";

убедиться, что в данном пункте меню индицируется требуемый номер для записи созданной настройки;

нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции пункта меню индицируется символ "+", а в списке номеров (рядом с меню) используемый номер стал выделен фоном. Это значит, что созданная настройка записана в память дефектоскопа.

Сохраненная вихретоковая настройка может быть включена в блок этапов (см. п. 6.2).

14.4 Настройка вихретокового канала дефектоскопа

При создании настройки вихретокового канала все основные параметры установлены по умолчанию согласно таблице:

Меню	Пункт меню	Наименование параметра	Значение параметра
"ВИХРЕТОК"	"ЧАСТОТА"	Частота вихретокового канала	70 кГц
	"ГЕНЕРАТОР"	Амплитуда сигнала задающего генератора	8,3 В
	"РЕЖИМ"	Способ вихретокового контроля	Динамика
	"МЕТОД"	Метод обработки сигналов	Фазовый
	"ИНВЕРСИЯ"	Способ вывода сигналов на экран дефектоскопа	+
	"ТИП ВТП"	Тип используемого ВТП	ПН-7.5

14.4.1 Установка амплитуды и частоты генератора вихретокового канала

Вихретоковый канал дефектоскопа "PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УДЗ-10ЗВД работает в частотном диапазоне от 10 до 100 КГц. Для повышения чувствительности при контроле объектов из низколегированной стали частоту необходимо уменьшать, а при контроле объектов из высоколегированных сталей или алюминия и его сплавов – увеличивать. Для выявления трещин малой глубины, следует устанавливать более высокую частоту.

 
Амплитуда генератора вихретокового канала может быть выбрана из четырех значений:

- 8,3 В;
- 3,4 В;
- 1,5 В;
- 0,8 В.


 
 
 
В большинстве случаев должно быть установлено значение 8,3 В. Однако при контроле особо тонких объектов амплитуду генератора необходимо уменьшать.

убедиться, что включен режим вихретокового контроля и на экране индицируется меню "ВИХРЕТОК";





 
 
Для вызова (удаления) на экран (с экрана) меню "ВИХРЕТОК" следует нажать кнопку 

кнопками  и  выделить фоном пункт "ЧАСТОТА";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок ввести требуемое значение частоты. Если в данном пункте использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого цифрового значения необходимо нажать кнопку .



FT↓ ↔ 100 MW
ВИХРЕТОК 83
ЧАСТОТА 070КГЦ
ГЕНЕРАТОР 8.3В
РЕЖИМ ДИНАМИКА
МЕТОД ФАЗОВЫЙ
ИНВЕРСИЯ +
Н ИСТ. 0.0MM
ТИП ВТП ПН-7.5
Н ВТП 105
ЗАП.НАСТР.001


кнопками  и  выделить фоном пункт "АМПЛИТУДА";
кнопками  и  выбрать требуемое значение амплитуды.

 
 
14.4.2 Установка порога срабатывания АСД


 
 
 
Порог срабатывания АСД задается относительно нулевого уровня и может составлять от 5 до 95 % высоты экрана между нулевым уровнем и верхней границей экрана.

убедиться, что включен режим вихретокового контроля и на экране индицируется меню "ВИХРЕТОК";



Для вызова(удаления) на экран (с экрана) меню "ВИХРЕТОК" следует нажать кнопку .

кнопками  и  выделить фоном пункт "ПОРОГ";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок ввести требуемое значение порога АСД. Если в данном пункте использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого цифрового значения необходимо нажать кнопку .

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

γ

изменять величину порога после настройки чувствительности вихретокового канала.

14.4.3 Установка режима вихретокового контроля (динамический, статический)

Вихретоковый канал может работать в двух режимах – динамическом и статическом.

В статическом режиме на экран выводится разница между текущей амплитудой (или фазой) сигнала и амплитудой (или фазой) сигнала, полученного в момент калибровки на материал. Контроль в этом режиме не требует очень тщательного соблюдения скорости контроля. Так как в статическом режиме изменение свойств объекта контроля (например, шероховатости или магнитных свойств) не компенсируется автоматически, то сигнал может смещаться относительно нулевого уровня на экране дефектоскопа при изменении свойств материала. Поэтому периодически надо проводить калибровку на материал. Статический режим целесообразно использовать для точного определения местоположения трещины после того, как она была выявлена в динамическом режиме.

В динамическом режиме на экран выводится относительное изменение амплитуды или фазы.





Вихретоковый контроль в динамическом режиме требует тщательного соблюдения скорости сканирования в следующих пределах:

 
- не менее 50 мм/с
- не более 100 мм/с.

При контроле в динамическом режиме не требуется проводить настройку нулевого уровня (калибровку на материал).

убедиться, что включен режим вихретокового контроля и на экране индицируется меню "ВИХРЕТОК";

Для вызова(удаления) на экран (с экрана) меню "ВИХРЕТОК" следует нажать кнопку 

кнопками  и  выделить фоном пункт "РЕЖИМ";

 
кнопками  и  выбрать значение "ДИНАМИКА" или "СТАТИКА".


 
14.4.4 Установка метода вихретокового контроля (амплитудный, фазовый)

Сигнал от ВТП является гармоническим. В качестве параметра контроля для вихретокового канала может использоваться амплитуда сигнала или его фаза. Как правило, использование фазы сигнала в качестве параметра контроля является более эффективным, чем использование амплитуды по следующим причинам:

- слабая зависимость от перекоса ВТП;
- меньший уровень помех.

 

убедиться, что включен режим вихретокового контроля и на экране индицируется меню "ВИХРЕТОК";

Для вызова(удаления) на экран (с экрана) меню "ВИХРЕТОК" следует нажать кнопку 

 
кнопками  и  выделить фоном пункт "МЕТОД";

кнопками  и  выбрать значение "АМПЛИТУДА" или "ФАЗА".

14.4.5 Настройка автоматической остановки бегущей развертки (калибровка на воздух)

Для облегчения работы оператора предусмотрена функция остановки развертки при отрыве ВТП от поверхности объекта контроля. После остановки развертки имеется возможность изменять усиление дефектоскопа кнопками  и . При изменении усиления высота остановленного сигнала также будет изменяться.

убедиться, что включен режим вихретокового контроля;

 
удерживая ВТП в воздухе на расстоянии не менее 15 см от поверхности образца или объекта контроля, нажать кнопку .

После изменения частоты или амплитуды генератора вихретокового канала определение условий остановки развертки следует проводить заново.

14.4.6 Настройка нулевого уровня при работе в статическом режиме (калибровка на материал)

Перед настройкой чувствительности при работе в статическом режиме вихретокового контроля необходимо настроить нулевой уровень, т.е. провести калибровку вихретокового канала на материал объекта контроля.

убедиться, что включен режим вихретокового контроля;

установить ВТП на поверхность образца или объекта контроля и нажать кнопку .



1 Если материал объекта контроля отличается от материала образца и сигналы сместились относительно нулевого уровня на экране дефектоскопа, то следует повторно откалиброваться на материал объекта контроля.

2 Если объект контроля неоднороден по своим магнитным свойствам или шероховатости, то сигналы могут смещаться относительно нулевого уровня на экране дефектоскопа. В этом случае следует повторно откалиброваться на материал объекта контроля.

3 После повторной калибровки на материал заново настраивать чувствительность не требуется.

4 В динамическом режиме вихретокового контроля нет необходимости проводить калибровку на материал.

14.4.7 Настройка чувствительности вихретокового канала

Для настройки чувствительности в вихретоковом контроле используются стандартные образцы из материала объекта контроля с искусственным дефектом – пропилом заданной глубины и ширины раскрытия. Настройка чувствительности заключается в установке такого усиления, чтобы сигнал от искусственного дефекта пересекал порог и тем самым вызывал срабатывание АСД. Высоту порога также можно изменять.

убедиться, что включен режим вихретокового контроля.

 
 


Перед настройкой чувствительности необходимо провести калибровку на воздух. При работе в статическом режиме также необходимо провести калибровку на материал;

несколько раз провести ВТП по поверхности образца над искусственным дефектом, после чего снять ВТП с поверхности образца, удалив не менее чем на 15 см от нее.



После снятия ВТП бегущая развертка на экране остановится;

кнопками  и  установить такое усиление, чтобы максимальный на экране сигнал превышал порог срабатывания АСД.



1 Сигнал, находящийся у правого края экрана, является помехой от мгновенного изменения магнитной и электрической проницаемости при отрыве ВТП от образца или установке ВТП на образец. Этот сигнал также, как и все остальные сигналы на экране перемещается справа

налево. Он не должен рассматриваться как сигнал от искусственного дефекта;

2 В отличие от режима ультразвукового контроля, усиление вихретокового канала измеряется не в децибелах, а в относительных единицах. Единица измерения усиления вихретокового канала несколько меньше децибела.

14.4.8 Настройка режима оценки глубины выявленной трещины

Вихретоковый канал дефектоскопа позволяет оценивать глубину выявленных поверхностных дефектов (трещин). Измеренное значение глубины трещины H отображается в измерительной строке сверху экрана. До тех пор, пока не проведена настройка оценки глубины трещины, вместо значения H отображаются нули.


Для настройки оценки глубины трещины необходим образец с искусственным дефектом (пропил) известной глубины. Материал образца и шероховатость его поверхности должны соответствовать контролируемому изделию.

При оценке глубины трещины необходимо тщательно соблюдать скорость сканирования:

- не менее 50 мм/с
- не более 100 мм/с.

убедиться, что включен режим вихретокового контроля и на экране индицируется меню "ВИХРЕТОК".



1 Для вызова(удаления) на экран (с экрана) меню "ВИХРЕТОК" следует нажать кнопку .


 
 
 
2 Перед настройкой измерения глубины трещины необходимо провести калибровку на воздух. При работе в статическом режиме также необходимо провести калибровку на материал;

несколько раз провести ВТП по поверхности образца над искусственным дефектом, после чего снять ВТП с поверхности образца, удалив не менее, чем на 15 см от нее.



Как правило, при работе в динамическом режиме необходимо после установки ВТП на поверхность объекта контроля подождать 5-7 с, пока с экрана исчезнет сигнал, вызванный мгновенным изменением магнитной и электрической проницаемости. После этого можно приступить к выявлению искусственных дефектов;

кнопками  и  выделить фоном пункт "Н ИСТ";

кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок ввести глубину искусственного дефекта. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода необходимо нажать кнопку .

 
нажать кнопку .

14.4.9 Выбор используемого типа ВТП и ввод его номера

 
Перед сохранением вихретоковой настройки можно указать тип вихретокового преобразователя и его номер. Указанная информация будет отображаться при просмотре протоколов контроля и настроек, как в дефектоскопе, так и в Базе данных.

убедиться, что на экране имеется вихретоковая настройка и индицируется меню "ВИХРЕТОК".




Для вызова(удаления) на экран (с экрана) меню "ВИХРЕТОК" следует нажать кнопку ;



кнопками  и  выделить фоном пункт "ТИП ВТП";

кнопками  и  выбрать тип используемого ВТП.



По умолчанию установлен тип ВТП ПН-7.5, но можно выбрать любой из предложенного списка: ПН-15, ТИП 1, ТИП 2, ТИП 3, ТИП N, ДРУГОЙ;

кнопками  и  выделить фоном пункт "N ВТП";

нажать кнопку  и с использованием цифровых кнопок ввести номер ВТП, после чего повтор нажать кнопку .

14.5 Вызов настройки и проведение вихретокового контроля

По сравнению с ультразвуковым видом контроля, вихретоковый контроль имеет следующие особенности:

- не требуется контактирующая жидкость;
- контролируются изделия из электропроводящих материалов;
- выявляются поверхностные и подповерхностные дефекты на глубине не более нескольких миллиметров;
- выявляются дефекты малых размеров, например, трещины с раскрытием в доли миллиметра.

При вихретоковом контроле в динамическом режиме необходимо тщательно соблюдать скорость сканирования в следующих пределах:

- не менее 50 мм/с;
- не более 100 мм/с.

При вихретоковом контроле в статическом режиме нельзя превышать скорость сканирования 100 мм/с.

Рекомендуется использовать динамический режим и фазовый метод контроля.

Все сигналы на экране дефектоскопа перемещаются справа налево. Как правило, в динамическом режиме контроля при установке или отрыве ВТП от объекта контроля появляется сигнал, являющийся помехой от мгновенного изменения магнитной и электрической проницаемости. Сканирование можно начинать через 5-7 с, когда этот сигнал исчезнет с экрана.

В процессе контроля, чтобы увидеть все измеряемые величины в верхней части экрана необходимо нажать кнопку **[YRT]**.

убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном случае один или несколько раз нажать кнопку **[↓]** до появления на экране требуемого меню. Кнопкой **[↓]** (**[↑]**) выделить фоном пункт "ВЫЗОВ НАСТРОЙКИ";

кнопками **[←]** и **[→]** или после нажатия кнопки **[F]** – с использованием цифровых кнопок ввести номер вызываемой настройки. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода необходимо нажать кнопку **[F]**;

нажать кнопку **[↓]**, при этом на экране появится развертка для вихретокового контроля.

14.6 Создание и запись протоколов и отчетов вихретокового контроля

Создание и запись протоколов и отчетов вихретокового контроля происходит через меню "ПОИСК" (пп. 9.1 и 9.2 настоящего РЭ).

14.7 Просмотр и удаление протоколов и отчетов вихретокового контроля

Отчеты и протоколы по ультразвуковому и вихретоковому контролю имеют единую нумерацию. Для просмотра и удаления отчетов и протоколов вихретокового контроля необходимо воспользоваться пунктами меню "ПРОСМОТР ПРОТОКОЛОВ" и "ПРОСМ. ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ" (пп. 10.3 и 10.4 настоящего РЭ).

При просмотре отчетов и протоколов вихретокового контроля некоторые пункты могут быть заблокированы, т.к. они имеют отношения только к результатам ультразвукового контроля.

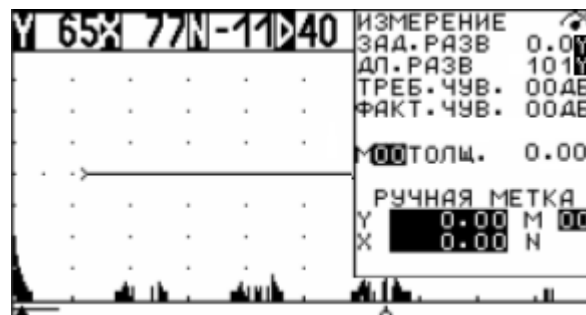
Приложение А
(справочное)

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ МЕНЮ ДЕФЕКТОСКОПА

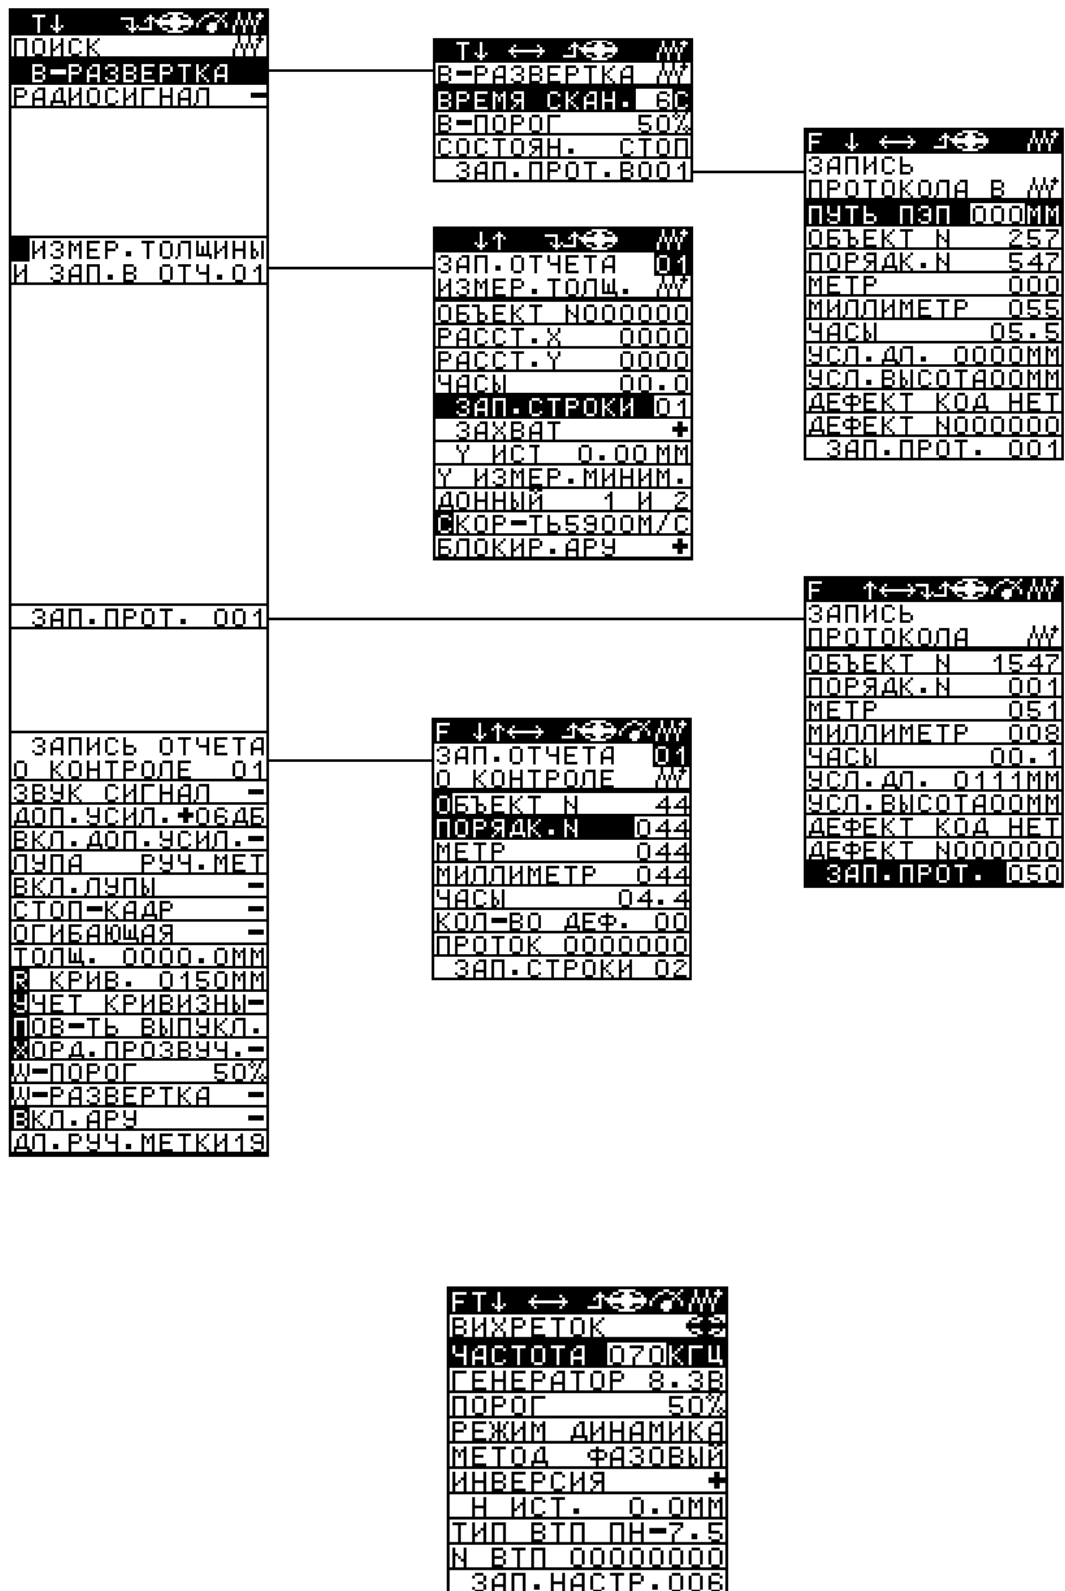
F ↓ ↔
РЕЖИМ РАБОТЫ
ШИФР
ОПЕРАТОРА 0000
ВЫЗОВ БЛОКА
ЭТАПОВ 01
ВЫЗОВ
НАСТРОЙКИ 001
СОЗДАНИЕ
НАСТРОЙКИ 001
ВОЗВРАТ В ТЕ-
КУЩЮ НАСТР-КУ
СОЗДАНИЕ БЛО-
КА ЭТАПОВ 01
ПРОСМОТР БЛО-
КА ЭТАПОВ 01
ПРОСМОТР
НАСТРОЕК 001
ПРОСМОТР
ПРОТОКОНОВ 001
ПРОСМ. ПРОТОК.
В-РАЗВЕРТКИ 001
ПРОСМ. ОТЧЕТА
О КОНТРОЛЕ 01
ПРОСМ. ОТЧЕТА
ИЗМЕР. ТОЛЩ. 01
ТЕСТ КНОПОК
↑

F ↓ ↔ ↑
ИНДИКАТОРЫ
ЯРКОСТЬ 15
ЗВУК СИГНАЛ -
УДЛИНЕНИЕ АСД+
ПОДСКАЗКА +
ВРЕМЯ 00
ПОВЕРКА 255
КОД ВТК 0000
СЛУЖЕБНОЕ 00

ВРЕМЯ	32
ЧИСЛО	31
МЕСЯЦ	08
ГОД	07
ЧАСЫ	11
МИНУТЫ	59
СЕКУНДЫ	54



<p>T↓↑ ↔ ⚙️ 🔊</p> <p>НАСТРОЙКА ⏪</p> <p>ОБЩИЕ ПАР-РЫ</p>	<p>ОБЩИЕ ПАР-РЫ ⏪</p> <p>ЧАСТОТА 2.5МГц</p> <p>ВКЛ.ПЭП СОВМЕЩ</p> <p>АМПЛ.ЗОНА. ВЫС</p> <p>ПЕРИОДЫ ЗОНА.2</p> <p>ОТСЕЧКА 05%</p> <p>ФАКТИЧ.ЧАСТОТА</p> <p>СИНХР. 0300Гц</p> <p>ЗАДАННАЯ 300Гц</p>	
<p>ГЛУБИНОМЕР</p>	<p>ГЛУБИНОМЕР ⏪</p> <p>ВС1:НАЧ. 12.6У</p> <p>ВС1:КОН. 78.6У</p> <p>НАСТР.ПО СО -</p> <p>УГОЛ ВВОДА 50°</p> <p>ВР.ПЭП 6.00ММ</p> <p>У ИСТ 0.00ММ</p> <p>В ИСТ 0.00ММ</p> <p>СТРЕЛА 0ММ</p> <p>МАТЕР.УГЛЕР.СТ</p> <p>СКОР-ТЬ 3260М/С</p> <p>ТОЛЩ. 0.0ММ</p>	
<p>РАЗ.ЗОНА ВС1</p>	<p>РАЗ.ЗОНА ВС1 ⏪</p> <p>РАЗВЕРТКА 100%</p> <p>ДЛ.РАЗВ 88.0У</p> <p>ВС1:МЕТОД 3X0</p> <p>ВС1:НАЧ. 12.6У</p> <p>ВС1:КОН. 78.6У</p> <p>ВС1:СМЕЩ 12.6У</p> <p>ВС1:Порог 50%</p> <p>Порог 2/1 00АБ</p>	
<p>ЗОНЫ ВС2,АРЧ</p>	<p>ЗОНЫ ВС2,АРЧ ⏪</p> <p>ДЛ.РАЗВ 88.0У</p> <p>ВС1:КОН. 78.6У</p> <p>ВС2:МЕТОД НЕТ</p> <p>ВС2:НАЧ. 79.1У</p> <p>ВС2:КОН. 157У</p> <p>ВС2:Порог 50%</p> <p>Порог 2/1 00АБ</p> <p>АРЧ:НАЧ. 0.0У</p> <p>АРЧ:КОН. 0.0У</p>	
<p>ЧУВСТВИТ-ТЬ</p>	<p>ЧУВСТВИТ-ТЬ ⏪</p> <p>ВС1:НАЧ. 12.6У</p> <p>ВС1:КОН. 78.6У</p> <p>НАСТР.ПО СО -</p> <p>Порог НАСТ.ВС1</p> <p>РЕЖИМ ВРЧ ОТКЛ</p> <p>АРЧ</p> <p>ПАРАМЕТРЫ АРЧ</p> <p>ПАРАМ-РЫ АРЧ ⏪</p> <p>ОПОРНЫЙ СИГНАЛ</p> <p>ОТВ.Ø3ММ СО-2</p> <p>Ø ОТВ. 6.0ММ</p> <p>Зад.Защв 5.0ММ²</p> <p>Зад.Øзащ 2.5ММ</p> <p>У МАХ 79ММ</p> <p>ЗАТУХ 1.00НП/М</p> <p>ЗАТУХ 8.7ДБ/М</p> <p>ТРЕБ.ЧУВ 00АБ</p> <p>ФАКТ.ЧУВ. 00АБ</p> <p>ПЬЕЗОЭЛ.ПРЯМ-К</p> <p>2А ПЬЕЗОЭЛ10ММ</p> <p>2В ПЬЕЗОЭЛ08ММ</p>	
<p>ВРЧ</p>	<p>T↓↑ ↔ ⚙️ 🔊</p> <p>ВРЧ ⏪</p> <p>ВС1:НАЧ. 12.6У</p> <p>ВС1:КОН. 78.6У</p> <p>Индикация ВРЧ</p> <p>РЕЖИМ ВРЧ ОТКЛ</p> <p>ВРЧ:НАЧ. 12.6У</p> <p>ВРЧ:КОН. 78.6У</p> <p>ВРЧ:АМПЛ.-00 АБ</p> <p>ВРЧ:ФОРМА 00</p> <p>Дл ВРЧ -00 АБ</p> <p>ПОСЛЕ ВРЧ-00 АБ</p> <p>ЗАТУХ 1.00НП/М</p> <p>ЗАТУХ 8.7ДБ/М</p>	
<p>Н ПЭП 00000000</p> <p>ОБЪЕКТ КОНТР.</p> <p>ОСНОВН.МЕТАЛЛ</p> <p>БЛОКИР. ОТКЛ</p> <p>ЗАП.НАСТР.003</p>		





**ДЕФЕКТОСКОП
"PELENG" ("П Е Л Е Н Г")
УДЗ-103ВД**

Руководство по эксплуатации

Часть III

ОТЛИЧИЯ ВЕРСИИ 7.30 ОТ 3.80

Специализированная версия 7.30 дефектоскопа "PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УДЗ-103ВД разработана на основе версии 3.80 и предназначена для проведения ультразвукового контроля объектов нефтегазовой промышленности в соответствии со следующими нормативными документами:

- **ВСН 012-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I"** (разработан всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов, подготовлен к утверждению главным научно-техническим управлением Миннефтегазстроя, 1989);

- **И №23 СД-80 "Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали"** (утверждена Министерством энергетического машиностроения и Министерством энергетики электрификации СССР, 1981);

- **"Методика ультразвукового контроля качества сварных стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов"** (разработана Научно-исследовательским центром "Контроль и диагностика трубопроводов" АО ВНИИСТ и ЗАО "Полимергаз", разрешена к применению Госгортехнадзором РФ: разрешение №РРС 03-1946 от 25.07.2000);

- **"Методика по ультразвуковому контролю стыковых кольцевых сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов (для преобразователей хордового типа)"** (утверждена ЗАО НПП "Политест" и НП "СЭЦ промышленной безопасности"; согласована Отделом Газового надзора Госгортехнадзора России 21.05.2004, №14-03/229);

- **МТ-РТС-К-01-94 "Методика ультразвукового контроля сварных соединений котлоагрегатов, трубопроводов и сосудов высокого давления дефектоскопом УД2-12"** (разработана Независимым инженерным центром технической диагностики, экспертизы и сертификации (НИЦТДЭИС), Красноярск, 1994);

- **ИПТ-010-95 "Инструкция по технологии ультразвукового контроля стыковых кольцевых сварных соединений трубопроводов и труб поверхностей теплообмена с применением отдельно-совмещенных наклонных преобразователей с эластичным протектором"** (разработана Научно-производственным предприятием "ПОЛИТЕСТ", Москва, 1996);

- **Методические указания. "Ультразвуковой контроль критических участков бурильных труб с помощью поисковых устройств "ЭХОТЕСТ-1"** (разработаны ЗАО "ПИК и Ко", Москва, 2004);

- **СТО Газпром 2-2.4-083-2006 "Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов"** (разработаны обществом с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – ВНИИГАЗ", Москва, 2006);

- **РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05 "Руководящий документ. Неразрушающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных нефтепроводов"** (разработан ОАО ВНИИСТ, Москва, 2005).

СОДЕРЖАНИЕ

1	ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАСТРОЕК ДЕФЕКТΟΣКОПА ВЕРСИИ 7.30	5
2	ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ДЕФЕКТΟΣКОПА ВЕРСИИ 7.30	17

1

 

 
ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАСТРОЕК ДЕФЕКТΟΣКОПА ВЕРСИИ 7.30

Создание требуемых настроек может осуществляться на основе имеющихся в дефектоскопе типовых вариантов контроля.

 
Типовые варианты выбираются в четыре этапа: первые три этапа – выбор одного из основных типовых вариантов; четвертый этап – дополнительное уточнение исходных данных и параметров контроля.

На первом этапе выбирается документ, по которому проводится контроль:

№ типового варианта	Инструкция, тип сварного соединения
1	ВСН012-88
2	И№23СД-80
3	Сварные соединения полиэтиленовых газопроводов
4	МТ-РТС-К-01-94
5	ИПТ-010-95
6	Бурильные трубы (устройство ЭХОТЕСТ-1)
7	СТО Газпром 2-2.4-083-2006
8	Сварные соединения стальных газопроводов, хордовые ПЭП
9	РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05
0	Другой

Выбор типового варианта осуществляется с помощью кнопок  и , ввод и переход к следующему этапу – нажатием кнопки .



Вариант 0 ("ДРУГОЙ") означает отказ от предлагаемых типовых вариантов и создание собственной настройки. В случае выбора этого варианта после нажатия кнопки  на экране появится меню "НАСТРОЙКА", и дефектоскоп будет работать в режиме дефектоскопа общего назначения.

На втором этапе выбираются:

- диапазон толщин свариваемых элементов (для вариантов 1 и 2) при контроле в соответствии с ВСН 012-88 и И №23 СД-80:

№ типового варианта	Толщина стенки трубы, мм
Контроль по ВСН 012-88	
11	4,0 – 6,0
12	6,5 – 8,0
13	8,5 – 12,0
14	12,5 – 26,0
15	26,5 – 40,0
Контроль по И №23 СД-80	
21	До 12
22	Св. 12 до 15 вкл.
23	Св. 15 до 18 вкл.
24	Св. 18 до 22 вкл.
25	Св. 22

- тип труб в полиэтиленовых газопроводах (для варианта 3) при контроле в соответствии с "Методикой ультразвукового контроля качества сварных стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов":

<i>№ типового варианта</i>	<i>Условное обозначение труб</i>
33	SDR7,4
34	SDR9
35	SDR11, диаметр до 180 мм
36	SDR11, диаметр 180 мм и более
37	SDR17,6, диаметр до 180 мм
38	SDR17,6, диаметр 180 мм и более

- тип сварных соединений и диапазон толщин (для варианта 4) при контроле в соответствии с МТ-РТС-К-01-94:

<i>№ типового варианта</i>	<i>Тип сварных соединений</i>	<i>Толщина свариваемых элементов, мм</i>
41	Стыковые на подкладном кольце	4,5 – 10,0
42	Стыковые без подкладного кольца	4,5 – 10,0
43	Стыковые	10,5 – 80,0
44	Угловые	4,5 – 60,0

- диапазон диаметров и толщин труб (для варианта 5) при контроле в соответствии с ИПТ-010-95:

<i>№ типового варианта</i>	<i>Диаметр трубы, мм</i>	<i>Толщина стенки, мм</i>
51	От 10 до 18	2 – 3
52	Св. 18 до 30	2 – 4
53	Св. 30 до 51	2 – 6
54	Св. 51 до 114	3 – 6
55	Св. 114 до 219	4,5 – 8
56	Св. 219 до 325	6 – 9

- диапазон толщин свариваемых элементов и условия проведения контроля (для варианта 7) при контроле в соответствии с СТО Газпром 2-2.4-083-2006:

<i>№ типового варианта</i>	<i>Толщина стенки, мм</i>	<i>Условия проведения контроля</i>
71	От 4,0 вкл. до 8,0	Строительство и реконструкция
72	От 8,0 вкл. до 12,0	Строительство и реконструкция
73	От 12,0 вкл. до 26,0	Строительство и реконструкция
74	От 26,0 вкл. до 40,0	Строительство и реконструкция
75	От 4,0 вкл. до 8,0	Эксплуатация
76	От 8,0 вкл. до 12,0	Эксплуатация
77	От 12,0 вкл. до 26,0	Эксплуатация

- диапазон толщин и диаметров труб при контроле в соответствии с РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05:

№ типового варианта	Толщина, мм	Диаметр, мм
91	Св. 2 до 9 вкл.	До 325 вкл.
92	Св. 4 до 12 вкл.	Св. 325 до 1220 вкл.
93	Св. 12 до 15 вкл.	Св. 325 до 1220 вкл.
94	Св. 15 до 20 вкл.	Св. 325 до 1220 вкл.
95	Св. 20 до 26 вкл.	Св. 325 до 1220 вкл.
96	Св. 26 до 40 вкл.	Св. 325 до 1220 вкл.



Для вариантов с номерами, начинающимися на 6 (контроль в соответствии с методическими указаниями "Ультразвуковой контроль критических участков бурильных труб с помощью поисковых устройств "ЭХОТЕСТ-1") и 8 (контроль в соответствии с "Методикой по ультразвуковому контролю стыковых кольцевых сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов (для преобразователей хордового типа)", второй этап выбора не производится и сразу осуществляется переход к третьему этапу (см. п.).

На третьем этапе выбираются:

- для вариантов с номерами, начинающимися на 1, 2, 4 или 9, – параметры контроля (частота, угол ввода, схема контроля, тип и размеры искусственного отражателя для настройки чувствительности) в соответствии с ВСН 012-88, И №23 СД-80, МТ-РТС-К-01-94 и РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05:

№ типового варианта	Толщина, мм	Частота, МГц	Угол ввода, град.	Количество отражений луча или тип ПЭП	Отражатель
1	2	3	4	5	6
Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 4,0 – 6,0 мм					
111	4,0 – 5,5	5,0	75	0;1	Зарубка 2,0×0,8 мм
112	6,0	5,0	75	0;1	Зарубка 2,0×1,0 мм
Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 6,5 – 8,0 мм					
121	6,5 – 7,5	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
122	8,0	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×1,5 мм
Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 8,5 – 12,0 мм					
131	8,5 – 11,5	5,0	65	0; 1	Зарубка 2,0×1,5 мм
132	8,5 – 11,5	2,5	65	0; 1	Зарубка 2,0×1,5 мм
133	12,0	5,0	65	0; 1	Зарубка 2,0×2,0 мм
134	12,0	2,5	65	0; 1	Зарубка 2,0×2,0 мм
Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 12,5 – 26,0 мм					
141	12,5 – 14,5	2,5	65	0; 1	Зарубка 2,0×2,0 мм
142	15,0 – 19,5	2,5	65	0; 1	Зарубка 2,5×2,0 мм
143	20,0 – 25,5	2,5	65	0; 1	Зарубка 3,0×2,0 мм
144	26,0	2,5	65	0; 1	Зарубка 3,0×2,5 мм

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 26,5 – 40,0 мм					
151	26,5 – 40,0	2,5	65	0; 1	Зарубка 3,0×2,5 мм
152	26,5 – 40,0	1,25	65	0; 1	Зарубка 3,0×2,5 мм
153	26,5 – 40,0	2,5	50	0; 1	Зарубка 3,0×2,5 мм
154	26,5 – 40,0	1,25	50	0; 1	Зарубка 3,0×2,5 мм
Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки до 12 мм					
211	до 12	5,0	50	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
212	до 12	5,0	40	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
213	до 12	5,0	50	0; 1; 2	Зарубка 2,0×1,0 мм
214	до 12	5,0	40	0; 1; 2	Зарубка 2,0×1,0 мм
Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки св. 12 до 15 мм вкл.					
221	Св. 12 до 15 вкл.	5,0	50	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
222	Св. 12 до 15 вкл.	5,0	40	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки св. 15 до 18 мм вкл.					
231	Св. 15 до 18 вкл.	2,5	50	0; 1	Зарубка 2,5×1,5 мм
232	Св. 15 до 18 вкл.	2,5	40	0; 1	Зарубка 2,5×1,5 мм
Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки св. 18 до 22 мм вкл.					
241	Св. 18 до 22 вкл.	2,5	50	0; 1	Зарубка 2,5×2,0 мм
242	Св. 18 до 22 вкл.	2,5	40	0; 1	Зарубка 2,5×2,0 мм
Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки св. 22 мм					
251	Св. 22	2,5	50	0; 1	Зарубка 3,5×2,0 мм
252	Св. 22	2,5	40	0; 1	Зарубка 3,5×2,0 мм
Контроль по МТ-РТС-К-01-94, стыковые сварные соединения на подкладном кольце с толщиной свариваемых элементов 4,5 – 10,0 мм					
411	4,5 – 7,5	5,0	70	0;1	Зарубка 2,0×1,0 мм
412	8,0 – 10,0	5,0	70	0;1	Зарубка 2,5×2,0 мм
413	9,0 – 10,0	5,0	65	0;1	Зарубка 2,5×2,0 мм
Контроль по МТ-РТС-К-01-94, стыковые сварные соединения без подкладного кольца с толщиной свариваемых элементов 4,5 – 10,0 мм					
421	4,5 – 5,5	5,0	70	0;1	Зарубка 2,0×0,8 мм
422	6,0 – 7,5	5,0	70	0;1	Зарубка 2,0×1,0 мм
423	8,0 – 10,0	5,0	70	0;1	Зарубка 2,5×1,5 мм
424	9 – 10	5	65	0;1	Зарубка 2,5×1,5 мм
Контроль по МТ-РТС-К-01-94, стыковые сварные соединения с толщиной свариваемых элементов 10,5 – 80,0 мм					
431	10,5 – 14,0	5,0	65	0;1	Зарубка 2,5×2,0 мм
432	14,5 – 20,0	2,5	65	0;1	Зарубка 3,5×2,0 мм
433	20,5 – 40,0	1,8	65	0	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
434	20,5 – 40,0	1,8	50	1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
435	40,5 – 60,0	1,8	50	0;1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
436	60,5 – 80,0	1,8	50	0;1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
Контроль по МТ-РТС-К-01-94, угловые сварные соединения с толщиной свариваемых элементов 10,5 – 60,0 мм					
441	4,5 – 5,5	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×0,8 мм
442	6,0 – 7,5	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
443	8,0 – 10,0	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×1,5 мм
444	10,5 – 14,0	5,0	65	0; 1	Зарубка 2,0×2,0 мм
445	14,5 – 20,0	2,5	65	0; 1	Зарубка 2,0×2,5 мм
446	20,5 – 40,0	1,8	65	0	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
447	20,5 – 40,0	1,8	50	1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
448	40,5 – 60,0	1,8	50	0; 1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
Контроль по МТ-РТС-К-01-94, стыковые штамповарные соединения с толщиной свариваемых элементов 26 – 80,0 мм					
451	26 – 30	1,8	65	0	Отв. в СО-2 Ø 6 мм –6 дБ
452	26 – 30	1,8	50	1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм –6 дБ
453	30,5 – 40	1,8	50	0; 1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм –6 дБ
454	40,5 – 60	1,8	40	0; 1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм –6 дБ
455	60,5 – 80	1,8	50	0	Отв. в СО-2 Ø 6 мм –6 дБ
Контроль по РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05, сварные соединения труб толщиной 2,1 – 9,0 мм, диаметром до 325 мм включительно					
911	2,1 – 4,0	5,0	73	Хордовый РС ПЭП	Плоскостное отв. Ø 1,0 мм
912	4,1 – 6,0	5,0	72	0; 1	Зарубка 2,0×0,8 мм
913	4,1 – 6,0	5,0	72	Хордовый РС ПЭП	Плоскостное отв. Ø 1,2 мм
914	6,1 – 9,0	5,0	72	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
915	6,1 – 9,0	5,0	72	Хордовый РС ПЭП	Плоскостное отв. Ø 1,5 мм
Контроль по РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05, сварные соединения труб толщиной 4,1 – 12,0 мм, диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно					
921	4,1 – 6,0	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×0,8 мм
924	6,1 – 8,0	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
927	8,1 – 12,0	5,0	65	0; 1	Зарубка 2,0×1,5 мм
Контроль по РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05, сварные соединения труб толщиной 12,1 – 15,0 мм, диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно					
931	12,1 – 15,0	5,0	65	0; 1	Зарубка 2,0×2,0 мм
932	12,1 – 15,0	5,0	65	0	Зарубка 2,0×2,0 мм
933	12,1 – 15,0	5,0	65	1	Зарубка 2,0×2,0 мм

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
Контроль по РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05, сварные соединения труб толщиной 15,1 – 20,0 мм, диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно					
941	15,1 – 20,0	2,5	65	0; 1	Зарубка 2,5×2,0 мм
942	15,1 – 20,0	2,5	65	0	Зарубка 2,5×2,0 мм
943	15,1 – 20,0	2,5	65	1	Зарубка 2,5×2,0 мм
Контроль по РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05, сварные соединения труб толщиной 20,1 – 26,0 мм, диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно					
951	20,1 – 26,0	2,5	65	0; 1	Зарубка 3,0×2,0 мм
952	20,1 – 26,0	2,5	65	0	Зарубка 3,0×2,0 мм
953	20,1 – 26,0	2,5	65	1	Зарубка 3,0×2,0 мм
Контроль по РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05, сварные соединения труб толщиной 26,1 – 40,0 мм, диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно					
961	26,1 – 40,0	2,5	65	0	Зарубка 3,0×2,5 мм
962	26,1 – 40,0	2,5	50	1	Зарубка 3,0×2,5 мм
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>В столбце 5 при указании схемы контроля применяются следующие обозначения: 0 – прямым лучом; 1 – однократно отраженным лучом; 2 – двукратно отраженным лучом.</p>				

- для вариантов с номерами, начинающимися на 3, – типоразмер труб, а также диаметр плоскодонного отверстия для настройки чувствительности:

№ типового варианта	Типоразмер, мм	Отражатель
1	2	3
Полиэтиленовые трубы SDR7,4		
331	Ø110×15,1	Плоскодонное отверстие Ø 2,2 мм
332	Ø160×21,9	Плоскодонное отверстие Ø 3,2 мм
333	Ø225×30,8	Плоскодонное отверстие Ø 4,6 мм
Полиэтиленовые трубы SDR9		
341	Ø180×20,0	Плоскодонное отверстие Ø 3,3 мм
Полиэтиленовые трубы SDR11, диаметр до 180 мм		
351	Ø63×5,8	Плоскодонное отверстие Ø 1,1 мм
352	Ø75×6,8	Плоскодонное отверстие Ø 1,3 мм
353	Ø90×8,2	Плоскодонное отверстие Ø 1,7 мм
354	Ø110×10	Плоскодонное отверстие Ø 1,8 мм
355	Ø125×11,4	Плоскодонное отверстие Ø 2,1 мм
356	Ø140×12,7	Плоскодонное отверстие Ø 2,3 мм
357	Ø160×14,6	Плоскодонное отверстие Ø 2,6мм
358	Другой	

Продолжение таблицы

1	2	3
Полиэтиленовые трубы SDR11, диаметр 180 мм и более		
361	Ø180×16,4	Плоскодонное отверстие Ø 3,0 мм
362	Ø200×18,2	Плоскодонное отверстие Ø 3,3 мм
363	Ø225×20,5	Плоскодонное отверстие Ø 3,4 мм
364	Ø250×22,7	Плоскодонное отверстие Ø 3,7 мм
365	Ø280×25,4	Плоскодонное отверстие Ø 4,2 мм
366	Ø315×28,6	Плоскодонное отверстие Ø 4,7 мм
367	Другой	
Полиэтиленовые трубы SDR17,6, диаметр до 180 мм		
371	Ø75×4,3	Плоскодонное отверстие Ø 1,0 мм
372	Ø90×5,1	Плоскодонное отверстие Ø 1,2 мм
373	Ø110×6,3	Плоскодонное отверстие Ø 1,4 мм
374	Ø125×7,1	Плоскодонное отверстие Ø 1,6 мм
375	Ø140×8,0	Плоскодонное отверстие Ø 1,8 мм
376	Ø160×9,1	Плоскодонное отверстие Ø 2,1 мм
377	Другой	
Полиэтиленовые трубы SDR17,6, диаметр 180 мм и более		
381	Ø180×10,3	Плоскодонное отверстие Ø 2,4 мм
382	Ø200×11,4	Плоскодонное отверстие Ø 2,6 мм
383	Ø225×12,8	Плоскодонное отверстие Ø 2,9 мм
384	Ø250×14,2	Плоскодонное отверстие Ø 3,3 мм
385	Ø280×15,9	Плоскодонное отверстие Ø 3,6 мм
386	Ø315×17,9	Плоскодонное отверстие Ø 4,1 мм
387	Другой	

• для вариантов с номерами, начинающимися на 5 и на 8, – диапазон толщин, а также диаметр плоскодонного отверстия для настройки чувствительности:

№ типового варианта	Толщина, мм	Отражатель
1	2	3
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов диаметром 10 – 18 мм		
511	2,0 – 3,0	Плоскодонное отверстие Ø 0,9 мм
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов диаметром свыше 18 – 30 мм		
521	2,0 – 3,0	Плоскодонное отверстие Ø 0,9 мм
522	3,0 – 4,0	Плоскодонное отверстие Ø 1,0 мм
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов диаметром свыше 30 – 51 мм		
531	2,0 – 3,0	Плоскодонное отверстие Ø 0,9 мм
532	3,0 – 4,0	Плоскодонное отверстие Ø 1,0 мм
533	4,0 – 6,0	Плоскодонное отверстие Ø 1,2 мм

Продолжение таблицы

1	2	3
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов диаметром свыше 51 – 114 мм		
541	3,0	Плоскодонное отверстие Ø 0,9 мм
542	3,0 – 4,0	Плоскодонное отверстие Ø 1,0 мм
543	4,0 – 6,0	Плоскодонное отверстие Ø 1,2 мм
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов диаметром свыше 114 – 219 мм		
551	4,5 – 6,0	Плоскодонное отверстие Ø 1,2 мм
552	6,0 – 8,0	Плоскодонное отверстие Ø 1,5 мм
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов диаметром свыше 219 – 325 мм		
561	6,0	Плоскодонное отверстие Ø 1,2 мм
562	6,0 – 9,0	Плоскодонное отверстие Ø 1,5 мм
Контроль по "Методике по ультразвуковому контролю стыковых кольцевых сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов (для преобразователей хордового типа)"		
801	От 2,0 до 4,0 вкл.	Плоскодонное отверстие Ø 1,0 мм
802	Св. 4,0 до 6,0 вкл.	Плоскодонное отверстие Ø 1,2 мм
803	Св. 6,0 до 9,0 вкл.	Плоскодонное отверстие Ø 1,5 мм

• для вариантов с номерами, начинающимися на 6, – материал, из которого изготовлены бурильные трубы:

№ типового варианта	Материал бурильных труб
Контроль критических участков бурильных труб с помощью поискового устройства "ЭХОТЕСТ-1"	
601	Критические участки стальных бурильных труб
602	Критические участки алюминиевых бурильных труб

• для вариантов с номерами, начинающимися на 7, – параметры контроля (частота, угол ввода, схема контроля, допускаемые способы настройки чувствительности, размеры зарубки в СОП для настройки чувствительности) в соответствии с СТО Газпром 2-2.4-083-2006:

№ типового варианта	Толщина, мм	Частота, МГц	Угол ввода, град.	Схема контроля	Способ настройки чувствительности	Размеры зарубки в СОП (ширина x высота)
1	2	3	4	5	6	7
Контроль при строительстве и реконструкции, толщина стенки от 4,0 мм включительно до 8,0 мм						
711	4,0 – 5,9	5,0	70	Прямым и отраженным лучом	СОП	1,4x1,0
712	6,0 – 7,9	5,0	70	Прямым и	СОП	1,4x1,2

				отраженным лучом		
--	--	--	--	---------------------	--	--

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7
Контроль при строительстве и реконструкции, толщина стенки от 8,0 мм включительно до 12,0 мм						
721	8,0 – 11,9	5,0	65	Прямым и отра- женным лучом	СОП	2,0×1,5
Контроль при строительстве и реконструкции, толщина стенки от 12,0 мм включительно до 26,0 мм						
731	12,0 – 14,9	2,5	65	Прямым и отра- женным лучом	СОП или АРД	2,0×2,0
732	12,0 – 14,9	2,5	65	Прямым лучом	СОП или АРД	2,0×2,0
733	12,0 – 14,9	2,5	65	Отраженным лучом	СОП или АРД	2,0×2,0
734	15,0 – 19,9	2,5	65	Прямым и отра- женным лучом	АРД или СОП	2,5×2,0
735	15,0 – 19,9	2,5	65	Прямым лучом	АРД или СОП	2,5×2,0
736	15,0 – 19,9	2,5	65	Отраженным лучом	АРД или СОП	2,5×2,0
737	20,0 – 25,9	2,5	65	Прямым и отра- женным лучом	АРД или СОП	3,5×2,0
738	20,0 – 25,9	2,5	65	Прямым лучом	АРД или СОП	3,5×2,0
739	20,0 – 25,9	2,5	65	Отраженным лучом	АРД или СОП	3,5×2,0
Контроль при строительстве и реконструкции, толщина стенки от 26,0 мм включительно до 40,0 мм						
741	26,0 – 40,0	2,5	65	Прямым и отра- женным лучом	АРД или СОП	3,5×2,0
742	26,0 – 40,0	2,5	65	Прямым лучом	АРД или СОП	3,5×2,0
743	26,0 – 40,0	2,5	65	Отраженным лучом	АРД или СОП	3,5×2,0
744	26,0 – 40,0	2,5	50	Отраженным лучом	АРД или СОП	3,5×2,0
Контроль при эксплуатации, толщина стенки от 6,0 мм включительно до 8,0 мм						
751	6,0 – 7,9	5,0	70	Прямым и отра- женным лучом	СОП	1,4×1,2
Контроль при эксплуатации, толщина стенки от 8,0 мм включительно до 12,0 мм						
761	8,0 – 11,9	5,0	65	Прямым и отра- женным лучом	СОП	2,0×1,5
Контроль при эксплуатации, толщина стенки от 12,0 мм включительно до 26,0 мм						
771	12,0 – 14,9	2,5	65	Прямым и отра- женным лучом	СОП или АРД	2,0×2,0
772	12,0 – 14,9	2,5	65	Прямым лучом	СОП	2,0×2,0

773	12,0 – 14,9	2,5	65	Отраженным лучом	или АРД СОП или АРД	2,0×2,0
-----	-------------	-----	----	------------------	---------------------------	---------

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7
774	15,0 – 19,9	2,5	65	Прямым и отраженным лучом	АРД или СОП	2,5×2,0
775	15,0 – 19,9	2,5	65	Прямым лучом	АРД или СОП	2,5×2,0
776	15,0 – 19,9	2,5	65	Отраженным лучом	АРД или СОП	2,5×2,0
777	20,0 – 25,9	2,5	65	Прямым и отраженным лучом	АРД или СОП	3,5×2,0
778	20,0 – 25,9	2,5	65	Прямым лучом	АРД или СОП	3,5×2,0
779	20,0 – 25,9	2,5	65	Отраженным лучом	АРД или СОП	3,5×2,0



 
 
 
 
В столбце 6 приняты следующие обозначения:

"СОП" – настройка по СОП с плоскостным отверстием или зарубкой;

"АРД" – настройка с использованием режима "АРД" (возможно также использование АРД-диаграмм).

 
 

 
 
 
 
В столбце 7 указаны размеры зарубки при настройке первым из названных способов. (О размерах плоскостного отверстия см. далее, п. .)

Последний, четвертый этап выбора типового варианта – дополнительное уточнение исходных данных и параметров контроля. Этот этап выполняется различным образом для различных типовых вариантов:

 

 
- для сварных соединений, контролируемых в соответствии с ВСН012-88, ИН№23СД-80, МТ-РТС-К-01-94 (номера типовых вариантов для них начинаются, соответственно, на 1, 2 и 4), после выбора трехзначного номера типового варианта появляется меню "ВВОД ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ", состоящее только из одного пункта; в этом пункте следует ввести конкретное значение толщины свариваемых элементов (кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок); затем следует нажать кнопку , после чего установятся необходимые параметры настройки;

 
 


- для сварных соединений полиэтиленовых и стальных газопроводов, контролируемых в соответствии с "Методикой по ультразвуковому контролю стыковых кольцевых сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов (для преобразователей хордового типа)" (номера типовых вариантов для них начинаются, соответственно, на 3 и 8), после выбора трехзначного номера типового варианта появляется меню "УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ", которое имеет разный вид для разных типовых вариантов:

- для типовых вариантов 358, 367, 377 и 387 меню состоит из следующих пунктов: "ДИАМЕТР", "ТОЛЩИНА", "Ø ПЛОСКОДОН. ОТВ." (этот пункт всегда заблокирован), "ЧАСТОТА" и "НАСТРОЙКА ПО ОБРАЗЦУ. В первых двух пунктах следует указать конкретные значения диаметра и толщины свариваемых труб; при этом в заблокированном пункте "Ø ПЛОСКОДОН. ОТВ." выводится рассчитываемое по этим двум параметрам требуемое значение диаметра отверстия в СОП для настройки

 
 



чувствительности. В пункте "ЧАСТОТА" следует с помощью кнопок  и  установить значение номинальной частоты для используемого хордового ПЭП (если оно отличается от установленного по умолчанию значения). Затем необходимо выделить фоном пункт "НАСТРОЙКА ПО ОБРАЗЦУ" (с помощью кнопок  и ) , подключить применяемый хордовый ПЭП к дефектоскопу, установить ПЭП на поверхность СОП (предварительно смочив СОП контактной жидкостью), получить эхо-сигнал от плоскодонного отверстия, найти максимум эхо-сигнала; изменяя усиление кнопками  и , добиться того, чтобы амплитуда эхо-сигнала составляла 1/2 высоты экрана (4 клетки), и нажать кнопку . После этого длительность развертки станет такой, что сигнал от плоскодонного отверстия и зона ВС1 будут располагаться в середине экрана, ширина зоны ВС1 составит 3 мкс, а амплитуда эхо-сигнала от плоскодонного отверстия будет соответствовать уровню срабатывания АСД (т.е. будет настроена браковочная чувствительность);

 






– для остальных типовых вариантов с номерами, начинающимися на 3, и для всех типовых вариантов с номерами, начинающимися на 8, меню состоит только из двух пунктов: "ЧАСТОТА" и "НАСТРОЙКА ПО ОБРАЗЦУ" (для этих вариантов размеры труб и соответствующий им диаметр отверстия в СОП уже выбраны на предыдущем этапе выбора, см. пп. ,). Порядок работы в пунктах "ЧАСТОТА" и "НАСТРОЙКА ПО СО" – такой же, как для типовых вариантов 358, 367, 377 и 387;


- для сварных соединений, контролируемых в соответствии с ИПТ-010-95 (номера типовых вариантов для них начинаются на 5), после выбора трехзначного номера типового варианта появляется меню, состоящее из одного пункта "НАСТРОЙКА ПО ОБРАЗЦУ"; следует подключить применяемый хордовый ПЭП к дефектоскопу, установить ПЭП на поверхность СОП (предварительно смочив СОП контактной жидкостью), получить эхо-сигнал от плоскодонного отверстия, найти максимум эхо-сигнала; изменяя усиление кнопками  и , добиться того, чтобы амплитуда эхо-сигнала составляла 1/2 высоты экрана (4 клетки); затем нажать кнопку , после чего длительность развертки станет такой, что сигнал от плоскодонного отверстия и зона ВС1 будут располагаться в середине экрана, ширина зоны ВС1 составит 3 мкс, а амплитуда эхо-сигнала от плоскодонного отверстия будет соответствовать уровню срабатывания АСД (т.е. будет настроена браковочная чувствительность);

- для критических участков бурильных труб (типовые варианты с номерами, начинающимися на 6) после выбора трехзначного номера типового варианта появляется меню, состоящее из двух пунктов: "ТОЛЩ. СТЕНКИ ТРУБЫ" и "ПОЛОЖЕНИЕ ПЭП", причем второй пункт всегда заблокирован; в первом пункте следует ввести конкретное значение толщины свариваемых элементов (кнопками  и ) или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок), при этом во втором пункте будет индцироваться расстояние от конца трубы, на которое необходимо установить ПЭП; затем следует нажать кнопку , после чего установятся необходимые параметры настройки;

- для сварных соединений, контролируемых в соответствии с СТО Газпром 2-2.4-083-2006 (номера типовых вариантов для них начинаются на 7), после выбора трехзначного номера типового варианта появляется меню "УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ", в котором необходимо ввести:

– для сварных соединений, контролируемых при строительстве и реконструкции (типовые варианты с номерами, начинающимися на 71, 72, 73, 74): уровень качества ("А", "В" и "С" – (кнопками  и ) и конкретное значение толщины свариваемых элементов (кнопками  и ) или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок);

– для сварных соединений, контролируемых при эксплуатации (типовые варианты с номерами, начинающимися на 75, 76, 77): предел текучести, МПа (до 350 вкл.; 350-412 вкл.; 412-510 вкл. – (кнопками  и ) , категорию (1 и 2, 3 и 4– (кнопками  и ) и конкретное значение толщины свариваемых элементов (кнопками  и ) или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок).

После этого в заблокированных пунктах "ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ПЛОЩАДЬ" и "ПОПРАВКА" установятся значения (соответственно) максимально допустимой эквивалентной площади и поправки, необходимой при настройке чувствительности по зарубке, размеры которой были указаны на третьем этапе выбора типового варианта (см. п.); эти значения указаны в соответствии с табл. 20 и 21 СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Затем следует нажать кнопку  , после чего установятся необходимые параметры настройки;

• для сварных соединений, контролируемых в соответствии с РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05 (номера типовых вариантов для них начинаются на 9), после выбора трехзначного номера типового варианта появляется меню, имеющее разный вид для разных типовых вариантов:

– для типовых вариантов 911, 913 и 915, предусматривающих контроль хордовым РС ПЭП, меню состоит из одного пункта "НАСТРОЙКА ПО ОБРАЗЦУ"; следует выполнить те же действия, что для сварных соединений, контролируемых в соответствии с ИПТ-010-95 (для которых номера типовых вариантов начинаются на 5);

– для остальных типовых вариантов с номерами, начинающимися на 9, меню состоит из одного пункта "ВВОД ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ"; следует выполнить те же действия, что для сварных соединений, контролируемых в соответствии с ВСН012-88, И №23СД-80, МТ-РТС-К-01-94 (для которых номера типовых вариантов начинаются, соответственно, на 1, 2 и 4).



После выполнения пп. – будут установлены режимы работы и значения параметров настройки дефектоскопа, предусмотренные для контроля в соответствии с выбранным типовым вариантом. На экране появится меню "Настройка", и дефектоскоп начнет работать в режиме дефектоскопа общего назначения.

Установленные режимы и значения параметров носят рекомендательный характер и при необходимости могут быть изменены.

2

**ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ
ДЕФЕКТΟΣКОПА ВЕРСИИ 7.30**

После выбора типового варианта в соответствии с разделом 1 устанавливаются все необходимые параметры настройки, кроме тех, которые могут изменяться от одного экземпляра ПЭП к другому. Для того, чтобы сделать полученную настройку рабочей, необходимо подключить к дефектоскопу тот ПЭП, который будет применяться при контроле, произвести применительно к этому ПЭП операции, указанные в настоящем разделе, и записать полученную настройку в память дефектоскопа. В дальнейшем при контроле следует вызывать эту настройку (см. п. 7.3 части II настоящего РЭ).

2.1 Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов различного назначения по ВСН 012-88 (типовые варианты с номерами, начинающимися на 1)

Выбрать типовой вариант в соответствии с разделом 1;
подсоединить кабель с ПЭП к разъему "⊕" дефектоскопа;
настроить глубиномер в соответствии с п. 5.4 части II настоящего РЭ.



Если эхо-сигнал, необходимый для настройки, не виден на экране, то следует, не изменяя границ зон ВС, включить режим "Настройка по СО", а после проведения настройки вновь отключить его (см. п. 4.2.7 части II настоящего РЭ);

установить ПЭП на поверхность требуемого СОП с зарубкой, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью;

настроить браковочную чувствительность на выявление зарубки заданных размеров в соответствии с п. 5.7.2 части II настоящего РЭ;

настроить ВРЧ в соответствии с п. 5.8 части II настоящего РЭ;

установить уровень поисковой чувствительности, для чего нажать кнопку

записать созданную настройку в память дефектоскопа в соответствии с п. 6.1 части II настоящего РЭ.



Во всех типовых вариантах зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом.

2.2 Ультразвуковой контроль гибов трубопроводов из перлитной стали по И №23 СД-80 (типовые варианты с номерами, начинающимися на 2)

Выполнить операции, указанные в п. 2.1, – .



В типовых вариантах, предусматривающих контроль прямым и отраженным лучом, зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом. В типовых вариантах, предусматривающих контроль прямым, однократно и двукратно отраженным лучом, зона ВС1 предназначена для контроля прямым и однократно отраженным лучом, а зона ВС2 – для контроля двукратно отраженным лучом.

2.3 Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов (типовые варианты с номерами, начинающимися на 3)

Выбрать типовой вариант и настроить длительность развертки, начало и конец зоны ВС1 в соответствии с разделом 1;

установить уровень поисковой чувствительности, для чего нажать кнопку

записать созданную настройку в память дефектоскопа в соответствии с п. 6.1 части II настоящего РЭ.

2.4 Ультразвуковой контроль сварных соединений котлоагрегатов, трубопроводов и сосудов высокого давления по МТ-РТС-К-01-94 (типовые варианты с номерами, начинающимися на 4)

2.4.1 При контроле сварных соединений с толщиной до 20 мм включительно (типовые варианты 411, 412, 413, 421, 422, 423, 424, 431, 432, 441, 442, 443, 444, 445): выполнить операции, указанные в п. 2.1, – .



Во всех названных типовых вариантах зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом.

2.4.2 При контроле сварных соединений с толщиной более 20 мм (типовые варианты Н433, Н434, Н435, Н436, Н446, Н447, Н448):

Выбрать типовой вариант в соответствии с разделом 1;

подсоединить кабель с ПЭП к разъему "⊕" дефектоскопа;

настроить глубиномер в соответствии с п. 5.4 части II настоящего РЭ.



Если эхо-сигнал, необходимый для настройки, не виден на экране, то следует, не изменяя границ зон ВС, включить режим "Настройка по СО", а после проведения настройки вновь отключить его (см. п. 4.2.7 части II настоящего РЭ);

установить ПЭП на поверхность образца СО-2 (СО-3Р) со стороны шкалы " α° ", предварительно смочив его поверхность контактирующей жидкостью. Получить сигнал от отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм.



Если эхо-сигнал, необходимый для настройки, не виден на экране, то следует, не изменяя границ зон ВС, включить режим "Настройка по СО", а после проведения настройки вновь отключить его (см. пп. 4.2.7 и 5.7.3.1 части II настоящего РЭ);

произвести настройку браковочной чувствительности по отверстию в образце в соответствии с п. 5.7.3 части II настоящего РЭ.



1 После окончания выполнения операций п. в пункте "ТРЕБ.ЧУВ" подменю "ЧУВСТВИТ-ТЬ" меню "НАСТРОЙКА" устанавливается значение минус 6 дБ, что соответствует требованиям МТ-РТС-К-01-94; изменять это значение не следует.

2 Если эхо-сигнал, необходимый для настройки, не виден на экране, или если автоматическая метка напротив него не устанавливается, то следует включить режим "Настройка по СО", при необходимости изменить начало и (или) конец зоны ВС1, а после проведения настройки вновь отключить его (см. п. 4.2.7 части II настоящего РЭ);

настроить ВРЧ в соответствии с п. 5.8 части II настоящего РЭ;

установить уровень поисковой чувствительности, для чего нажать кнопку

записать созданную настройку в память дефектоскопа в соответствии с п. 6.1 части II настоящего РЭ.



В типовых вариантах, предусматривающих контроль прямым и отраженным лучом, зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом. В типовых вариантах, предусматривающих контроль только прямым или только отраженным лучом, включена только зона ВС1.

2.5 Ультразвуковой контроль стыковых сварных соединений трубопроводов и труб поверхностей теплообмена по ИПТ-010-95 (типовые варианты с номерами, начинающимися на 5)

Выполнить операции, указанные в п. 2.3, – .

 

2.6 Ультразвуковой контроль критических участков бурильных труб с помощью поисковых устройств "ЭХОТЕСТ-1" (типовые варианты с номерами, начинающимися на 6)

Выбрать типовой вариант в соответствии с разделом 1;

 
 

подсоединить кабель с ПЭП П121-2,5-70 поискового устройства к разъему "⊕" дефектоскопа;





настроить чувствительность с использованием ВРЧ следующим образом:

- смочить контактирующей жидкостью поверхность требуемого СОП с резьбой; установить на нее ПЭП (поисковое устройство) на требуемом расстоянии от края СОП (оно индицировалось в меню на четвертом этапе выбора типового варианта, см. раздел 1, п.);

- перемещая ПЭП (поисковое устройство) по поверхности СОП и изменяя усиление кнопками  или , получить одновременно сигналы от пропила во впадине пятого витка резьбы и торца образца, а также добиться того, чтобы их амплитуда составляла ½ экрана (4 клетки);

- не изменяя усиление дефектоскопа, получить сигнал от пропила во впадине первого витка резьбы в СОП, выявленной прямым лучом;

- войти в подменю "ВРЧ" меню "НАСТРОЙКА", для чего кнопками  и  выделить пункт "ВРЧ" и нажать кнопку ;

- кнопками  и  выделить пункт "ВРЧ:АМПЛ." и изменяя в этом пункте значение кнопками  и , добиться того, чтобы амплитуда сигнала от пропила во впадине первого витка резьбы составляла, ½ экрана (4 клетки);

записать созданную настройку в память дефектоскопа в соответствии с п.6.1 части II настоящего РЭ.

2.7 Ультразвуковой контроль сварных соединений промышленных и магистральных газопроводов по СТО Газпром 2-2.4-083-2006 (типовые варианты с номерами, начинающимися на 7)

Выбрать типовой вариант в соответствии с разделом 1;

подсоединить кабель с ПЭП к разъему "⊕" дефектоскопа;

настроить глубиномер в соответствии с п. 5.4 части II настоящего РЭ.



Если эхо-сигнал, необходимый для настройки, не виден на экране, то следует, не изменяя границ зон ВС, включить режим "Настройка по СО", а после проведения настройки вновь отключить его (см. п. 4.2.7 части II настоящего РЭ);

настроить браковочную чувствительность на выявление отражателей с заданной эквивалентной площадью (ее значение индицировалось в меню на

четвертом этапе выбора типового варианта, см. раздел 1, п.).

Возможна настройка чувствительности следующими способами:

- по СОП с зарубкой заданных размеров, с заданной поправкой в децибелах (размеры зарубки индицировались в меню на третьем этапе выбора типового варианта, а значение поправки – в меню на четвертом этапе выбора, см. раздел 1, пп. ,);

- по СОП с плоскодонным отверстием;

- в режиме "АРД" – при толщине свариваемых элементов более 12 мм (типовые варианты с номерами, начинающимися на 73, 74 и 77).

При использовании первого и второго способов производится автоматическая или ручная настройка чувствительности в соответствии с п. 5.7.2 части II настоящего РЭ.



При автоматической настройке по СОП с плоскодонным отверстием следует в пункте "ТРЕБ.ЧУВ" меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ" вручную установить значение 0 дБ (см. п. 5.7.3 части II настоящего РЭ), так как после окончания выполнения операций п. в этом пункте установлено значение, необходимое для автоматической настройки чувствительности по СОП с зарубкой (значение поправки с обратным знаком).

Настройка чувствительности третьим способом (в режиме "АРД") производится в соответствии с п.5.7.4 части II настоящего РЭ;

настроить ВРЧ следующим образом:

- если браковочная чувствительность настроена по СОП с зарубкой или плоскодонным отверстиям, то настроить ручную ВРЧ в соответствии с п. 5.8.4.1 части II настоящего РЭ;

- если браковочная чувствительность настроена в режиме "АРД", то включить расчетную ВРЧ в соответствии с п. 5.8.4.3 части II настоящего РЭ; в этом случае можно также вместо ВРЧ использовать криволинейный порог (см. п. 5.9 части II настоящего РЭ);

установить уровень поисковой чувствительности, для чего нажать кнопку

записать созданную настройку в память дефектоскопа в соответствии с п. 6.1 части II настоящего РЭ.



В типовых вариантах, предусматривающих контроль прямым и отраженным лучом, зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом. В типовых вариантах, предусматривающих контроль только прямым или только отраженным лучом, включена только зона ВС1.

2.8 Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений стальных газопроводов (типовые варианты с номерами, начинающимися на 8)

Выполнить операции, указанные в п. 2.3, – .

2.9 Ультразвуковой контроль сварных соединений магистральных нефтепроводов по РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05 (типовые варианты с номерами, начинающимися на 9)

2.9.1 При контроле сварных соединений с толщиной от 2 до 9 мм включительно хордовыми РС ПЭП выполнить операции, указанные в п. 2.3, – .

2.9.2 В других случаях (все остальные типовые варианты) выполнить операции, указанные в п. 2.1, – .



В типовых вариантах, предусматривающих контроль прямым и отраженным лучом, зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом. В типовых вариантах, предусматривающих контроль только прямым или только отраженным лучом, включена только зона ВС1.



**ДЕФЕКТОСКОП УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
"PELENG"
УДЗ-103ВД**

Руководство по эксплуатации

Часть III

ОТЛИЧИЯ ВЕРСИИ 7.80 ОТ 3.80

Специализированная версия 7.80 дефектоскопа "PELENG" УДЗ-103ВД разработаны на основе версии 3.80 и предназначена для проведения ультразвукового контроля сварных соединений и основного металла в судостроительной промышленности в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ 14782-86 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые";
- ГОСТ 24507-80 "Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии";
- ОСТ 5Р.9768-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Ультразвуковой метод";
- ОСТ 5Р.9675-88 "Контроль неразрушающий. Заготовки металлические. Ультразвуковой метод контроля сплошности";
- ОСТ 5Р.1093-93 "Соединения сварные стальных корпусных конструкций надводных судов. Правила контроля";
- ОСТ 5Р.9413-83 "Соединения сварные корпусных конструкций из алюминиевых сплавов. Правила контроля";
- DET NORSKE VERITAS AS Classification, Notes CN №7;
- DET NORSKE VERITAS AS Offshore standard NV-OS-C401 Ch.2 Sec.3.

СОДЕРЖАНИЕ

Приложение Г ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАСТРОЕК ВЕРСИИ 7.80.....	4
Приложение Д ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ДЕФЕКТΟΣКОПА ВЕРСИИ 7.80	12

Приложение Г
(обязательное)

 
 
 
ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАСТРОЕК ДЕФЕКТΟΣКОПА ВЕРСИИ 7.80

Г.1 Создание требуемых настроек может осуществляться на основе имеющихся в дефектоскопе *типовых вариантов* контроля.

 
Г.2 Типовые варианты вызываются в четыре этапа: первые три этапа – выбор одного из основных типовых вариантов; четвертый этап – дополнительное уточнение исходных данных и параметров контроля.

1 На первом этапе выбирается документ, по которому проводится контроль:

<i>№ типового варианта</i>	<i>№№ документов</i>
1	ОСТ 5P.9768-89
2	ОСТ 5P.9675-88, ГОСТ 24507-80
3	ОСТ 5P.1093-93, ОСТ 5P.9768-89
4	ОСТ 5P.9413-83, ОСТ 5P.9768-89
0	Другой

Выбор типового варианта осуществляется с помощью кнопок  и , ввод и переход к следующему этапу – нажатием кнопки .



Вариант 0 ("ДРУГОЙ") означает отказ от предлагаемых типовых вариантов и создание собственной настройки. В случае выбора этого варианта после нажатия кнопки  на экране появится меню "НАСТРОЙКА", и дефектоскоп будет работать в режиме дефектоскопа общего назначения.

2 На втором этапе выбираются диапазоны, в которых находятся геометрические размеры контролируемого изделия, – толщина, а для некоторых типовых вариантов – также диаметр:

<i>№ типового варианта</i>	<i>Толщина, мм</i>	<i>Диаметр, мм</i>
1	2	3
Контроль по ОСТ 5P.9768-89		
11	От 6 до 20 вкл.	–
12	Св. 20 до 40 вкл.	–
13	Св. 40 до 60 вкл.	–
14	Св. 60 до 100 вкл.	–
15	Св. 100 до 400 вкл.	–
Контроль по ОСТ 5P.9675-88		
21	От 10 до 20 вкл.	–
22	Св. 20 до 50 вкл.	–
23	Св. 50 до 70 вкл.	До 150

Продолжение таблицы

1	2	3
24	Св. 50 до 70 вкл.	150 и выше
25	Св. 70 до 100 вкл.	До 150
26	Св. 70 до 100 вкл.	150 и выше
27	Св. 100 до 150 вкл.	До 150
28	Св. 100 до 150 вкл.	150 и выше
29	Св. 150 до 250 вкл.	–
20	Св. 250	–
Контроль по ОСТ 5Р.1093-93		
31	От 6 до 20 вкл.	–
32	Св. 20 до 40 вкл.	–
Контроль по ОСТ 5Р.9413-83		
41	От 4 до 9	–
42	От 9 до 16	–
43	От 16 до 24	–
44	От 24 до 30	–

③ На третьем этапе выбирается:

- для вариантов, начинающихся на цифру 1 (контроль по ОСТ 5Р.9768-89), – тип ПЭП (наклонный или прямой); частота; угол ввода; схема контроля (прямым или отраженным лучом; указывается только для наклонных ПЭП):

№ типового варианта	Тип ПЭП	Частота, МГц	Угол ввода, градусы	Схема контроля
1	2	3	4	5
Контроль по ОСТ 5Р.9768-89, толщина от 6 до 20 мм включительно				
111	Наклонный совмещенный	5,0	70	Прямым лучом
112	Наклонный совмещенный	5,0	70	Прямым и отраженным лучом
113	Наклонный совмещенный	5,0	65	Прямым лучом
114	Наклонный совмещенный	5,0	65	Прямым и отраженным лучом
115	Прямой РС	5,0	0	–
116	Наклонный совмещенный	2,5	70	Прямым лучом
117	Наклонный совмещенный	2,5	70	Прямым и отраженным лучом
118	Наклонный совмещенный	2,5	65	Прямым лучом
119	Наклонный совмещенный	2,5	65	Прямым и отраженным лучом

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
Контроль по ОСТ 5Р.9768-89, толщина свыше 20 до 40 мм включительно				
121	Наклонный совмещенный	2,5	65	Прямым лучом
122	Наклонный совмещенный	2,5	65	Отраженным лучом
123	Наклонный совмещенный	2,5	50	Отраженным лучом
124	Прямой РС	2,5	0	–
125	Наклонный совмещенный	1,8	65	Прямым лучом
126	Наклонный совмещенный	1,8	65	Отраженным лучом
127	Наклонный совмещенный	1,8	50	Отраженным лучом
Контроль по ОСТ 5Р.9768-89, толщина свыше 40 до 60 мм включительно				
131	Наклонный совмещенный	2,5	65	Прямым лучом
132	Наклонный совмещенный	2,5	50	Отраженным лучом
133	Прямой совмещенный	2,5	0	–
134	Прямой РС	2,5	0	–
135	Наклонный совмещенный	1,8	65	Прямым лучом
136	Наклонный совмещенный	1,8	50	Отраженным лучом
Контроль по ОСТ 5Р.9768-89, толщина свыше 60 до 100 мм включительно				
141	Наклонный совмещенный	2,5	65	Прямым лучом
142	Наклонный совмещенный	2,5	50	Прямым лучом
143	Наклонный совмещенный	2,5	50	Отраженным лучом
144	Прямой совмещенный	2,5	0	–
145	Прямой РС (до глубины 60 мм)	2,5	0	–
146	Наклонный совмещенный	1,8	65	Прямым лучом
147	Наклонный совмещенный	1,8	50	Прямым лучом
148	Наклонный совмещенный	1,8	50	Отраженным лучом

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
Контроль по ОСТ 5Р.9768-89, толщина свыше 100 до 400 мм включительно				
150	Наклонный совмещенный	2,5	65	Прямым лучом до глубины 100 мм (сталь) или 60 мм (титан)
151	Наклонный совмещенный	2,5	50	Прямым лучом
152	Наклонный совмещенный	2,5	40	Прямым лучом
153	Прямой совмещенный	2,5	0	–
154	Прямой РС (до глубины 60 мм)	2,5	0	–
155	Наклонный совмещенный	1,8	65	Прямым лучом до глубины 100 мм (сталь) или 60 мм (титан)
156	Наклонный совмещенный	1,8	50	Прямым лучом
157	Наклонный совмещенный	1,8	40	Прямым лучом
158	Наклонный совмещенный	1,25	50	Прямым лучом
159	Наклонный совмещенный	1,25	40	Прямым лучом

• для вариантов, начинающихся на цифру 2 (контроль по ОСТ 5Р.9675-88), – частота; угол ввода; тип ПЭП (прямой или наклонный), схема контроля (вдоль образующей цилиндра, по плоской поверхности или поперек образующей цилиндра):

№ типового варианта	Частота, МГц	Угол ввода, градусы	Тип ПЭП, схема контроля
1	2	3	4
Контроль по ОСТ 5Р.9675-88, толщина от 10 до 20 мм включительно			
211	2,5	0	Прямой РС ПЭП
212	2,5	50	Наклонный ПЭП, вдоль образующей цилиндра или по плоской поверхности
213	2,5	40	Наклонный ПЭП, поперек образующей цилиндра
Контроль по ОСТ 5Р.9675-88, толщина свыше 20 до 50 мм включительно			
221	2,5	0	Прямой РС ПЭП
222	2,5	50	Наклонный ПЭП, вдоль образующей цилиндра или по плоской поверхности
223	2,5	40	Наклонный ПЭП, поперек образующей цилиндра

Продолжение таблицы

1	2	3	4
Контроль по ОСТ 5Р.9675-88, толщина свыше 50 до 70 мм включительно, диаметр до 150 мм			
231	2,5	0	Прямой совмещенный ПЭП
232	2,5	50	Наклонный ПЭП, вдоль образующей цилиндра
233	2,5	40	Наклонный ПЭП, поперек образующей цилиндра
Контроль по ОСТ 5Р.9675-88, толщина свыше 50 до 70 мм включительно, диаметр 150 мм и выше			
241	2,5	0	Прямой совмещенный ПЭП
242	2,5	50	Наклонный ПЭП, вдоль образующей цилиндра или по плоской поверхности
243	2,5	40	Наклонный ПЭП, поперек образующей цилиндра
Контроль по ОСТ 5Р.9675-88, толщина свыше 70 до 100 мм включительно, диаметр до 150 мм			
251	2,5	0	Прямой совмещенный ПЭП
252	2,5	50	Наклонный ПЭП, вдоль образующей цилиндра
253	2,5	40	Наклонный ПЭП, поперек образующей цилиндра
Контроль по ОСТ 5Р.9675-88, толщина свыше 70 до 100 мм включительно, диаметр 150 мм и выше			
261	2,5	0	Прямой совмещенный ПЭП
262	2,5	50	Наклонный ПЭП, вдоль образующей цилиндра или по плоской поверхности
263	2,5	40	Наклонный ПЭП, поперек образующей цилиндра
Контроль по ОСТ 5Р.9675-88, толщина свыше 100 до 150 мм включительно, диаметр до 150 мм			
271	2,5	0	Прямой совмещенный ПЭП
272	2,5	50	Наклонный ПЭП, вдоль образующей цилиндра
273	2,5	40	Наклонный ПЭП, поперек образующей цилиндра
Контроль по ОСТ 5Р.9675-88, толщина свыше 100 до 150 мм включительно, диаметр 150 мм и выше			
281	2,5	0	Прямой совмещенный ПЭП
282	2,5	50	Наклонный ПЭП, вдоль образующей цилиндра или по плоской поверхности
283	2,5	40	Наклонный ПЭП, вдоль образующей цилиндра

Продолжение таблицы

 
 

1	2	3	4
Контроль по ОСТ 5Р.9675-88, толщина свыше 150 до 250 мм включительно			
291	2,5	0	Прямой совмещенный ПЭП
292	2,5	50	Наклонный ПЭП, вдоль образующей цилиндра или по плоской поверхности
293	2,5	40	Наклонный ПЭП, поперек образующей цилиндра
Контроль по ОСТ 5Р.9675-88, толщина свыше 250 мм			
201	2,5	0	Прямой совмещенный ПЭП
202	2,5	50	Наклонный ПЭП, вдоль образующей цилиндра или по плоской поверхности
203	2,5	40	Наклонный ПЭП, поперек образующей цилиндра


 
• для вариантов, начинающихся на цифры 3 и 4 (контроль по ОСТ 5Р.1093-93 и по ОСТ 5Р.9413-83), – частота, угол ввода, схема контроля (прямым или отраженным лучом), условная чувствительность по образцу СО-1 ГОСТ 14782:

№ типового варианта	Частота, МГц	Угол ввода, градусы	Схема контроля	Условная чувствительность по СО-1
Контроль по ОСТ 5Р.1093-93, толщина от 6 до 20 мм включительно				
311	5,0	70	Прямым лучом	15
312	5,0	70	Прямым и отраженным лучом	То же –6 дБ
Контроль по ОСТ 5Р.1093 -93, толщина свыше 20 до 40 мм включительно				
321	2,5	65	Прямым лучом	35
322	2,5	65	Прямым и отраженным лучом	То же –8 дБ
323	2,5	65	Отраженным лучом	То же –8 дБ
Контроль по ОСТ 5Р.9413-83, толщина от 4 до 9 мм				
411	5,0	70	Прямым лучом	15
412	5,0	70	Прямым и отраженным лучом	То же –6 дБ
Контроль по ОСТ 5Р.9413-83, толщина от 9 до 16 мм				
421	5,0	70	Прямым лучом	20
422	5,0	70	Прямым и отраженным лучом	То же –6 дБ
Контроль по ОСТ 5Р.9413-83, толщина от 16 до 24 мм				
431	2,5	65	Прямым лучом	25
432	2,5	65	Прямым и отраженным лучом	То же –8 дБ
433	2,5	65	Отраженным лучом	То же –8 дБ
Контроль по ОСТ 5Р.9413-83, толщина от 24 до 30 мм				
441	2,5	65	Прямым лучом	30
442	2,5	65	Прямым и отраженным лучом	То же –8 дБ
443	2,5	65	Отраженным лучом	То же –8 дБ

④ Четвертый этап вызова типового варианта – дополнительное уточнение исходных данных и параметров контроля. Этот этап выполняется различным образом для различных типовых вариантов:

- для сварных соединений, контролируемых в соответствии с ОСТ 5Р.9768-89 (номера типовых вариантов для них начинаются на 1), после выбора трехзначного номера типового варианта появляется меню "ВВОД ТОЛЩИНЫ И МАТЕРИАЛА", состоящее из двух пунктов – "ТОЛЩ." и "МАТЕР." Следует ввести в этом меню следующие параметры:

- конкретное значение толщины свариваемых элементов, находящееся в диапазоне толщин, соответствующем выбранному типовому варианту (кнопками  и ) или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок);

- материал контролируемого сварного соединения – углеродистая (или низколегированная) сталь (положение "УГЛЕР. СТ.") или титановый сплав (положение "ТИТАН") (кнопками  и ).



Типовые варианты 145, 150, 154, 155 предусматривают контроль не на всю толщину изделия. Для этих вариантов следует ввести только материал, а значение толщины (точнее, максимальной глубины, до которой производится контроль) установится автоматически;

- для основного металла заготовок, контролируемых по ОСТ 5Р.9675-88 (номера типовых вариантов для них начинаются на 2), после выбора трехзначного номера типового варианта появляется меню одного из следующих видов:

 
 

- для типовых вариантов, номера которых оканчиваются на 1 и 2, – меню "ВВОД ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ", состоящее из одного пункта "ТОЛЩ.";

- для типовых вариантов, предусматривающих контроль цилиндрических изделий наклонным ПЭП поперек образующей цилиндра (их номера оканчиваются на 3), – меню "ВВОД РАЗМЕРОВ", состоящее из двух пунктов – "ТОЛЩ." и "ДИАМЕТР".

Следует ввести в меню следующие параметры:

- конкретное значение толщины изделия, находящееся в диапазоне толщин, соответствующем выбранному типовому варианту;

 
 
 
- в меню второго названного вида – конкретное значение наружного диаметра изделия.

Ввод осуществляется кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок.



При контроле изделий в форме сплошного цилиндра допускается в данном меню ввод значения толщины равного как радиусу, так и диаметру цилиндра. В дальнейшем после окончания ввода в приборе устанавливается значение толщины равное радиусу цилиндра, независимо от того, какое из двух значений было введено в данном меню. См. также п. 8.3.4.1, ③ части II Руководства по эксплуатации и п. Д.2.3.1, ⑤ приложения Д;

- для сварных соединений, контролируемых в соответствии с ОСТ 5Р.1093-93 и с ОСТ 5Р.9413-83 (номера типовых вариантов для них начинаются на 3 и 4), после выбора трехзначного номера типового варианта появляется меню "ВВОД ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ", состоящее из одного пункта

"ТОЛЩ." Следует ввести в меню конкретное значение толщины изделия, находящееся в диапазоне толщин, соответствующем выбранному типовому варианту (кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок).

Г.3 После выполнения указанных операций будут установлены режимы работы и значения параметров настройки дефектоскопа, предусмотренные для контроля в соответствии с выбранным типовым вариантом. На экране появится меню "НАСТРОЙКА", и дефектоскоп начнет работать в режиме дефектоскопа общего назначения.



Установленные режимы и значения параметров носят рекомендательный характер и при необходимости могут быть изменены.

Приложение Д
(обязательное)

ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ДЕФЕКТΟΣКОПА ВЕРСИИ 7.80

Д.1 Контроль сварных соединений из углеродистой и низколегированной стали и из титана в соответствии с ОСТ 5Р.9768-89 (типовые варианты с номерами, начинающимися на 1)

Д.1.1 Контроль наклонным совмещенным преобразователем прямым лучом сварных соединений толщиной от 6 до 20 мм включительно (типовые варианты 111, 113, 116, 118)

Д.1.1.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

❶ частота (пункт "ЧАСТОТА" меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ"), угол ввода (пункт "УГОЛ ВВОДА" меню "ГЛУБИНОМЕР"): значения, принятые для данного типового варианта;

❷ материал (пункт "МАТЕРИАЛ" меню "ГЛУБИНОМЕР"): значение, введенное при выборе типового варианта ("УГЛЕР.СТ." или "ТИТАН"); скорость звука (пункт "СКОР-ТЬ" меню "ГЛУБИНОМЕР"): 3260 м/с для стали, 3250 м/с для титана;

❸ параметры зоны ВС1 (меню "РАЗВ, ЗОНА ВС1"): "ВС1: МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС1: НАЧ." – 0,25 значения толщины, "ВС1: КОН." – значение толщины;

❹ параметр "ВС2: МЕТОД" (меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ"): "НЕТ" (зона ВС2 отключена, используется только зона ВС1);

❺ параметр "ТОЛЩ." (меню "ГЛУБИНОМЕР") равен нулю (пересчет глубины залегания дефектов для отраженного луча не производится);

❻ параметр "R ИСТ" (меню "ГЛУБИНОМЕР") равен: для стали – 55,00 мм; для титана – 54,83 мм (что соответствует настройке нуля глубиномера по образцу СО-3 ГОСТ 14782, изготовленному из стали; см. п. Д.1.1.2, ❶);

❼ параметры ВРЧ (меню "ВРЧ"): параметр "РЕЖИМ": "ВРЧ ОТКЛ"; значения "ВРЧ:НАЧ." и "ВРЧ:КОН." совпадают со значениями "ВС1: НАЧ." и "ВС1: КОН." (по умолчанию ВРЧ отключена, но ее начало и конец установлены заранее на тот случай, если потребуется включить ВРЧ);

❽ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.1.1.2 После выбора типового варианта и ввода толщины и материала (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

❶ настроить глубиномер (при необходимости предварительно откорректировав угол ввода); настройка производится в целом в соответствии с п. 5.4.2 части II Руководства по эксплуатации, со следующими дополнениями:

- при контроле изделий из стали в пункте "R ИСТ" меню "ГЛУБИНОМЕР" по умолчанию сразу установлено значение 55 мм (что соответствует настройке нуля глубиномера по образцу СО-3 ГОСТ 14782); в данном случае достаточно настроить ноль глубиномера (см. п. 5.4.2.1 части II Руководства по эксплуатации);

- при контроле изделий из титана значения параметров по умолчанию (см. пп. Д.1.1.1, ❷, ❸) установлены таким образом, чтобы в данном случае тоже можно было обойтись только настройкой нуля глубиномера. Настройка должна производиться по **стальному** образцу СО-3 ГОСТ 14782 с радиусом вогнутой поверхности 55 мм, при этом **не следует изменять** установленное по умолчанию значение "R ИСТ" (оно учитывает разницу в скорости поперечных волн для стали и титана). При правильно произведенной настройке нуля глубиномера (см. п. 5.4.2.1, ❶) в верхней части экрана должно индицироваться то же значение, что и в пункте "R ИСТ" ($54,8 \pm 0,4$ мм).



Во избежание ошибок в настройке данную операцию следует выполнить в первую очередь.



Если для настройки используется образец СО-3 прежних годов выпуска с радиусом поверхности 60 мм, то при контроле изделий из титана следует в пункте "R ИСТ" вместо установленного по умолчанию ввести ручную значение 59,82 мм; в данном случае после окончания настройки в верхней части экрана должно также индицироваться значение 59,82 мм.

❷ при необходимости настроить ВРЧ в соответствии с п. 5.8.4 части II Руководства по эксплуатации;

❸ произвести настройку чувствительности в соответствии с п. 5.7 части II Руководства по эксплуатации.



Рекомендуется настройка по моделям дефектов, см. п. 5.7.2; использование режима "АРД" (п. 5.7.4) в данном случае нежелательно из-за его невысокой точности для малых глубин залегания.

Д.1.2 Контроль наклонным совмещенным преобразователем прямым и отраженным лучом сварных соединений толщиной от 6 до 20 мм включительно (типовые варианты 112, 114, 117, 119)

Д.1.2.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

❶ параметры зоны ВС1 – в соответствии с п. Д1.1.1, ❸; параметры зоны ВС2 (меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ"): "ВС2:МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС2: НАЧ." – значение толщины; "ВС2: КОН." – удвоенное значение толщины (в этом случае зона ВС1

предназначена для контроля прямым лучом, а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом);

② параметр "ТОЛЩ." (меню "ГЛУБИНОМЕР") равен толщине (производится пересчет глубины залегания для дефектов, обнаруженных отраженным лучом; возможно использование W-развертки, см. п. 4.2.5 части II Руководства по эксплуатации);

③ параметры ВРЧ (меню "ВРЧ"): параметр "РЕЖИМ": "ВРЧ ОТКЛ"; значения "ВРЧ: НАЧ." и "ВРЧ: КОН." совпадают со значениями "ВС1: НАЧ." и "ВС2: КОН." (по умолчанию ВРЧ отключена, но ее начало и конец установлены заранее на тот случай, если потребуется включить ВРЧ);

④ остальные параметры – в соответствии с пп. Д.1.1.1, ①, ②, ⑥, ⑧.

Д.1.2.2 После выбора типового варианта и ввода толщины и материала (см. приложение Г) необходимо выполнить операции п. Д.1.1.2.

Д.1.3 Контроль прямым раздельно-совмещенным преобразователем сварных соединений толщиной от 6 до 60 мм включительно (типовые варианты 115, 124, 134)

Д.1.3.1 В данных типовых вариантах (в отличие от типовых вариантов, названных в п. Д.1.7) предусмотрен контроль тавровых сварных соединений со стороны основного элемента. При контроле стыковых сварных соединений с поверхности шва, зачищенной заподлицо с основным металлом, следует вручную откорректировать значения параметров, указанных в пп. ④, ⑨.

Д.1.3.2 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

① схема включения ПЭП (пункт "ВКЛ.ПЭП" меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ"): "РС";

② угол ввода (пункт "УГОЛ ВВОДА" меню "ГЛУБИНОМЕР"): 0°;

③ частота (пункт "ЧАСТОТА" меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ"): значение, принятое для данного типового варианта;

④ скорость звука (пункт "СКОР-ТЬ" меню "ГЛУБИНОМЕР"): 5900 м/с для стали, 6250 м/с для титана;

⑤ параметры зоны ВС1 (меню "РАЗВ, ЗОНА ВС1"): "ВС1: МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС1: НАЧ." – на 1 – 2 мм меньше толщины, "ВС1: КОН." – на 1 – 2 мм больше толщины.



При контроле стыковых сварных соединений следует вручную изменить значение параметра "ВС1:НАЧ." и установить его около 2 мм;

⑥ параметр "ВС2: МЕТОД" (меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ"): "НЕТ" (зона ВС2 отключена, используется только зона ВС1);

⑦ параметр "ТОЛЩ." (меню "ГЛУБИНОМЕР") равен нулю;

⑧ параметр "У ИСТ" равен: для стали – 59,00 мм; для титана – 62,50 мм (что соответствует настройке нуля глубиномера по образцу СО-2 ГОСТ 14782, изготовленному из стали; см. п. Д.1.3.3, ①);

⑨ параметры ВРЧ (меню "ВРЧ"): параметр "РЕЖИМ": "ВРЧ ОТКЛ"; значения "ВРЧ: НАЧ." и "ВРЧ: КОН." совпадают со значениями "ВС1: НАЧ." и "ВС2: КОН." (применение ВРЧ в данном случае не предусмотрено).



При контроле стыковых сварных соединений возможно применение ВРЧ. При этом следует вручную установить значение параметра "ВРЧ:НАЧ." около 2 мм;

⑩ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.1.3.3 После выбора типового варианта и ввода толщины и материала (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

① настроить глубиномер; настройка производится в целом в соответствии с п. 5.4.3 части II Руководства по эксплуатации, со следующими дополнениями:

- при контроле изделий из стали в пункте "У ИСТ" меню "ГЛУБИНОМЕР" по умолчанию сразу установлено значение 59 мм (что соответствует настройке нуля глубиномера по донному сигналу в образце СО-2 ГОСТ 14782); в данном случае достаточно настроить ноль глубиномера (см. п. 5.4.3.1 части II Руководства по эксплуатации);

- при контроле изделий из титана значения параметров по умолчанию (см. пп. Д.1.3.2, ③, ⑦) установлены таким образом, чтобы в данном случае тоже можно было обойтись только настройкой нуля глубиномера. Если при этом настройка производится по донному сигналу в **стальном** образце СО-2 ГОСТ 14782, то **не следует изменять** установленное по умолчанию значение "У ИСТ" (оно учитывает разницу в скорости поперечных волн для стали и титана). Если же используется **титановый** образец СО-2А, то следует установить вручную значение "У ИСТ" равное 59 мм. В обоих случаях при правильно произведенной настройке нуля глубиномера (см. п. 5.4.3.1, ⑩) в верхней части экрана должно индцироваться то же значение, что и в пункте "У ИСТ", с точностью $\pm 0,4$ мм;

② при необходимости откорректировать (применительно к конкретной ситуации) параметры зоны ВС1, указанные в п. Д.1.3.2, ⑤, ⑨;

③ произвести настройку чувствительности в соответствии с п. 5.7 части II Руководства по эксплуатации.



Настройка должна производиться, как правило, по моделям дефектов. Применение режима "АРД" (п. 5.7.4) для отдельно-совмещенных ПЭП не допускается.

Д.1.4 Контроль наклонным совмещенным преобразователем прямым лучом сварных соединений толщиной свыше 20 до 400 мм включительно на всю толщину изделия (типовые варианты 121, 125, 131, 135, 141, 142, 146, 147, 151, 152, 156, 157, 158, 159)

Д.1.4.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

❶ значения параметров в соответствии с пп. Д.1.1.1, ❶ – ❷;

❷ "АРД" (меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"): "–";

❸ "ПЬЕЗОЭЛ.", "2А", "2В" (меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"): форма и размеры пьезопластины для ПЭП данного типа, поставляемых, как правило, вместе с дефектоскопом.

❹ параметры режима "АРД" (подменю "ПАРАМ-РЫ АРД" меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"): "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ" – "ОТВ.Ø6ММ СО-2"; "МАХ ДАЛЬН" – значение толщины; "ЗАТУХ": для стали – 1,00 Нп/м, для титана – 6,00 Нп/м при частоте 2,5 МГц и 3,00 Нп/м при частоте 1,8 и 1,25 МГц.



По умолчанию режим "АРД" отключен, но значения его параметров (пп. ❸, ❹) по возможности установлены заранее на тот случай, если потребуется его включить. Вместе с тем следует внимательно проверить соответствие значений, установленных по умолчанию, конкретным условиям контроля и при необходимости откорректировать их;

❺ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.1.4.2 После выбора типового варианта и ввода толщины и материала (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

❶ операции пп. Д.1.1.2, ❶ – ❸;

❷ произвести настройку чувствительности в соответствии с п. 5.7 части II Руководства по эксплуатации, при необходимости включив режим "АРД" (см. п. 5.7.4).

Д.1.5 Контроль наклонным совмещенным преобразователем отраженным лучом сварных соединений толщиной свыше 20 до 100 мм включительно (типовые варианты 122, 123, 126, 127, 132, 136, 143, 148)

Д.1.5.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

❶ параметры зоны ВС1 (меню "РАЗВ, ЗОНА ВС1"): "ВС1: МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС1: НАЧ." – значение толщины; "ВС1: КОН." – удвоенное значение толщины;

③ параметр "BC2: МЕТОД" (меню "ЗОНЫ BC2, АРУ"): "НЕТ" (зона BC2 отключена, используется только зона BC1);

④ параметр "ТОЛЩ." (меню "ГЛУБИНОМЕР") равен толщине (производится пересчет глубины залегания для дефектов, обнаруженных отраженным лучом; возможно использование W-развертки, см. п. 4.2.5 части II Руководства по эксплуатации);

⑤ параметры в соответствии с пп. Д.1.1.1, ①, ②, ⑥, ⑦; Д.1.4.1, ② – ④;

⑥ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.1.5.2 После выбора типового варианта и ввода толщины и материала (см. приложение Г) необходимо выполнить операции п. Д.1.4.2.

Д.1.6 Контроль прямым совмещенным преобразователем сварных соединений толщиной свыше 40 до 400 мм включительно (типовые варианты 133, 144, 153)

Д.1.6.1 В данных типовых вариантах предусмотрен контроль тавровых сварных соединений со стороны основного элемента. При контроле стыковых сварных соединений с поверхности шва, зачищенной заподлицо с основным металлом следует вручную откорректировать значения параметров, указанных в примечании к п. Д.1.6.2, ①.

Д.1.6.2 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

① значения параметров в соответствии с пп. Д.1.3.2, ② – ⑨.



При контроле стыковых сварных соединений следует вручную изменить значение параметров "BC1:НАЧ." и (при необходимости использования ВРЧ) "ВРЧ:НАЧ." в соответствии с конкретной задачей;

② "АРД" (меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"): "–";

③ "ПЬЕЗОЭЛ." (меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"): "КРУГ";

④ "2А" (меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"): 12 мм;

⑤ параметры режима "АРД" (подменю "ПАРАМ-РЫ АРД" меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"): "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ" – "1-Й ДОНН. ИЗД."; "МАХ ДАЛЬН" – значение равное значению параметра "BC1:КОН."; "ЗАТУХ": для стали – 1,00 Нп/м, для титана – 3,00 Нп/м.



По умолчанию режим "АРД" отключен, но значения его параметров (пп. ③ – ⑤) по возможности установлены заранее на тот случай, если потребуются его включить. Вместе с тем следует внимательно проверить соответствие значений, установленных по умолчанию, конкретным условиям контроля и при необходимости откорректировать их;

⑥ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.1.6.3 После выбора типового варианта и ввода толщины и материала (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

- ① операции п. Д.1.3.3;
- ② произвести настройку чувствительности в соответствии с п. 5.7 части II Руководства по эксплуатации, при необходимости включив режим "АРД" (см. п. 5.7.4).

Д.1.7 Контроль прямым раздельно-совмещенным преобразователем стыковых сварных соединений по зачищенной поверхности шва при толщине свыше 60 до 400 мм включительно (типовые варианты 145, 154)

Д.1.7.1 В данном случае контроль проводится не на всю толщину изделия. При выборе данных типовых вариантов не предусмотрен ввод произвольного значения толщины; оно всегда принимается равным 60 мм (наибольшей глубине, при которой еще есть смысл в контроле ПЭП данного типа); при несогласии с данным значением пользователь может откорректировать соответствующие параметры (см. п. Д.1.7.3) после окончания выбора типового варианта.

Д.1.7.2 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

- ① значения параметров в соответствии с пп. Д.1.3.2, ① – ③, ⑤ – ⑦;
- ② параметры зоны ВС1 (меню "РАЗВ, ЗОНА ВС1"): "ВС1: МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС1: НАЧ." – 2 мм по глубине, "ВС1: КОН." – 60 мм по глубине (значение равное контролируемой толщине);
- ③ параметры ВРЧ (меню "ВРЧ"): параметр "РЕЖИМ": "ВРЧ ОТКЛ"; значения "ВРЧ: НАЧ." и "ВРЧ: КОН." совпадают со значениями "ВС1: НАЧ." и "ВС2: КОН." (по умолчанию ВРЧ отключена, но ее начало и конец установлены заранее на тот случай, если потребуется включить ВРЧ);
- ④ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.1.7.3 После выбора типового варианта и ввода толщины и материала (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

- ① выполнить операции п. Д.1.3.3 (при необходимости откорректировав установленные по умолчанию значения параметров зоны ВС1 и др.);
- ② при необходимости настроить ВРЧ в соответствии с п. 5.8.4 части II

Руководства по эксплуатации (если это требуется, можно также откорректировать установленные по умолчанию параметры ВРЧ, указанные в п. Д.1.7.2, ③).

Д.1.8 Контроль наклонным совмещенным преобразователем прямым лучом сварных соединений толщиной свыше 100 до 400 мм включительно до заданной глубины (типовые варианты 150, 155)

Д.1.8.1 В данном случае контроль проводится не на всю толщину изделия. При выборе данных типовых вариантов не предусмотрен ввод произвольного значения толщины; в соответствии с ОСТ 5Р.9768-89 оно всегда принимается равным 100 мм для стали и 60 мм для титана.

Д.1.8.2 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

- ① значения параметров в соответствии с пп. Д.1.1.1, ①, ②, ④ – ⑥;
- ② параметры зоны ВС1 (меню "РАЗВ, ЗОНА ВС1"): "ВС1: МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС1: НАЧ." – 25 мм для стали, 15 мм для титана; "ВС1: КОН." – 100 мм для стали, 60 мм для титана;
- ③ параметры в соответствии с пп. Д.1.1.1, ⑦; Д.1.4.1, ② – ⑤.

Д.1.8.3 После выбора типового варианта и ввода толщины и материала (см. приложение Г) необходимо выполнить операции п. Д.1.4.2.

Д.2 Контроль заготовок из углеродистой и низколегированной стали в соответствии с ОСТ 5Р.9675-88 и ГОСТ 24507-80 (типовые варианты с номерами, начинающимися на 2)

Д.2.1 Контроль прямым раздельно-совмещенным преобразователем изделий толщиной от 10 до 50 мм включительно (типовые варианты 211, 221)

Д.2.1.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

- ① схема включения ПЭП (пункт "ВКЛ. ПЭП" меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ"): "РС";
- ② угол ввода (пункт "УГОЛ ВВОДА" меню "ГЛУБИНОМЕР"): 0°;
- ③ частота синхронизации (пункт "ЗАДАННАЯ" меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ"): 300 Гц;
- ④ параметры зоны ВС1 (меню "РАЗВ, ЗОНА ВС1"): "ВС1: МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС1: НАЧ." – 2 мм по глубине; "ВС1: КОН." – на 1 мм меньше толщины;
- ⑤ параметры зоны ВС2 (меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ"): "ВС2: МЕТОД" – "ЗТМ"; "ВС2: НАЧ." – на 0,5 – 1 мм меньше толщины; "ВС2: КОН." – на 10 мм больше толщины (предусмотрен контроль эхо-методом и зеркально-теневым

методом за один проход; зона ВС1 предназначена для контроля эхо-методом, а зона ВС2, устанавливаемая в районе донного сигнала, – для контроля зеркально-теневым методом);

⑥ параметры ВРЧ (меню "ВРЧ"): параметр "РЕЖИМ": "ВРЧ ОТКЛ"; значения "ВРЧ: НАЧ." и "ВРЧ: КОН." совпадают со значениями "ВС1: НАЧ." и "ВС1: КОН." (по умолчанию ВРЧ отключена, но ее начало и конец установлены заранее на тот случай, если потребуются включить ВРЧ);

⑦ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.2.1.2 После выбора типового варианта и ввода толщины (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

① настроить глубиномер в соответствии с п. 5.4.3 части II Руководства по эксплуатации;

② при необходимости откорректировать (применительно к конкретной ситуации) параметры зон ВС1 и ВС2, указанные в пп. Д.2.1.1, ④, ⑤, и др.;

③ произвести настройку чувствительности в соответствии с п. 5.7 части II Руководства по эксплуатации.



Настройка должна производиться, как правило, по моделям дефектов. Применение режима "АРД" (п. 5.7.4) для раздельно-совмещенных ПЭП не допускается.

Д.2.2 Контроль наклонным совмещенным преобразователем изделий толщиной от 10 до 20 мм включительно по плоской поверхности или по цилиндрической поверхности вдоль образующей (типовой вариант 212)

Д.2.2.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

① параметры зоны ВС1 (меню "РАЗВ, ЗОНА ВС1"): "ВС1: МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС1: НАЧ." – 4 мм по глубине; "ВС1: КОН." – значение толщины;

② параметр "ВС2:МЕТОД" (меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ"): "НЕТ" (зона ВС2 отключена, используется только зона ВС1);

③ параметр "ТОЛЩ." (меню "ГЛУБИНОМЕР") равен нулю (пересчет глубины залегания дефектов для отраженного луча не производится);

④ параметры ВРЧ (меню "ВРЧ"): параметр "РЕЖИМ": "ВРЧ ОТКЛ"; значения "ВРЧ:НАЧ." и "ВРЧ:КОН." совпадают со значениями "ВС1:НАЧ." и "ВС1:КОН." (по умолчанию ВРЧ отключена, но ее начало и конец установлены заранее на тот случай, если потребуются включить ВРЧ);

⑤ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.2.2.2 После выбора типового варианта и ввода толщины (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

① настроить глубиномер (при необходимости предварительно уточнив угол ввода) в соответствии с п. 5.4.2 части II Руководства по эксплуатации;

② при необходимости настроить ВРЧ в соответствии с п. 5.8.4 части II Руководства по эксплуатации;

③ произвести настройку чувствительности в соответствии с п. 5.7 части II Руководства по эксплуатации.



Рекомендуется настройка по моделям дефектов, см. п. 5.7.2; использование режима "АРД" (п. 5.7.4) в данном случае нежелательно из-за его невысокой точности для малых глубин залегания.

Д.2.3 Контроль наклонным совмещенным преобразователем цилиндрических изделий толщиной от 10 до 20 мм включительно при прозвучивании поперек образующей цилиндра (типовой вариант 213)

Д.2.3.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

① угол ввода (пункт "УГОЛ ВВОДА" меню "ГЛУБИНОМЕР"): 40°;

② включен учет кривизны поверхности (пункт "УЧЕТ КРИВИЗНЫ" меню "ПОИСК" установлен в положение "+");

③ параметры зоны ВС1 (меню "РАЗВ, ЗОНА ВС1"): "ВС1: МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС1: НАЧ." – значение, соответствующее глубине 5 мм при выключенном учете кривизны; "ВС1: КОН." – значение толщины, если нет хордового прозвучивания (в заблокированном пункте "ХОРД. ПРОЗВУЧ." меню "ПОИСК" установлено положение "-"), или эквивалентная толщина изделия, если есть хордовое прозвучивание (в названном пункте установлено положение "+"; см. также п. 8.3.4.1, ⑨);

④ параметр "R КРИВ.": половина значения диаметра, введенного при выборе типового варианта;

⑤ параметр "ТОЛЩ." (меню "ГЛУБИНОМЕР" и "ПОИСК"): значение толщины, если при выборе типового варианта было введено значение не более половины диаметра, или значение равное параметру "R КРИВ.", если это условие не было выполнено (см. приложение Г, п. Г.2, ④);

⑥ параметры ВРЧ (меню "ВРЧ"): параметр "РЕЖИМ": "ВРЧ ОТКЛ"; значения "ВРЧ: НАЧ." и "ВРЧ: КОН." совпадают со значениями "ВС1: НАЧ." и "ВС1:

КОН." (по умолчанию ВРЧ отключена, но ее начало и конец установлены заранее на тот случай, если потребуется включить ВРЧ);

7 остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.2.3.2 После выбора типового варианта и ввода толщины и диаметра (см. приложение Г) необходимо выполнить операции п. Д.2.2.2.



Эквивалентная толщина изделия (необходимая для выбора чувствительности) может быть определена с помощью дефектоскопа следующим образом:

- с помощью кнопки **[YRT]** установить положение, при котором значения дальности индицируются в миллиметрах по глубине ("Y");
- войти в подменю "РАЗВ, ЗОНА ВС1" меню "НАСТРОЙКА";
- убедиться, что в пункте "ВС1:КОН." установлено значение, равное толщине; если это не так, то установить его равным толщине;
- войти в меню "ПОИСК" и в пункте "УЧЕТ КРИВИЗНЫ" установить положение "-" (временно отключить учет кривизны);
- вновь войти в подменю "РАЗВ, ЗОНА ВС1" меню "НАСТРОЙКА" и считать значение, установившееся в пункте "ВС1:КОН."; **это значение и равно эквивалентной толщине;**
- вновь войти в меню "ПОИСК" и в пункте "УЧЕТ КРИВИЗНЫ" установить положение "+".

Д.2.4 Контроль прямым совмещенным преобразователем изделий толщиной свыше 50 мм (типовые варианты 231, 241, 251, 261, 271, 281, 291, 201)

Д.2.4.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

- 1** схема включения ПЭП (пункт "ВКЛ. ПЭП" меню "ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ": "СОВМЕЩ");
- 2** угол ввода (пункт "УГОЛ ВВОДА" меню "ГЛУБИНОМЕР"): 0°;
- 3** параметры зоны ВС1 (меню "РАЗВ, ЗОНА ВС1"): "ВС1: МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС1: НАЧ." – 20 мм по глубине; "ВС1: КОН." – на 1 мм меньше толщины;
- 4** значения параметров в соответствии с пп. Д.2.1.1, **4**, **5**;
- 5** "АРД" (меню "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ"): "-";
- 6** "ПЬЕЗОЭЛ." (меню "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ"): "КРУГ";
- 7** "2А" (меню "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ"): 12 мм;
- 8** параметры режима "АРД" (подменю "ПАРАМЕТРЫ АРД" меню "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ"): "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ" – "1-Й ДОНН. ИЗД."; "МАХ ДАЛЬН" – значение равное значению параметра "ВС1: КОН."



*По умолчанию режим "АРД" отключен, но значения его параметров (пп. **6** – **8**) по возможности установлены заранее на тот случай, если*

потребуется его включить. Вместе с тем следует внимательно проверить соответствие значений, установленных по умолчанию, конкретным условиям контроля и при необходимости откорректировать их;

⑨ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.2.4.2 После выбора типового варианта и ввода толщины (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

- ① операции п. Д.2.2.2, ①, ②;
- ② произвести настройку чувствительности в соответствии с п. 5.7 части II Руководства по эксплуатации, при необходимости включив режим "АРД" (см. п. 5.7.4).

Д.2.5 Контроль наклонным совмещенным преобразователем изделий толщиной свыше 20 мм по плоской или по цилиндрической поверхности вдоль образующей (типовые варианты 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 202)

Д.2.5.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

- ① значения параметров в соответствии с пп. Д.2.2.1, ① – ④;
- ② "АРД" (меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"): "-";
- ③ "ПЬЕЗОЭЛ." (меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"): "ПРЯМ-К";
- ④ "2А" (меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"): 10 мм;
- ⑤ "2В" (меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"): 5 мм;
- ⑥ параметры режима "АРД" (подменю "ПАРАМ-РЫ АРД" меню "ЧУВСТВИТ-ТЬ"): "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ" – "ОТВ.Ø6 СО-2"; "МАХ ДАЛЬН" – значение равное значению параметра "ВС1:КОН."



По умолчанию режим "АРД" отключен, но значения его параметров (пп. ③ – ⑥) по возможности установлены заранее на тот случай, если потребуется его включить. Вместе с тем следует внимательно проверить соответствие значений, установленных по умолчанию, конкретным условиям контроля и при необходимости откорректировать их;

⑧ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.2.5.2 После выбора типового варианта и ввода толщины (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

- ① операции п. Д.2.2.2, ①, ②;

② произвести настройку чувствительности в соответствии с п. 5.7 части II Руководства по эксплуатации, при необходимости включив режим "АРД" (см. п. 5.7.4).

Д.2.6 Контроль наклонным совмещенным преобразователем цилиндрических изделий толщиной свыше 20 мм при прозвучивании поперек образующей цилиндра (типовые варианты 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 293, 203)

Д.2.6.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

- ① значения параметров в соответствии с пп. Д.2.3.1, ① – ⑥;
- ② значения параметров в соответствии с пп. Д.2.5.1, ② – ⑦;
- ③ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.2.6.2 После выбора типового варианта и ввода толщины и диаметра (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

- ① операции п. Д.2.2.2, ①, ②;
- ② операцию п. Д.2.5.2, ②.

Д.3 Контроль сварных соединений корпусных конструкций из стали и алюминия в соответствии с ОСТ 5Р.9768-89 с оценкой результатов по ОСТ 5Р.1093-93 и ОСТ 5Р.9413-83 (типовые варианты с номерами, начинающимися на 3 и 4)

Д.3.1 Контроль сварных соединений из стали прямым лучом (типовые варианты 311, 321)

Д.3.1.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

- ① частота (пункт "ЧАСТОТА" меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ"), угол ввода (пункт "УГОЛ ВВОДА" меню "ГЛУБИНОМЕР"): значения, принятые для данного типового варианта;
- ② параметры зоны ВС1 (меню "РАЗВ, ЗОНА ВС1"): "ВС1: МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС1: НАЧ." – 0,25 значения толщины, "ВС1: КОН." – значение толщины;
- ③ параметр "ВС2:МЕТОД" (меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ"): "НЕТ" (зона ВС2 отключена, используется только зона ВС1);
- ④ параметр "ТОЛЩ." (меню "ГЛУБИНОМЕР") равен нулю (пересчет глубины залегания дефектов для отраженного луча не производится);

⑤ дополнительное усиление для чувствительности поиска (пункт "ДОП. УСИЛ." меню "ПОИСК"): для варианта 311 – 5 дБ; для варианта 321 – 10 дБ;

⑥ параметры ВРЧ (меню "ВРЧ"): параметр "РЕЖИМ": "ВРЧ ОТКЛ"; значения "ВРЧ:НАЧ." и "ВРЧ:КОН." совпадают со значениями "ВС1:НАЧ." и "ВС1:КОН." (по умолчанию ВРЧ отключена, но ее начало и конец установлены заранее на тот случай, если потребуется включить ВРЧ);

⑦ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.3.1.2 После выбора типового варианта и ввода толщины (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

① настроить глубиномер в соответствии с п. 5.4.2 части II Руководства по эксплуатации (при необходимости предварительно уточнив угол ввода);

② при необходимости откорректировать (применительно к конкретной ситуации) значения параметров, указанных в пп. Д.3.1.1, ②, ⑥, ⑦;

③ при необходимости настроить ВРЧ в соответствии с п. 5.8.4 части II Руководства по эксплуатации;

④ произвести настройку чувствительности по образцу СО-1 в соответствии с п. 5.7 части II Руководства по эксплуатации.

Д.3.2 Контроль сварных соединений из стали прямым и отраженным лучом (типовые варианты 312, 322)

Д.3.2.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

① значения параметров в соответствии с пп. Д.3.1.1, ①, ②;

② параметры зоны ВС2 (меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ"): "ВС2:МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС2:НАЧ." – значение толщины; "ВС2:КОН." – удвоенное значение толщины (в этом случае зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, а зона ВС2 – для контроля отраженным лучом);

③ параметр "ТОЛЩ." (меню "ГЛУБИНОМЕР") равен толщине (производится пересчет глубины залегания для дефектов, обнаруженных отраженным лучом; возможно использование W-развертки, см. п. 4.2.5 части II Руководства по эксплуатации);

④ дополнительное усиление для чувствительности поиска (пункт "ДОП.УСИЛ." меню "ПОИСК"): для варианта 312 – 5 дБ; для варианта 322 – 10 дБ;

⑤ параметры ВРЧ (меню "ВРЧ"): параметр "РЕЖИМ": "ВРЧ ОТКЛ"; значения "ВРЧ:НАЧ." и "ВРЧ:КОН." совпадают со значениями "ВС1:НАЧ." и "ВС2:КОН." (по умолчанию ВРЧ отключена, но ее начало и конец установлены заранее на тот случай, если потребуется включить ВРЧ);

⑥ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.3.2.2 После выбора типового варианта и ввода толщины (см. приложение Г) необходимо выполнить операции п. Д.3.1.2.

Д.3.3 Контроль сварных соединений из стали отраженным лучом (типовой вариант 323)

Д.3.3.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

① частота (пункт "ЧАСТОТА" меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ"): 2,5 МГц; угол ввода (пункт "УГОЛ ВВОДА" меню "ГЛУБИНОМЕР"): 65°;

② параметры зоны ВС1 (меню "РАЗВ, ЗОНА ВС1"): "ВС1: МЕТОД" – "ЭХО"; "ВС1: НАЧ." – значение толщины; "ВС1: КОН." – удвоенное значение толщины;

③ параметр "ВС2: МЕТОД" (меню "ЗОНЫ ВС2, АРУ"): "НЕТ" (зона ВС2 отключена, используется только зона ВС1);

④ параметр "ТОЛЩ." (меню "ГЛУБИНОМЕР") равен толщине (производится пересчет глубины залегания для дефектов, обнаруженных отраженным лучом; возможно использование W-развертки, см. п. 4.2.5 части II Руководства по эксплуатации);

⑤ дополнительное усиление для чувствительности поиска (пункт "ДОП.УСИЛ." меню "ПОИСК"): 10 дБ;

⑥ параметры ВРЧ (меню "ВРЧ"): параметр "РЕЖИМ": "ВРЧ ОТКЛ"; значения "ВРЧ:НАЧ." и "ВРЧ:КОН." совпадают со значениями "ВС1:НАЧ." и "ВС1:КОН." (по умолчанию ВРЧ отключена, но ее начало и конец установлены заранее на тот случай, если потребуются включить ВРЧ);

⑦ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.3.3.2 После выбора типового варианта и ввода толщины (см. приложение Г) необходимо выполнить операции п. Д.3.1.2.

Д.3.4 Контроль сварных соединений из алюминия прямым лучом (типовые варианты 411, 421, 431, 441)

Д.3.4.1 По умолчанию устанавливаются следующие значения параметров:

① частота (пункт "ЧАСТОТА" меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ"), угол ввода (пункт "УГОЛ ВВОДА" меню "ГЛУБИНОМЕР"): значения, принятые для данного типового варианта;

② значения параметров в соответствии с пп. Д.3.1.1, ② – ④, ⑥;

③ материал (пункт "МАТЕР." меню "ПОИСК"): "ДЮРАЛЬ";

④ скорость (пункт "СКОР-ТЬ" меню "ГЛУБИНОМЕР"): 3090 м/с;

⑤ параметр "R ИСТ" (меню "ГЛУБИНОМЕР"): 52,13 мм (что соответствует настройке нуля глубиномера по образцу СО-3 ГОСТ 14782, изготовленному из стали; см. п. Д.3.4.2, ①);

⑥ дополнительное усиление для чувствительности поиска (пункт "ДОП.УСИЛ." меню "ПОИСК"): 5 дБ;

⑦ остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.3.4.2 После выбора типового варианта и ввода толщины (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

① настроить глубиномер (при необходимости предварительно уточнив угол ввода); настройка производится в целом в соответствии с п. 5.4.2 части II Руководства по эксплуатации, со следующим дополнением:

значения параметров по умолчанию (см. пп. Д.1.4.1, ② – ④) установлены таким образом, чтобы в данном случае тоже можно было обойтись только настройкой нуля глубиномера. Настройка должна производиться по **стальному** образцу СО-3 ГОСТ 14782 с радиусом вогнутой поверхности 55 мм, при этом **не следует изменять** установленное по умолчанию значение "R ИСТ" (оно учитывает разницу в скорости поперечных волн для стали и алюминия). При правильно произведенной настройке нуля глубиномера в верхней части экрана должно индцироваться то же значение, что и в пункте "R ИСТ" (т.е. 52,13 мм).



Если для настройки используется образец СО-3 прежних годов выпуска с радиусом поверхности, то при контроле изделий из алюминия следует в пункте "R ИСТ" вместо установленного по умолчанию значение 56,87 мм; в данном случае после окончания настройки в верхней части экрана должно также индцироваться значение 56,87 мм;

② выполнить операции пп. Д.3.1.2, ② – ④.

Д.3.5 Контроль сварных соединений из алюминия прямым и отраженным лучом (типовые варианты 412, 422, 432, 442)

Д.3.5.1 По умолчанию устанавливаются значения параметров в соответствии с пп. Д.3.1.1, **①**, **②**; Д.3.2.1, **②**, **③**, **⑤**; Д.3.4.1, **③** – **⑥**. Остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.3.5.2 После выбора типового варианта и ввода толщины (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

- ①** операцию п. Д.3.4.2, **①**;
- ②** операции пп. Д.3.1.2, **②** – **④**.

Д.3.6 Контроль сварных соединений из алюминия отраженным лучом (типовые варианты 433, 443)

Д.3.6.1 По умолчанию устанавливаются значения параметров в соответствии с пп. Д.3.3.1, **①** – **④**; Д.3.4.1, **③** – **⑥**. Остальные параметры имеют те же значения по умолчанию, что и при создании настройки в режиме дефектоскопа общего назначения (типовой вариант 0 "ДРУГОЙ"; см. часть II Руководства по эксплуатации, п. 5.1).

Д.3.6.2 После выбора типового варианта и ввода толщины (см. приложение Г) необходимо выполнить следующие операции:

- ①** операцию п. Д.3.4.2, **①**;
- ②** операции пп. Д.3.1.2, **②** – **④**.