

# Мегаомметр с функциями мультиметра UT505 B



**Перевод с английского языка оригинальной инструкции завода-изготовителя.**

**В случае обнаружения противоречий и несоответствий с оригиналом, верным считать оригинал инструкции**

## Оглавление

I. Общий обзор .....	3
II. Информация по технике безопасности .....	3
III. Комплектность .....	5
IV. Условные обозначения .....	5
V. Технические характеристики .....	6
VI. Внешний вид .....	6
VII. Функции кнопок и поворотного переключателя .....	7
VIII. Инструкции по измерениям.....	10
Измерение переменного напряжения .....	10
Измерение постоянного напряжения .....	11
Измерение малых сопротивлений.....	12
Измерение сопротивления.....	14
Измерение ёмкости.....	14
Измерение сопротивления изоляции .....	15
Индекс поляризации и коэффициент абсорбции изоляции.....	17
Функция сравнения значений .....	18
Функция хранения данных.....	18
Функция автоматического отключения питания .....	18
IX. Точность и разрешающая способность .....	19
X. Обслуживание и ремонт .....	21
Приложение 1. Сертификат официального дистрибьютора .....	24
Приложение 2. Сертификат о внесении в реестр СИ РК .....	25

## I. Общий обзор

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно прочтите эти правила, полностью и в точности придерживайтесь их в процессе работы с прибором.

UT505B - это портативный цифровой мегаомметр с новым дизайном и функциями мультиметра. Им можно измерять такие параметры, как сопротивление изоляции, малое и обычное сопротивление, электрическую емкость, постоянное и переменное напряжение, индекс поляризации и коэффициент абсорбции.

Прибор используется для измерений параметров различных видов электрооборудования, таких как электросети, трансформаторы, электрические машины, кабели, выключатели, электроприборы. Область применения: обслуживание, испытания и проверки электрооборудования.

## II. Информация по технике безопасности


Прибор разработан и изготовлен в соответствии с требованиями безопасности к электронным измерительным приборам GB4793 и стандартами безопасности IEC61010-1; EN61010-1: 2010; EN61010-2-030: 2010; EN61010-2-033: 2012; EN61557-1: 2007; EN61557-2: 2007; EN61557-4: 2007; EN61326-1: 2013; EN61326-2-2: 2013.

Степень загрязнения – 2, предельное напряжение для категории IV – 600В, двойная изоляция.

Для обеспечения безопасной работы, прибор должен использоваться только в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

1. Перед использованием проверьте прибор, тестовые провода и щупы, на наличие повреждений или других проблем. Если вы обнаружите какую-либо проблему, например, тестовый провод поврежден, корпус щупа поврежден, на ЖК-дисплее ничего не отображается или отображается случайным образом, пожалуйста, не используйте прибор. Запрещается использовать прибор, если задняя крышка не установлена, в противном случае возможно поражение электрическим током.

2. Если измерительный провод поврежден, необходимо заменить его проводом той же модели или с такими же электрическими характеристиками.

3. Не прикасайтесь к оголенному проводу, разъему, неиспользуемой входной клемме или измеряемой цепи во время работы прибора.
4. Будьте осторожны при измерении переменного напряжения выше 42 В или постоянного напряжения 60 В и держите пальцы в пределах изолированной поверхности тестового щупа, чтобы не допустить поражения электрическим током.
5. Если диапазон измеряемого значения неизвестен, устанавливайте максимальный диапазон.
6. Не подавайте напряжение или ток, превышающие номинальные значения, указанные на приборе.
7. При измерении поворотный переключатель должен быть установлен в правильное положение. Перед изменением положения поворотного переключателя необходимо отсоединить прибор от измеряемой цепи. Запрещается переключение между функциями при измерении, чтобы не повредить прибор.
8. Перед измерением сопротивления в сети необходимо отключить питание измеряемых цепей, и все конденсаторы цепи должны быть полностью разряжены.
9. Не храните и не используйте прибор во взрывоопасной и легковоспламеняющейся среде с высокой температурой, высокой влажностью и сильным электромагнитным полем.
10. Не изменяйте схему и конструкцию прибора.
11. Если индикатор батареи  указывает на то, что она разряжена, не используйте прибор. Извлеките источники питания, если прибор не используется в течение длительного времени.
12. Выключите питание прибора сразу после измерения.










### III. Комплектность

Пожалуйста, откройте коробку и проверьте комплектность по нижеприведенной спецификации. В случае несоответствия, немедленно обратитесь к Вашему дистрибьютору!


1. UT505B - 1шт.
2. Измерительные провода - 1 пара
3. Тестовые щупы - 1 пара
4. Зажимы "крокодил" - 1 пара
5. Тестовый щуп с дистанционным запуском измерения - 1шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1шт.
7. Сумка - чехол - 1шт.




### IV. Условные обозначения

	Индикация заряда батареи
	Переменное напряжение
	Постоянное напряжение
	Опасность высокого напряжения
	Звуковой сигнал
	Внимание
	Двойная изоляция
	Заземление
	Соответствие европейским стандартам


## V. Технические характеристики

- Максимальное показание дисплея: 5999
- Индикатор низкого заряда батареи: 
- Индикатор перегрузки: > - для измерения сопротивления изоляции и малых сопротивлений
- Автоматический выбор диапазона
- Подсветка дисплея
- Потребление тока: около 17 мА (при максимальном выходном тестовом напряжении 1000 В - около 500 мА)
- Красный световой сигнал, предупреждающий о проводимом измерении
- Рабочие условия: 0°C - 40°C; влажность ≤85%; высота до 2000м
- Условия хранения: - 20°C - 60°C; влажность ≤90%
- Габариты: 225мм \* 103мм \* 59мм
- Питание: 6 батареек типа AA, 1,5В
- Вес 0,7кг (с батарейками)

## VI. Внешний вид


Область LCD дисплея: отображение измеренных значений и функциональные символы. 

Область кнопок: выбор основных функций. 


Поворотный переключатель: выбор предела и вида измерения. 

Разъемы для подключения:

1. Положительный разъем для измерения малых сопротивлений;
2. Отрицательный разъем для измерения малых сопротивлений;
3. Положительный разъем для измерения постоянного и переменного напряжения, сопротивления, ёмкости и сопротивления изоляции;
4. Отрицательный разъем для измерения постоянного и переменного напряжения, сопротивления, ёмкости и сопротивления изоляции.

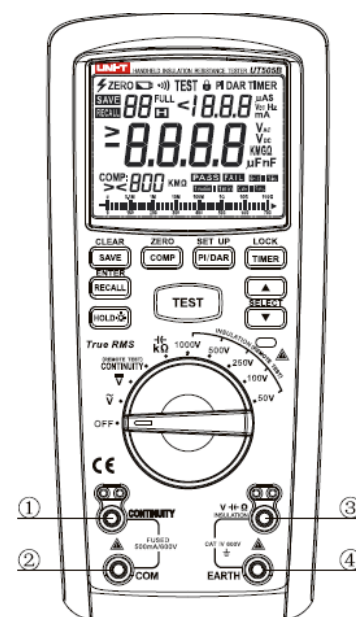

## VII. Функции кнопок и поворотного переключателя

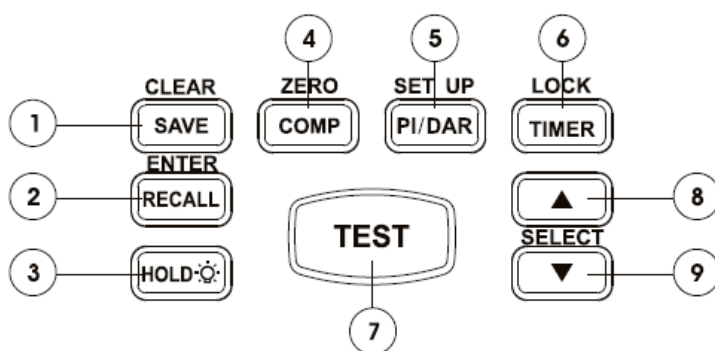

### Кнопки

#### 1. SAVE/CLEAR

Кратковременное нажатие кнопки **SAVE** (Сохранить), сохраняет текущие измеренные данные. В режиме **RECALL** нажатие и удержание данной кнопки (около 3 сек) удаляет все сохранённые ранее данные, что подтверждается символом **CLR** на дисплее.

#### 2. RECALL/ENTER

Кратковременное нажатие кнопки включает функцию просмотра ранее сохраненных измеренных значений, повторное нажатие - выход из функции. В режиме **SET UP** нажатие данной кнопки подтверждает установленные параметры.

#### 3. HOLD/☼

Кратковременное нажатие кнопки фиксирует измеряемые показания на дисплее. Повторное нажатие возвращает прибор в режим текущих измерений. Нажатие и удержание данной кнопки включает подсветку дисплея. Выключается подсветка таким же образом.

#### 4. ZERO/COMP

Кнопка используется для обнуления показаний, а также в режимах измерения сопротивления изоляции (**INSULATION**) и измерения малых сопротивлений (**CONTINUITY**) для сравнения значения текущего измерения и заранее установленного порогового значения.


#### 5. PI/DAR/SET UP


Кнопка используется для измерений индекса поляризации или коэффициента абсорбции изоляции, а также для установок различных параметров в режимах измерения сопротивления изоляции (**INSULATION**) и измерения малых сопротивлений (**CONTINUITY**).

## 6. LOCK/TIMER

Кратковременное нажатие на данную кнопку активирует таймер, который отсчитывает время измерения после нажатия на кнопку **TEST** (доступные значения длительности измерений (от 1 до 10 минут) устанавливаются в режиме **SET UP**).

Во время измерений, при нажатии кнопки **TEST**, индикатор на панели прибора подсвечивается красным светом. По истечении времени таймера срабатывает звуковой сигнал и индикатор гаснет, что говорит об окончании измерений.

По умолчанию, при измерении малых сопротивлений и сопротивления изоляции, активна функция блокировки кнопки **TEST** и на дисплее отражается символ блокировки . Эта функция обеспечивает запуск измерения кратковременным нажатием кнопки **TEST**. Остановка измерения производится так же кратковременным нажатием кнопки **TEST** или по таймеру.

При нажатии и удержании кнопки **LOCK/TIME** блокировка деактивируется и символ  исчезает с дисплея. В этом режиме измерение происходит только тогда, когда кнопка **TEST** нажата и удерживается.

При повторном нажатии и удержании кнопки **LOCK/TIME** блокировка снова активируется.

## 7. TEST

Когда поворотный переключатель находится в положении **INSULATION** (изоляция), нажатие кнопки **TEST** запускает измерение сопротивления изоляции. Прибор выдает высокое напряжение и измеряет сопротивление изоляции. Когда поворотный переключатель находится в положении **Ω** (Ом), кнопкой **TEST** запускается измерение малых сопротивлений.

## 8. Кнопка

Функция 1: используется в режиме установок **SET UP**

Функция 2: используется для просмотра сохраненных данных.

## 9. Кнопка / SELECT

Функция 1 используется в режиме установок **SET UP**.

Функция 2: используется для просмотра сохраненных данных.

Функция 3: используется для переключения между измерением сопротивления и измерением ёмкости режиме измерения сопротивления / ёмкости.

Функция 4: во время измерения сопротивления изоляции используется для переключения на дисплее значений выходного напряжения и тока.




### Переключатель:

1. Положение **OFF**: прибор выключен.
2. Положение  $\tilde{V}$ : режим измерения переменного напряжения.
3. Положение  $\bar{V}$ : режим измерения постоянного напряжения.
4. Положение **CONTINUITY**: режим измерения малых сопротивлений.
5. Положение  $k\Omega/\mu F$ : режим измерения сопротивления и ёмкости.
6. Положения **1000V/500V/250V/100/50**: режимы измерения сопротивления изоляции (выбор значения выходного тестового напряжения).

## VIII. Инструкции по измерениям

### Измерение переменного напряжения

1. Подсоедините к измерительным проводам тестовые щупы или зажимы "крокодил".
2. Подключите разъём красного измерительного провода к гнезду красного цвета **V** и разъём чёрного провода к гнезду чёрного цвета **EARTH** (Земля).
3. Установите поворотный переключатель в положение  $\tilde{V}$  и подключите измерительные провода параллельно источнику напряжения или измеряемой нагрузке.
4. Считайте измеренное значение на дисплее.
5. Чтобы сохранить измеренное значение во время измерения, нажмите кнопку **SAVE** (Сохранить).

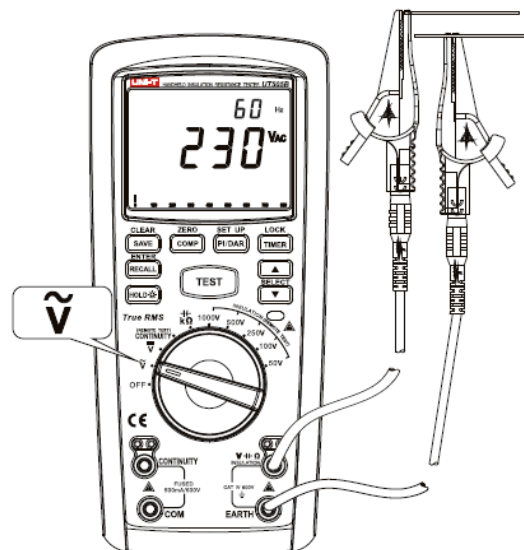


#### Примечание:

- Не подавайте напряжение выше 1000 В, так как более высокое напряжение может привести к повреждению прибора.
- Соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать поражения электрическим током при измерении высокого напряжения, и при необходимости наденьте изоляционные перчатки.
- После завершения измерения отсоедините прибор от измеряемой цепи.

## Измерение постоянного напряжения

1. Подсоедините к измерительным проводам тестовые щупы или зажимы "крокодил".
2. Подключите разъём красного измерительного провода к гнезду красного цвета **V** и разъём чёрного провода к гнезду чёрного цвета **EARTH** (Земля).
3. Установите поворотный переключатель в положение **V** и подключите измерительные провода параллельно источнику напряжения или измеряемой нагрузке.
4. Считайте измеренное значение на дисплее.
5. Чтобы сохранить измеренное значение во время измерения, нажмите кнопку **SAVE** (Сохранить).

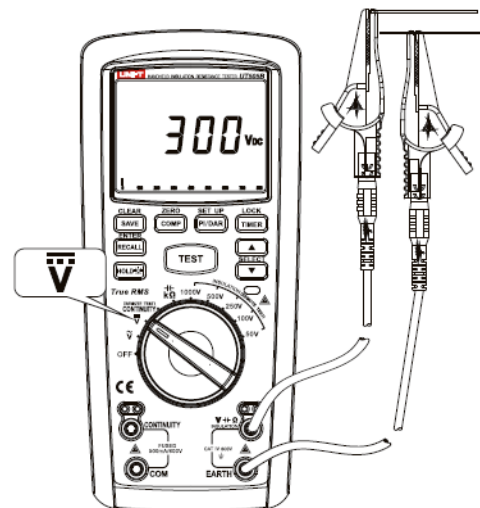

### Примечание:

- Не подавайте напряжение выше 1000 В, так как более высокое напряжение может привести к повреждению прибора.
- Соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать поражения электрическим током при измерении высокого напряжения, и при необходимости наденьте изоляционные перчатки.
- После завершения измерения отсоедините прибор от измеряемой цепи.

## Измерение малых сопротивлений

1. Подсоедините к измерительным проводам тестовые щупы или зажимы "крокодил".

2. Подключите к гнезду красного цвета **CONTINUITY** красный измерительный провод или щуп с дистанционным запуском измерения, а разъём чёрного измерительного провода к гнезду чёрного цвета **COM**.

3. Установите поворотный переключатель в положение **CONTINUITY** и подключите измерительные провода параллельно измеряемой цепи.


4. При необходимости можно изменить некоторые настройки прибора перед измерениями. Нажмите и удерживайте в течении 3 сек. кнопку **SET UP**.

- С помощью кнопок ▲ ▼ можно установить тестовую силу тока (20мА или 200мА). Выберите нужный вариант и кнопкой **ENTER** подтвердите выбор.
- Затем прибор предлагает установить пороговое значение для сравнения измерений (1, 2, 5, 10, 20 Ом). Выберите значение кнопками ▲ ▼ и кнопкой **ENTER** подтвердите выбор.
- Затем прибор предлагает активировать звуковое оповещение если значения измеряемого сопротивления будет меньше 30 Ом. Кнопками ▲ ▼ выберите **bu ON** - включить звуковой сигнал или **bu OFF** - выключить звуковой сигнал и кнопкой **ENTER** подтвердите выбор.
- Нажатие и удержание кнопки **SET UP** возвращает прибор в режим измерения малых сопротивлений.

5. Нажмите кнопку **TEST** на приборе или на щупе с дистанционным запуском измерения и считайте показания на дисплее.

6. Чтобы сохранить текущее измеренное значение во время измерения, нажмите кнопку **SAVE**.

7. Для точности измерений малых сопротивлений необходимо вычесть из показаний величину собственного сопротивления измерительных проводов. Для этого замкните измерительные провода накоротко и нажмите кнопку **TEST**. На дисплее отобразится значение собственного сопротивления проводов. Затем необходимо нажать и удерживать кнопку **COMP** в течение 3 секунд. Показания обнулятся, а в левом верхнем углу дисплея появится символ **ZERO**.

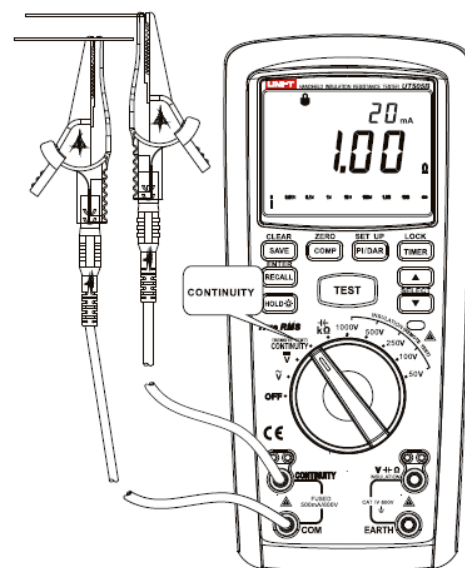

Примечание:

- Перед измерением необходимо убедиться, что измеряемые цепи не находятся под напряжением.
- Если измеряемая цепь находится под напряжением более 2 В, при подключении к ней на дисплее прибора отобразится предупреждение: **UE HI FAIL**. В этом случае измерения начинать нельзя!
- Когда сопротивление превышает максимальный диапазон измерения, на дисплее прибора будет отображаться символ **> 100Ω**.
- Если внутри прибора сгорает предохранитель, на дисплее отобразится предупреждение **FU FAIL**. В этом случае предохранитель необходимо заменить.

## Измерение сопротивления

1. Подсоедините к измерительным проводам тестовые щупы или зажимы "крокодил".


2. Подключите разъём красного измерительного провода к гнезду красного цвета **V  $\Omega$**  и разъём чёрного провода к гнезду чёрного цвета **EARTH** (Земля).

3. Установите поворотный переключатель в положение **k $\Omega$  /  $\Omega$**  и подключите измерительные провода параллельно измеряемому сопротивлению.

4. Считайте измеренное значение на дисплее.

5. Чтобы сохранить измеренное значение во время измерения, нажмите кнопку **SAVE** (Сохранить).

Примечание: При измерении сопротивления в электрической цепи, обесточьте цепь перед измерениями и разрядите все конденсаторы в цепи.

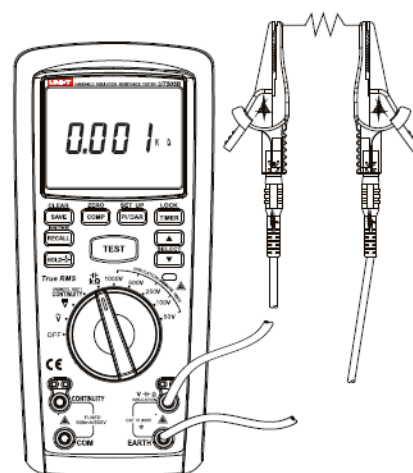

## Измерение ёмкости

1. Подсоедините к измерительным проводам тестовые щупы или зажимы "крокодил".

2. Подключите разъём красного измерительного провода к гнезду красного цвета **V  $\Omega$**  и разъём чёрного провода к гнезду чёрного цвета **EARTH** (Земля).


3. Установите поворотный переключатель в положение **k $\Omega$  /  $\Omega$**  и подключите измерительные провода параллельно измеряемой ёмкости.

4. Нажмите кратковременно кнопку **SELECT**, чтобы выбрать режим измерения ёмкости.

5. Считайте измеренное значение на дисплее.

6. Чтобы сохранить измеренное значение во время измерения, нажмите кнопку **SAVE** (Сохранить).

Примечание: При измерении ёмкости конденсатора, его необходимо разрядить.

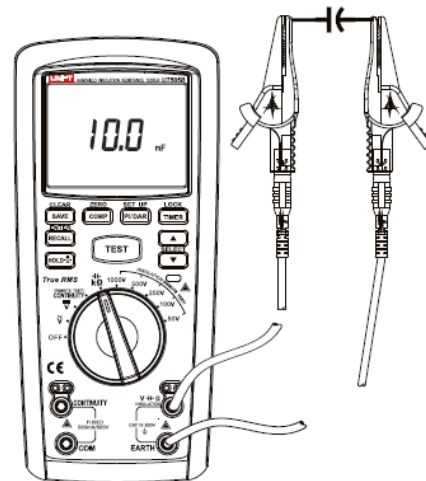


## Измерение сопротивления изоляции

1. Подсоедините к измерительным проводам тестовые щупы или зажимы "крокодил".

2. Подключите к гнезду красного цвета **V**  $\Omega$ , красный измерительный провод или щуп с дистанционным запуском измерения, а разъём черного провода к гнезду чёрного цвета **EARTH**.

3. Установите поворотный переключатель в положение **INSUATION** (изоляция), выберите необходимое тестовое напряжение (1000V/500V/250V/100V/50V). Подключите щупы или крокодилы параллельно к измеряемой цепи.

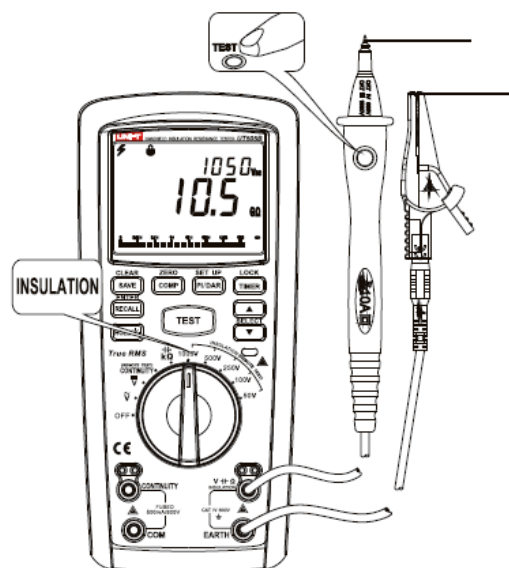

4. При необходимости можно изменить некоторые настройки прибора перед измерениями. Нажмите и удерживайте в течении 3 сек. кнопку **SET UP**.

- С помощью кнопок  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$  можно изменить тестовое напряжение на величину от 50% до 120% от значения, установленного поворотным переключателем. Выберите нужное значение и кнопкой **ENTER** подтвердите выбор.
- Затем прибор предлагает установить время измерения от 1 до 10 минут. Выберите значение кнопками  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$  и кнопкой **ENTER** подтвердите выбор (эта функция будет работать при активации таймера кнопкой **TIMER**).
- Затем прибор предлагает установить пороговое значение для сравнения измерений (500кОм, 1МОм, 2МОм, 5МОм, 10МОм, 20МОм, 50МОм, 100МОм, 200МОм, 500МОм). Выберите значение кнопками  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$  и кнопкой **ENTER** подтвердите выбор
- Нажатие и удержание кнопки **SET UP** возвращает прибор в режим измерения малых сопротивлений.

5. Нажмите кнопку **TEST** на приборе или на щупе с дистанционным запуском измерения. Индикатор на панели прибора подсветится красным цветом, а на выходные гнезда будет подаваться установленное тестовое напряжение. На дисплее отобразится значение сопротивления изоляции и выходное напряжение. Во время измерений на дисплее будет отображаться мигающий символ предупреждения о высоком напряжении  $\text{⚡}$ .

6. Чтобы сохранить текущее измеренное значение во время измерения, нажмите кнопку **SAVE**.

Примечание:

- При измерении сопротивления изоляции держите измерительные провода на расстоянии друг от друга.
- Перед измерением отключите напряжение тестируемой цепи и разрядите все конденсаторы.
- Не проводите измерения при открытом батарейном отсеке.
- По завершении измерений не прикасайтесь к тестируемой цепи, т. к. в её ёмкостях может сохраняться заряд, могущий привести к поражению электрическим током.
- Если измеряемая цепь находится под напряжением более 50 В, при подключении к ней на дисплее прибора отобразится символ высокого напряжения. В этом случае измерения начинать нельзя!
- Когда сопротивление превышает максимальный диапазон, на дисплее прибора отображается символ > и максимальное сопротивление текущего диапазона



## Индекс поляризации и коэффициент абсорбции изоляции

Индекс поляризации PI:

С помощью индекса поляризации PI (Polarization Index) можно оценить состояние изоляции. Метод измерения основан на сравнении величин сопротивления изоляции через 60 и 600 секунд после начала испытаний ( $PI = R600/R60$ ).

Нажмите третий раз кратковременно кнопку **PI/DAR**. На дисплее отобразится "**Time1**(1мин.)/**Time2**(10мин.)" и символ **PI**. Нажмите кнопку **TEST**. Через 10 минут прибор сравнит 2 показания и отобразит значение коэффициента на дисплее. Нажмите еще раз кнопку **TEST**, чтобы остановить измерения.

Оценить результат можно по следующей таблице:

Значение PI	Больше или равно 4	4,0 - 2,0	2,0 - 1,0	Меньше или равно 1
Оценка	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Плохо

Коэффициент абсорбции DAR:

С помощью коэффициента абсорбции (Dielectric Absorption Ratio) можно определить степень увлажнённости изоляции. Метод измерения основан на сравнении величин сопротивления изоляции, измеренных через 15 и 60 секунд после начала испытаний ( $DAR = R60/R15$  - вариант №1) или через 30 и 60 секунд после начала испытаний ( $DAR = R60/R30$  - вариант №2).

Вариант №1: В режиме измерения сопротивления изоляции **INSUATION** нажмите кратковременно кнопку **PI/DAR**. На дисплее отобразится "**Time1** (15 сек)/**Time2** (1мин)" и символ **DAR**. Нажмите кнопку **TEST**. Через 1 минуту прибор сравнит 2 показания и отобразит значение коэффициента на дисплее. Нажмите еще раз кнопку **TEST**, чтобы остановить измерения.

Вариант №2: Ещё раз нажмите кратковременно кнопку **PI/DAR**. На дисплее отобразится "**Time1** (30 сек)/**Time2** (1мин)". Нажмите кнопку **TEST**. Через 1 минуту прибор сравнит 2 показания и отобразит значение коэффициента на дисплее. Нажмите еще раз кнопку **TEST**, чтобы остановить измерения.

Оценить результат можно по следующей таблице:

Значение DAR	Больше или равно 1,4	1,25 - 1	Меньше или равно 1
Оценка	Отлично	Хорошо	Плохо

Четвёртое кратковременное нажатие кнопки **PI/DAR** отключает режимы измерения индекса поляризации и коэффициента абсорбции изоляции.

## Функция сравнения значений

В режиме измерения сопротивления изоляции (**INSULATION**) нажмите и удерживайте кнопку **SET UP**. Затем нажмите кнопку **ENTER** 2 раза и с помощью кнопок ▼ ▲ выберите необходимое пороговое значение сопротивления для сравнения: 500кОм, 1МОм, 2МОм, 5МОм, 10МОм, 20МОм, 50МОм, 100МОм, 200МОм, 500МОм. Снова нажмите кнопку **ENTER**, а затем нажмите и удерживайте кнопку **SET UP**, чтобы вернуться в режим измерений.

В режиме измерения малых сопротивлений (**CONTINUITY**) нажмите и удерживайте кнопку **SET UP**. Затем нажмите кнопку **ENTER** 1 раз и с помощью кнопок ▼ ▲ выберите необходимое пороговое значение сопротивления для сравнения: 1, 2, 5, 10, 20 Ом. Снова нажмите кнопку **ENTER**, а затем нажмите и удерживайте кнопку **SET UP**, чтобы вернуться в режим измерений.

Во время измерений на дисплее рядом с пороговым значением будет отображаться символ **PASS**, когда измеренное значение будет больше установленного порогового значения. Если значение будет меньше, чем пороговое, на дисплее отобразится символ **FAIL** и включится звуковой сигнал.

## Функция хранения данных

Кратковременное нажатие кнопки **SAVE** сохраняет текущее измеренное значение. При этом ему присваивается очередной номер группы данных. Возможно сохранить до 99 групп данных.

Для вызова ранее сохраненных данных, нажмите кратковременно кнопку **RECALL**, и затем просмотрите сохраненные данные с помощью кнопок ▼ ▲. Для очистки памяти от сохраненных данных нажмите **RECALL**, чтобы войти в режим вызова данных, и затем нажмите и удерживайте в течение 3 сек кнопку **SAVE / CLEAR**. На дисплее отобразится **CLR**, указывая на то, что все сохраненные данные удалены.

## Функция автоматического отключения питания

Прибор переходит в режим энергосбережения через 10 минут неактивности, о чем свидетельствует отключение дисплея. Если необходимо вернуть прибор в рабочий режим, поверните поворотный переключатель в положение **OFF**, а затем в любое другое положение.

## IX. Точность и разрешающая способность

Точность:  $\pm$  (a% от значения показаний + b единиц младшего разряда). Гарантия точности в течение одного года.

Рабочие условия: температура -  $23\pm 5^\circ\text{C}$ ; влажность 45% - 75%

### 1. Измерение переменного напряжения

Диапазон	Разрешение	Точность при частоте 45Гц - 450Гц
0 ~ 600В	0,01В	$\pm(1,5\%+5)$

При значениях частоты выше 450Гц, значения измерений являются только справочными.

### 2. Измерение частоты (значение частоты отображается на дисплее при измерении переменного напряжения)

Диапазон	Разрешение	Точность при частоте 45Гц - 450Гц
45Гц ~ 1кГц	0,1Гц	$\pm(0,1\%+3)$

### 3. Измерение постоянного напряжения

Диапазон	Разрешение	Точность
-600 ~ 600В	0,01В	$\pm(2\%+3)$

### 4. Измерение малого сопротивления

Тестовый ток	Диапазон	Разрешение	Точность
20мА	0,01 $\Omega$ ~ 100 $\Omega$	0,01 $\Omega$	$\pm(1,5\%+5)$
200мА	0,01 $\Omega$ ~ 10 $\Omega$	0,01 $\Omega$	$\pm(1,5\%+4)$

В разомкнутой цепи выходное напряжение - около 5В

### 5. Измерение сопротивления

Диапазон	Разрешение	Точность
0,001кОм ~ 10МОм	0,001кОм	$\pm(3\%+3)$

### 6. Измерение ёмкости

Диапазон	Разрешение	Точность
0,1нФ ~ 500мкФ	0,1нФ	$\pm(5\%+5)$

## 7. Измерение сопротивления изоляции

Выходное напряжение	Диапазон	Разрешение	Точность
50в (0 ~ +20%)	0,00МОм ~ 0,99ГОм	0,01МОм	$\pm(3\%+3)$
	1,00ГОм ~ 10,0ГОм	0,01ГОм	$\pm(3\%+3)$
100в (0 ~ +20%)	0,00МОм ~ 0,99ГОм	0,01МОм	$\pm(3\%+3)$
	1,00ГОм ~ 20,0ГОм	0,01ГОм	$\pm(10\%+3)$
250в (0 ~ +20%)	0,00МОм ~ 0,99ГОм	0,01МОм	$\pm(1,5\%+5)$
	1,00ГОм ~ 50,0ГОм	0,01ГОм	$\pm(10\%+3)$
500в (0 ~ +20%)	0,00МОм ~ 0,99ГОм	0,01МОм	$\pm(1,5\%+5)$
	1,00ГОм ~ 100ГОм	0,01ГОм	$\pm(10\%+3)$
1000в (0 ~ +20%)	0,00МОм ~ 0,99ГОм	0,01МОм	$\pm(1,5\%+5)$
	1,00ГОм ~ 200ГОм	0,01ГОм	$\pm(10\%+3)$

## Х. Обслуживание и ремонт

Данный раздел содержит информацию об обслуживании мегаомметра, включая информацию о замене источника питания.

### Внимание!

Сервис данного прибора производится только уполномоченным представителем компании дистрибьютора.

#### 1. Основное обслуживание

Периодически протирайте поверхность мегаомметра мягкой тканью и нейтральным моющим средством. Не применяйте абразивные материалы и растворители.

Дисплей протирается хлопковой тканью с применением нейтрального моющего средства.

Выключайте мегаомметр после завершения измерений и извлекайте источник питания при длительном перерыве в работе.

Не храните мегаомметр в помещениях с повышенной влажностью, температурой и в присутствии сильных магнитных или электрических полей.

#### 2. Замена батарей и предохранителя


а) Выключите мегаомметр и отсоедините от него провода.

б) С помощью отвертки отверните 3 винта крышки батарейного отсека, и снимите её.

в) Замените батареи, соблюдая полярность. Для замены используйте 6 батарей - 1,5В типа АА.

г) При необходимости, замените предохранитель. Для замены используйте предохранитель с параметрами 0,5А/1000В.

д) Установите крышку на место и закрутите винты.

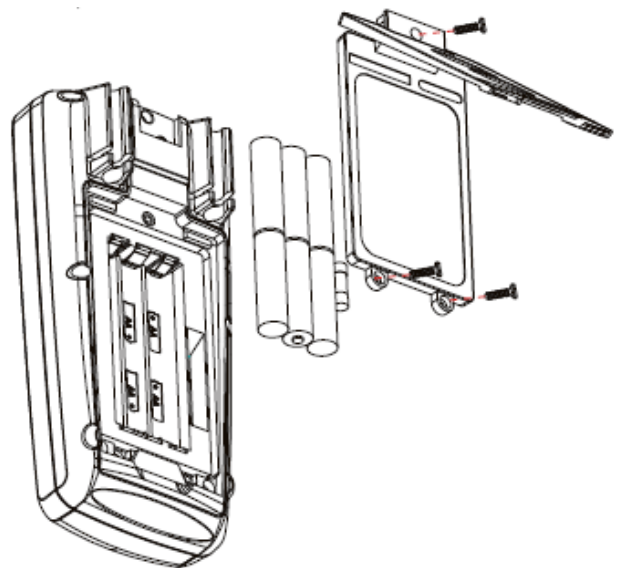

### 3. Сервис

Обслуживание и ремонт прибора в Республике Казахстан производится исключительно ТОО Test Instruments.

В случае ремонта иными предприятиями, а также в случае применения запасных частей, не рекомендованных заводом изготовителем, ТОО Test Instruments ответственности за возможные последствия не несет.

### 4. Поверка

Поверка данного прибора осуществляется в органах комитета по Стандартизации и Метрологии Республики Казахстан, либо в предприятиях, уполномоченных данным комитетом.

Поверке подлежат приборы, приобретенные в ТОО Test instruments и имеющие в паспорте печать данного предприятия.

Межповерочный интервал – 1 год.

### 5. Гарантии

На данный прибор устанавливается гарантия на соответствие характеристикам, установленным заводом изготовителем в течение одного года с момента приобретения прибора.

Данная гарантия не распространяется на приборы, имеющие следы видимых механических повреждений, а также поврежденные в результате неправильной эксплуатации (вследствие перегрузок, повышенной влажности и т.д.).

В случае выхода из строя прибора по вине завода – изготовителя, ТОО Test Instruments гарантирует бесплатную замену или ремонт прибора.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ !

С Уважением,



TOO TEST INSTRUMENTS

Все Ваши замечания и пожелания, а также рекламации по гарантии направляйте по адресу:

050060 ,Республика Казахстан, г Алматы, ул Розыбакиева 184,

TOO Test instruments

Тел (727)-379 99 55 , Факс(727)-379 98 93

Интернет : [www.ti.kz](http://www.ti.kz) <https://pribor.kz/> Email : [zal@pribor.kz](mailto:zal@pribor.kz)



## Приложение 1. Сертификат официального дистрибьютора

**UNI-T**  
**UNI-TREND GROUP LIMITED**  
<http://www.uni-trend.com>

Rm 901, 9/F, Nanyang Plaza,  
57 Hung To Road,  
Kwun Tong, Kowloon,  
Hong Kong

Tel : (852) 2950 9168  
Fax : (852) 2950 9303  
Email : [info@uni-trend.com](mailto:info@uni-trend.com)

# CERTIFICATE

 
UNI-TREND GROUP LTD  
Certifies  
TOO "Test instruments",  
Republic of Kazakhstan, Almaty,  
Rozybakieva street N 184

As authorized distributor in Republic of Kazakhstan  
for UNI-T products.

UNI-TREND GROUP LTD trusts and charges TOO  
Test instruments following works :

- To present interests UNI-T in Republic of Kazakhstan .
- To make all works for receiving sanctions import UNI-T's products to Republic of Kazakhstan .
- To provide information for translating technician documentations to Russian's and Kazakh's languages .

*For and on behalf of*  
UNI-TREND GROUP LIMITED

  
Marketing Dept.





## Приложение 2. Сертификат о внесении в реестр СИ РК

Қазақстан Республикасының  
Сауда және интеграция  
министрлігі

"Техникалық реттеу және  
метрология комитеті"  
республикалық мемлекеттік  
мекемесі



Министерство торговли и  
интеграции Республики Казахстан

Республиканское государственное  
учреждение "Комитет  
технического регулирования и  
метрологии"

Нұр-Сұлтан қ.

г.Нур-Сұлтан

Номер: KZ95VTN00006289

Дата выдачи: 08.04.2022

### СЕРТИФИКАТ №1503 об утверждении типа средств измерений

Зарегистрирован в  
реестре государственной  
системы обеспечения  
единства измерений  
Республики Казахстан  
08.04.2022 года  
за № KZ.02.01.01503-2022  
Действителен до  
08.04.2027 года\*

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип

Измерители электрического сопротивления

наименование средства измерений

UNI-T 500-й серии, моделей UT501A, UT501B, UT502A, UT505A, UT505B, UT511,  
UT512, UT513A, UT516B, UT521, UT522, UT572, UT593, UT595

обозначение типа

Фирма «UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD»

наименование производителя

Китай

территориальное место расположения производства

заводские номера (диапазон заводских номеров)\*\*

и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан.

Заместитель председателя

Шалабаев Кайсар Унласинович

Примечание:

\* - заполняется при утверждении типа средств измерений;

\*\* - заполняется при утверждении типа партии средств измерений.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі замінен тең.  
Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексеру аласыз.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).

