

**EAC**

**Руководство по  
эксплуатации**

**МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ  
МАШИНА  
Модель GM-245**



**СПЛИТСТОУН**

Москва, ул. Молодежная, 4  
тел. (495) 938 26 74, факс (495) 938 26 82  
[www.splitstone.ru](http://www.splitstone.ru)

арт. 179260

Ред.01 – февраль 2024г.



# СОДЕРЖАНИЕ


Введение	4
1 Описание и принцип работы	
1.1 Назначение	6
1.2 Техническая характеристика	6
1.3 Устройство и принцип работы	7
1.4 Блок управления	10
1.5 Маркировка	12
1.6 Выбор инструмента	13
2 Использование по назначению	
2.1 Эксплуатационные ограничения	15
2.2 Меры безопасности	16
2.3 Подготовка к работе	18
2.4 Порядок работы	20
2.5 Действия в экстремальных ситуациях	21
3 Техническое обслуживание	
3.1 Общие указания	22
3.2 Меры безопасности	23
3.3 Порядок технического обслуживания	
3.3.1 Техническое обслуживание двигателя	24
3.3.2 Проверка приводных ремней	24
3.3.3 Натяжение приводных ремней	25
3.3.4 Замена приводных ремней	26
3.3.5 Техническое обслуживание редуктора	26
3.3.6 Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов	27
4 Текущий ремонт	
4.1 Общие указания	28
4.2 Меры безопасности	28
4.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения	29
5 Хранение и транспортирование	30
6 Каталог запасных частей	31



## Условные обозначения



### **ВНИМАНИЕ!**



Текст инструкции подлежит обязательному изучению



Защита органов слуха




Возможно травмирование конечностей



Использовать индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током

---



---

При покупке мозаично-шлифовальной машины (далее машина) необходимо:

- проверить комплектность в соответствии с Паспортом изделия;
- «Свидетельство о приемке» и «Отметка о продаже» (см. Паспорт) должны иметь соответствующие отметки Изготовителя и быть заверены Продавцом с указанием даты продажи изделия - это определяет действие гарантийных обязательств Изготовителя;
- проверить исправность машины путем пробного запуска.

---

С целью повышения потребительских и эксплуатационных качеств, в машинах постоянно производятся конструктивные изменения. В связи с этим возможны расхождения между текстом, рисунками и фактическим исполнением машины, о чем потребителю не сообщается. Все изменения учитываются при переиздании.



Перед началом эксплуатации машины внимательно изучите настоящее Руководство. Неукоснительно следуйте их рекомендациям в процессе работы - это обеспечит надежную работу техники и безопасные условия труда оператора.

К работе с машиной допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с нижеуказанными нормативными документами.

Обучение рабочих безопасности труда должно происходить в соответствии с ГОСТ 12.0.004 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

Запрещается эксплуатация машины лицами в состоянии болезни или переутомления, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию.


---

При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности в соответствии с:

- ГОСТ 12.3.033 «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
- ГОСТ Р 12.2.011 «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ППБ 01 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».



**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации и/или самостоятельного ремонта изделия



## 1.1 Назначение

- Мозаично-шлифовальные машины предназначены для обработки полов из природного и искусственного камня, бетона и других материалов, однородных и в сочетании друг с другом – мозаичных полов. При использовании специального алмазного инструмента «Франкфурт» машины позволяют производить предварительное выравнивание горизонтальных поверхностей и удаление покрытий, чистовую обработку с требуемой шероховатостью и полирование.
- Мозаично-шлифовальные машины предназначены для использования в районах с умеренным климатом на открытом воздухе в температурном интервале от – 10°C до + 40°C, и относительной влажности воздуха до 100 %.

## 1.2 Техническая характеристика


Таблица 1

Модель	<u>GM-245/5,5</u>	<u>GM-245/7,5</u>
Ширина обрабатываемой полосы, мм	600	
Система крепления шлифовальных/ полировальных инструментов	«Франкфурт»	
Количество шлифовальных/ полировальных инструментов	6	
Частота вращения траверс, мин <sup>-1</sup>	600/ 1000	1200
Модель электродвигателя	АДМ 112 М4	АДМ 112 М2
Мощность электродвигателя, кВт	5,5	7,5
Род тока	Переменный, трехфазный	
Напряжение электропитания, В	380	
Частота, Гц	50	
Количество и тип ремней Ременной передачи	3 ремня клиновых AV10x775La, Gates 6211 (XPZ 762)	
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм: - рабочие - транспортные	1410 x 650 x 1060 705 x 650 x 765	
Масса снаряженная, кг: - с дополнительным грузом - без дополнительного груза	192 162	188 158

- Уровень шума не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.003.
- Уровень вибрации на рукоятках стойки не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.012.



### 1.3 Устройство и принцип работы

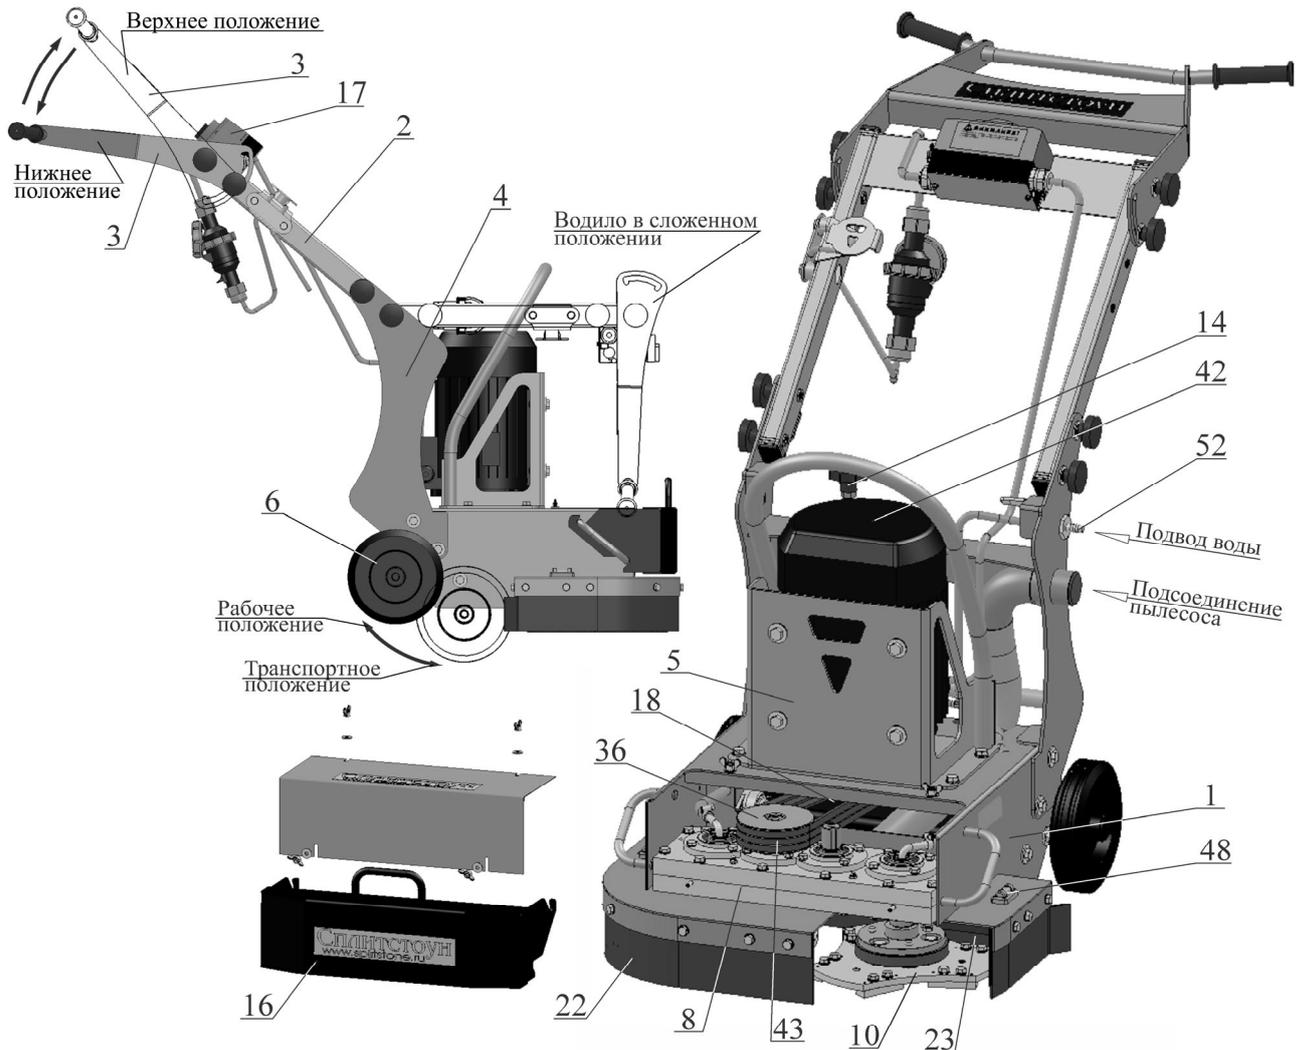

Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав	
			GM-245/5,5	GM-245/7,5
1	170106	Рама GM245-M2.300	+	+
2	129594	Секция водила нижняя GM245-M2.010	+	+
3	129598	Секция водила верхняя GM245-M2.020	+	+
4	129603	Гумба GM245-M2.030	+	+
5	115296	Кронштейн-траверса GM245-M.150	+	+
6	179263	Колесная ось GM245-M3.200	+	+
8	60875	Редуктор GM245.04.000	+	+
10	170845	Траверса шлифовальная GM245-M2.400	+	+
14	4357	Винт GM122M.00.100	+	+
16	71825	Груз GM245.00.600	+	+
17	27124	Блок управления 5,5 кВт БУ5,5-M.000	+	
	27125	Блок управления 7,5 кВт БУ7,5-M.000		+
18	2120	Шкив MM605.00.001A	+	+
22	102110	Фартук GM245-M.103	+	+
23	102111	Фартук GM245-M.104	+	+
36	60881	Шкив GM245.04.004	+	+
42	129580	Электродвигатель АДМ 112 M4 IM1081, N=5,5кВт, n=1500об/мин	+	
	129579	Электродвигатель АДМ 112 M2 IM1081, N=7,5кВт, n=3000об/мин		+
43	3880	Ремень клиновой AV10x775La, Gates 6211 (XPZ 762)	+	+
48	135718	Миниуровень пузырьковый самоклеющийся 48x19x13,5мм	+	+
52	5092	Переходник (штуцер) G-1/2"(внутр.)xØ12(наружн.)	+	+

Рисунок 1 – Устройство машины



- Машина (рисунок 1) представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из несущей рамы поз.1, на которой смонтированы все основные узлы.
- В задней части рамы находится тумба поз.4, в верхней части которой установлено складное водило, состоящее из нижней поз.2 и верхней поз.3 секций. Верхняя поз.3 секция водила может иметь два положения: нижнее и верхнее. Нижнее положение секции поз.3 водила - рабочее. При верхнем положении секции поз.3 водила, машину наиболее легко опрокидывать, например, при установке или замене инструмента (раздел 2.3, рисунок 8). Шарнирные соединения секций водила позволяют достаточно легко его сложить/разложить. Такая конструкция водила наиболее эргономична: позволяет оператору удобно и легко управлять машиной, обеспечивая при этом полный обзор рабочей зоны. Также возможность складывания водила существенно сокращает объем и габариты машины, что удобно при ее перевозке на транспорте или хранении (разделы 5.1, 5.2).
- Двигатель поз.42 установлен на кронштейне поз.5 и имеет возможность, при ослаблении крепежа кронштейна, перемещаться в пазах рамы для регулировки натяжения клиновых ремней поз.43. На валу двигателя установлен шкив поз.18.
- На панели нижней секции поз.2 водила установлен блок управления поз.17. С помощью него происходит запуск двигателя поз.42 и его останов, в том числе и в экстренной ситуации.
- В комплект машины входит розетка силовая (рисунок 3). К ней подсоединяется питающий электрический кабель (раздел 1.4).
- Привод рабочего органа – траверса шлифовальная поз.10 – от двигателя поз.42 осуществляется через клиноременную передачу и редуктор поз.8. Редуктор крепится на раме поз.1 и имеет два ведущих вала. Рядом с данными валами на корпусе редуктора выбито число, обозначающее частоту вращения траверс (рисунок 2), при условии, если данный вал является ведущим. На машине GM-245/5,5 путем перестановки шкива поз.36 с одного вала на другой меняется частота вращения траверс шлифовальных поз.10 с 600об/мин на 1000об/мин, и наоборот. На машине GM-245/7,5 рабочие обороты траверс шлифовальных - 1200об/мин. На машине GM-245/7,5 переставлять шкив поз.36 редуктора с одного вала на другой строго запрещено. Это может привести к поломке алмазного инструмента и/или самой машины.


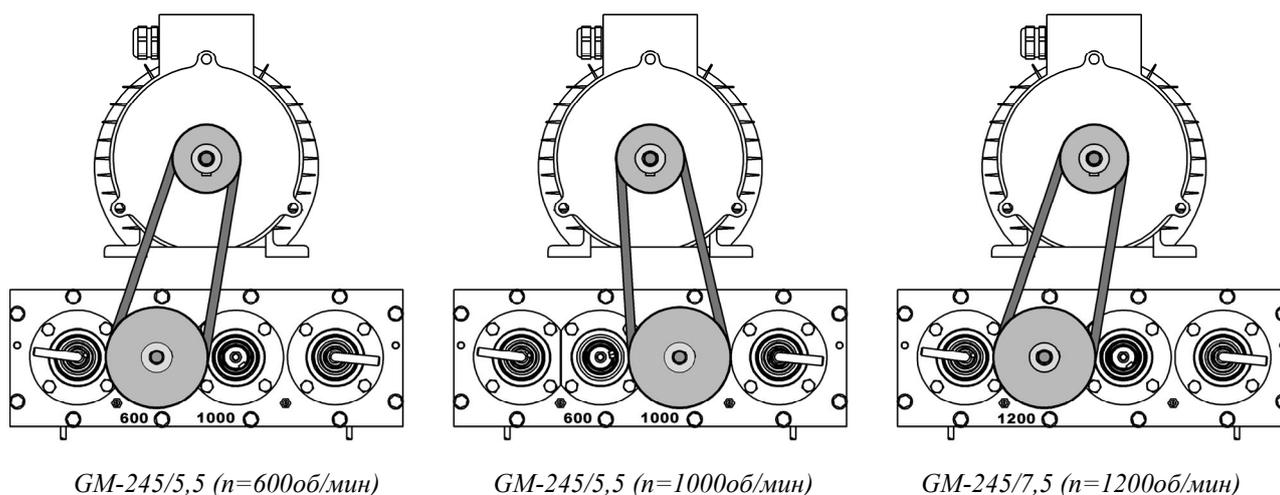



Рисунок 2 – Рабочие обороты траверс шлифовальных



**ВНИМАНИЕ!** На машине GM-245/7,5 переставлять шкив редуктора с одного вала на другой **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!** Это может привести к поломке алмазного инструмента и/или самой машины

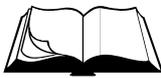

- Внутри траверсы шлифовальной вмонтирован упругий элемент, позволяющий инструменту плотно прилегать к рабочей поверхности, а также выполняет функцию предохранительной муфты. На лицевой стороне траверсы шлифовальной поз.10 предусмотрены три ложеента для быстрой установки/ замены инструмента (раздел 2.3).
  - Траверсы шлифовальные поз.10 и в целом рабочая зона закрыты резиновыми уплотнениями – фартуками поз.22 и 23. Защитные фартуки препятствуют выходу пыли из рабочей зоны (пыль максимально удаляется подсоединенным к патрубку машины пылесосом (сухое шлифование)) и защищают оператора от вылета осколков и др. частиц из рабочей зоны.
  - Для мокрого шлифования/ полирования в машине предусмотрено устройство подсоединения шланга от внешнего источника воды – переходник поз.52 шарового крана. Диаметр ниппеля переходника поз.52 равен 12мм.
  - Для обеспечения необходимого давления алмазного инструмента на обрабатываемую поверхность машина комплектуется дополнительным грузом поз.16 (допускается работа без груза).
  - Подвижная задняя колесная ось поз.6, установленная на раме поз.1, позволяет легко перевести машину в транспортное и в рабочее положение. Регулировка положения колесной оси поз.6 в рабочем положении осуществляется с помощью винта поз.14. Поворачивая винт поз.14, необходимо по уровню поз.48 выставить раму машины в горизонтальное положение. Регулировка колесной оси поз.6 необходима для обеспечения полного прилегания траверс шлифовальных поз.10 к обрабатываемой поверхности.
  - Над двигателем расположена специальная дуга – место строповки машины при погрузке/выгрузке в транспортное средство.
-



## 1.4 Блок управления

Блок управления поз.17 (рисунок 3) служит для запуска электродвигателя и для его останова (в том числе при аварийной ситуации), а также предназначен для защиты электродвигателя от короткого замыкания и перегрева обмотки (происходит автоматическое отключение и останов электродвигателя).


Электрическая схема машины показана на рисунке 4.

Блок управления представляет собой автомат защиты двигателя, встроенный в специальный корпус. В корпус встроена сигнальная лампа зеленого цвета (при подключении машины к электрической сети лампа загорается). По центру корпуса расположен выключатель управления блоком (при повороте выключателя по часовой стрелке происходит запуск электродвигателя, а против часовой стрелки – его останов).

Корпус блока управления опломбирован в двух местах.




**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае самовольного проникновения внутрь корпуса блока управления

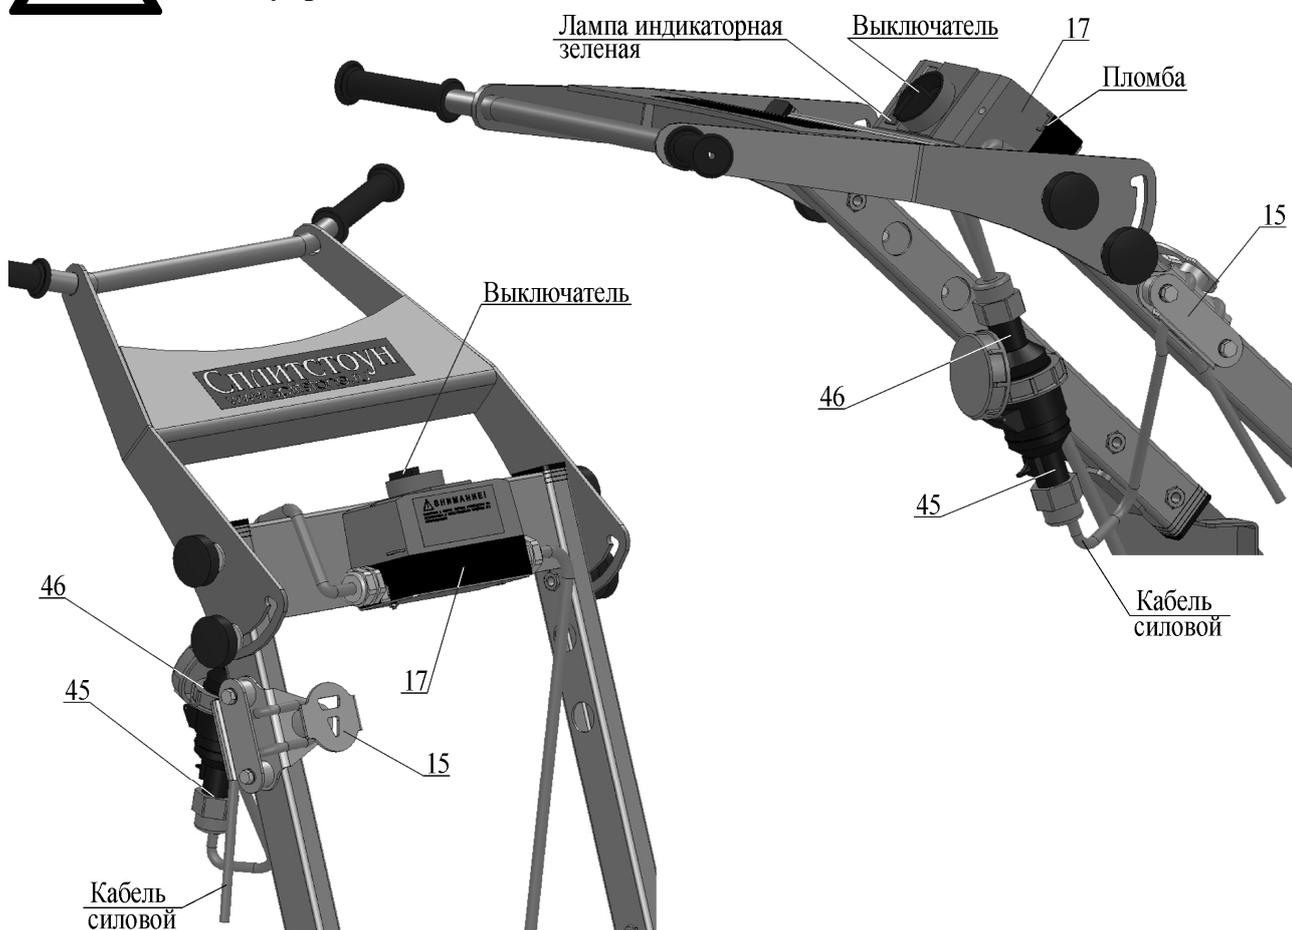

Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав	
			GM-245/5,5	GM-245/7,5
15	120290	Фиксатор GM245-М.180	+	+
17	27124	Блок управления 5,5 кВт БУ5,5-М.000	+	
	27125	Блок управления 7,5 кВт БУ7,5-М.000		+
45	40995	Розетка кабельная GHH-16-4 СПЛИТСТОУН 16А/400V/3P+E/IP67	+	
	40993	Розетка кабельная GHH-32-4 СПЛИТСТОУН 32А/400V/3P+E/IP67		+
46	40996	Вилка кабельная SPT-16-4 СПЛИТСТОУН 16А/400V/3P+E/IP67	+	
	40994	Вилка кабельная SPT-32-4 СПЛИТСТОУН 32А/400V/3P+E/IP67		+

Рисунок 3 – Блок управления и защиты электродвигателя

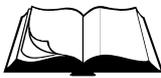

В состав блока управления также входит силовая вилка – разъем для подключения машины к электрической сети. Ее ответная часть - розетка силовая поз.45 - также поставляется в комплекте с машиной. Монтаж силового электрического кабеля к розетке (рисунок 4) осуществляется самостоятельно пользователем. Длина силового кабеля определяется расстоянием от источника питания до максимально удаленного места на территории, где производятся работы, плюс 2...3 метра.

С целью предупреждения поломки элементов блока управления от чрезмерного натяжения силового кабеля во время работы или транспортирования машины при подсоединении розетки поз.45 к переносной вилке поз.46 силовой кабель необходимо закрепить в фиксаторе поз.15 (рисунок 3) на нижней секции водила машины.




**ВНИМАНИЕ!** При подсоединении розетки поз.45 к переносной вилке поз.46 силовой кабель необходимо закрепить в фиксаторе на водиле машины



**ВНИМАНИЕ!** Все электромонтажные работы должны проводиться специалистом-электриком



**ВНИМАНИЕ!** С целью обеспечения безопасности при работе с машиной от поражения электрическим током, обеспечить подключение питания и заземления к ней в соответствии с существующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ)

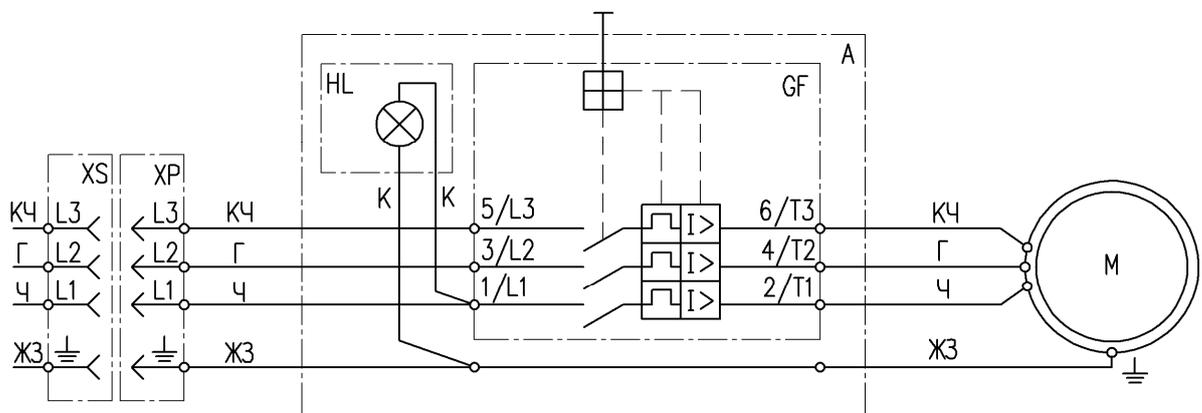


Обозначение цвета проводов

Обозначение	Цвет жилы	Контакты
Ч	Черный	L1, T1
Г	Голубой	L2, T2
КЧ	Коричневый	L3, T3
ЖЗ	Желто-зеленый	PE (земля)
К	Красный	L2, L3

Перечень элементов

Обозначение	Наименование элементов
М	Электродвигатель
GF	Автомат защиты двигателя
HL	Лампа сигнальная неоновая зеленая
XP	Вилка силовая
XS	Розетка силовая

Рисунок 4 – Схема электрическая принципиальная машины



## 1.5 Маркировка

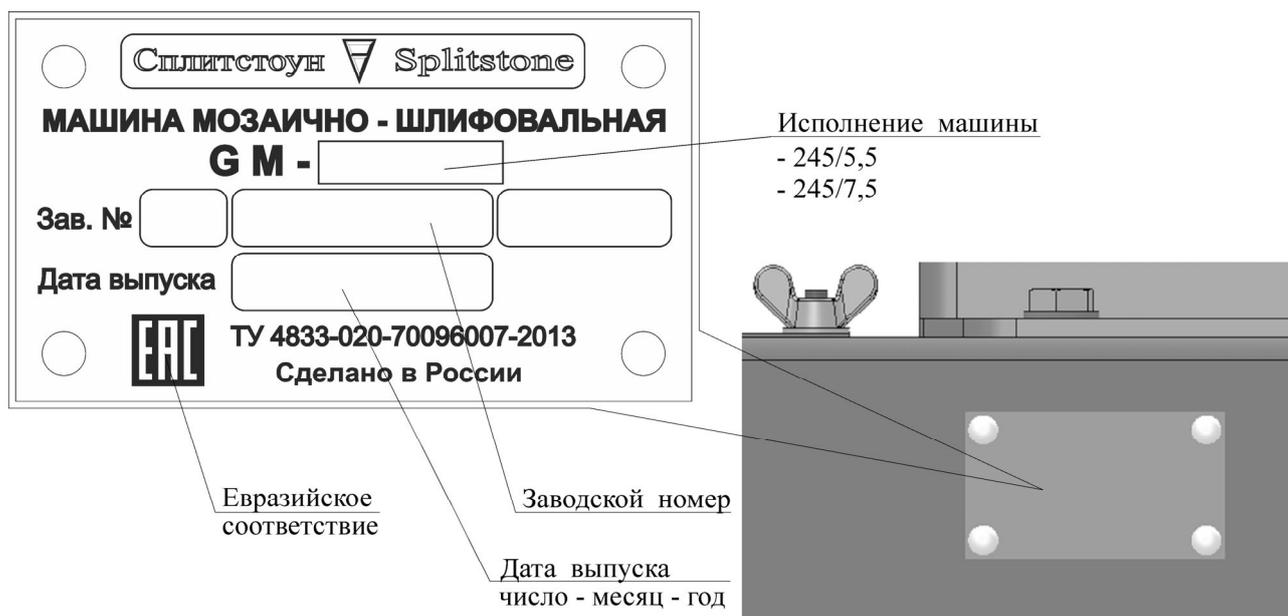


Рисунок 5 – Маркировка

На машине, на раме с левой стороны по ходу движения машины, прикреплена табличка, на которой указаны:

- предприятие-изготовитель: «Сплитстоун»;
- наименование изделия;
- обозначение изделия;
- технические условия, по которым изготовлена машина;
- заводской номер;
- дата выпуска;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- страна, где изготовлена машина: «Сделано в России».

На табличке должно быть обязательно указаны исполнение машины, заводской номер и дата выпуска. Данные на табличке должны совпадать с данными в паспорте на данную машину.



**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае несоответствия данных на табличке, прикрепленной на раме машины, и данных, указанных в паспорте на данную машину. Самовольное исправление данных, как на табличке, так и в паспорте ведет также к лишению прав владельца на проведение бесплатного гарантийного ремонта



## 1.6 Выбор инструмента



**ВНИМАНИЕ!** Инструмент в комплектность поставки машин не входит и заказывается отдельно с учетом особенностей выполняемых работ

На машину устанавливается специальный алмазный шлифовальный/ полировальный инструмент: «Франкфурт».

Алмазный инструмент изготавливается двух основных видов (рисунок 6):



*Шлифовальный*



*Полировальный*

**Рисунок 6 – Алмазный инструмент «Франкфурт»**

Алмазный инструмент представляет собой стальной корпус, на лицевой поверхности которого размещены алмазные сегменты (рисунок 6).

Сегменты состоят из синтетических алмазов, закрепленных в металлическом связующем – связке.


Алмазный инструмент различают в соответствии с абразивностью и твердостью обрабатываемого материала. Ресурс алмазного инструмента определяется количеством и качеством алмазов, а также оптимальным равновесием между стойкостью алмазов и сопротивлением износу металлической связке:

- чем тверже материал, тем раньше происходит разрушение алмаза, и связка должна быть мягче;
- чем абразивнее материал, тем тверже должна быть связка, чтобы алмаз не вылетел раньше времени.

При правильном подборе и работе алмазного инструмента для данного материала связка изнашивается одновременно с алмазом, что обеспечивает равномерность износа сегмента и позволяет достигнуть наилучшей производительности инструмента.



**ВНИМАНИЕ!** Использование алмазного инструмента «Франкфурт» фирмы «Сплитстоун» гарантирует высокую производительность и стойкость!

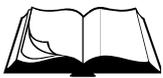

**ВНИМАНИЕ!** Неправильный выбор алмазного инструмента может привести к снижению его ресурса и/или даже поломке



**ВНИМАНИЕ!** На машину алмазный инструмент устанавливается комплектно по бшт

---



## 2.1 Эксплуатационные ограничения



**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение следующих требований может привести к выходу изделия из строя и/или поломке инструмента




**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации машины



**ВНИМАНИЕ!** Запрещается подключать машину к электрической сети, параметры которой не соответствуют значениям, указанным в таблице 1

- Необходимо использовать только алмазный инструмент, соответствующий технической характеристике машины и материалу обрабатываемой поверхности.
  - Запрещается устанавливать на машину алмазный инструмент:
    - не комплектно (менее 6 шт.);
    - отличающийся по форме;
    - имеющий сколы и трещины;
    - с разными по высоте сегментами;
    - одновременно разных видов и исполнений (раздел 1.6).
-

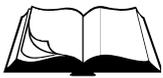

## 2.2 Меры безопасности



**ВНИМАНИЕ!** К работе с машиной допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами

С целью обеспечения безопасности при работе с машиной от поражения электрическим током, обеспечить подключение питания и заземления к ней в соответствии с существующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

В случае применения "Устройства защитного отключения" (УЗО), реагирующего на дифференциальный ток, ниже приведены основные его параметры и принципиальная схема подключения (рисунок 7, таблица 3).

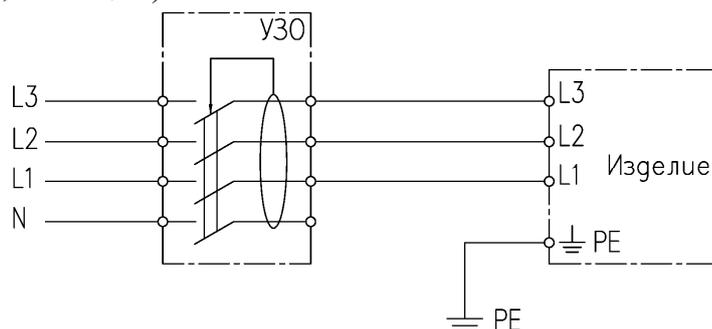


Рисунок 7 – Схема принципиальная подключения УЗО

Таблица 3 – Параметры УЗО

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	400
Номинальный ток $I_n$ , А	25
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$ , мА	30

**В процессе эксплуатации запрещается:**

- запускать двигатель при его повреждении, повреждении блока управления, силового разъема и электрического кабеля;
- запускать двигатель при отсутствии его заземления;
- запускать двигатель при контакте алмазного инструмента с обрабатываемой поверхностью;
- работать при срабатывании устройств защиты до устранения неполадки;



**ВНИМАНИЕ!** При частых срабатываниях устройств защиты необходимо остановить работу, машину отключить от электрической сети и принять меры по выявлению и исправлению причин неисправностей.

- работать при незакрепленном питающем кабеле в фиксаторе водила;
- работать при скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под машину;
- работать при попадании влаги на электродвигатель, блок управления или силовой разъем;
- работать со снятыми/поврежденными защитными ограждениями и фартуками, предусмотренными конструкцией;
- оставлять машину с работающим двигателем без присмотра;
- работать при полном износе алмазного слоя на инструменте;
- работать без противошумных наушников;
- работать без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током;
- прикасаться к корпусу двигателя, редуктору и к траверсам шлифовальным сразу после завершения работы машины, так как это может вызвать ожоги (дайте им время остыть).



**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не приближайте руки и ноги к движущимся частям оборудования



**ВНИМАНИЕ!** Работать без противозумных наушников запрещается




**ВНИМАНИЕ!** Запрещается работать без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током (перчатки диэлектрические – ТУ 38.305-05-257-89, боты диэлектрические – ГОСТ 13385)



**ВНИМАНИЕ!** Данное руководство содержит общие требования по выполнению мер безопасности при эксплуатации машины, которые не могут учесть всех возможных случаев, возникающих в реальных условиях. В таких случаях оператору следует руководствоваться здравым смыслом, вниманием и аккуратностью

---



## 2.3 Подготовка к работе

### При подготовке машины к работе необходимо:

- внимательно изучить настоящее Руководство;
- знать, как быстро остановить двигатель в случае опасности;
- внимательно осмотреть машину, проверить наличие и надежность крепления элементов водила, защитных ограждений и фартуков, их целостность и плотное прилегание резиновых уплотнений к обрабатываемой поверхности;
- очистить (при необходимости) защитные фартуки и планшайбу (диск с планками) траверс шлифовальных от шлама и грязи;
- проверить надежность крепления шлифовальных траверс. Плоскость планшайбы должна быть перпендикулярна к оси вращения вала редуктора. При расшатывании планшайбы руками в разные стороны она должна одинаково отклоняться по всей окружности; при отпускании – должна возвращаться на место;
- проверить целостность двигателя, блока управления и силового разъема;
- проверить целостность трубопроводов и их соединений;
- проверить целостность оболочки кабеля, резиновых перчаток и диэлектрических бот;
- проверить на отсутствие замыкания на корпус электродвигателя;
- проверить правильность подключения защитного провода заземления машины к заземляющей шине на месте проведения работ;
- внимательно проверить состояние алмазного инструмента и надежность его крепления;
- в случае **мокрого шлифования/ полирования** подсоединить шланг от внешнего источника воды к крану шаровому, прикрепленному на тумбе машины. Открыть кран и проверить подается ли вода в рабочую зону (неполадки устранить). При мокром шлифовании/ полировании пылесос не подключается;
- в случае **сухого шлифования** подсоединить шланг пылесоса к патрубку, установленному на тумбе машины. Включить пылесос и проверить наличие всасывания воздуха из рабочей зоны в патрубок, установленный на корпусе между траверсами шлифовальными (неполадки устранить). При сухом шлифовании в рабочую зону вода не подается.
- проверить место предполагаемых работ на наличие выступающих элементов металлической арматуры или др. препятствий. При обнаружении препятствий необходимо их удалить или огородить зону их нахождения.



**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением осмотра машину обязательно отключить от электрической сети




**ВНИМАНИЕ!** Запрещается работать при полном износе алмазного слоя на инструменте



**ВНИМАНИЕ!** Запрещается проводить работы в местах, где есть наличие торчащих элементов металлической арматуры или др. препятствий

**Порядок установки/ смены алмазного инструмента:**

**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой/сменой алмазного инструмента, машину обязательно отключить от электрической сети

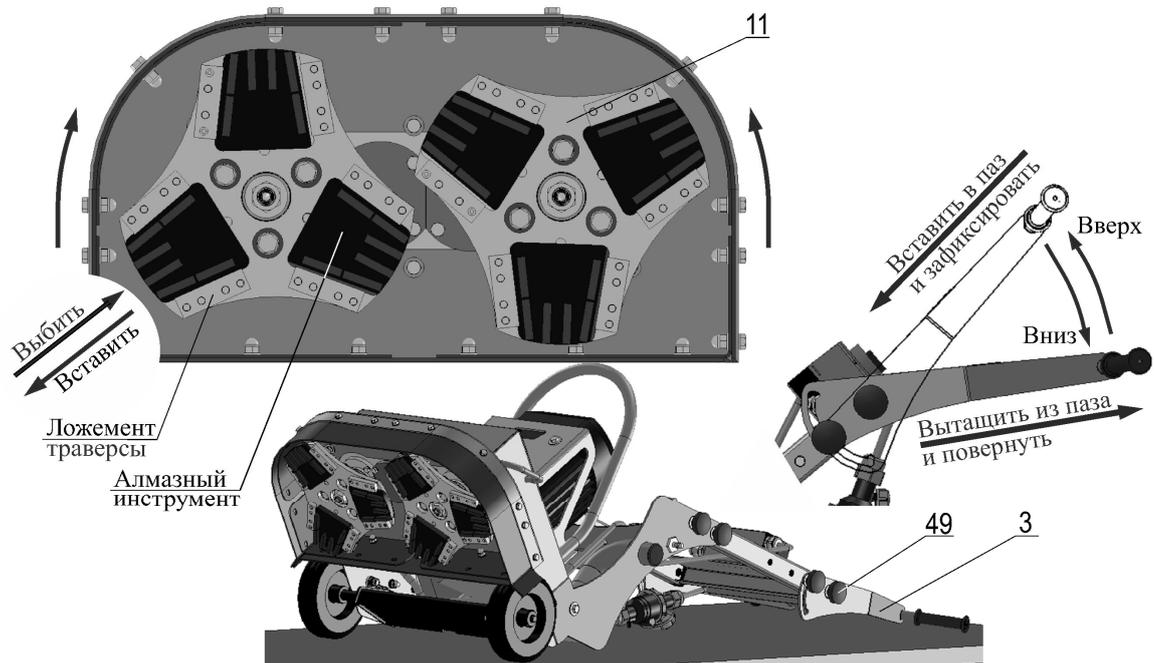


Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав	
			GM-245/5,5	GM-245/7,5
3	129598	Секция водила верхняя GM245-M2.020	+	+
10	170845	Траверса шлифовальная GM245-M2.400	+	+
49	2983	Болт M10-6gx30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+

**Рисунок 8 – Установка/смена алмазного инструмента**

- Для установки/ смены алмазного инструмента (рисунок 8) необходимо:
  - снять груз, если он установлен;
  - ослабив 4-е болта-фиксатора поз.49, перевести верхнюю секцию поз.3 водила в крайнее верхнее положение и зафиксировать ее;
  - перевести заднюю колесную ось в транспортное положение (рисунок 1) и опрокинуть машину на водило;
  - выбить использованные алмазные инструменты (если они были установлены);
  - очистить лицевую сторону траверс шлифовальных поз.10 от шлама и грязи (особенно ложементы траверс);
  - вставить комплект новых алмазных инструментов в ложементы траверс так, чтобы они не выпадали из них;
  - поставить машину вертикально и перевести заднюю колесную ось в рабочее положение (рисунок 1);
  - ослабив 4-е болта-фиксатора поз.49, перевести верхнюю секцию поз.3 водила в крайнее нижнее положение и зафиксировать ее;
  - подключить машину к электрической сети, закрепить кабель в фиксаторе водила и запустить двигатель (алмазные инструменты не должны касаться опорной поверхности) – при вращении траверс шлифовальных алмазные инструменты полностью установятся в ложементы траверс;
  - проверить направление вращений траверс шлифовальных (направление указано стрелками (рисунок 8));
  - установить груз на машину при необходимости..



**ВНИМАНИЕ!** Смена направления вращения траверс шлифовальных производится перемонтажом фазовых проводов в силовой розетке машины (раздел 1.4, рисунок 4)

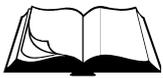

## 2.4 Порядок работы



**Внимание!** Убедитесь, что место проведения строительных работ огорожено, на территории нет посторонних




**ВНИМАНИЕ!** Запрещается проводить работы в местах, где есть наличие выступающих элементов металлической арматуры или др. препятствий

- Убедитесь, что все требования безопасности соблюдены, принципы работы машины изучены, и Вы сможете остановить ее прежде, чем возникнет аварийная ситуация.
- Убедитесь, что на месте проведения работ нет выступающих элементов металлической арматуры или др. препятствий. При обнаружении препятствий необходимо их удалить или огородить зону их нахождения.
- Установите машину на место начала шлифования. Задняя колесная ось (рисунок 1) должна быть установлена в рабочем положении.
- Включите пылесос или подайте воду в рабочую зону машины (в зависимости, какой режим шлифования/ полирования сейчас используется).
- Поднимите переднюю часть машины (алмазный инструмент не должен соприкасаться с обрабатываемой поверхностью).
- Запустите электродвигатель при помощи выключателя на блоке управления (рисунок 3).
- Убедитесь, что нет посторонних шумов, инструмент вращается без биений и вибрации. В противном случае немедленно остановите двигатель и займитесь поиском неисправностей и их устранением.
- Плавно опустите переднюю часть машины до соприкосновения алмазного инструмента с обрабатываемой поверхностью.
- Направляйте машину в нужном направлении. Старайтесь, чтобы скорость движения машины была постоянной.
- Для остановки машины прекратите движение вперед; поднимите переднюю часть машины (алмазный инструмент не должен соприкасаться с обрабатываемой поверхностью); выключите двигатель; выключите пылесос или прекратите подачу воды.
- Перед перемещением машины к новому участку работы:
  - поднимите переднюю часть машины (алмазный инструмент не должен соприкасаться с обрабатываемой поверхностью);
  - выключите двигатель;
  - переведите заднюю колесную ось в транспортное положение (рисунок 1).



**Внимание!** При перерывах в работе, при перемещении машины к новому участку ее обязательно следует отключить от электрической сети



## 2.5 Действия в экстремальных ситуациях

- В случае заклинивания траверс шлифовальных остановите двигатель. Определите причину. Проведите осмотр траверс и алмазного инструмента. Проведите осмотр узлов ременной передачи (при необходимости устраните неисправности).
- В случае обрыва ремней остановите двигатель. Произведите замену ремней (раздел 3.3.4).
- В случае возникновения посторонних шумов и повышения вибрации двигателя, редуктора или траверс шлифовальных немедленно остановите двигатель. Определите причину неисправности.



**Внимание!** При выявлении и исправлении причин неисправностей, машину обязательно следует отключить от электрической сети

- В случае не поступления воды в рабочую зону машины остановите двигатель. Определите причину неисправности и при возможности устраните ее.
- В случае ухудшения всасывания шлама и пыли пылесосом остановите двигатель и выключите пылесос. Определите причину неисправности и при возможности устраните ее.
- При перегрузке электродвигателя возможно срабатывание тепловой защиты в блоке управления (электродвигатель автоматически остановится). Необходимо сделать перерыв. Для продолжения работы запустите электродвигатель поворотом выключателя на блоке управления.



**ВНИМАНИЕ!** Частые отключения электродвигателя при срабатывании тепловой защиты свидетельствуют о перегрузке в работе. Непринятие мер по снятию перегрузки приведет к выходу электродвигателя из строя.



**Внимание!** В случае возникновения серьезных поломок необходимо связаться с сервисным центром Изготовителя

---



### 3.1 Общие указания



**ВНИМАНИЕ!** Регламентные работы по техническому обслуживанию машины, ее узлов и механизмов не относятся к работам, проводимым в соответствии с гарантийными обязательствами Изготовителя и должны выполняться Владельцем изделия. Указанные регламентные работы могут выполняться уполномоченными сервисными центрами Изготовителя за отдельную плату.

- В данном разделе указаны регламентные работы по техническому обслуживанию машины, при которых сохраняется гарантия изготовителя.




**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил при самостоятельном техническом обслуживании машины

- Регламентные работы по техническому обслуживанию машины следует производить на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Машина должна быть в чистом состоянии.
- Техническое обслуживание узлов и механизмов машины следует производить в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Периодичность техобслуживания		После первых 4-х часов	Каждую смену	Каждые 25 часов	Каждые 100 часов	Каждый сезон
Приводные ремни	Натяжение	+		+		+
Редуктор	Смазка					+
Траверы шлифовальные	Чистка	Перед установкой нового комплекта алмазного инструмента				
Защитные фартуки	Чистка		+			
Подшипниковые узлы	Смазка*				+	+

\* При работе в слишком запыленных условиях, необходимо очистку и осмотр производить вдвое чаще.

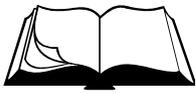

## 3.2 Меры безопасности




**ВНИМАНИЕ!** К техническому обслуживанию машины допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами



**Внимание!** При проведении технического обслуживания, машину обязательно следует отключить от электрической сети

**В процессе технического обслуживания запрещается:**

- запускать двигатель при его повреждении, повреждении блока управления, силового разъема и электрического кабеля;
  - запускать двигатель при отсутствии его заземления;
  - запускать двигатель при скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под машину;
  - запускать двигатель при попадании влаги на него, на блок управления или силовой разъем;
  - запускать двигатель без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.
-

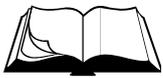

### 3.3 Порядок технического обслуживания


#### 3.3.1 Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание двигателя заключается в его визуальном осмотре на предмет поломки, трещин, целостности кабельного ввода и надежности крепления в нем кабеля. Корпус двигателя необходимо поддерживать в чистом состоянии.

#### 3.3.2 Проверка приводных ремней

Проверка производится в следующей последовательности:

- снимите ограждение поз.19, отвернув четыре гайки поз.85 (рисунок 10);
- проверьте натяжение ремней поз.43, приложив усилие 40Н (4кгс) в середине пролета между шкивами поз.18 и 36 (прогиб ремня должен быть в пределах 6...10мм) (рисунок 9);
- в случае необходимости натяните ремни (раздел 3.3.3);
- проверьте взаимное расположение шкивов (отклонение ручьев шкива поз.18 двигателя и шкива поз.36 редуктора поз.8 от общей плоскости не должно превышать 2мм) (рисунок 9);
- в случае необходимости выставите шкивы (раздел 3.3.3);
- установите ограждение поз.19, затяните четыре гайки поз.85 (рисунок 10).

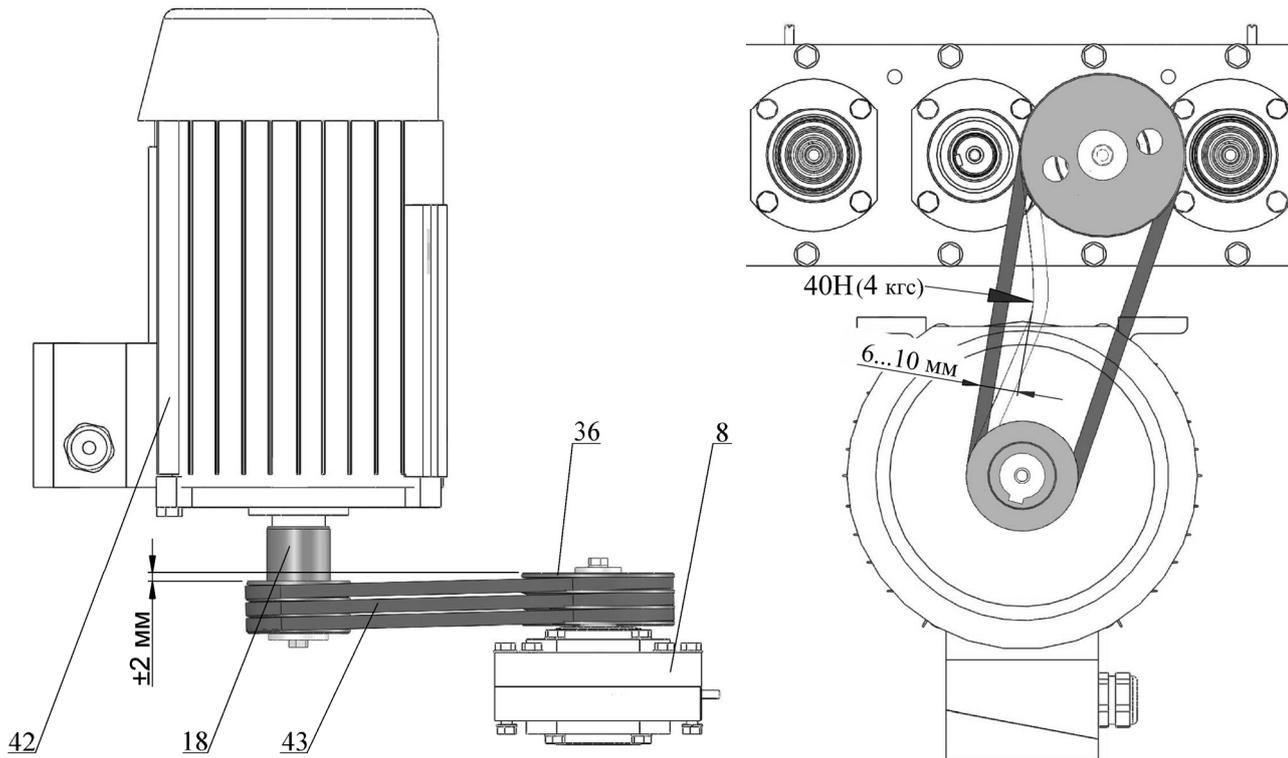

Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав	
			GM-245/5,5	GM-245/7,5
8	60875	Редуктор GM245.04.000	+	+
18	2120	Шкив MM605.00.001A	+	+
36	60881	Шкив GM245.04.004	+	+
42	129580	Электродвигатель АДМ 112 М4 IM1081, N=5,5кВт, n=1500об/мин	+	
	129579	Электродвигатель АДМ 112 М2 IM1081, N=7,5кВт, n=3000об/мин		+
43	3880	Ремень клиновой AV10x775La, Gates 6211 (XPZ 762)	+	+

Рисунок 9 – Проверка приводных ремней




### 3.3.3 Натяжение приводных ремней

Натяжение ремней производится в следующей последовательности (рисунок 10):

- перед натяжением ремней болты поз.75 крепления кронштейна поз.5 двигателя поз.42 должны быть отвернуты на несколько оборотов;
- закручивая болт поз.78 натяжителя поз.13, натяните ремни поз.43 до состояния, при котором, приложив усилие 40Н (4кгс) в середине пролета между шкивами поз.18 и 36, прогиб ремня составит 6...10мм (рисунок 9);
- затяните болты поз.75 крепления кронштейна поз.5 двигателя поз.42 и проверьте взаимное расположение шкивов (отклонение ручьев шкива поз.18 двигателя и шкива поз.36 редуктора поз.8 от общей плоскости не должно превышать 2мм (рисунок 9)); в случае большего отклонения, ослабьте затяжку болтов поз.76 крепления двигателя поз.42 и откорректируйте положение двигателя;
- после регулировки затяните болты поз.76.




**ВНИМАНИЕ!** С целью предотвращения нарушения заводской установки двигателя поз.42 ослабление затяжки болтов поз.76 производить только в крайнем случае

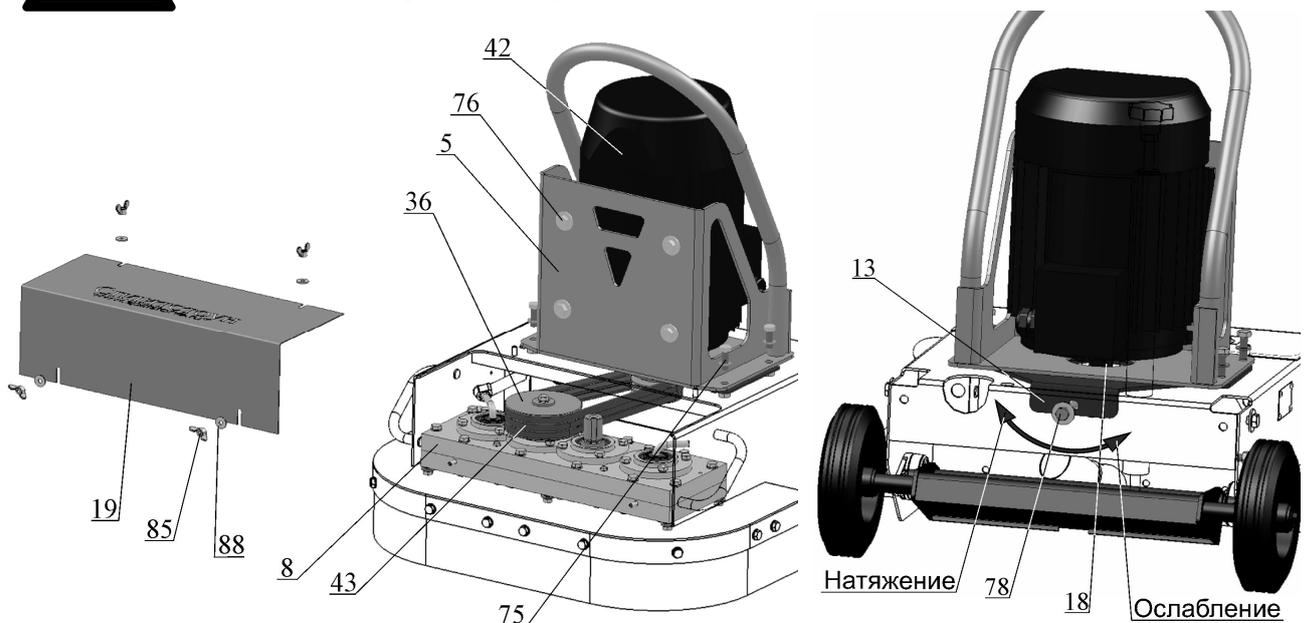

Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав	
			GM-245/5,5	GM-245/7,5
5	115296	Кронштейн-траверса GM245-M.150	+	+
8	60875	Редуктор GM245.04.000	+	+
13	120294	Натяжитель GM245-M.190	+	+
18	2120	Шкив MM605.00.001A	+	+
19	9119	Ограждение MM605.00.004A	+	+
36	60881	Шкив GM245.04.004	+	+
42	129580	Электродвигатель АДМ 112 М4 IM1081, N=5,5кВт, n=1500об/мин	+	
	129579	Электродвигатель АДМ 112 М2 IM1081, N=7,5кВт, n=3000об/мин		+
43	3880	Ремень клиновой AV10x775La, Gates 6211 (XPZ 762)	+	+
75	2983	Болт M10-6gx30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+
76	4013	Болт M10-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+
78	4017	Болт M10-6gx90.88.016 DIN 933	+	+
85	4302	Гайка-барашек М 6-6Н.6.016 DIN 315	+	+
88	4211	Шайба 6.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	+	+

Рисунок 10 – Замена и натяжение приводных ремней

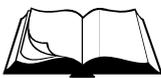

### 3.3.4 Замена приводных ремней

Замена производится в соответствии с рисунком 10:


- снимите ограждение поз.19, отвернув четыре гайки поз.85;
- ослабьте затяжку болтов поз.75 крепления кронштейна поз.5 двигателя поз.42;
- ослабляя натяжку болта поз.78 натяжителя поз.13, переместите кронштейн поз.5 вместе с двигателем вперед вдоль рамы машины;
- замените ремни поз.43;
- произведите натяжение ремней (раздел 3.3.3);
- установите ограждение поз.19, затяните гайки поз.85.

### 3.3.5 Техническое обслуживание редуктора

Полость редуктора заполнена смазкой Литол 24 ГОСТ 21150.

Периодически (таблица 4) необходимо пополнять объем смазки в редукторе. Для этого необходимо (рисунок 11):

- снять ограждение поз.19, отвернув четыре гайки поз.85;
- перед смазкой необходимо очистить масленки поз.60 от пыли и грязи (масленки установлены на корпусе редуктора);
- отвернуть одну из масленок для контроля наполняемости полости редуктора смазкой, а также для выхода воздуха при нагнетании смазки через вторую масленку;
- смазку нагнетать шприцем через установленную масленку, до момента выхода ее из открытого контрольного отверстия;
- заглушить контрольное отверстие масленкой.

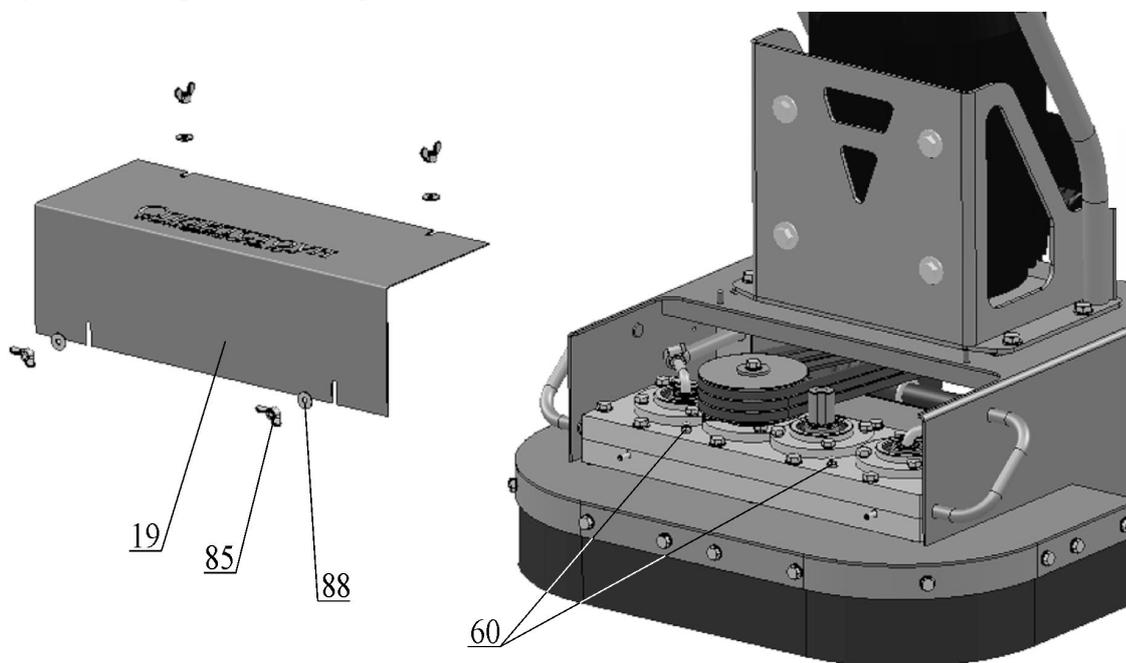

Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав	
			GM-245/5,5	GM-245/7,5
19	9119	Ограждение ММ605.00.004А	+	+
60	4450	Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	+	+
85	4302	Гайка-барашек М 6-6Н.6.016 DIN 315	+	+
88	4211	Шайба 6.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	+	+

Рисунок 11 – Техническое обслуживание редуктора



---

---

### 3.3.6 Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов

- Корпусные подшипниковые узлы оснащены специальной масленкой (рисунок 12).
- Перед смазкой необходимо очистить масленку от пыли и грязи.
- Смазка нагнетается шприцем через данную масленку до момента выхода смазки из-под уплотнений.

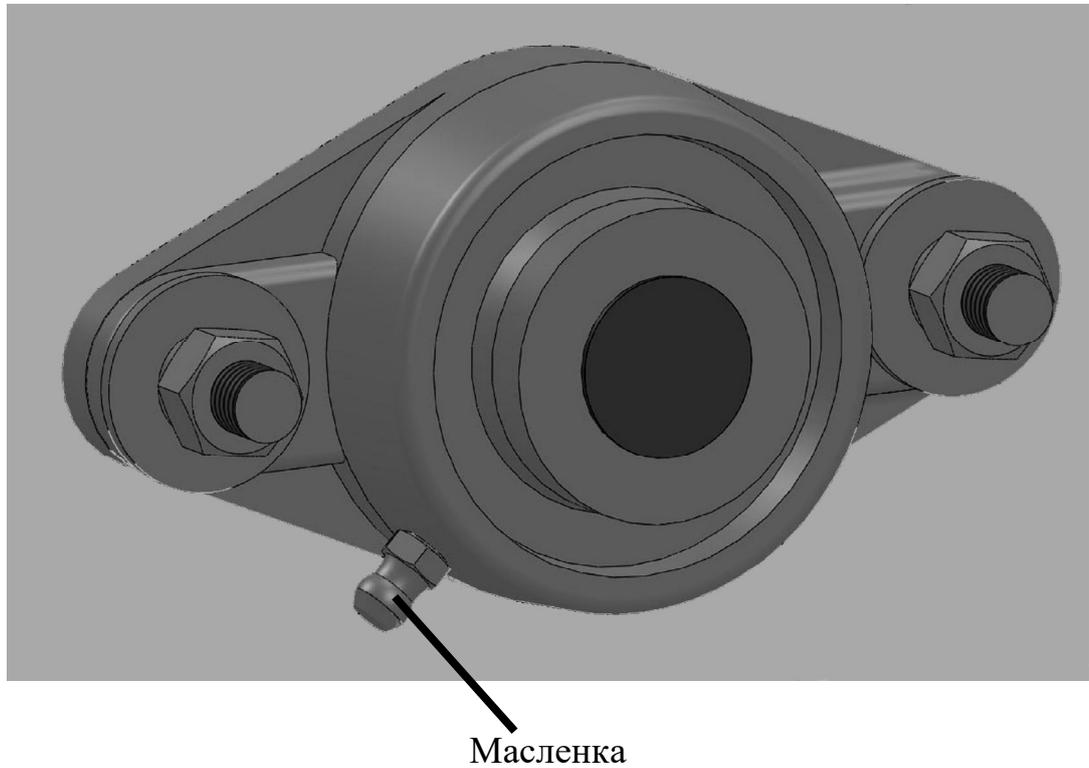


Рисунок 12 – Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов



## 4.1 Общие указания

- В данном разделе указан перечень возможных неисправностей во время проведения работ и методы по их устранению, при которых сохраняется гарантия изготовителя.
- Работы по устранению неисправностей машины следует производить на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Машина должна быть в чистом состоянии.



**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате самостоятельного ремонта изделия

---

## 4.2 Меры безопасности



К текущему ремонту машины допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами

**В процессе текущего ремонта запрещается:**

- запускать двигатель при его повреждении, повреждении блока управления, силового разъема и электрического кабеля;
  - запускать двигатель при отсутствии его заземления;
  - запускать двигатель при скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под машину;
  - запускать двигатель при попадании влаги на него, на блок управления или силовой разъем;
  - запускать двигатель без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.
-



## 4.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

Таблица 5

Неисправность	Причина	Меры по устранению
Двигатель не запускается	Нарушение контакта фазного провода	Отключите питание. Проверьте разъемные соединения токоподводящего кабеля
	Сработала тепловая защита	Отключите питание. Сделайте перерыв
Двигатель отключается во время работы	Разомкнулся силовой разъем	Проверьте надежность соединения силового разъема
	Сработала тепловая защита	Отключите питание. Сделайте перерыв
	Машина наехала на непреодолимое препятствие	Отключите питание. Осмотрите зону работы машины
	Повышенная нагрузка на шлифовальную траверсу	Отключите питание. Снимите один или несколько грузов. Сделайте перерыв. Продолжите работу без снятых грузов
	Полный износ алмазного слоя инструмента	Отключите питание. Осмотрите алмазный инструмент. Заменить по необходимости комплектно
Траверса шлифовальная не вращается	Слабое натяжение ремней	Натянуть ремни
	Ремни повреждены	Заменить ремни
Чрезмерный шум, вибрация, колебание машины или траверс шлифовальных	Проверьте состояние крепления редуктора	Произвести затяжку резьбовых соединений, при необходимости
	Проверьте затяжку гаек крепления траверс шлифовальных к валам редуктора	Затянуть по необходимости
	Проверьте затяжку болтов крепления планшайб к упругим элементам траверс шлифовальных	Затянуть по необходимости
	Проверьте целостность упругих элементов траверс шлифовальных путем расшатывания планшайб руками (планшайбы должна одинаково отклоняться по всей окружности)	При необходимости упругие элементы заменить
	Проверьте алмазный инструмент на предмет поломки и неравномерного износа	Заменить по необходимости комплектно
<b>ВНИМАНИЕ! Если данные меры не дали результат, необходимо связаться с сервисным центром Изготовителя</b>		



## 5.1 Хранение

- Хранить машину рекомендуется в сухом закрытом помещении.
- При подготовке машины к длительному хранению (более 30 дней) необходимо:
  - смазать корпусные подшипниковые узлы;
  - заполнить смазкой редуктор.

## 5.2 Транспортирование

- Машину допускается транспортировать всеми видами транспорта.
- Крепление и транспортирование изделия должны соответствовать при перевозках:
  - железнодорожным транспортом – «Техническим условиям погрузки и крепления грузов» и «Правилам перевозки грузов»;
  - автомобильным транспортом – «Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом РСФСР»;
  - воздушным транспортом – «Руководству по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР»;
  - морским транспортом – «Общим специальным правилам перевозки грузов»;
  - речным транспортом – «Общим специальным правилам перевозки грузов».


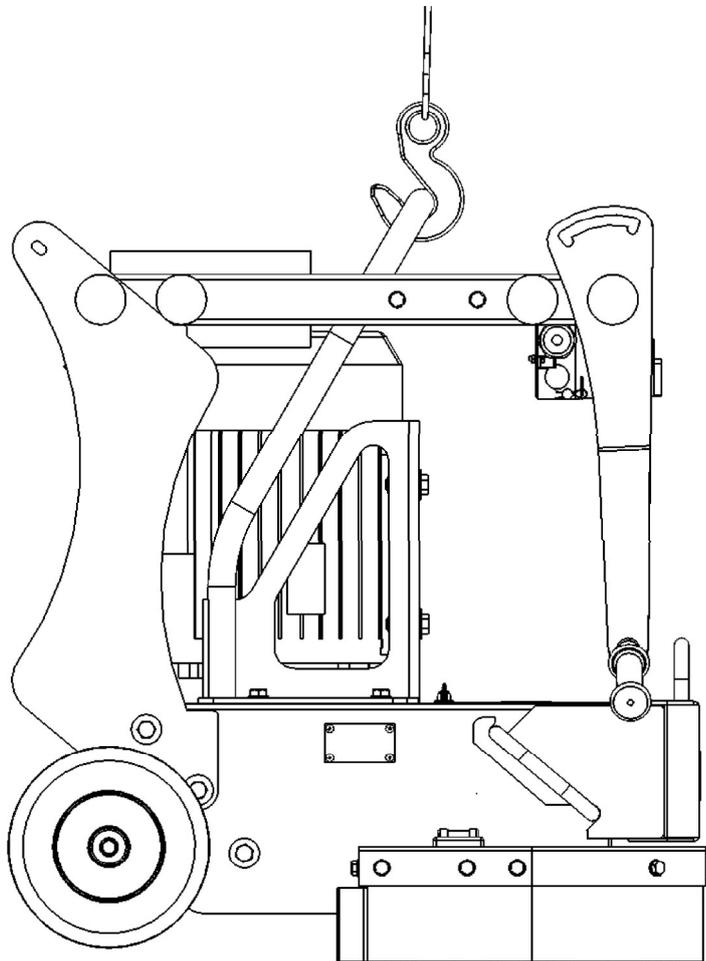


Рисунок 13 – Схема строповки машины при погрузке/разгрузке

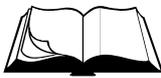

В данном разделе приведен перечень запасных частей, которые Потребитель может заказать в случае необходимости.

Каталог запасных частей составлен для 2-х исполнений машин GM-245/5,5 и GM-245/7,5, на которых установлены электродвигатели серии АДМ.

Компоновка машин показана на рисунках 14, 15.

Перечень всех деталей и узлов, являющихся запасными частями, приведены в:

- Таблице 6 (к машине GM-245/5,5 с электродвигателем (вал 32мм)):

Диапазон серийных номеров машины	Электродвигатель, установленный на машине с серийным номером в данном диапазоне
XX-179269-XXXX	АДМ 112 М4 IM1081, N=5,5кВт, n=1500об/мин

- Таблице 7 (к машине GM-245/7,5 с электродвигателем (вал 32мм)):

Диапазон серийных номеров машины	Электродвигатель, установленный на машине с серийным номером в данном диапазоне
XX-179270-XXXX	АДМ 112 М2 IM1081, N=7,5кВт, n=3000об/мин

В данный каталог не входит перечень запасных частей к электродвигателям.

Наличие и цены на запасные части к машине и к электродвигателю можно узнать у представителя:

- сервисного центра Изготовителя;
- отдела продаж Изготовителя;
- официального дилера Изготовителя.



**ВНИМАНИЕ!** Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате самостоятельного ремонта изделия

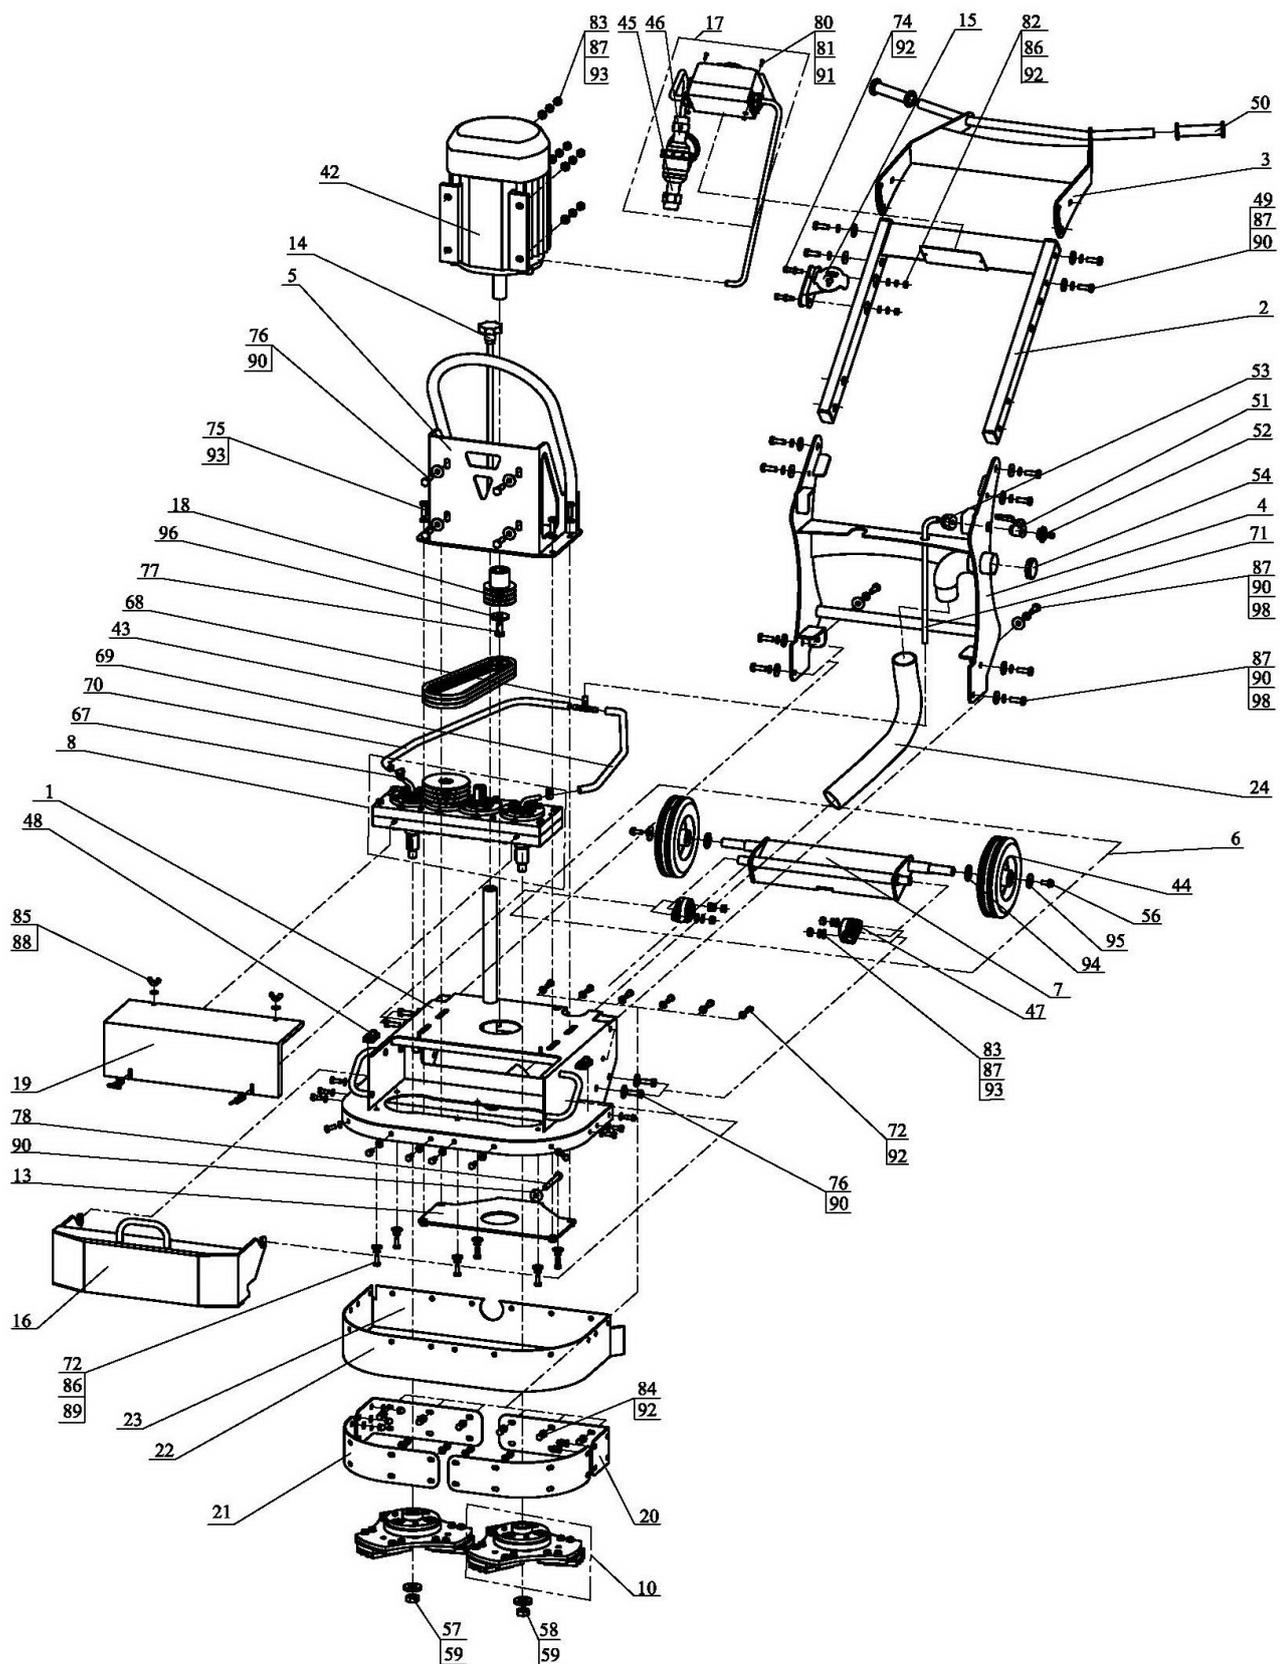



Рисунок 14 – Компоновка машины




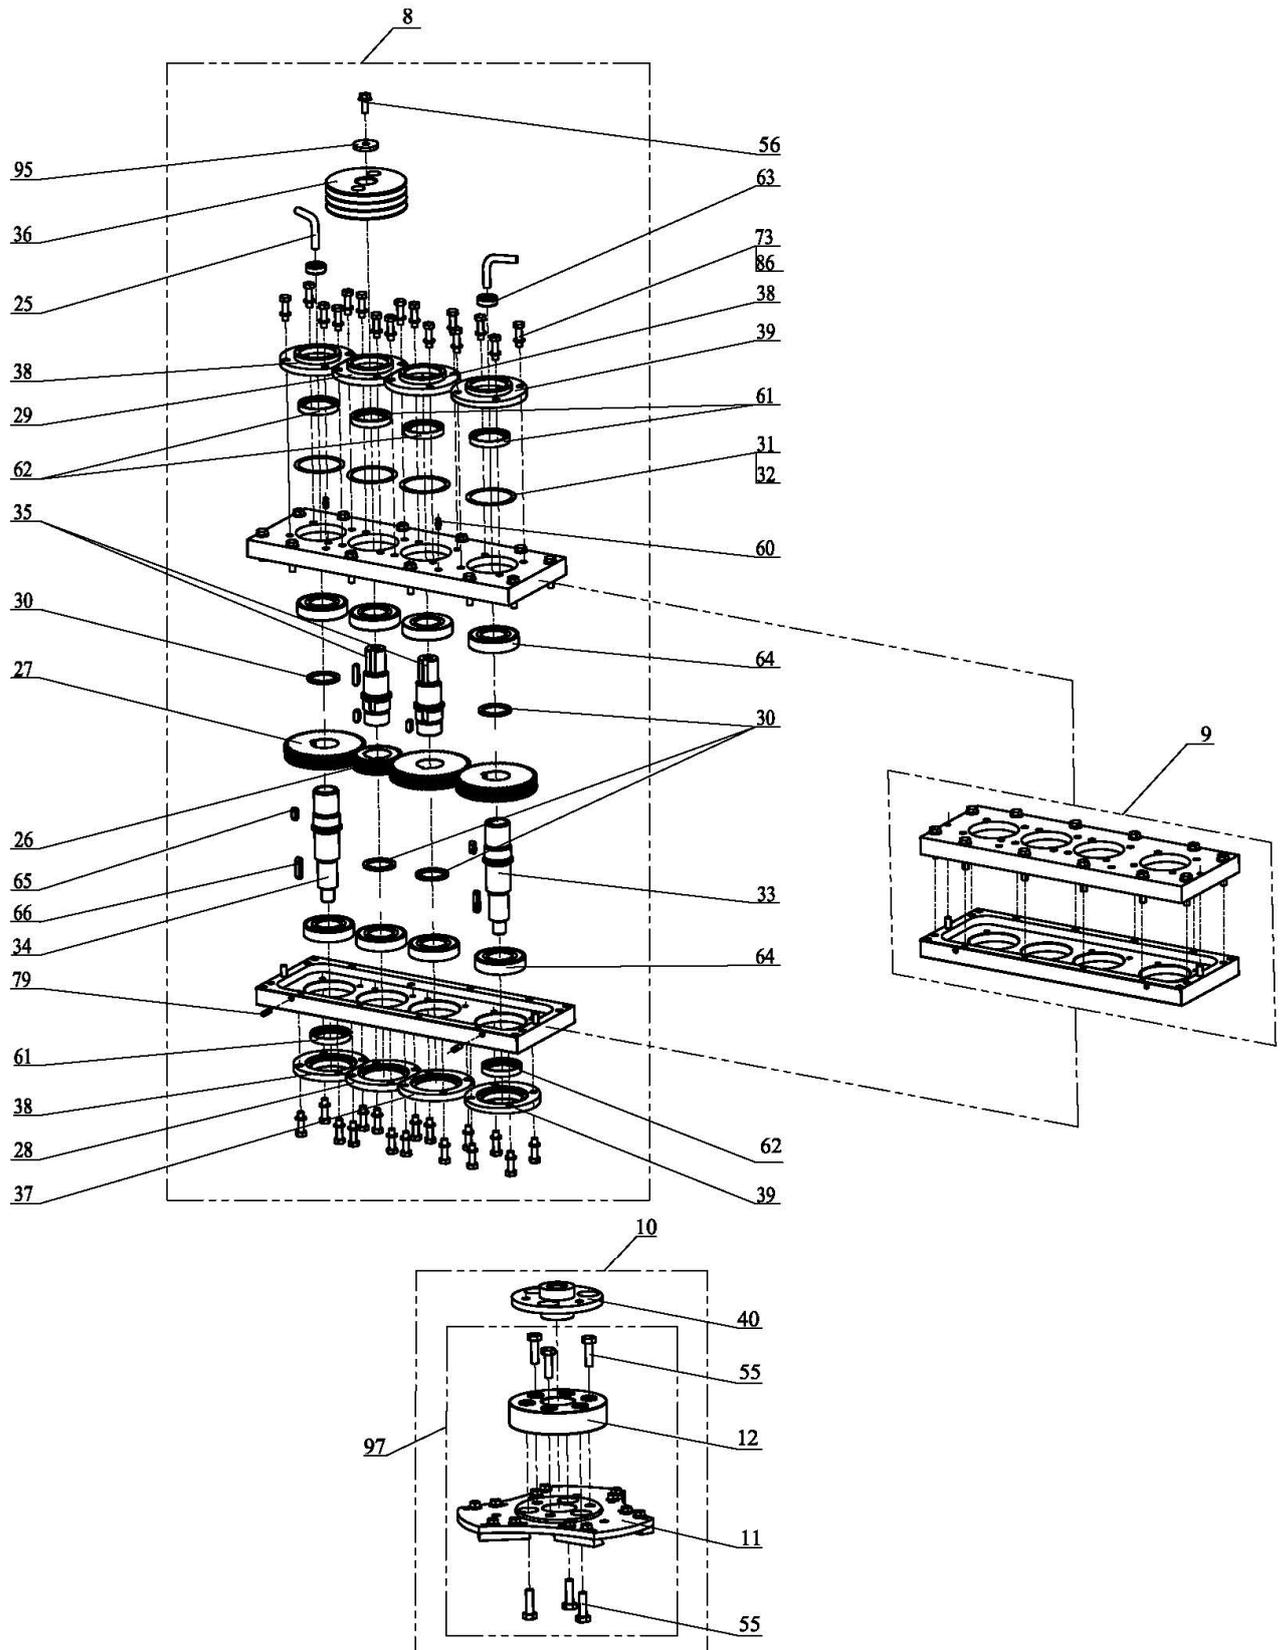


Рисунок 15 – Компоновка машины. Редуктор и траверса шлифовальная


Таблица 6 – Перечень запчастей к машине GM-245/5,5 (электродвигатель с валом 32мм)

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.	Примечание
1	170106	Рама GM245-M2.300	1	
2	129594	Секция водила нижняя GM245-M2.010	1	
3	129598	Секция водила верхняя GM245-M2.020	1	
4	129603	Тумба GM245-M2.030	1	
5	115296	Кронштейн-траверса GM245-M.150	1	
6	179263	Колесная ось GM245-M3.200	1	
7	179264	Опора GM245-M3.210	1	
8	60875	Редуктор GM245.04.000	1	
9	60882	Корпус GM245.04.100	1	
10	170845	Траверса шлифовальная GM245-M2.400	2	
11	170847	Планшайба GM245-M2.410	2	
12	43735	Элемент упругий (тв. 60-70ед. Шора, арм.) 1010002	2	
13	120294	Натяжитель GM245-M.190	1	
14	4357	Винт GM122M.00.100	1	
15	120290	Фиксатор GM245-M.180	1	
16	71825	Груз GM245.00.600	1	
17	27124	Блок управления 5,5 кВт БУ5,5-M.000	1	
18	2120	Шкив MM605.00.001A	1	
19	9119	Ограждение MM605.00.004A	1	
20	102108	Прижим GM245-M.101	2	
21	102109	Прижим GM245-M.102	2	
22	102110	Фартук GM245-M.103	1	
23	102111	Фартук GM245-M.104	1	
24	129593	Шланг GM245-M2.001	1	
25	107348	Угольник GM245.04.005	2	
26	2114	Шестерня MM605.12.001	1	
27	2115	Колесо зубчатое MM605.12.002	3	
28	2116	Крышка MM605.12.004	1	
29	2117	Крышка MM605.12.005	1	
30	2612	Кольцо MM605.12.009	4	
31	52784	Прокладка MM605.12.011-01	4	
32	60885	Прокладка MM605.12.011-02	8	
33	60877	Вал полый GM245.04.001	1	
34	60878	Вал полый GM245.04.001-01	1	
35	60879	Вал GM245.04.002	2	
36	60881	Шкив GM245.04.004	1	
37	120218	Крышка GM245.04.007	1	
38	120219	Крышка GM245.04.008	3	
39	120220	Крышка GM245.04.009	2	
40	170846	Ступица GM245-M2.401	2	
42	129580	Электродвигатель АДМ 112 М4 N=5,5кВт, n=1500об/мин, IM1081, IP54	1	XX-179269-XXXX
43	3880	Ремень клиновой AVX10x775La, Gates 6211 (XPZ 762)	3	
43	43770	Ремень клиновой XPZ 762 СПЛИТСТОУН	3	взамен арт.3880
44	43658	Колесо LW 200x50 Code No A-Q01-200	2	
45	40995	Розетка кабельная GHN-16-4 СПЛИТСТОУН 16А/400V/3P+E/IP67	1	
46	40996	Вилка кабельная SPT-16-4 СПЛИТСТОУН 16А/400V/3P+E/IP67	1	
47	43759	Подшипник UCFL 204 (S&F)	2	
48	135718	Миниуровень пузырьковый самоклеющийся 48x19x13,5мм	2	
49	120344	Ручка-фиксатор Ф50М10-25ЧН (Ø50, М10x25), черная	8	
50	121676	Рукоять резиновая мотоцикла левая 134001202501	8	
51	4654	Кран шаровой G-1/2" внутр/наруж	1	




## Продолжение таблицы 6

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.	Примечание
52	5092	Переходник (штуцер) G-1/2"(внутр.)xØ12(наружн.)	1	
53	18515	Переходник (штуцер) G-1/2"(наружн.)xØ12(наружн.)	1	
54	3696	Заглушка круглая S-50,8-Н черная, код ХХ0481 "Пресспласт"	1	
55	170829	Болт 00001-0055407-319 (M12x1,25-6gx45.109.016)	12	
56	4292	Болт 1/3838/71 (М 8-6gx20.88.016)	3	
57	3333	Гайка 1/40448/71 (M18x1,5LH-6H.8.016) (с точкой)	1	
58	3018	Гайка 1/40441/71 (M18x1,5-6H.8.016)	1	
59	4353	Шайба 2108-3104079-00 (20x42x6,5)	2	
60	4450	Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2	
61	135822	Сальник 2110-2301034 (35x57x9 прав)	3	
62	135823	Сальник 2110-2301035 (35x57x9 лев)	3	
63	43763	Подшипник 6000-2RS (S&F)	2	
64	43766	Подшипник 6207-2RS (S&F)	8	
65	4390	Шпонка 8x7x18 ГОСТ 23360-78	4	
66	3059	Шпонка 8x7x32 ГОСТ 23360-78	3	
67	107272	Хомут червячный NORMA 10-16/9-W1	2	
68	71003	Соединитель TS Ø10	1	
69	3056	Шланг армированный ПВХ Ду10x3, неокрашенный	0,47м	
70	3056	Шланг армированный ПВХ Ду10x3, неокрашенный	0,63м	
71	3056	Шланг армированный ПВХ Ду10x3, неокрашенный	0,4м	
72	179258	Болт М 8-6gx22.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	24	
73	4049	Болт М 8-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	32	
74	2758	Болт М 8-6gx40.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	2	
75	2983	Болт М10-6gx30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4	
76	4013	Болт М10-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	8	
77	4037	Болт М12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1	
78	4017	Болт М10-6gx90.88.016 DIN 933	1	
79	14778	Винт М 4-6gx12.66.016 ГОСТ 1491-80 (DIN 84)	2	
80	4115	Винт М 6-6gx20.88 ГОСТ 1477-93 (DIN 551)	2	
81	4366	Гайка М 4-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	2	
82	4305	Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	2	
83	4300	Гайка М10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	8	
84	10393	Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 11860-85 (DIN 1587)	18	
85	4302	Гайка-барашек М 6-6H.6.016 DIN 315	4	
86	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	40	
87	4252	Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	22	
88	4211	Шайба 6.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	4	
89	1818	Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	6	
90	4212	Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	23	
91	4200	Шайба 4.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2	
92	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	40	
93	4203	Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	12	
94	4653	Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2	
95	60551	Шайба 10.01.016 DIN 440 (11x34x3)	3	
96	60552	Шайба 12.01.016 DIN 440 (13,5x44x4)	1	
97	170849	Планшайба (с упругим элементом) GM245-M2.420	2	
98	3360	Болт М10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6	
	1438	Наушники противозумные	1	

**Таблица 7 – Перечень запчастей к машине GM-245/7,5 (электродвигатель с валом 32мм)**

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.	Примечание
1	170106	Рама GM245-M2.300	1	
2	129594	Секция водила нижняя GM245-M2.010	1	
3	129598	Секция водила верхняя GM245-M2.020	1	
4	129603	Тумба GM245-M2.030	1	
5	115296	Кронштейн-траверса GM245-M.150	1	
6	179263	Колесная ось GM245-M3.200	1	
7	179264	Опора GM245-M3.210	1	
8	60875	Редуктор GM245.04.000	1	
9	60882	Корпус GM245.04.100	1	
10	170845	Траверса шлифовальная GM245-M2.400	2	
11	170847	Планшайба GM245-M2.410	2	
12	43735	Элемент упругий (тв. 60-70ед. Шора, арм.) 1010002	2	
13	120294	Натяжитель GM245-M.190	1	
14	4357	Винт GM122M.00.100	1	
15	120290	Фиксатор GM245-M.180	1	
16	71825	Груз GM245.00.600	1	
17	27125	Блок управления 7,5 кВт БУ7,5-M.000	1	
18	2120	Шкив MM605.00.001A	1	
19	9119	Ограждение MM605.00.004A	1	
20	102108	Прижим GM245-M.101	2	
21	102109	Прижим GM245-M.102	2	
22	102110	Фартук GM245-M.103	1	
23	102111	Фартук GM245-M.104	1	
24	129593	Шланг GM245-M2.001	1	
25	107348	Угольник GM245.04.005	2	
26	2114	Шестерня MM605.12.001	1	
27	2115	Колесо зубчатое MM605.12.002	3	
28	2116	Крышка MM605.12.004	1	
29	2117	Крышка MM605.12.005	1	
30	2612	Кольцо MM605.12.009	4	
31	52784	Прокладка MM605.12.011-01	4	
32	60885	Прокладка MM605.12.011-02	8	
33	60877	Вал полый GM245.04.001	1	
34	60878	Вал полый GM245.04.001-01	1	
35	60879	Вал GM245.04.002	2	
36	60881	Шкив GM245.04.004	1	
37	120218	Крышка GM245.04.007	1	
38	120219	Крышка GM245.04.008	3	
39	120220	Крышка GM245.04.009	2	
40	170846	Ступица GM245-M2.401	2	
42	129579	Электродвигатель АДМ 112 М2 N=7,5кВт, n=3000об/мин, IM1081, IP54	1	
43	3880	Ремень клиновой AVX10x775La, Gates 6211 (XPZ 762)	3	
43	43770	Ремень клиновой XPZ 762 СПЛИТСТОУН	3	
44	43658	Колесо LW 200x50 Code No A-Q01-200	2	
45	40993	Розетка кабельная GHN-32-4 СПЛИТСТОУН 32A/400V/3P+E/IP67	1	
46	40994	Вилка кабельная SPT-32-4 СПЛИТСТОУН 32A/400V/3P+E/IP67	1	
47	43759	Подшипник UCFL 204 (S&F)	2	
48	135718	Миниуровень пузырьковый самоклеющийся 48x19x13,5мм	2	
49	120344	Ручка-фиксатор Ф50М10-25ЧН (Ø50, М10x25), черная	8	
49	2983	Болт М10-6gx30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	8	
50	121676	Рукоять резиновая мотоцикла левая 134001202501	2	
51	4654	Кран шаровой G-1/2" внутр/наруж	1	

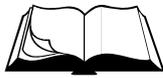

## Продолжение таблицы 7

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.	Примечание
52	5092	Переходник (штуцер) G-1/2"(внутр.)xØ12(наружн.)	1	
53	18515	Переходник (штуцер) G-1/2"(наружн.)xØ12(наружн.)	1	
54	3696	Заглушка круглая S-50,8-Н черная, код ХХ0481 "Пресспласт"	1	
55	170829	Болт 00001-0055407-319 (M12x1,25-6gx45.109.016)	12	
56	4292	Болт 1/3838/71 (М 8-6gx20.88.016)	3	
57	3333	Гайка 1/40448/71 (M18x1,5LH-6H.8.016) (с точкой)	1	
58	3018	Гайка 1/40441/71 (M18x1,5-6H.8.016)	1	
59	4353	Шайба 2108-3104079-00 (20x42x6,5)	2	
60	4450	Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2	
61	135822	Сальник 2110-2301034 (35x57x9 прав)	3	
62	135823	Сальник 2110-2301035 (35x57x9 лев)	3	
63	43763	Подшипник 6000-2RS (S&F)	2	
64	43766	Подшипник 6207-2RS (S&F)	8	
65	4390	Шпонка 8x7x18 ГОСТ 23360-78	4	
66	3059	Шпонка 8x7x32 ГОСТ 23360-78	3	
67	107272	Хомут червячный NORMA 10-16/9-W1	2	
68	71003	Соединитель TS Ø10	1	
69	3056	Шланг армированный ПВХ Ду10x3, неокрашенный	0,47м	
70	3056	Шланг армированный ПВХ Ду10x3, неокрашенный	0,63м	
71	3056	Шланг армированный ПВХ Ду10x3, неокрашенный	0,4м	
72	179258	Болт М 8-6gx22.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	24	
73	4049	Болт М 8-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	32	
74	2758	Болт М 8-6gx40.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	2	
75	2983	Болт М10-6gx30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4	
76	4013	Болт М10-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	8	
77	4037	Болт М12-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1	
78	4017	Болт М10-6gx90.88.016 DIN 933	1	
79	14778	Винт М 4-6gx12.66.016 ГОСТ 1491-80 (DIN 84)	2	
80	4115	Винт М 6-6gx20.88 ГОСТ 1477-93 (DIN 551)	2	
81	4366	Гайка М 4-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	2	
82	4305	Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	2	
83	4300	Гайка М10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	8	
84	10393	Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 11860-85 (DIN 1587)	18	
85	4302	Гайка-барашек М 6-6H.6.016 DIN 315	4	
86	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	40	
87	4252	Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	22	
88	4211	Шайба 6.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	4	
89	1818	Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	6	
90	4212	Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	23	
91	4200	Шайба 4.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2	
92	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	40	
93	4203	Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	12	
94	4653	Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2	
95	60551	Шайба 10.01.016 DIN 440 (11x34x3)	3	
96	60552	Шайба 12.01.016 DIN 440 (13,5x44x4)	1	
97	170849	Планшайба (с упругим элементом) GM245-M2.420	2	
98	3360	Болт М10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6	
	1438	Наушники противозумные	1	

