



Технический паспорт серии 7400

Полнопроходные шаровые краны UNI EN 331 - ДЛЯ ГАЗА

Содержание

ОПИСАНИЕ	3
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯ «БАБОЧКА»	4
КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯ С РЫЧАГОМ	5
НОРМАТИВЫ	5
СЕРТИФИКАЦИЯ	6
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА	7

СЕРИЯ 7400

Полнопроходные шаровые краны UNI EN 331 - ДЛЯ ГАЗА




ОПИСАНИЕ

Клапаны серии 7400 могут быть использованы для транспортировки газа типа 1^л / 2^л / 3^л, а также для установок низкого и среднего давления и соответствуют стандарту UNI EN 331. Клапаны доступны с рычагами и / или бабочками из алюминия или пластифицированной стали, с торцами внутр. /внутр. резьбой или внешн. /внутр.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ		Минимальная температура	Максимальная температура	Максимальное давление
	газ	-20°C	+70°C	МОР 5

КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯ «БАБОЧКА»

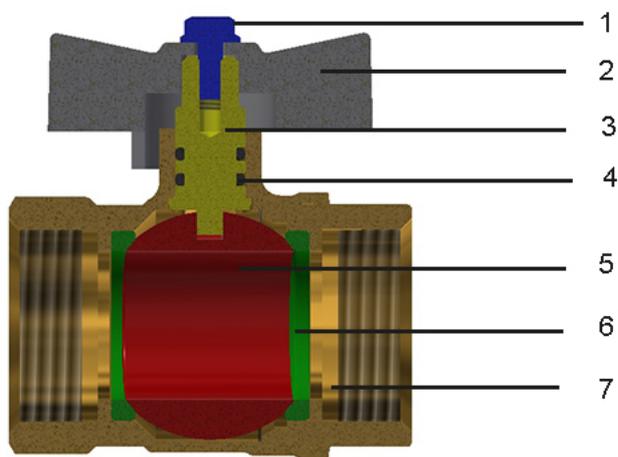

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ	МАТЕРИАЛЫ
	1	Винт	СВ4F
	2	Бабочка	Сталь с полимерным покрытием/ Окрашенный алюминий
	3	Шток	CW617N - UNI EN 12164
	4	Уплотнительное кольцо штока	EPDM PEROX 70 - UNI EN 681-1
	5	Шаровой затвор	PTFE
	6	Уплотнения шарового затвора	CW617N - UNI EN 12165
	7	Корпус/Муфта	CW617N - UNI EN 12165

КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯ С РЫЧАГОМ

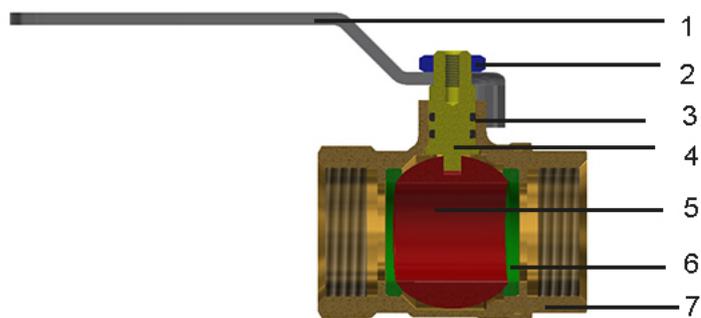

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ	МАТЕРИАЛЫ
	1	Рычаг	Сталь с полимерным покрытием/ Окрашенный алюминий
	2	Гайка	FE ZNB
	3	Шток	CW617N - UNI EN 12164
	4	Уплотнительное кольцо штока	EPDM PEROX 70 - UNI EN 681-1
	5	Шаровой затвор	PTFE
	6	Уплотнения шарового затвора	CW617N - UNI EN 12165
	7	Корпус/Муфта	CW617N - UNI EN 12165

НОРМАТИВЫ

• UN EN ISO 10226-1

Трубная резьба, где плотное соединение под давлением, выполнено на резьбе

• Соответствует 4MS, UVA List (группа BC), DIN 50930/6 Дир .2011 / 65 / ЕС, 6С-приложение III (RhOSII)

СЕРТИФИКАЦИЯ

НАЦИЯ	СЕРТИФИКАЦИЯ
	

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

1. Краны могут быть установлены в любом положении, если они видны и легко доступны, а рычаг управления свободен и его можно без труда поворачивать в открытое и закрытое положение.
2. Направление потока: двунаправленный
3. Для резьбовых соединений шаровых кранов с трубами используйте герметик или подходящую изоляционную ленту.
4. Монтаж должен быть спланирован и реализован таким образом, чтобы избежать изгиба, кручения или других сил, которые могут повредить кран, нарушить его герметичность и правильную работу.
5. Привинчивание к трубе должно осуществляться подходящим инструментом, используя специально спроектированные шестигранные торцы крана. Момент затяжки должен обеспечить герметичность, избегая при этом деформацию или повреждение какой-либо части крана.
6. При завершении монтажа необходимо проверить герметичность соединений в соответствии с техническими правилами и действующими нормативами.
7. Избегайте повреждения крана, в частности, компонентов, которые обеспечивают герметичность рабочих органов и механических устройств блокировки.
8. Не оставляйте кран в промежуточных положениях между полностью открытым и полностью закрытым в течение длительного времени. Это может привести к повреждению уплотнений шара и повлиять на герметичность и работу самого крана. Периодически выполняйте циклы открытия и закрытия клапана.



General Fittings Spa
Via Golgi, 73/75
25064 Gussago (BS) ITALY
Tel. +39 030 3739017
P.IVA 03448140172 - C.F. 01613110178
www.generalfittings.it