


# Электромагнитный врезной сдвиговой замок с герконом


## Инструкция по монтажу

### Технические характеристики


Сила удержания	1200 кг
Напряжение питания	12В
Потребляемый ток	Срабатывание: 1,8 А   12 В Удержание: 0,45 А
Наличие датчика Холла	Да
Наличие геркона	Да
Допустимый зазор	Не более 5 мм
Температура эксплуатации	От -30°C до +50°C
Таймер автозакрывания	0, 3, 6, 9 секунд (по умолчанию - 3 с.)

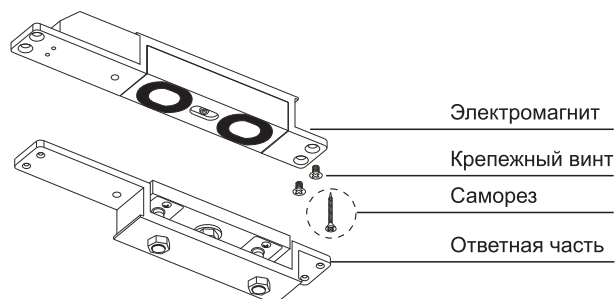



### Схема подключения

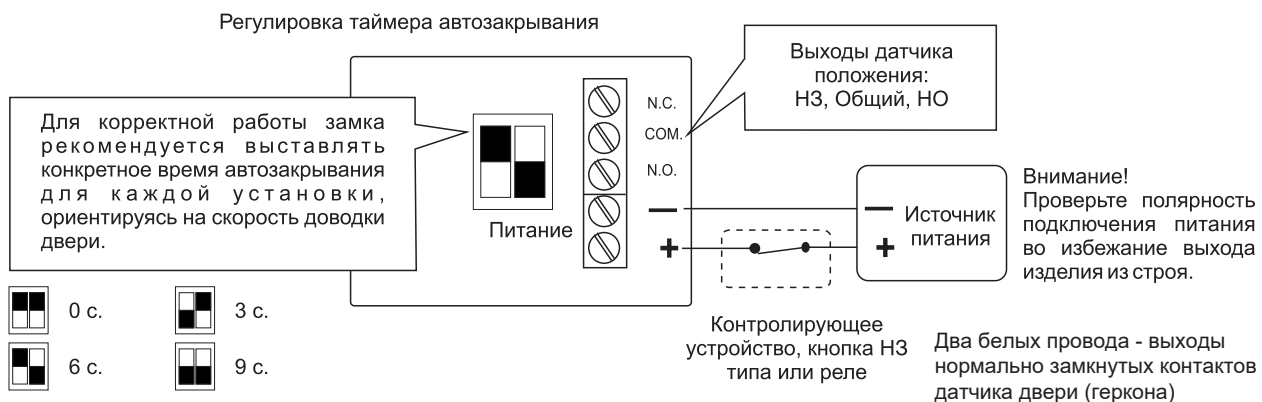


### Габаритные размеры

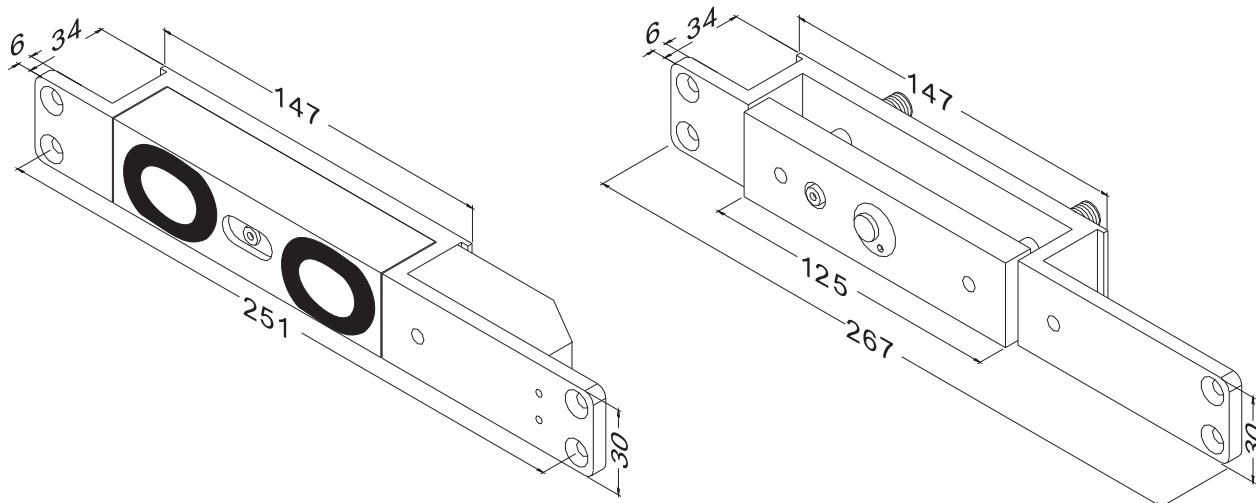


Единица измерения: мм.

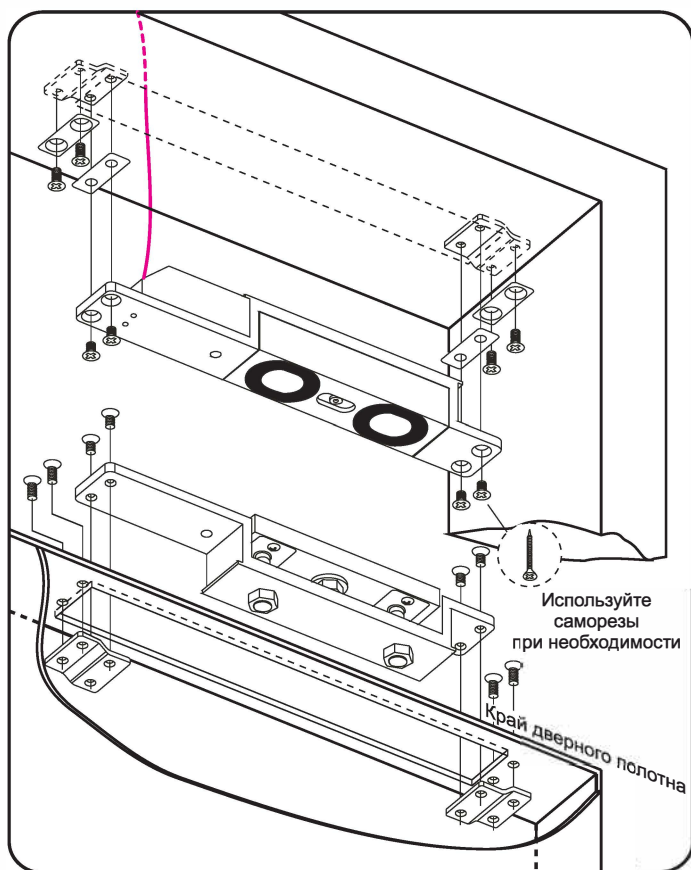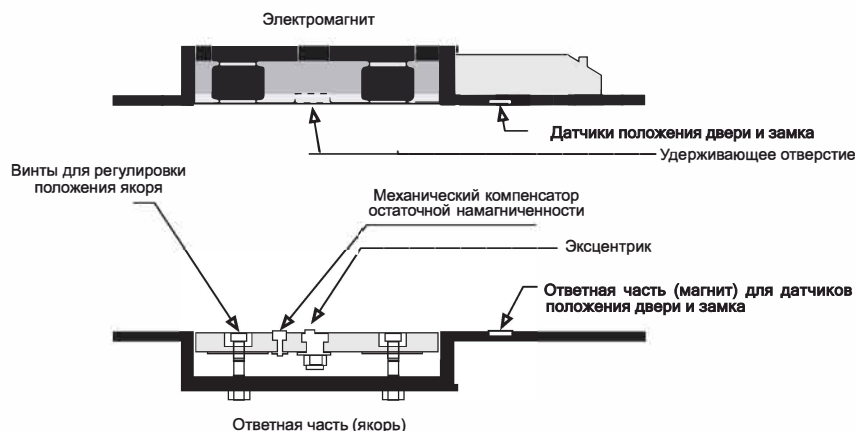

1. При монтаже замка постарайтесь максимально точно сопоставить электромагнит и ответную часть (чтобы при совмещении они совпадали).
2. Удостоверьтесь, что зазор между электромагнитом и ответной частью после монтажа составляет не более 5 мм.
3. Отрегулируйте время закрывания двери так, чтобы в конце дверь, по возможности, быстрее доводилась до плоскости дверного полотна.
4. Отрегулируйте время автозакрывания замка 0, 3, 6, 9 с. (по умолчанию - 3 секунды), ориентируясь на время доводки двери.
5. Подключите замок, проверьте корректность работы. При необходимости отрегулируйте положение якоря и эксцентрика.



Максимальный зазор между электромагнитом и ответной частью должен составлять не более 5 мм

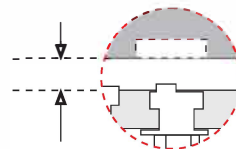

Используйте шестигранный ключ из комплекта поставки для регулировки положения якоря

