




Пила торцовочная

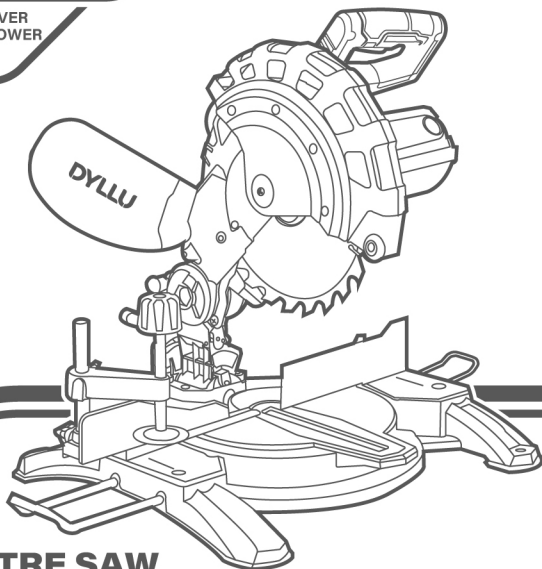

MITRE SAW

DTXD151400 UDTXD151400

DTXD151400xy UDTXD151400xy

x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



DYLLU, discover your power

Оригинальные инструкции

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к этому электроинструменту. *Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.*

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему электроинструменту, работающему от сети (проводному) или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1) Безопасность рабочей зоны

- A) Следите за чистотой и хорошим освещением рабочей зоны.** *Загрязненные или темные участки могут привести к несчастным случаям.*
- B) Не работайте с электроинструментами во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** *Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.*
- B) Не подпускайте детей и прохожих во время работы с электроинструментом.** *Отвлекающие факторы могут привести к тому, что вы потеряете контроль.*

2) Электробезопасность

- A) Вилки электроинструмента должны совпадать с розеткой. Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте никаких переходных вилок с заземленными (заземленными) электроинструментами.** *Немодифицированные вилки и подходящие розетки снижают риск поражения электрическим током.*
- B) Избегайте контакта тела с заземленными или заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** *Существует повышенный риск поражения*

электрическим током, если ваше тело заземлено или заземлено.

- В) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги.** *Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.*
- Г) Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента.** *Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.*
- Д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе.** *Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.*
- Е) Если работа электроинструмента во влажном месте неизбежна, используйте защищенный источник питания устройства защитного отключения (УЗО).** *Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.*

3) Личная безопасность

- А) Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом.** *Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Мгновенная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.*
- Б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.** *Защитное снаряжение, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают количество травм.*
- В) Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключаться к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, поднимать или переносить инструмент.** *Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или подача питания*

на электроинструменты с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.

- Г) **Перед включением электроинструмента извлеките регулировочный ключ или гаечный ключ.** *Гаечный ключ или ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.*
- Д) **Не переусердствуйте.** *Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.*
- Е) **Одевайтесь правильно.** *Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.*
- Ж) **Если предусмотрены устройства для подключения пылеулавливающих и пылеулавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.** *Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.*
- З) **Не позволяйте знакомству, полученному в результате частого использования инструментов, стать самодовольным и игнорировать принципы безопасности инструмента.** *Неосторожное действие может привести к серьезным травмам в течение доли секунды.*

4) Использование электроинструмента и уход за ним

- А) **Не применяйте силу к электроинструменту.** *Используйте электроинструмент, подходящий для вашей области применения. Правильный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее с той скоростью, на которую он был рассчитан.*
- Б) **Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его.** *Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасен и подлежит ремонту.*
- В) **Отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная, из электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой**




принадлежностей или хранением электроинструмента. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

- Г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, незнакомым с электроинструментом или настоящими инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Д) Обслуживайте электроинструменты и аксессуары. Проверьте наличие перекоса или заедания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента.
- Е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками режут заедают и их легче контролировать.
- Ж) Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки и т. д. в соответствии с этими инструкциями, учитывая условия работы и выполняемые работы. Использование электроинструмента для операций, отличных от предполагаемых, может привести к возникновению опасной ситуации.
- З) Держите рукоятки и поверхности для захвата сухими, чистыми и свободными от масла и жира. Скользкие ручки и захватывающие поверхности не позволяют безопасно обращаться с инструментом и управлять им в непредвиденных ситуациях.

5) Сервис

- А) Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту электроинструмента с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.

СИМВОЛЫ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Двойная изоляция для дополнительной защиты
	Перед использованием прочтите инструкцию по эксплуатации.
	Соответствие CE.
	Предупреждение о безопасности. Пожалуйста, используйте только аксессуары, поддерживаемые производителем.
	Надевайте защитные очки, средства защиты органов слуха и пылезащитную маску.
	Отработанные электротехнические изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте там, где есть оборудование. Обратитесь в местные органы власти или к розничному продавцу за советом по переработке.
	Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

Держите электроинструмент за изолированные поверхности захвата, потому что резак может соприкоснуться с собственным шнуром.

Перерезание провода под напряжением может привести к тому, что открытые металлические части электроинструмента будут находиться под напряжением и подвергнуть оператора удару током.

Используйте зажимы или другой практичный способ закрепить и закрепить заготовку на устойчивой платформе. Удержание работы рукой или к телу делает ее неустойчивой и может привести к потере контроля.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Даже при использовании электроинструмента по назначению устранить все остаточные факторы риска не представляется возможным. В связи с конструкцией и конструкцией электроинструмента могут возникнуть следующие опасности:

- А) Дефекты здоровья, возникающие в результате излучения вибрации, если электроинструмент используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.
- Б) Травмы и порча имущества из-за сломанных аксессуаров, которые внезапно разбиваются.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот электроинструмент во время работы создает электромагнитное поле. Это поле может при определенных обстоятельствах мешать активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск получения серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед использованием этого электроинструмента.

Инструкции по технике безопасности для торцовочных пил

- а) Торцовочные пилы предназначены для резки древесины или древесных изделий, их нельзя использовать с абразивными отрезными кругами для резки черных металлов, таких как прутки, прутки, шпильки и т.д. Абразивная пыль приводит к заклиниванию движущихся частей, таких как нижний защитный кожух. Искры от абразивной резки сожгут нижний защитный кожух, вставку для пропила и другие пластиковые детали.
- б) По возможности используйте зажимы для поддержки заготовки. Если вы поддерживаете заготовку рукой, вы всегда должны держать руку на расстоянии не менее 100 мм от любой стороны пильного диска. Не используйте эту пилу для резки деталей, которые слишком малы для надежного зажима или удержания рукой. Если ваша рука расположена слишком близко к пильному диску, существует повышенный риск получения травмы от контакта с лезвием.
- в) Заготовка должна быть неподвижной и зажатой или прижатой к забору и столу. Ни в коем случае не подавайте заготовку в лезвие и не режьте «от

- руки». Незакрепленные или движущиеся детали могут быть отброшены на высоких скоростях, что приведет к травмам.
- г) Протолкните пилу через заготовку. Не протягивайте пилу через заготовку. Чтобы сделать пропил, поднимите головку пилы и вытяните ее над заготовкой без резки, запустите мотор, прижмите головку пилы вниз и протолкните пилу через заготовку. Резка на тяговом ходу, скорее всего, приведет к тому, что пильное полотно заберется на верхнюю часть заготовки и с силой отбросит узел полотна в сторону оператора.
 - д) Никогда не перекрещивайте руку через намеченную линию реза ни спереди, ни позади пильного диска. Поддерживать заготовку «скрещенными руками», т.е. удерживать заготовку справа от пильного полотна левой рукой или наоборот очень опасно.
 - е) Не тянитесь за забор любой рукой ближе, чем на 100 мм с любой стороны пильного диска, чтобы удалить обрезки древесины или по любой другой причине во время вращения полотна. Близость вращающегося пильного полотна к вашей руке может быть неочевидной, и вы можете получить серьезную травму.
 - ж) Осмотрите заготовку перед резкой. Если заготовка изогнута или искривлена, зажмите ее наружной изогнутой стороной по направлению к забору. Всегда следите за тем, чтобы между заготовкой, забором и столом не было зазора по линии реза. Согнутые или деформированные детали могут скручиваться или смещаться, что может привести к заеданию вращающегося пильного полотна во время резки. В заготовке не должно быть гвоздей или посторонних предметов.
 - з) Не используйте пилу до тех пор, пока на столе не будут очищены все инструменты, древесные обрезки и т. д., кроме заготовки. Мелкий мусор или незакрепленные куски дерева или другие предметы, которые соприкасаются с вращающимся лезвием, могут быть отброшены с большой скоростью.
 - и) Режьте только одну заготовку за раз. Сложенные друг на друга несколько заготовок не могут быть должным образом зажаты или закреплены и могут застрять на лезвии или сместиться во время резки.
 - й) Перед использованием убедитесь, что торцовочная пила установлена или размещена на ровной, твердой рабочей поверхности. Ровная и твердая рабочая поверхность снижает риск неустойчивости торцовочной пилы.

- л) Планируйте свою работу. Каждый раз, когда вы меняете настройку угла скоса или угла скоса, убедитесь, что регулируемый упор правильно настроен для поддержки заготовки и не будет мешать лезвию или системе защиты. Не поворачивая инструмент «ВКЛ» и не имея заготовки на столе, переместите пильное полотно через полный смоделированный разрез, чтобы убедиться в отсутствии помех или опасности резки забора.
- l) Обеспечьте достаточную опору, такую как удлинители стола, пильные лошадки и т. д., для заготовки, которая шире или длиннее столешницы. Заготовки длиннее или шире торцовочного стола могут опрокинуться, если они не имеют надежной опоры. Если отрезанная деталь или заготовка опрокидываются, они могут поднять нижний защитный кожух или быть отброшены вращающимся лезвием.
- н) Не используйте другого человека в качестве замены расширения стола или в качестве дополнительной поддержки. Неустойчивая опора для заготовки может привести к заклиниванию лезвия или смещению заготовки во время операции резки, затягивая вас и помощника во вращающееся лезвие.
- п) Отрезная деталь не должна быть застряна или прижата каким-либо образом к вращающемуся пильному диску. При ограничении, т.е. использовании ограничителей длины, отрезанный кусок может быть прижат к лезвию и сильно брошен.
- о) Всегда используйте зажим или приспособление, предназначенное для правильной поддержки круглого материала, такого как стержни или трубки. Стержни имеют тенденцию катиться во время резки, в результате чего лезвие «кусается» и втягивает работу рукой в лезвие.
- р) Дайте лезвию набрать полную скорость перед контактом с заготовкой. Это снизит риск выброса заготовки.
- q) Если заготовка или лезвие застряло, выключите торцовочную пилу. Подождите, пока все движущиеся части остановятся и отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею. Затем работайте над освобождением застрявшего материала. Продолжительное пиление застрявшей заготовки может привести к потере управления или повреждению торцовочной пилы.
- т) После завершения пропила отпустите переключатель, удерживайте головку пилы вниз и дождитесь остановки лезвия, прежде чем снимать отрезную деталь. Дотягиваться рукой до лопасти накатом опасно.


- у) Крепко держите рукоятку при выполнении неполного пропила или при отпуске переключателя до того, как пильная головка полностью окажется в нижнем положении. Тормозящее действие пилы может привести к тому, что головка пилы будет внезапно потянута вниз, что может привести к травме.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Торцовочная пила представляет собой стационарный станок для резки по прямой линии с волокнами и против волокон в твердой, хвойной древесине, ДСП и ДВП. Это углы скоса от 0° до +45°.

При использовании соответствующих пильных полотен также возможна резка алюминиевых профилей и пластика.

СПЕЦИФИКАЦИИ

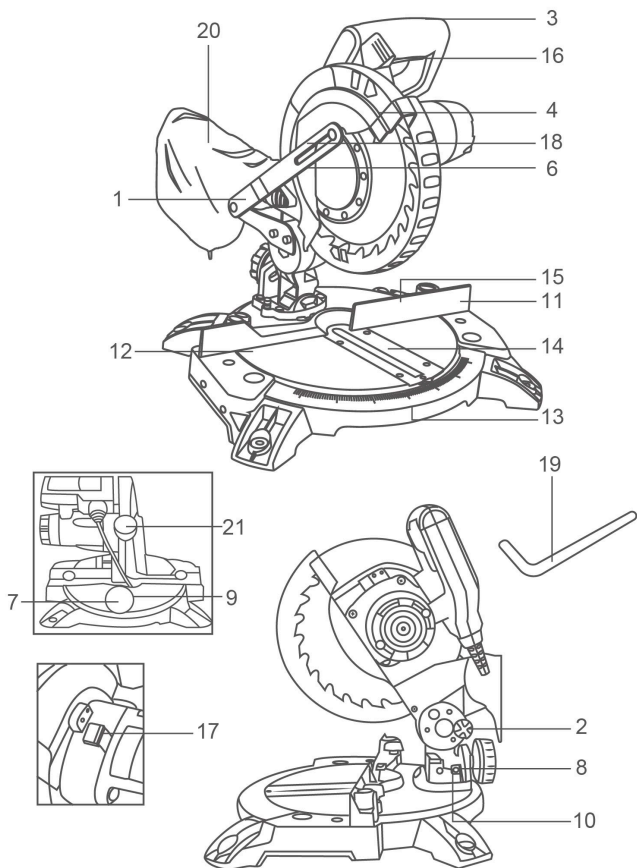




- | | |
|--|---|
| 1. Пильный рычаг | 11. Забор |
| 2. Ручка разблокировки | 12. Стол под углом |
| 3. Рукоятка управления | 13. Скошенная шкала |
| 4. Верх неподвижный
защитный кожух лезвия | 14. Вкладыш стола (пластина для
пропила) |
| 5. Вращающийся защитный
кожух лезвия | 15. Замок под углом |
| 6. Рычаг втягивания
предохранителя | 16. Переключатель триггера |
| 7. Фиксатор со скосом | 17. Кнопка блокировки шпинделя |
| 8. Шкала со скосом | 18. Крышка болта лезвия |
| Винт регулировки угла наклона
9,45 ° | 19. Шестигранный ключ 6 мм |
| Винт регулировки скоса 10,0° | 20. Отверстие для удаления пыли |
| | 21. Крышка отверстия для удаления
пыли |

Технические характеристики

Тип	DTXD
Модель No	DTXD151400 DTXD151400xy
Номинальное напряжение	220-240 В ~
Номинальная частота	50/60 Гц
Скорость холостого хода	5000/мин
Сила	1400 Вт
Пильное полотно	Ø210 мм x 25,4 мм

Модель No ПРИМЕЧАНИЕ: x (пробел, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y(пробел,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

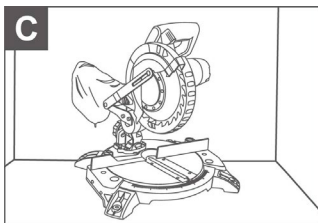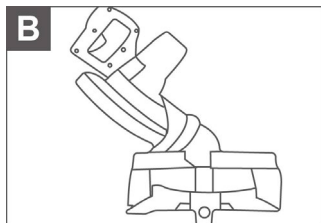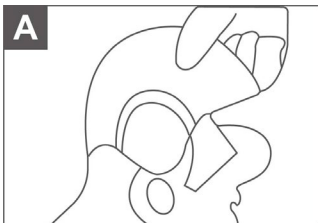

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Принадлежности

Инструмент поставляется со следующими принадлежностями:

- Максимальная режущая способность: 70 мм×140 мм
- Косые пропилы 0-45° влево и вправо
- Резы со скосом до 45° влево
- С 1 комплектом дополнительных угольных щеток
- С лезвием ТСТ 1 шт.
- С мешком для пыли 1 шт.
- Упакована в цветную коробку

Транспорт

Поднимайте торцовочную пилу только тогда, когда пыльный рычаг заблокирован в нижнем положении, пила выключена, а вилка извлечена из розетки.

Поднимайте пилу только за ручку для переноски (4) или внешние отливки. Не поднимайте пилу с помощью защитного кожуха или рукоятки управления (3).

Стабилизатор поперечной устойчивости

Если пила не установлена на верстаке, всегда устанавливайте стабилизатор (32) в отверстия в задней части основания пилы. Стабилизатор помогает предотвратить опрокидывание пилы назад при использовании скользящего механизма.

Скользящий замок

При натяжке скользящий фиксатор (24) предотвращает скольжение пыльной головки. Затяните ползунковый замок во время транспортировки.

Пылесборник

Мешок для сбора пыли (11) надевается на отверстие для удаления пыли (22). Для более эффективной работы опорожняйте мешок для сбора пыли, когда он заполнен не более чем наполовину. Это обеспечивает лучший поток воздуха через мешок.

Крепление боковых планок

Боковые опорные планки (29) помогают поддерживать материал при работе с длинными заготовками. По обе стороны стола есть два отверстия (30) для опорной штанги. Ослабьте стопорные винты (31) шестигранным ключом 6 мм. Убедитесь, что боковые стержни полностью вставлены, прежде чем использовать их для поддержки заготовки.

Стопорные винты боковой опорной планки (31) должны быть затянуты для фиксации опорных стержней на месте.

Включение и выключение

1. Чтобы включить пилу, нажмите и удерживайте курковый переключатель (19).
2. Чтобы выключить пилу, отпустите пусковой переключатель (19).

Заметка. Чтобы предотвратить несанкционированное использование, переключатель включения/выключения имеет отверстие, которое позволяет зафиксировать его в выключенном положении с помощью навесного замка. Чтобы зафиксировать выключатель в выключенном положении, поместите замок в переключатель включения/выключения и заблокируйте его. Извлеките ключ и храните его в надежном месте.

Замена лезвия

ОПАСНОСТЬ (см. Рисунок А)

Никогда не пытайтесь использовать лезвие больше заявленной мощности пилы. Он может соприкоснуться с защитными кожухами лезвия. Никогда не используйте слишком толстое лезвие, чтобы внешняя шайба лезвия могла войти в зацепление с плоскими лезвиями на шпинделе. Это мешает винту лезвия правильно закрепить лезвие на шпинделе. Не используйте пилу для резки металла или кирпичной кладки. Убедитесь, что все проставки и кольца шпинделя, которые могут потребоваться, подходят к шпинделю и установленному лезвию.

- А. Убедитесь, что электрическая вилка снята с розетки.
- Б. Нажмите на рукоятку управления (3) и потяните ручку разблокировки (2), чтобы отсоединить пильный рычаг (1). Ручку разблокировки (2) можно повернуть так, чтобы она удерживалась в убранном положении.
- В. Поднимите пильный рычаг (1) в самое верхнее положение.
- Г. С помощью крестообразной отвертки ослабьте и открутите винт, которым

рычаг втягивания защитного кожуха (9) крепится к вращающемуся кожуху лезвия.

- Д. С помощью крестообразной отвертки ослабьте и открутите винт, которым крепится крышка болта лезвия (10).
- Е. Потяните вращающийся защитный кожух лезвия (8) вниз, затем поверните его вверх вместе с крышкой болта лезвия (10). Когда вращающийся защитный кожух лезвия (8) расположен над верхним неподвижным защитным кожухом лезвия (5), можно получить доступ к болту лезвия.
- Ж. Удерживая вращающийся защитный кожух (8) вверх, нажмите кнопку блокировки шпинделя (21). Вращайте лезвие до тех пор, пока шпиндель не заблокируется.
- З. Используйте прилагаемый шестигранный ключ 6 мм, чтобы ослабить и снять болт лезвия. (Ослабьте по часовой стрелке, так как винт лезвия имеет левую резьбу).
- И. Снимите плоскую шайбу и наружную шайбу лезвия и лезвие.
- К. Вытрите каплю масла на внутреннюю шайбу лезвия и внешнюю шайбу лезвия в месте их соприкосновения с лезвием.
- Л. Установите новое лезвие на шпиндель, следя за тем, чтобы внутренняя шайба лезвия находилась позади лезвия.

ОСТОРОЖНОСТЬ

Чтобы обеспечить правильное вращение лезвия, всегда устанавливайте лезвие зубьями лезвия и стрелкой, напечатанной на боковой стороне лезвия, направленной вниз. Направление вращения клинка также выштамповано стрелкой на верхней гарде клинка.

- М. Установите на место шайбу внешнего лезвия.
- Н. Нажмите кнопку блокировки шпинделя (21) и замените плоскую шайбу и болт лезвия.
- О. Используйте шестигранный ключ 6 мм, чтобы надежно затянуть болт лезвия (затяните против часовой стрелки).
- П. Опустите защитный кожух, удерживайте вращающийся нижний защитный кожух лезвия (8) и крышку болта лезвия (10) в положении и затяните крепежный винт.
- Р. Установите на место рычаг втягивания защитного кожуха и закрепите его

на вращающемся защитном кожухе.

- C. Убедитесь, что защитный кожух лезвия работает правильно и закрывает лезвие при опускании пильного рычага.
- T. Подключите пилу к источнику питания и запустите лезвие, чтобы убедиться, что оно работает правильно.

Поперечная резка (со скольжением) (см. рисунок B)

При резке широких заготовок сначала открутите фиксатор скольжения (24).

1. Потяните за ручку разблокировки (2), поднимите стрелу пилы (1) в самое верхнее положение и сдвиньте ее на себя.
2. Крепко возьмитесь за рукоятку и нажмите на спусковой крючок переключателя (19). Дайте лезвию развить максимальную скорость.
3. Медленно опустите лезвие в заготовку и одновременно отодвиньте его от себя, пока заготовка не будет разрезана.
4. Отпустите спусковой крючок переключателя (19) и дайте пильному диску прекратить вращение, прежде чем поднимать лезвие из заготовки. Подождите, пока лезвие остановится, прежде чем снимать заготовку.

Резка со скосом

Скосной рез производится путем резки поперек волокон заготовки лезвием, расположенным под углом к забору и торцовочному столу. Торцовочный стол установлен в положении нулевого градуса, а лезвие — под углом от 0° до 45°.

Используйте скользящий механизм при резке широких заготовок. (см. Рисунок C)

1. Потяните за ручку разблокировки (2) и поднимите стрелу пилы на полную высоту.
2. Ослабьте фиксатор под углом (20).
3. Поворачивайте торцовочный стол (16) до тех пор, пока указатель не совпадет с нулем на шкале скоса (17).
4. Снова затяните фиксатор под углом (20).

ОСТОРОЖНОСТЬ

Обязательно затяните замок под углом перед тем, как сделать разрез. Невыполнение этого требования может привести к смещению стола во время пореза, что приведет к серьезным

травмам.

5. Ослабьте фиксатор скоса (12) и вытяните регулятор скоса 0°. Переместите пильный рычаг (1) влево или вправо на желаемый угол скоса (от 0° до 45°). Затяните фиксатор скоса (12).
6. Положите заготовку на стол так, чтобы один край был надежно прижат к ограждению (14). Если доска деформирована, приложите выпуклую сторону к забору. Если вогнутая сторона будет прижата к забору, доска может сломаться и заклинить лезвие.
7. При резке длинных кусков древесины поддерживайте противоположный конец древесины боковыми брусьями (23), роликовой стойкой или рабочей поверхностью, находящейся на уровне пильного стола.
8. Используйте зажим в сборе (6) для фиксации заготовки везде, где это возможно.
9. Можно снять зажим в сборе (6), ослабив фиксатор зажима в сборе (7) и переместив его на другую сторону стола. Перед использованием зажима убедитесь, что фиксатор зажима в сборе плотно затянут.
10. Перед включением пилы выполните пробный прогон операции резки, чтобы убедиться в отсутствии проблем.
11. Крепко возьмитесь за рукоятку управления (3) и нажмите на спусковой крючок переключателя (19). Дайте лезвию набрать максимальную скорость и медленно опустите лезвие внутрь заготовки и через нее.
12. Отпустите спусковой крючок переключателя (19) и дайте пильному диску прекратить вращение, прежде чем поднимать лезвие из заготовки.
13. Подождите, пока лезвие остановится, прежде чем снимать заготовку.

Составной косой срез

Составной рез под углом предполагает одновременное использование угла скоса и угла скоса. Его используют при изготовлении рам для картин, для резки молдингов, изготовления коробов с наклонными бортами и для обрамления крыш.

Всегда делайте пробный разрез на куске обрезков древесины перед тем, как резать на хороший материал.

Используйте скользящий механизм при резке широкой заготовки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И НЕИСПРАВНОСТИ**Возможные неисправности и методы их устранения**

Сбой	Вероятные причины	Действия
При включении машины электродвигатель не работает.	<ul style="list-style-type: none"> ● Неисправность переключателя ● Шнур питания или проводка сломаны, неисправна вилка шнура питания; ● Отсутствие контакта щетки с коллектором; ● Износ/повреждение щеток 	Отключите машину от сети и обратитесь к квалифицированному специалисту.
Образование кругового пожара на коллекторе	<ul style="list-style-type: none"> ● Износ/повреждение щеткодержателя; ● Неисправность в катушке якоря 	Отключите машину от сети и обратитесь к квалифицированному специалисту. Пожалуйста, не ремонтируйте машину самостоятельно.
При работе из вентиляционных отверстий появляется дым или запах горячей изоляции.	<ul style="list-style-type: none"> ● Неисправность в катушке электродвигателя; ● Неисправность электрической части инструмента. 	
Повышенный шум в коробке передач	<ul style="list-style-type: none"> ● Износ/поломка шестерен или подшипников 	
При включении станка шпиндель не вращается	<ul style="list-style-type: none"> ● Неисправность коробки передач. 	

Критерии критического состояния

Критерии критического состояния	Вероятные причины	Действия
Трещины на поверхностях деталей подшипников и корпусов	Усталостная деформация металла	Подключите диск к электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту. Пожалуйста, не ремонтируйте машину самостоятельно.
Шнур питания или вилка повреждены	Перегрузка или поломка	
Чрезмерный износ или повреждение двигателя или редуктора, или сочетание признаков	Усталостная деформация металла	

Критерии критического состояния

Список критических сбоев	Действия
Искрообразование электродвигателя	Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту
Появление посторонних шумов	Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту
При обнаружении вышеперечисленных неисправностей необходимо отключить машину от электросети и обратиться к квалифицированному специалисту	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия установлен в соответствии с действующим законодательством и составляет 3 года со дня продажи.

Владелец инструмента имеет право на бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока по тем неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

В гарантийный ремонт принимается инструмент при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона установленного образца с правильно и полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя. Инструмент принимается только в чистом и собранном виде

Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: диски, ножи, сверла, буры, патроны, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)
- замену корпуса электроинструмента

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- отсутствие, повреждение или изменение серийного номера на инструменте или гарантийном талоне, а также при их несоответствии
- использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
- выход из строя вследствие перегрузки (одновременный выход из строя обмоток якоря и статора или обеих обмоток статора – выявляется только при диагностике в сервисном центре)
- механические повреждения электроинструмента
- возникновение недостатков из-за действий третьих лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных воздействий и/или внешних воздействий агрессивных сред и высоких температур
- естественный износ инструмента: полная или частичная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанный смазка в редукторе (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции)

- порча инструмента из-за скачков напряжения в электросети
- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки (см. главу «Указание по технике безопасности»)
- после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений и смазки электроинструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей
- поломок, связанных с недостатком ухода за электроинструментом
- частично или полностью разобранный электроинструмент.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный период является платной услугой.

Владелец электроинструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики электроинструмента в сервисном центре.

Гарантийный талон № _____

Наименование инструмента и модель _____

Серийный № _____

Год выпуска _____ 202 _____

Дата продажи () _____ 202 _____

Наименование торговой организации _____

Подпись продавца _____

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к внешнему виду и качеству и комплектации товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца _____

Штамп торговой организации

Изготовитель: **KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD**
Адрес: No. 99, Gugang Road, Chongchuan District, Nantong City, China

Филиал производителя:
NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
Адрес: No. 20 Dagang Road, Fujiao Town, Taicang City, China

Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____
Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____
Сервисный центр _____	Сервисный центр _____	Сервисный центр _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____



  **DYLLU Global** www.dyllu.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD MADE IN CHINA 0324.D01

No.99, Gugang Road, Chongchuan District, Nantong City, China